

# د ودانیو د تودولو تخنیک

لومړۍ برخه

## د سون تخنیک

Heating Engineering

Part one

Combustion Technique



د ۱۰ لف د کمپنی نوي او پرمخ تللي  
گاز سیئونکي بايلرونه چې په المان کېي  
دبایرن د ایالت د یوپې بنوونځی د پاره  
کار کوي

Wolf MGK gas condensing commercial boiler with cascade control

Hot trio for the secondary school in Au, Hallertau (Bavaria - Germany)

ډاکټر غلام فاروق میراحمدی

Dr.Ghulam Faruq Mirahmadi

# د ودانیو د تودولو تخنیک

لومړۍ برخه

## د سون تخنیک

Heating Engineering  
Part one  
Combustion Technique

د اکتر غلام فاروق میراحمدی

Dr.Ghulam Faruq Mirahmadi

۱۳۸۵ کال

د خپرولو اوژبارنى قول حقوق د ليكونكى د پاره خوندي دي

## يادونه

○ دا کتاب چي د "د ودانيو د تودولو تخنيک" په نامه سره يادبوي، دوي برخي لري:  
لو مرپي برخه: د سون تخنيک

### دو همه برخه: د ودانيو د تودولو مرکزي سیستمونه

○ د کتاب لو مرپي برخه چي او س د قدرمنو لو ستونکو په چوپر کي قرار لري، په اروپا کي د سون د تخنيک د او سنې سطحي د غونبتنو سره سمه ليکل شو بد. په دې کتاب کي د المان د اتحادي جمهوريت او د اروپا د شورا ارونده نورمونه په نظر کي نیول شوي دي.

○ د دې کتاب په ئينو برخو کي د اروپا يي نورمونو خخه يادونه شوي ده. خرنگه چي دا نورمونه زموږ د هيوا د دپاره کوم رسمي سند نه شمبېل کيږي نو ما يوازي په ئينو پېښو کي د هغوي دقيق نومونه او شميرې بسوولي دي. گران لو ستونکي کولاي شي چي د سون د تخنيک په اړه د یوشېر مهمو اروپا يي نورمونو نومونه د کتاب په ضميمه کي وګوري. باید وو ايم چي په دې هکله د المان د فدرالي جمهوريت نورمونه او نوي اروپا يي نورمونه په حقيرت کي دواړه یو شى دي، يوازي شمبېر وي په تغير کړي دي. که لو ستونکي په دې کتاب کي کله د اروپا يي نورمونو او کله هم د المان د نورمونو د يادولو سره مخامنځ کيږي نو علت یې دادی چي په المان کي لاتر او سه پوري هم د عادت پر اساس د خپل نورمونو پخوانې نومونه او نمبرونه يادوي.

○ په دې کتاب کي د سون د تخنيک په اړه د چاپېریال هواد ساتني ټولي مهمي غونبتنې په پام کي نیول شوي دي. همدارنګه د هغو نوبتنو خخه هم يادونه شوي ده چي هوا ته د مضره گازونو د اچولو د کچي د ټېټولو سره مرسته کوي.

○ د کتاب ټول رسمي او جدولونه د ليکونکي له لوري چمتو شوي دي.  
ما په خپل ټول قدرت او امکاناتو سره زيارا يېستلى ترڅو په کتاب کي راغلي مطالب، رسمي، فورمولونه او جدولونه په پوره هغه سره چمتو کرم. ددي سره، سره دا احتمال وجود لري چي گران لو ستونکي د دې کتاب خخه د ګتني اخستني په وخت کي د کومي تبرونې سره مخامنځ شي، هيله ده چي دوي به په دې هکله خپل نظریات او اندېښني زما سره شريکي کړي، دا به د دې کتاب د سمون په لاره کي لویه مرسته وي.

○ گران لو ستونکي به هرومرو دې تکي ته متوجه شوي وي چي په دې کتاب کي د مثالونو، تمريناتو، پوبنتنو او جوابونو د ذکر خخه ډډه شو بد. دا کارد کتاب د حجم د بې ځایه ډېرې دو د منظور شوي دي. په دې هکله زما تصميم دادی چي ارونده عملی مثالونه، پوبنتني او جوابونه په یوه جدا کتاب کي راټول کرم او په راتلونکي کي بې د خپرولو د پاره چمتو کرم.

○ په فورمولونو کي ذکر شوي خارجي توري د اروپا يي نو نورمو سره سم غوره شوي دي. ددي دپاره چي د لو ستونکو د پاره پوره اسانتيا برابره شوي وي نو تر هر فورمول لاندي د نوموري فورمول توري توضيح او واحدات بې بسوول شوي دي.

○ هغه عکسونه چي په دې کتاب کي خپاره شوي دي، په المان کي د یوشېر نامتو او په نړۍ واله سطحه د سون د تخنيک د مخکښه شرکتونو له خوا د ليکوال په واک کي ورکړل شوي دي او د هفو د چاپ رسمي اجازه ترلاسه شوي دي.

- د دې کتاب و لیکلو ته د ارتیا په هکله خه ویل ضرور نه بولم هکه زموږ هیواد د علم او تخنیک په هره خانګه کي نوو کتابونو ته ارتیا لري. په تېره بیا چي د دانیو د تودولو تخنیک زموږ په هیواد کي ډپروسته پاته دی. ډپرامکان لري چي او سنی کتاب په همدی ساحه کي لو مرپنی کتاب و سی چي په نتی تل نوي کېدونکي نړۍ کي د سوند تخنیک د وروستیو نوبنتونو په نظر کي نیولو سره په پښتو ژبه خپرېږي.
- دا کتاب په حقیقت کي د تخنیک د همدی خانګي د خو کتابونو مجموعه ده. د نظری برخی خخه نیولې بیا تر عملی اړخه پوري ټول اړوندہ معلومات، فورمولونه، نورمونه او نوبنتونه په یوه واحد کتاب کي راټول شوي دي. نو هکه دا کتاب د پوهنتونونو د محصلینو، استادانو، د طرح او دیزاین د موسسسو د انجینرانو او په همدی خانګه کي د خیرنیزو ټولنو د کارکونکو او همدارنګه د ګاونډیو تخنیکي خانګو د کارکونکو د پاره د ګتني اخستني وردی.
- دا کتاب په ساده پښتو ژبه لیکل شوی دي. په دې کتاب کي د تخنیکي متن خخه د یوې ادبی توټې د جوړولو هڅه نه د شوې. زموږ په ژبه کي د یوه واحد منل شوی لیک دود د نشتوالي له کبله کېداي شي چي ځینې کلمې لکه معنی، معنا او یا هم مانا او یا ځینې توري لکه (ي) او (ې) کله یو او کله بل ډول لیکل شوی وي، هیله ده لوستونکي دې مسلې ته ډپر ځیرنه شي. د پردیو ژبود تخنیکي اصطلاحاتو په اړه باید ووایم چې په دې کتاب کي د امکان ترحده زیار ایستل شوی دي تر خود هغود پاره د ورته پښتو اصطلاحاتو خخه کار واخستل شي او یا لېترلې هغه خارجي اصطلاحات استعمال شي چي زموږ په علمي ژبه کي منل شوی دي. زه ېقین لرم ګران لوستونکي پوهېږي چي زموږ د هیواد په رسمي ژبو باندي د یوه مسلکي کتاب لیکل خومره ګران کاردي! زموږ په هیواد کي تراوشه پوري کوم تاکلي تخنیکي اصطلاحات چي په اړوندہ نورمونو کي ځای په ځای شوې وي او رسمي بنه یې موندلې وي، وجود نه لري. په تېره بیا چي د دانیو د تودولو (تسخین) د تخنیک په برخه کي په خپلوا ژبو کومو منل شوو اصطلاحات او مفاهيمو تراوشه پوري اصلًا شکل نه دي موندلې. په ټانګړي ډول د پښتو ژبي د پاره پورتني ستونزه نوره هم هکه ژوره ده چي په دې ژبه داسي مسلکي او علمي کتابونه چي د نتی ورځي د علم او تخنیک د ودي بسکارندو وي ډپر لې مومندل کېږي.
- بايد د دې خبرې یادونه و کرم چې په دې کتاب کي راغلي یو شمیر اصطلاحات شاید د ځینو لوستونکو د پاره یو څه غېر عادي و برېښې. ولې په پوره ډاډ سره ویلاې شم چي د هري تازه اصطلاح سره عادت یو خه وخت غواړي او بس. که چيرې په دې هکله قدرمن لوستونکي نیوکي او وړاندیزونه ولري نو هغوي به په ورین تندې او ډپري خوشحالې سره ومنل شي. دا کار به په عبن حال کي زما سره د کتاب د دو همي برخې په لیکلو کي پوره مرسته و کړي.
- د کتاب د لیکلو خخه هدف په پښتو ژبه باندي د پوهې د رنها خپرول دي. ېقین لرم چې دا کتاب به د هیواد د نورو ژبو و یونکو ته هم په اسانې د پوهې د وروې.
- په پاي کي زه د خپلوا ګرانو ملګرو د کابل د پوهنتون د پخوانې استاذ پوهندو ډاکټر صفاخان جبار خيل او د کابل د پولي تخنیک د استيتیوت د پخوانې استاذ، د فزيک او رياضي د علومو د ډاکټر عبدالقادر نبوې نورزي خخه چې د دې کتاب د سمون په هکله یې ماته ارزښتماني علمي مشوري راکړي دي او په دې برخه کي ېې خپلې علمي تجربې زما سره شريکي کړي دي، د زړه د کومي منه کوم. همدارنګه زه د خپلې کورنۍ د ټولو غړو په تېره بیا د ډګروال عبدالغفار میراحمدې او د طبی علومو د ډاکټر زلمي توريال خخه منون یم چي د دې کتاب د لیکلو د درېخ خخه ېې کلک ملاتې کړي او زه ېې په دې لاره کي هڅولې یم. په خاص ډول سره بايد د خپلې مېرمنې خخه منه و کرم چې په مخامنځ ډول ېې د دې کتاب د سمون په چارو کي لویه ونډه اخستې ده. په همدې

يادونه

ډول سره زه د ټولو هغو استنادانو، پوهانو، انجینرانو او دوستانو: د طبی علومو د ډاکټر بساغلی نېک محمد نېکوکار، بساغلی دیپلوم انجینر محمد یاسین نورزی، بساغلی دیپلوم انجینر مالیار صافی او ډپرو نورو دوستانو څخه چې د لته یې ما نوم نه دی اخستی مننه کوم چې د دې کتاب د لیکلو او خپرولو په هکله یې د قدر وړ نظریات و راندی کړي دي او ماته یې د زړه قوت را بخښلی دي.

په درناوي

غلام فاروق میراحمدی

زما د برېښنالیک پته: Mirahmadi.Ghulam-Faruq@gmx.de

## سربزه

د پوهانو د اټکل له مخي او رپه تصادفي توګه کشف شوي دي. د خپل پېداينست د هم هغه لو مرنيو شببو خخه او رد خلکو د چراتنيا او تعجب سبب و گرزايد او د هغوي درناوي يې حاصله کړه. او رد پخوانيو خلکو ژوند ته ستربدلونونه د ځانه سره راوره او د هغوي د ژوندانه د تکامل کاروان يې د پرگوندي کړ.

په ډپرو پخوانيو اديانو کي او رخانته ځانګړي مقام درلود او يو شمېر خلکو د او رپرستش هم کاوه. انسانانو د خپل ژوند د زرګونو کلو د تاريخ په لپکي تل دا هڅه کوله چي د او رد پېداينست عوامل او د سون د پروسې څرنګوالی روښانه کري. د پرله پسې څېټنو او راز، راز نظریاتو د منځ ته راتګ سره، سره د او را اصلي ماھيت یوازي په وروستيو خو پېپيو کي په علمي ډول سره د خلکو د پوهېډني وړو گرزايد.

ترمبلاد 430 کاله وړاندي **امپيدوکلس** (Empedokles) هغه پخوانۍ عالم ټچي او رې يو د هغو خلورو بنستيزيو عناصر د جملې خخه و شمېرۍ چي دده په نظر نړۍ تربنه جوړه وه.

له دي نه سل کاله وروسته **ارسطو** هڅه وکړه چي د همدي خلورو عناصر په مرسته د نړۍ پېداينست توضیج کاندي. دده په نظر ماده په کېفي لحاظ واحده ده او د همدي واحدي مادې خخه نور ټول شيان جوړ دي. نوموري ماده د ارسطو په نظر خلور متضاده خاصيتوونه لري: **سور - تود او وچ - لوند**. دده په نظر خلور اساسی عناصر ددي لاندي جفتو خواصو درلودونکي دي:

**مئکه** د سور او وچ، **او به** د سور او لوند، **هوا** د لوند او تود او **اور** د وچ او تود خاصيتولونکي دي.

دارسطو په نظر د پورته یادشو جفتو خواصو خخه خلور بنستيزي عناصر جوړېږي او د هغوي خخه بیا ټول نور اجسام منځ ته راهي. د موادو بېلاړېل ډولونه او د هغوي خواص یوازي او یوازي د همدي عناصر د یوځاي والي په تناسب پوري اړه پېدا کوي.

دده د تيوري پراساس واره خلور عناصر یو په بل د بدليدو وړ دي. د همدي تيوري، خخه د الهام په نتيجه کي د ختيئ پخوانيو پوهانو په طلا باندي د نورو موادو د اړولو په هڅه کي د کېميما علم منځ ته راوسټ.

په راوروسته دورو کي د بېلاړېل پوهانو د هخو سره، سره د سون د پروسې په هکله کومه تاکلي علمي نظرې شکل ونه موند.

د 17 پېړي، په دو همه نيمائي کي د المان یو کېميما پوه **يواخيم بېخر** (Joachim Becher) د موادو د جوړښت او د فلزاتو د ويلى کېدو په هکله یو نوي نظر وړاندي کړ چي د هغه سره سم ټول فلزات د ويلى کېدو وړ مادې او د سون وړې يو مادې خخه جوړ دي.، دده نظریاتو ونه شوہ کولای چي د سون د پروسې د رښتیانی راز خخه پرده پورته کړي، ځکه چې هغوي د سون د پروسې پر نتيجي باندی متمرکزو ونه د سون د پروسې پر علتونو.

د **بېخر** د نظریاتو خخه په ګټه اخستلو سره جورج ارنست شتال (Georg Ernst Stahl) چي د (1690-1734) مېلادي ګلونو په منځ کي يې ژوند کاوه د فلوګيسټون تيوري (Phlogistontheorie) منځ ته راوره چي د پوهانو په منځ کي تر سلو نورو ګلو پوري حاکمه وه.

ددې نظرې په بنسټ د سون پرسه د تجزې د یو پروسې خخه عبارت ده چي په نتيجه کي يې د مادې یوه تاکلي برخه ازادېږي. نوموري تاکلي برخه د فلوګيسټون (Phlogiston) په نامه یاد پېړي. پخپله د فلوګيسټون کلمه د (سوچیدو وړ خاورې) معنې لري.

د جورج شتال د نظر سره سم فلوگيستون هغه بنسټيزي زري دي چي تقربياً وزن نه لري ، په سترګو نه ليدل کيرېي او په هري مادي کي وجود لري.

ددې تيوري، مطابق هر خومره چي په يوي مادي کي د فلوگيستون اندازه ډپره وي هغومره نوموري ماده بنه سوئي. د مثال په ډول سره لرگي په مکمل ډول سره د فلوگيستون خخه جوردي.

د جورج شتال په نظر د سون پرسه هوا ته هم اړتیا لري ئکه هوا ده چي ازاد شوي فلوگيستونونه په خپله غېره کي نيسی.

دده د نظر سره سم او ر لمبه هغه وخت تشکيلېږي چي پورته ياد شوي فلوگيستونونه په ډپره پېمانه او په ډپره ګوندي توګه د يوي مادي خخه ازاد شي.

جورج شتال چي د اوسياني د ويلي کولو د يوي کري سره يې تجربې سرته رسولې نوموري پرسه داسي توضيح کول: د اوسياني د ويلي کولو په کره کي د سکرو خخه یوه ډپره اندازه فلوگيستونونه ازاد ېزي. کله چي نوموري فلوگيستونونه د اوسياني د اکسيد سره یوئائي شي نونوموري اوسينه د اکسيد خخه پاکيري او په خالصي اوسياني باندي بدليېري برعکس کله چي د پاکي اوسياني خخه فلوگيستونونه خارج شي نو د اوسياني اکسيد منځ ته راهي (باید وویل شي چي د جورج شتال په وخت کي د اوسياني د اکسيد کلمي په عوض د اوسياني د ډبرېي کلمه معمول وه).

پورتني تيوري په حقیقت کي د اوس وخت د اکسيديشن او ريدکشن د نظرې سرچې تيوري وه. د جورج شتال د تيوري له مخي د اکسيديشن په نتيجه کي منځ ته راغلې د اوسياني اکسيد یو خالص عنصر او د ريدکشن په نتيجه کي منځ ته راغلې پاکه اوسينه یو مرکب و.

ان **Baيل Boyle** (1627-1691) هم فکر کاوه چي د سون د پرسې په نتيجه کي د فلزاتو د وزن ډپرېدل عبارت له هغه فلوگيستونو خخه دي چي نوموري فلزات يې د اور خخه اخلي.

**جوزف پريستلي Joseph Priestley** (چي د 1734-1804) مېلادي کلو په منځ کي يې ژوند کاوه د سون د پرسې د خېرنې په ترڅي کي دي تکي ته متوجه شو چي د يوي ترلي فضا په دنه کي د هوا حجم د سون د پرسې په پيل کي لېږي، مګر وروسته بيا ثابت پاته کېږي. د دې سره سره پريستلي د ژوند تراخره پوري د سون د پرسې په واقعي ما هيټ پوه نه شوا او ډاډه و چي د هوا کمېدونکي حجم هغه فلوگيستونونه دي چي د سون ماده يې د هوا خخه اخلي.

که خه هم د اکسيجن ګاز د **پريستلي Priestley** او **كارل شيلی Carl Sheele** (1742-1786) په وسیله کشف شو خود سون په پرسې کي د اکسيجن په رول او اهمیت باندي دوی بيا هم پوه نه شول.

**لوازيه Lavoisier** (چي د 1743-1794) مېلادي کلو تر منځ ژوندي و د سون د پرسې په هکله نور هم ژوري څېرنې تر سره کړي او دا مسله يې روښانه کړه چي د یوه سرتړلي حجم په دنه کي د سون پرسه یوازې تريوي پاکلې مرحلې پوري صورت نيسې او کله چي د هوا د حجم نبدي (1/5) برخه لړه شي نو د سون پرسه هم درېږي. لوازيه د لومړي حل د پاره دا نظریه وړاندی کړه چي د سون د پرسې په نتيجه کي د هوا هغه برخه چي مورد خپل تنفس د پاره ورته اړتیا لرو (اکسيجن) د سون د مادي سره یوئائي کېږي.

لوازيه ثابته کړه چي د سون پرسه د تجزيې پرسه نه بلکه د یو ئاي کېدو عملیه ده. په نتيجه کي ويلاي شو چي د سون د پرسې واقعي ما هيټ د لوازيه په وسیله روښانه شو. لوازيه و چي پوه شو، هوا یو مخلوط دی او

د دې مخلوط یوه برخه چې موبې یې تنفسوو د سون د پروسې په لړ کې د سون د مادې سره یو خای کېږي. که هم تر اتلسمی پېړۍ پوري خلک د اور او د سون د پروسې په واقعې ماهیت نه پوهیدل خود اور خخه بې د هغه د کشف سره سم، د زوندانه په مېلا بلو برخو کې لکه د ډوډی پخولو، د کورو تو دلو او د بنکار د وسایلو په چمتو کولو کې کارا خسته.

په تاریخي لحاظ د کور تو دلو لو مرمنې وسیله نغری و چې پخوانیو انسانانو د خپلو مغارو د تو دلو د پاره د هغه خخه ګته پورته کوله. په منځنیو پېړيو کې د ختو خخه د جور شوي کورو د تو دلو د پاره هم د نغری خخه په پراخه پېمانه سره کار اخستل کېږي. باې د وویل شي چې په افغانستان کې او س هم د کورو د تو دلو د پاره د نغری خخه ګته اخستنه د وام لري. د کوتې په منځ کې مھکه د ډوډی دایرې په شکل کیندل کېږي او شاو خوا بې یا کاګل کوي او یا بې د ډوډې شمېر د برو په مرسته د مھکي خخه یو خه لورو وي. د سون د پروسې د پاره هوا د کوتې د دروازي د سوريو دلاري راهي او دود (سوی گازونه) د هغه سوری خخه وزی چې د کوتې په چت او یا د کوتې د دیوال په ډوډه برخه کې موقعیت لري.

نېدي 2000 کاله وړاندې د پخوانی روم یوه سوداګر چې اوراتا (Gaius Sergius Orata) نومیده د کور تو دلو یو سیستم منځ ته راوست چې د هیپو کاوست (Hypokaust) په نامه یادېد. په دې سیستم کې اور د اوسيدنې د کوتې د باندې بلپدې او تو ده هوا د کوتې د دننه ته د هغو کانالو په مرسته را وړل کېدل چې د نومورپو کوتې تر فرش لاندې خای پر خای وه. وروسته بیا د نومورپي سیستم د سمون په نتیجه کې تو ده هوا د ډوډې شمېر خاورینو نلونو په وسیله د لور منزل کوتې ته هم انتقالیدل. دا سیستم په پراخه پېمانه سره د حمامونو د تو دلو د پاره هم په کار لو بدې.

د کور تو دلو هغه سیستم چې هیپو کاوست سیستم ته ډپر ورته دې په افغانستان کې د تاوه خانې په نامه یادېږي او او س هم د افغانستان په ډوډې شمېر ولاياتو کې تربنې ګته اخستل کېږي.

په اتمې مېلا دي پېړۍ کې چې په پراخه پېمانه سره د کوتې فرشونه د لرگې خخه جورې دل، د سر خلاصه نغری خای هغه داش و نیو چې د شاو خوا خخه به د خبستو په وسیله پوبن شوي و د دې کار ګته داوه چې د ډوډه خوا د کوتې د فرش د او را خستو ګوابن لېږدې او دبلي خوا د خبستو په دننه کې د تو دو خي د ذپرمه کېدو په نتیجه کې د سون د پروسې کېفيت د (20%) (خخه تر 30%) پوري جګېدې.

په 14 مېلا دي پېړۍ کې د ډپالي بخاريو جورې دل رواج پېدا کړ چې په لو مرپي سر کې به د لرگېو او بیا د سکرو د سېخلو په وسیله تو دېدې. ډپالي بخاري چې د ختيو، خبستو او یا ډبرو خخه جورې د کوتې د ډپال په دننه او یا هم د کور په ډوډه کونچ کې خای پر خای کېږي. نومورپي بخاري چې د تو دو خي د ذپرمه کولو لور قابلیت بې در لود، ډپر زرې په ګټې اخستني پراخ ډګر و ګټې.

د ګرمو او بولو په وسیله د تو دلو (تسخین) مرکزې سیستم د لو مرپي حل د پاره په 1716 کال کې د مارتین ترېف والد (Marten Trifvald) له خواچې د سویډن او سېډونکې و جوړ شو. په پیل کې نومورپي سیستم په انګلستان کې یو ډپالی ګلخانې ته د تو دو خي د چمتو کولو په منظور جوړ شو خو ډپر زرې د شتمنو خلکو کورو ته لاره و موندله. د پراخو پرګنود پاره د کورونو د تو دلو پورته یاد شوي سیستم یوازي په 19 پېړۍ کې د ګټې اخستني وړو ګرز بدې.

د شلمي پېړۍ په پیل کې د ودانیو د تو دلو مرکزې سیستم او ډپر وده و موندله او د لو مرپي حل د پاره تېل او ګاز سېخونکې دستګاوې بازار ته راووتلي. په المان کې بود بروس (Buderus) چې د نومورپي تخنیک نړېوال

مخکن و په 1920 کال کي د ودانيو د تودولو دپاره لو مرني پمپ لرونکي دستگاه بازار ته وړاندي کره.

دوهمي نړبوالي جګړي او د هغې د راوروسته کلو ستونزو په نړبواله کچه د ودانيو د تودولو د تخنيک وده د خنډ سره مخامنځ کړه خود شپېتمو کلو وروسته د ودانيو د تودولو د تخنيک په ګرندېتوب سره پراختيا پېدا کړه او نوموري دستگاوي په یوه منل شوي ستندرد باندي تبديلی شوي.

که د شلمي پېږي د دوهمي نيمائي په پېيل کي د ودانيو د تودولو د مرکزي سيستمو په برخه کي توله پاملننه دې مسلې ته اړول شوي وه چي خنګه د نومورو سيستمو شمېره لوړه بوزي ترڅه ډېر وګري دې سيستمو خخه په ګته اخستني بريالي شي، نو د 1973 کال را په دې خواکله چي د انژي نړبوال بحران په تېره بیا اروپائي هيوادو ته تکان ورکړد انژي د سپما مسله د نورو ټولو پرابلمو په مرکز کي واقع شوه.

لكه خنګه چي بنکاره ده په پرمخ تللي هيوادو کي د لګول شوي مجموعي انژي یوه لویه برخه د ودانيو د تودولو د تخنيک سره اړه پېدا کوي، ان په ټینو ځایو کي نوموري اندازه د (30%) خخه تر (40%) پوري هم رسبي. نو ټکه په دې هيوادو کي د انژي د سپما د پاره په پرله پسي توګه هلي ځلي شوي او د هغو ټولو نوبنتونو خخه ملاتر دوام لري چي د پورتنۍ پرابلم د حل سره مرسته کولاي شي.

د 1992 کال را په دې خوا د نړبوالو پاملننه د مهکي د کري د ګرمېدو، د ازون د قشتخریب، د ټنګلو مرګ او د ژوندانه د چاپېریال د تغیر سره د تړلو پرابلمو په لور جلب شوه. په پرمخ تللي هيوادو کي د ټبلو او ګاز سېخونکو داسي دستگاوو توګه پېيل شو چي چاپېریال ته یې د مضره ګازو د اچولو کچه د پخوا په پرتله ډېره تېيشه وه او د نومورو دستگاوو د کېفيت د لورولو په اړه د نوو نوبنتونو د پلي کولو لړي او س هم ادامه لري.

د کيو تو د پروتكول د لاسليک خخه وروسته د اروپا دشورا د هيوادو له لوري د مضره ګازو د توګه د پاره نوي پولي وتاکل شوي. د مثال په ډول په المان کي د یوه تاکلي پلان له مخي د ودانيو د تودولو ټولي هغه دستگاوي نوي شوي چي تر 1988 وړاندي جوري شوي وي او د نوو نورمونو غښتنې یې نه پوره کولي.

په عمومي ډول سره په پر مختللو هيوادو کي د تودوخي د سپما او د ژوندانه د چاپېریال د پاک ساتلو د پاره هلي ځلي او څېرنې په لاندي جهتونو کي روانې دي:

**1**- د نو او پرمخ تللو لرګو، سکرو، ټبلو او ګاز سېخونکو داسي دستگاوو جورول چي د سون د موادو لګښت یې لې، د سون د پروسې کېفيت یې جګ او د چاپېریال کړونکو سوو ګازونو د توګه یې تېيشه وي.

**2**- د نوي ډول ودانيو جورول او په دې برخه کي د عملی څېرنو پراختيا.

په دې لړ کي نوي ډول کورونه په لاندي ډلو باندي و پېشل کېږي:

○ **د انژي د لې لګښت کورونه (low energy house):** د دې ډول ودانيو خارجي سطحي (د بولونه، پونښن او د لومړي پور فرش) د تودوخي د ساتلو لور قابليت لري او د خارجي سري هوا د نفوذ په وړاندي عايش دي. د انژي د لې لګښت کورونه د تهويې کنتروليدونکي سيستمونه لري، د ودانۍ د خارجي سطحه عايش قشرونې یې د یوې خوا د ودانۍ د دنه تودو خه ساتي او د بلې خوا د لمړانګو ته اجازه ورکوي چي د هغوي خخه تيري شي.

د نومورو کورونو د تودولو (تسخين) سيستمونه ډېر ژر او په اتممات ډول سره خپل ځانونه د اړتیا وړ تودو خي د لګښت سره عياروي، د پخنځي او تشناب د پاره د تودو او بول په چمتو کولو کي د بیانوی کولو وړانژي د توګه دستگاوو لکه حراري پمپونو او نورو خخه هم مرسته اخستل کېږي. په سکاندينافياني هيوادونو او کانادا کي دا ډول ودانۍ او س ستندرد ګرځيدلي او په پراخه پېمانه سره جوړېږي.

- **پاسیف کورونه:** ددې ډول کورونو خارجی سطحی د تودو خی د ضایعاتو په وړاندی نوري هم پیاوړي دي. د پاسیف کورونو د تهويې په سیستم کي د ټونکی تو دي هو اخخه د انرژي د بېرته ګټلو او د لمرد د انرژي خخه د ګتني اخستني کچه ډېره جګه ۵۵.
- **دانرژي د صفری لګښت کورونه:** دا ډول کورونه د تجربوي جوړښت په پړاو کي قرار لري. څومره تودو خه چي نوموري کورونه مصروفوي هغومره د بیانوی کېدو وړ انرژي سرچینو، د تودو خی د موسمی ڈېرموا او د تهويې د سیستم خخه د تودو خي د بېرته ګټلو له لاري تامينوي.
- **دانرژي له پلوه ناپیلی کورونه:** دا ډول کورونه د خپل اړتیا وړ تودو خه او بریښنا د عمومي بیاري شبکو خخه په ناپیلی توګه تامينوي.

پورته یادشوو مسلو ته په پام سره ويلاي شو چي د نوي زمانې د ودانیو د پاره د تودولو د سیستمونو د دیزاین کاريو خواړخیزه او پېچلې پرابلم دی چي د مهندسانو، او د انجينيري د ټولو نورو خانګو د کارپوهانو سره د ګډ کار په نتیجه کي د حل وړدي.

زمور په ګران هيوا د افغانستان کي د ودانیو د تودولو تخنیک اصلًا هیڅ وده نه ده کړي. د کور تودولو مرکزي سیستمونه په ټول هيوا د کي د ګتو په شمېر سره موجود وه چي هغوي هم یا د تېرو لسیزو د جګرو په نتیجه کي وران شوي او یا هم د وخت په تېرېدو سره زاره شوي دي او د سون د تخنیک او سنیو غونښتونه جواب نه شي ويلاي.

که خه هم زمور وطن د سون د بدایو ڈېرموا خاوند دي، د لمر، باد او او بود انرژي خخه د پراخي ګتني اخستني امکانات لري مګرد بدہ مرغه بیا هم د افغانستان اکثریت خلک د کور تودولو د سیستمونو د بنېګنو خخه بې برخی دي. د هغو ګړاونو په هکله خه ویل ضرورنه بولم چي زمور هيوا د وال یو اوازی د کورونو د تودولو، د پخلنځی، تشناب او جامو پرېمنځلو د پاره د تدو او بود برابرولو، په برخه کي ګالي.

بیا هم د ټولو هغو ستونزو سره سره چي زمور هيوا د وال ورسره مخامنځ دي، داسي ورځ راتلونکي ده چي د وطن په هر ګوت کي به د نو و دانيو، کلو اوحتي بیارونو د بنسټ ډېرې اینښو دل کېږي، زمور ځوانان به د سون د تخنیک تر ټولو نوي دستګاوي په کاراچوي او د وطن والو زحمتونه او رنځونه ته به د پاي پکي ایېدې. د پاک خداي دربار ستر دي او دنیا په اميد خورل کېږي.

## فهرست

## فهرست

I.....	یادونه
1.....	سریزه
15.....	د سون د موادو ډولونه 1
16.....	د جامدو سون موادو ډولونه 1.1
16.....	لرگي 1.1.1
17.....	سکاره 1.1.2
17.....	تبل 1.2
18.....	د مایع سون موادو خصوصیات 1.2.1
22.....	د سون د تپلو ډولونه 1.2.2
24.....	د سون د تپلو د کفیت د لور بیولو مواد 1.2.3
24.....	گاز ډوله سون مواد 1.3
25.....	د سون د گازو ډولونه 1.3.1
25.....	طبیعی گازونه 1.3.1.1
26.....	تخنیکی گازونه 1.3.1.2
27.....	د سون گازو کورنی 1.3.2
29.....	د گازو د سون د پروسی یوشمبر ځانګړتیاوی 1.3.3
38.....	د سون د تخنیک بنستونه 2
38.....	لمبه او د هغې ځانګړتیاوی 2.1
40.....	د سون د پروسې بنستیز پرنسيپ 2.2
42.....	د سون د پروسې محاسبې 2.3
47.....	د لبری او ډېری هو اسره د سون محاسبې 2.4
	د انرژي د لګښت او تولید له پلوه د سون د پروسې انډول 2.5
49.....	(انرژیتیک بیلانس)
51.....	د سوو گازو د ضایعاتو محاسبې 2.6
52.....	د سون تخنیک او د چاپېریال ساتنه 2.7
55.....	د چاپېریال ککرونکو موادو د اچولو د پاره د اجازي ورپولي 2.8
55.....	د جامدو سون موادو د سیئللو په صورت کي 2.8.1
56.....	د مایع سون موادو د سیئللو په صورت کي 2.8.2
58.....	د گاز ډوله سون موادو د سیئللو په صورت کي 2.8.3
60.....	د تبل سیئللو تخنیک 3
60.....	د تبل سیئونکو برنو ډولونه 3.1

## فهرست

---

60.....	3.1.1 تېل تېخىرونكىي برۇونە
61.....	3.1.2 تېل پاشونكىي برۇونە
61.....	3.1.2.1 د لور فشار پە مرستە تېل پاشونكىي برۇونە
62.....	3.1.2.2 انجکشن(injection) تېل پاشونكىي برۇونە
62.....	3.1.2.3 د هواد فشار پە مرستە تېل پاشونكىي برۇونە
62.....	3.1.2.4 خرخى تېل پاشونكىي برۇونە
63.....	3.1.2.5 تربغ لور امواجو پە مرستە تېل پاشونكىي برۇونە
63.....	3.2 د لور فشار تېل پاشونكو برۇنۇ جوربىت
65.....	3.2.1 د بىرنر پوبىن
66.....	3.2.2 د بىرنر موتور
66.....	3.2.3 د سون اتومات
70.....	3.2.4 د اوراچونىي آله
71.....	3.2.5 د تېلۇد تودولو آله
71.....	3.2.6 د لمىبى د خارنىي آله
74.....	3.2.7 د هوا او تېلۇد گەپولو سىيىستم
74.....	3.2.7.1 نترە لرونكىي سىيىستم (د ژىر بىرنر سىيىستم)
75.....	3.2.7.2 د شىنە بىرنر ياد راكت بىرنر سىيىستم
77.....	3.2.7.3 د هوا او تېلۇد گەپولو خرخى سىيىستم
77.....	3.2.7.4 د هوا او تېلۇد گەپولو خو جىتىه سىيىستم
77.....	3.2.8 تېل پاشونكىي جېتىونە
78.....	3.2.8.1 سىيمىلکس(simplex) جېتىونە
81.....	3.2.8.1.1 د سىيمىلکس جېتىود ساتنىي پە ھكلە خود پام ورۇتكىي
81.....	3.2.8.2 د تېلۇد شاتىڭ پە مرستە تنظىمىدۇنكىي جېتىونە
82.....	3.2.8.3 د تېلۇد جريان او د جېتى د اندازىي تاكىل
84.....	3.2.9 ھوارسونكىي پە كەيىي وينتىلىياتور
84.....	3.2.10 د تېلۇد پىمپ
87.....	3.3 د وە مرحلە ئىي برۇونە
88.....	3.3.1 يو جېتىلرونكىي دوھە مرحلە ئىي برۇونە
88.....	3.3.2 دوھە جېتىه لرونكىي دوھە مرحلە ئىي برۇونە
89.....	3.3.3 مودولىي برۇونە
90.....	3.4 د بىرنر پە كاراچول او عيارول
96.....	3.5 د بىرنر او بايلر كلىنى كنترول، د بىرنر د كارد غلطىيۇ موندل
100.....	3.6 د سون د تېلۇد ڈېرمە كول
101.....	3.6.1 د مەتكىي د سرذېرمىي
103.....	3.6.2 ترمەتكىي لاندىي ڈېرمىي

## فهرست

---

105.....	سنتندر د تانکر.....	3.6.3
105.....	د خوپوتو خخه جور شوی تانکر.....	3.6.4
105.....	د تانکرو بطريي ياد تانکرو كتار.....	3.6.5
108.....	د سون د تېلود ذېرمي د پاره د اړتیا وړوساپل.....	3.6.6
109.....	3.6.6.1 د تېلرسولو د سيستم نلونه.....	
113.....	3.6.6.1.1 د تېلرسونکي نلو د قطر تاکل.....	
114.....	3.6.6.2 د تېلود پرڅيل سر جګيدو مخنيونکي آله.....	
115.....	3.6.6.3 د ذېرمي په دنه کي د تېلود حجم نسوونکي آله.....	
116.....	3.6.6.4 د ذېرمي د بېخایه ډکېدو (سریزی) (مخنیونکي آله).....	
117.....	3.6.6.5 لیک نسوونکي آله.....	
118.....	3.6.6.6 د ذېرمي د ډکولونل.....	
118.....	3.6.8.7 د هواکشي نل.....	
119.....	<b>4 د ګاز سیئلولو تخنیک.....</b>	
120.....	<b>4.1 له وړاندي خخه د ګاز او هوا ګډونکي برنس.....</b>	
120.....	4.1.1 د هوا او ګاز د نيمه ګډولو برنسونه يا د (High NOx) برنسونه.....	
122.....	4.1.2 د هوا او ګاز د بشپړ ګډولو برنسونه يا د (LOW NOx) برنسونه.....	
122.....	4.1.2.1 د هوا او ګاز د بشپړ ګډولو اتموسفری برنسونه.....	
123.....	4.1.2.2 د هوا او ګاز د بشپړ ګډولو پکه لرونکي برنسونه.....	
124.....	4.1.2.2.1 کته ليت برنسونه.....	
125.....	<b>4.2 د اتموسفری برنسو جوړونکي برخني.....</b>	
126.....	4.2.1 د برنس جېتي.....	
127.....	4.2.2 د اور اچونکي آله.....	
127.....	4.2.2.1 د اور اچونکي نيمه اتمومات آلي.....	
127.....	4.2.2.2 د اور اچونکي اتمومات آلي.....	
128.....	4.2.3 د لمبي د خارني آله.....	
128.....	4.2.3.1 د لمبي د خارني ترمو الکترونيکي آلي.....	
131.....	4.2.3.2 د لمبي د خارني ايونيزيشن آلي.....	
132.....	4.2.3.3 د بنفس ماورا وړانکو لمبه خارونکي آله (UV-آله).....	
133.....	4.2.4 د اتموسفری برنسو د تنظيم او خارني وسايل.....	
134.....	4.2.4.1 د فشار د تنظيم آله.....	
135.....	4.2.4.2 د فشار د خارني آله.....	
136.....	4.2.4.3 TAE لرونکي وال.....	
136.....	4.2.4.4 مګنیت وینتیل.....	
137.....	4.2.4.5 د سون اتمومات.....	
140.....	<b>4.3 د (CO) او (NOx) د کچي د راټېټولو چاري.....</b>	

## فهرست

---

141.....	4.4 پکه لرونکی دیفوزیون برنر.....
144.....	4.4.1 د پکه لرونکو گازی برنرو جوربنت.....
144.....	4.4.1.1 د سون هو ا کلابان یا د وینتیلیاتور پیک.....
144.....	4.4.1.2 د سون د هو ا پکه.....
145.....	4.4.1.3 د سون هو ا د فشار د خارنی آله.....
145.....	4.4.1.4 د هو ا او گاز د گپولو آله.....
146.....	4.4.1.5 د اور اچونی آله.....
146.....	4.4.1.6 د اور اچونی الکترودونه.....
147.....	4.4.1.7 د لمبی د خارنی آله.....
147.....	4.4.1.8 د سون اتومات.....
147.....	4.4.1.8.1 بی میتال آلي.....
148.....	4.4.1.8.2 الکترونیکی او میکروپروسسور آلي.....
148.....	4.4.1.8.3 د سون د پروسپی مینیجر.....
149.....	4.4.2 د پکه لرونکی برند رهبری کولو پروگرام.....
149.....	4.4.3 د دوه مرحله ئی او مودولی برنو د پاره د هو ا او گاز د تنظیم سیستمونه.....
150.....	4.4.4 د هو ا او گاز د گله تنظیم میخانیکی سیستم.....
150.....	4.4.5 د هو ا او گاز د گله تنظیم الکترونیکی سیستم.....
150.....	4.4.6 د هو ا او گاز د گله تنظیم پنیوماتیکی سیستم.....
	4.4.7 په سوو گازو کی د اکسیجن د اندازه کولو په مرسته د هو ا او گاز د گله تنظیم طریقه.....
151.....	4.4.8 د پکه لرونکو برنو د پاره د تنظیم او خارنی و سایل.....
153.....	4.4.8.1 د گاز فلت.....
153.....	4.4.9 د مگنیت وینتیلود ازمایلو سیستم.....
153.....	4.4.9.1 د منفی فشار (اضعافی تیت فشار) سیستم.....
153.....	4.4.9.2 د مثبت فشار (اضعافی لور فشار) سیستم.....
154.....	4.4.9.3 د گاز د نل د فشار په مرسته د کنترول سیستم.....
154.....	4.4.10 د (CO) او (NOx) د کچی د راتیپولو چاری.....
154.....	4.4.10.1 د سوو گازو د رسکولیشن (بیا دوران) سیستم.....
155.....	4.4.10.2 د گاز د سیخلو دوه پراویز میتود.....
155.....	4.4.10.3 د لمبی په مرکز کی د یوه خارجی جسم د اینبود لو طریقه.....
155.....	4.4.11 د برند عیار ولو میتود.....
158.....	4.5 د ولار او بهیدونکی گاز د فشار کنترول.....
159.....	4.6 د برند عیار ولو میتود.....
159.....	4.6.1 د جپت د فشار میتود.....
160.....	4.6.2 د عیار ولو حجمی میتود.....

## فهرست

---

160.....	د کاربن ډای اکساید میتود.....	4.6.3
161.....	پربلاپلولو گازو باندی د برند عیارولو واحد میتود.....	4.6.4
161.....	د اتموسفری برند عیارولو په هکله حینی تکی.....	4.7
162.....	د سوو گازو د وتلو کنترول.....	4.7.1
163.....	د پکه لرونکو برند عیارولو په هکله حینی تکی.....	4.8
165.....	د تنظیم او خارني د وسایل دندو کنترول.....	4.9
165.....	د لمبې د خارني د آلي ازموينه.....	4.9.1
165.....	د گازدشارد خارونکي آلي ازموينه.....	4.9.2
165.....	د سوو گازو د خارني د آلي ازموينه.....	4.9.3
	د تودوخي د درجي د لوپيدو د مخنيونکي آلي او د تودوخي د درجي	4.9.4
165.....	د خارونکي آلي ازموينه.....	
166.....	د برند کتنی، خارني او ساتني چاري.....	4.10
167.....	د برند په کار کي احتمالي غلطی او د هغوي علتونه.....	4.11
169.....	د گاز انتقال، وېش او ذېرمه کول.....	4.12
169.....	د طبیعی گاز انتقال، وېش او ذېرمه کول.....	4.12.1
171.....	د مایع گاز انتقال، وېش او ذېرمه کول.....	4.12.2
174.....	5 د تودوخي د تولید دیگونه یا بايلرونه.....	
174.....	5.1 پرتولگيو باندی دبايلرو ويش او د هغوي بېلونکي تکي.....	
177.....	5.1.1 ستندرد بايلر.....	
178.....	5.1.2 د تودوخي د تيتي درجي بايلر(NT- بايلر).....	
182.....	5.1.2.1 د (NT- بايلر) خخه د کاراخستني په اړه حیني غوبښني.....	
187.....	5.1.3 د سون ارزښت(BWK) بايلر.....	
191.....	5.1.3.1 د اوبو د بخار د کندنسيشن(بیرته په اوبو بدليدو) د پاره شرایط.....	
194.....	5.1.3.2 BKW د بايلر د کارد بنه کولو په اړه حیني تخنيکي لاري چاري.....	
	5.1.3.3 د تودوخي د بېلاپلولو درجود سیستم په صورت کي	
196.....	د BWK بايلرو ئيني ځانګړتیاوي.....	
198.....	5.1.3.4 د سون ارزښت خپلواکي دستګاوی.....	
198.....	5.1.3.5 د کندنسات او بو انتقال او بي اغيزيه کول.....	
200.....	5.1.3.6 د کندنسات او بو د بیولو (انتقال) ئيني ځانګړتیاوي.....	
200.....	5.1.3.7 د کندنسات او بو د بې اغيزيکي کولو ډولونه.....	
201.....	5.1.3.8 د BWK بايلر د پاره د چنباک او بو د تودولو د سیستم انتخاب.....	
204.....	5.1.4 پرمئکه دريدونکي(ولار) بايلرونه.....	
204.....	5.1.5 چدنۍ بايلر.....	
206.....	5.1.6 او سپنیز بايلر.....	
206.....	5.1.7 د زنګ نه و هونکو موادو خخه جوړ شوي بايلرونه.....	

## فهرست

---

208.....	5.1.8 د طبیعی او اضعافی فشار غونبتونکی بايلرونه
208.....	5.1.8.1 د طبیعی فشار بايلرونه
208.....	5.1.8.2 دسوو گازو د ايستلو دپاره د اضعافی فشار غونبتونکی بايلر
208.....	5.1.9 د اور په خونه کي د سوو گازو د حرکت له منخي د بايلرو بېلاپل ډولونه
211.....	5.1.10 د اورد خونی په هکله یو خو مهم تکي
212.....	5.1.11 د تودو او جوشو او بو بايلرونه
212.....	5.1.12 هغه بايلرونه چي د سون مواد د تبدیلی په صورت کي بي د اور خونه تغير
212.....	مومي هغه بايلرونه چي د سون مواد د تبدیلی په صورت کي بي یوازي برتر تغير
212.....	مومي هغه بايلرونه چي د بېلاپل سون مواد د سېخلو دپاره دوي د سون خونی لري
213.....	5.1.15 بلاک ډوله او پليتي بايلرونه
213.....	5.1.16 د چنساک او بو د مخامخ (مستقيم) تودولو بايلرونه
213.....	5.1.17 د چنساک او بو د غير مستقيم تودولو بايلرونه
214.....	5.1.18 بربنينا سېخونکي بايلرونه
215.....	5.1.19 مونو والنت او بي والنت بايلرونه
217.....	5.1.20 جامد مواد سېخونکي بايلرونه
217.....	5.1.20.1 هغه جامد مواد چي په بايلر کي بي د سېخلو اجازه شته
217.....	5.1.20.2 د سون د لرگيو په هکله حيني غونبتني
218.....	5.1.20.3 د هواكړونکو مواد د اچولو په هکله حيني غونبتني
220.....	5.1.20.4 د بايلر جورښت
220.....	5.1.20.5 په لرگي سېخونکي بايلر کي د سون د پروسې خرنګوالى
221.....	5.1.21 د لرگي د ټوقو-پارچو او بُرادي سېخونکي بايلر
222.....	5.1.22 سکاره سېخونکي بايلر
223.....	5.1.22.1 د سوو گازو د ايستلو ډولونه
224.....	5.1.22.2 د جامدو مواد سېخونکو بايلرو او د تپلو يا ګاز سېخونکو ديکو ګه کار
224.....	5.1.22.3 د کور تودولو (تسخين) د سیستم د پاره د یوی فرعی ذېرمي اړتیا
226.....	5.1.23 د بخار بايلرونه
226.....	5.1.23.1 د تييت فشار بايلر
227.....	5.1.23.2 د تييت فشار بايلر د پاره د بي خطره تخنيک وسایل
237.....	5.1.23.3 د او بو د بخار او کندنسات نلو د غزو لو په هکله خو تکي
241.....	5.1.23.4 د کندنسات او بو تبرونکي آله
241.....	5.1.23.4.1 لامبو و هونکي آله
242.....	5.1.23.4.2 ترميكه (حرارتی) آله
243.....	5.1.23.4.3 ترموديناميکي کندنسات تبرونکي آلي

## فهرست

---

244.....	5.1.23.5 بايلر ته د او بولو د بېرته رسولو سېستم..... 5.1.23.5.1 د او بولو رسولو هغه سېستم چي د كندنساتو د تولولو لوښي
244.....	5.1.23.5.2 يې تېيت ئاي پر ئاي وي..... 5.1.23.5.2 د او بولو رسولو هغه سېستم چي د كندنساتو د تولولو لوښي
246.....	5.1.23.6 يې لور ئاي پر ئاي وي.....
246.....	5.1.23.7 د هواد ايستلو او د ننه کولو آله.....
247.....	5.1.23.7 د بايلر د پاره د او بولو چمتو کول.....
247.....	5.1.23.8 دلور فشار بايلرونه.....
247.....	5.1.23.9 د بخار د گړندي توليد بايلرونه.....
248.....	5.1.23.10 د بخار بايلرو د پلانلو او غوره کولو په هکله حئيني تکي.....
249.....	5.1.24 د ځرپدونکو بايلرو ډولونه.....
249.....	5.1.24.1 د تودو خي د ارزښت ياد او بولو د جبری دوران بايلرونه.....
251.....	5.1.24.1.1 دا او بولو د جبری دوران بايلرو د کار ئانګړتیاوي.....
	5.1.24.1.2 له هايدروليکي پلوه د ولاړو بايلرو او د او بولو د جبری دوران بايلرو
254.....	5.1.24.2 ترمنځ حئيني بنستېز توپيرونه..... د بايلر د مونتاژ خونې او دود ايستونکي کانال په هکله
256.....	5.1.24.3 د پاملنې وړ خوتکي.....
258.....	5.1.24.3 د سون ارزښت ځرپدونکي بايلرونه.....
259.....	5.1.24.3.1 د سون ارزښت د بايلر ډولونه.....
259.....	5.1.24.3.2 د سون ارزښت بايلر حئيني ئانګړتیاوي.....
261.....	5.1.24.3.3 د سون ارزښت بايلر دود ايستونکي نل په هکله خو مهم تکي.....
261.....	5.1.24.4 د چښاک د تودو او بولو چمتو کولو ډولونه.....
265.....	<b>6</b> د بايلر د مونتاژ خونه.....
267.....	6.1 د بايلر د تهداب په هکله خو تکي.....
268.....	6.2 د بايلر خونې ته د روښي، برپښنا او او بولو چمتو کول.....
268.....	6.3 د لرګو او سکرو سېخونکي بايلر د خونې حئيني ئانګړتیاوي.....
269.....	6.4 د بايلر خونې ته د هوارسولو په هکله حئيني عمومي غونښتني.....
270.....	6.5 د ګاز سېخونکي بايلر د مونتاژ خونې ته د هوارسول.....
270.....	6.5.1 د کوتۍ په هوا پوري تړلي (B ګروپ) بايلرونه.....
	6.5.1.1 د هغۇ بايلرو د مونتاژ خونې چي د تودو خي د توليد قدرت يې
271.....	6.5.1.2 د هغۇ بايلرو د مونتاژ خونې چي د تودو خي د توليد قدرت يې ( $\Phi < 35 \text{ KW}$ )
272.....	6.5.1.2 د هغۇ بايلرو د مونتاژ خونې چي د تودو خي د توليد قدرت يې ( $35 \text{ KW} \leq \Phi < 50 \text{ KW}$ )
	6.5.1.3 د هغۇ بايلرو د مونتاژ خونې چي د تودو خي د توليد قدرت يې
272.....	6.5.1.3 د هغۇ بايلرو د مونتاژ خونې چي د تودو خي د توليد قدرت يې ( $\Phi > 50 \text{ KW}$ ) وې

## فهرست

---

274.....	6.5.2 د کوتی د هو اخخه ناپیلی (C گروپ) بايلرو نه
274.....	6.6 د بام ترپونبنس لاندی فضا خخه د مونتاژ د خونی په تو ګه ګتہ اخستنه.
274.....	6.7 د مونتاژ د خونی په هکله ئینی تکي
277.....	7 دود ایستونکی کانالونه او نلونه
278.....	7.1 د يوه کانال يانل سره د کوتی په هو اپوري د تړلو خو بايلرو وصلول.
279.....	7.2 په يوه کانال يانل پوري د کوتی د هو اخخه د ناپیلی خو بايلرو تړل.
280.....	7.3 د دود ایستونکی کانال يانل د ابعادو تاکل.
282.....	7.4 د منفي فشار د دود ایستونکی سیستمو په صورت کي
282.....	7.4.1 د فشار شرط.
283.....	7.4.2 د تودوخي د درجو شرط.
283.....	7.5 د مثبت فشار د دود ایستونکی سیستمو په صورت کي
283.....	7.5.1 د فشار شرط.
285.....	7.5.2 د تودوخي د درجو شرط.
286.....	7.6 د دود ایستونکو سیستمو ډولونه او د استعمال ځایونه
286.....	7.7 د دود ایستونکو سیستمو په هکله عمومي غونښتنی
286.....	7.7.1 د کوتی په هو اپوري د تړلو بايلرو په صورت کي
288.....	7.7.2 د کوتی د هو اخخه د ناپیلی بايلرو په صورت کي
288.....	7.8 د اور د خطر د مخنيوي د پاره ئيني غونښتنی
288.....	7.9 د کانال پاکونکو سوريو يا ګرکيو په هکله ئيني غونښتنی
290.....	7.10 د دود ایستونکی کانال جورښت او ځانګړټپاواي
292.....	7.10.1 د کانال او بايلرو وصلونکي توقه
293.....	7.11 دود ایستونکی نلونه، د هغوي جورښت او ځانګړټياوی
296.....	7.12 د دود ایستونکو سیستمونو د پاره ئيني مرستندويه تجهيزات
296.....	7.12.1 د مرستندويه هو آله
297.....	7.12.2 د سوو ګازو د نل تپونکي کلاپان
298.....	7.12.3 د سوو ګازو د ډاډ من جريان آله
299.....	7.13 د کوتی د هو اخخه د ناپیلی بايلرو د پاره د دود ایستونکی نلونه
300.....	7.14 د ګاز سېخونکو آلو عمومي وېش
300.....	7.14.1 D ډلي ګاز سېخونکي آلي
301.....	7.14.2 C ډلي ګاز سېخونکي آلي
305.....	7.15 د څوپدونکو بايلرو د پاره د دود ایستونکو نلو ډولونه
306.....	8 د بايلرد غوره کولو په هکله خود پام ور تکي
306.....	8.1 د وينتيلياتورنه لرونکو برنو بنېگنی او نيمګرتياوی

## فهرست

306.....	8.2 د وینتیلیاتور لرو نکو برنو بېگنې او نیمگې تیاوی
309.....	9 د بايلر د غوره کولود پاره ئىينى ارىينى اقتصادى محاسىبى
309.....	9.1 د سون پە نتيجه كى د توليد شوي تودو خى مقدار
310.....	9.2 د سوو گازو (لوگىي) سره د وتونكىي تودو خى د اندازى محاسىبە
311.....	9.3 د بايلر د موثرىت د درجي ( $\eta_K$ ) محاسىبە
313.....	9.4 د سون د پروسې دپارە د ارتىا ورھوا محاسىبە
314.....	9.5 د هواد تناسب د عدد ( $\lambda$ ) او د سوو گازو د ضايىعاتو تر منئ ارىيكي
315.....	9.6 د هواد تناسب د عدد ( $\lambda$ ) او ( $CO_2$ ) ترمنئ ارىيكي
315.....	9.7 د بايلر خخە د كلىنى گتىي اخستنى درجه
318.....	9.8 د كور تودولو (تسخىن) د سىستم خخە د كلىنى گتىي اخستنى درجه
319.....	9.9 د بايلر خخە د گتىي اخستنى نورم درجه
319.....	9.10 د سون مواد د كلىنى ارتىا محاسىبە
321.....	9.11 د يوه كال دپارە د ارتىا ور سون مواد د بىيە
322.....	<b>ضىيمە</b>

## 1....د سون د مواد دولونه

د سون په تخنيک کي سون مواد ټولو هغه جامدو، مایع او گاز ډوله موادو ته وايي چي د اکسيجن سره تعامل کوي او تودو خه منئ ته راوري. د معمول په ډول د سون په پروسه کي لومړي جامد او مایع مواد په گاز تبدیلېږي ترڅو وکولي شي چي د اکسيجن(هوا) سره بنه ګډ شي او بیا وروسته سېچل کېږي.

په منل شوي توګه نېډي ټول هغه د سون مواد چي د سون په تخنيک کي ترينه ګټه اخستل کېږي د حبواناتو او نباتاتو د ژوندانه د فعالیتو محصول دي. په کلي توګه نوموري مواد د لاندي کيمياوي عناصرو څخه جوړ دي:

- کاربن(C)

- هاپدروجن(H)

- اکسيجن(O)

- سلفر(S)

- نايتروجن(N)

د هغو مایع او گاز ډوله سون موادو په ترکیب کي چي د طبیعت څخه په لاس رائي، پر پورته ياد شوو عناصرو سربېره یو شمېر داسي مواد هم شته چي د سون ورنه دي لکه او به (د رطوبت او نم په شکل) او همدارنګه د ختيو، شګو او خاورو په شکل راز، راز منرالي مواد لکه سيليسیوم ډاي اکساید ( $\text{SiO}_2$ )، المونیم اکساید ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )، کلسیم اکساید ( $\text{CaO}$ )، داو سپنی اکساید ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) او نور.

ټوله د طبیعت څخه په لاس راغلي د سون مواد راساً د ګتني ورنه دي او بايد د بېلاپللو پروسه لکه وچولو، پاكولو، پر جورونکو اجزاوو باندي د بېشلو، برېکیت جورولو، په گاز بدلو، کوكس جورولو او نورو په اونو څخه تېر شي. بناء کله چي د سون د مواد د ډېرمي ڈېرمي یا یوه کان څخه د کار اخستني مسله پورته کېږي نو تر هر څه د مخه بايد نوموري منبع یا معدن یو شمېر شرایط پوره کېږي لکه:

- د سون د موادو په ڈېرمه یا کان کي بايد دو مره د سون مواد موجود وي چي د را ایستلو، انتقال او چمتو کولو ارزښت ولري.
- د سون د مواد د سېچل څخه لاس ته راتلونکي انژي یا ډې اندازه وي چي تمامه شوې بې په بازار کي د انژي د راکري ورکري تر یو جګه ولاره نه شي، یا په بل عبارت د سون مواد د تودو خي ارزښت بايد ډېرتیټنه وي.
- د هغو فرعی موادو کچه چي د سون ورنه دي لکه منرالي مواد، او همدارنګه د مضره موادو لکه د سلفر کچه بايد تر یو په ډمنلو و پولی جګه نه وي او یا هم لېتر لېږد د نومورو مضره موادو د لېولو امکان موجود وي.

د سون طبیعي مواد د خپل اګریګات حالت له مخي په لاندي ډلو باندي و بشل کېږي:

- جامد مواد لکه لرگي، تُرف، او سکاره چي د یو شمېر تاکلو پروسه څخه وروسته بیا د هغو څخه د سون ورنه داسي مواد لکه د لرگو سکاره، کوكس، د سکرو ګرد، د سکرو او لرگو برېکیت او پېلیت، د ډبرو د سکرو څخه لاس ته راغلي تېل او گاز جوړدائي شي.

- مایع مواد لکه او مه تېل چي د هغو د تقطیر څخه بیا راز، راز نور تېل، گاز او مایع گاز حاصلېدائي شي.  
- گاز ډوله د سون مواد لکه طبیعي گاز چي د یو شمېر بېلاپللو د سون ورنه گازو لکه میتان، پروپان او نورو څخه جوړدي.

## 1.1....د جامد و سون موادو ډولونه

دلگو خخه پرته د سون جامد مواد هغه نباتي او حباني پاتي شوني دي چي د ميليونو کلونو په او بدو کي تر مئکي لاندي د يوه لور فشار په نتيجه کي په ورو، ورو سره د ډبرو په سکرو بدل شوي دي.

د سون جامد مواد په لاندي ډلو باندي و بشل کيږي:

- لرگي
- ټرف

- نصواري سکاره

- د ډبرو سکاره

### 1.1.1....لرگي

لرگي تريلوزاړه د سون مواد دي چي د اورد پېدا کېدرا په دې خوا د انسانانو په چوپر کي دي او په راتلونکي کي به هم، ان هغه وخت چي نور د سون مواد لکه تبل، ګاز او سکاره خلاص شي، خپل خدمت ته دوام ورکري.

لرگي د چاپېريال د سانتني د نظر تکي له مخي د تريلو پاكو سون موادو په ډلي کي رائي. د هغود ډبرو ارزښتناکو خاصيتونو د ډلي خخه يو دا هم دي چي د بېرته احیا وړدي او په عبن حال کي د سون د نورو موادو په خلاف د اتموسفر د ترکيب په تغير او د نړبوال اقليمي انډول په ماتولو کي کوم رول نه لري. دا ځکه چي د لرگو د سون په نتيجه کي هغومره کاربن ډاي اکساید اتموسفر ته ټي چي له وړاندي خخه لرگو د طبيعت خخه اخستي دي، په يوه شرط چي د لرگو خخه د سون د مادي په حيث ګتيه اخستنه په علمي ډول سره وي.

پر دې برسيره دا خبره هم پته نه ده چي د پخوا زمانو خخه بيا تراوشه پوري د لرگو د اور شاو خواته کښېناستل، د نوموري او ربوی او تودو خه د انسانانو پر روغتیا باندي يو ځانګړي مثبت تاثير اچوي.

په پوره توګه وچ لرگي د نړدي (50%) کاربن، (43%) اکسیجن، (1%) هايدروجن او پاته برخه د ځینو نورو مواد او منرالونو خخه جوړ دي.

په عبن حال کي د لرگو د ترکيب په هکله دا هم ویلاي شو چي د هغوي نړدي (85%) د سون ورداسي مواد تشکيلوي چي د سون په تخنيک کي ورته الوتونکي مواد واي، دا ځکه چي نوموري مواد د لرگو په ترکيب کي لوړي په جامد ډول سره وجود لري ولي د ګرمېدو خخه وروسته دوی ځانونه ژرد جامد و موادو خخه جدا کوي، په ګاز تبديلېږي او په سرعت سره اور اخلي.

دلرگو د سون ارزښت نظر د لرگو و ډول او کېفيت ته فرق کوي، خو په تقريري ډول سره ویلاي شو چي د هغو د تودو خي ارزښت د  $19000 \text{ kJ/kg}$  په حدودو کي دي.

د یادونی وړ خبره ده چي د کلکو لرگيو لکه د څېړۍ (بلوټ) د لرگيو د تودو خي ارزښت د اغزي لرونکو ونو

دلرگيو (لکه ناجو) د تودو خي تر ارزښت دېږي. د لرگو د سېڅلو پروسه په لاندي ډول د توضیج وړ ده:

دلرگو د تودولو په نتيجه کي د هغو خخه یوشمېر ګازونه (لکه اکسیجن، هايدروجن او داسي نور) خارجيږي. کله چي د نوموره ګازو د تودو خي درجه د **اورا خستو** درجې ته ورسېږي نو د هغود سون وړ برخه او را خلي او نور نو تولید شوي تودو خه د سون د پروسې ملاتر کوي او نوموري پروسې ته د لرگو د نورو برخو

د ورگله په سب ګرزي د لرگو په ترکیب کي د موجود رطوبت په بخار کېدو سره یوه ډېره اندازه د او بوا بخار هم تشکيلېږي.

## 1.1.2....سکاره

لکه مخکي چي مو وویل د ډبرو سکاره هغه نباتي او چوانني پاتي شوني دي چي د ميليونو کلونو په او بدو کي ترمئکي لاندي تره پر لور فشار لاندي تشکيل شوي دي. نوموري پرسه په خو مرحلو کي سرته رسپدلي ده: په لوړي پراو کي د یو شمېر بیو-کېمياوي عمليو په ترڅي **ټف** جوړ شوي، وروسته بیا د یو شمېر رسوباتو سره د یو ځای کېدو او تاکلو جيو-کېمياوي عمليو په نتيجه کي بور(نصاري) سکاره، د هغو څخه بیا ډبرو سکاره او په وروستي پراو کي انتراسيت او ګرافيت منځ ته راغلي دي.

د معن څخه استخراج شوي سکاره د سون وړ عضوي موادو، یو شمېر منرالي موادو او او بوا څخه جوړ دي. د سکرو د ننه د سون وړ مواد په دوو برخو باندي و بشل کېږي چي یوه بې د سون وړ الوتونکي برخه او بله بې ثابتنه کاربني برخه ده.

د سکرو د سوچدو پرسه هم د نورو جامدو موادو د سون پرسې ته ورته ده: يعني دا چي د تودې لولو څخه وروسته لوړي په سکرو کي موجودي او به بخار کېږي. کله چي د تودو خي درجه د سانتي ګراد تقريباً (250) درجو ته ورسېږي د سکرو الوتونکي برخې په ازادې دو پیل کوي او اور اخلي. هغه وخت چي د تودو خي درجه د سانتي ګراد د (1000...1100) درجو ته ورسېږي نو یوازي د سکرو ثابتنه کاربني برخه يا کوكس پاتېږي.

د کور تودولو (تسخین) په تخنیک کي د معمول په ډول د ډبرو سکاره، د ډبرو د سکرو کوكس او بور سکاره استعمالېږي. د کور تودولو په وړو ډېګو (بایلرو) کي د بورو سکرو برېکت په پراخه پېمانه سره د ګتي اخستني ډګر ګتملى دي.

باید وویل شي چي که چيري د سون د مواد وړي ټوټي په یوه ځانګړي ماشین کي د یوې اندازې سرینېن ډوله موادو په ورگله په سره تر لور فشار لاندي ونیول شي با په اصطلاح پرسشي نو **برېکیت** ځني جوړيږي.

او که چيري سکاره د تودو خي تر (C° 1000) پوري، بېله دې څخه چي د هوا (اکسیجن) سره په تماس کي شي، ګرم شي او د سون د مواد الوتونکي برخې بې په اصطلاح تېښته وکړي نو په نتيجه کي بې **کوكس** لاسته راخي.


## 1.2....تېبل

تېبل هم د سکرو په شان د چواناتو او نباتاتو پاتي شوني دي چي د معمول په ډول د سمندر ګيو په تال کي د انبار کېدو څخه وروسته د زرهاو کلونو په تېرېدو سره د ډول کېمياوي تجزيې سره مخامنځ شويدي.

طبعي يا اومه تېبل د هايدروکاربني موادو په شکل د یوډ پر شمېر عضوي مرکباتو یو ترکيبدی چي د تېبل د تصفې په کارخاني کي ترڅو پراوېز تقطیر (دیستیلیشن) وروسته د هغه څخه د سون یو شمېر نور مواد لکه مابع ګاز، بنزين، ډېزل، سپک او درانه تېبل او د نفتی موادو پاتي شوني لاسته راخي.

د بنزين، سپک او درنو تېبلو د تولید د کچي د جګولو په منظور پورته ٻاد شوي د نفتی موادو پاتي شوني یو څل بیا د تصفې له پاره د یوې بلې دستگاه دنه ته وړي چي د واکم (خلا) د تصفې خانې په نامه یادېږي.

د تپلو د تصفيي د دستگاه یوه ساده شوي شيماد لاندي شکل په ډول سره وړاندی کيږي:

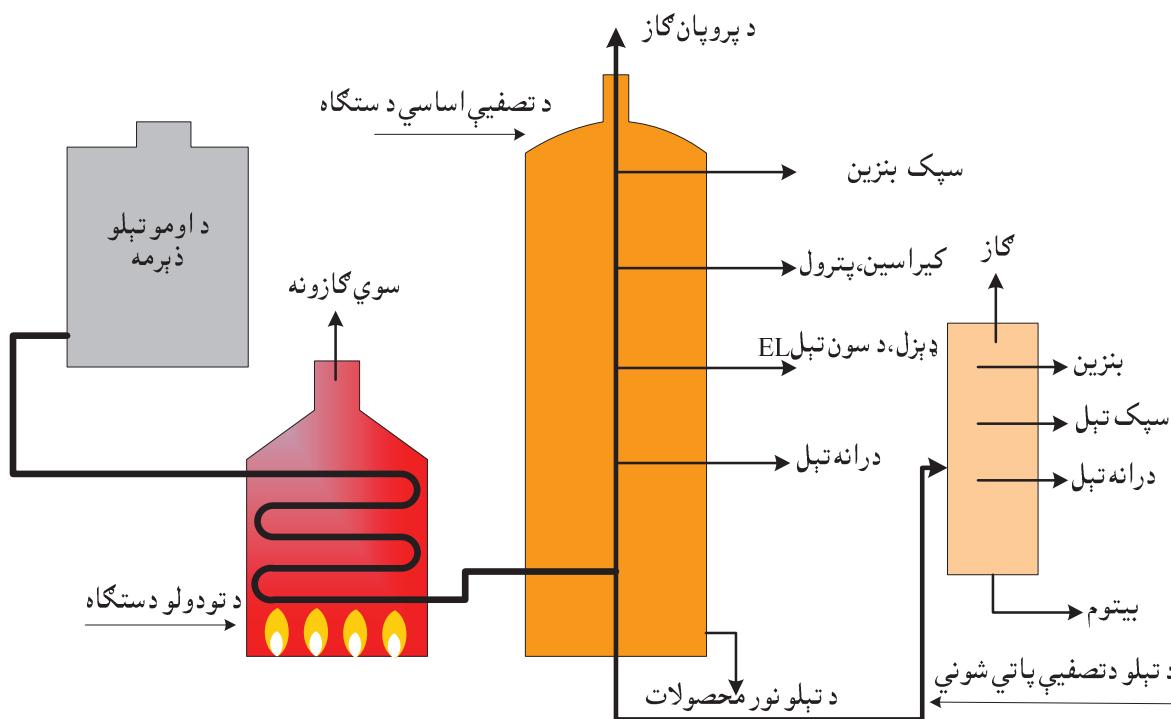

### 1-شکل د تپلو د تصفيي د دستگاه یوه ساده شوي شيما

د پاملنۍ وړ ده چي د تپلو هغه ډولونه چي د کور تودولو (تسخين) په تخنيک کي تربنه ګته اخستل کيږي د سون د تپلو په نامه يادېږي. نوموري تپل د خپل ترکيب او خصوصياتو له مخي یو دبل سره توپير لري چي په راتلونکو پانو کي به د هغوي خخه یادونه وکړو. د مایع سون موادو د انتقال، ذېرمه کولو او په برنر کي د هغور سېڅلوا د پروسې تر څېرنې د مخه بايد د نومورو موادو پريو شمېر عامو فزيکي خواصو او د سون د پروسې پر ځينو ځانګړې تیاوو باندی یو خه رنها و اچوو :

#### 1.2.1 د مایع سون موادو خصوصيات

**- کثافت:** د سون د تپلو کثافت د  $840 \text{ Kg/m}^3$  (خخه نیولي بیا تر)  $960 \text{ Kg/m}^3$  پوري رسیېږي. په ځينو حالاتو لکه د تپلو د ذېرمي دغوره کولو، د تپلو د لګښت اوبيي د تاکلو او همدارنګه د برند جېټ خخه د وتونکو تپلو د مقدار د محاسبې په پېښو کي د تپلو د کثافت اندازه بايد معلومه وي.

**- کينيماتيکي غلظت:** لکه چي معلومه ده، د یوې مایع کينيماتيک (حرکي) غلظت مورې ته رابنيي چي نوموري مایع خومره د بهېدو استعداد لري. د سون د تپلو غلظت هم د نورو مایعاتو په شان د تودو خي په درجې پوري ترلى دي او د تودو خي د درجې په جګبدو سره نوموري غلظت را تېتېږي.

هر خومره چي د سون په پروسه کي د تپلو غلظت لړوي په هم هغه اندازه سره هغوي په وروکو خاڅکو باندی دو پېشلو او د هوا سره د سون وړيوه مخلوط د جوړولو قابلیت پېدا کوي، چي په نتیجه کي د سون د پروسې کېفیت لوړ ځي.

په همدي دليل دی چي په يو شمېر برنو کي د سون تبل له وړاندي خخه تودوي او بيايې د برنس جېتنه د هو سره د ګډولو د پاره رهنمايې کوي.

**- د تېلو د خړدو د پيل تکي (Cloud Point):** دا د تودو خي هغه درجه د چه هغې ته ترسېدو وروسته د تېلو په منځ کي د پارافين کرستالونه په تشکيلېدو پيل کوي او تېل نور نو صاف نه بلکه خېښکاري. د سون د تېلو د پاره د تودو خي نوموري درجه د سانتي ګراد د (3) درجو په شاوخوا کي ده. په همدي دليل دی چي و برنسو ته د تېلو د غزو لو نلونه بايد د يخني خخه و ساتل شي.

**- د تېلو د بهېدو وروستي تکي (Pourpoint):** دا د تودو خي هغه، تر ټولو تېته درجه د چي تېل تر نوموري درجي پوري ترسېدو وروسته (په لبراتواري شرایطو کي) بيا هم د بهېدو قابلیت لري. د سون تېلو د پاره د تودو خي نوموري درجه د سانتي ګراد د (-9) درجو په شاوخوا کي ده.

په تېلو کي د جامد موادو تشکيلېدل کولاي شي چي د تېلو د انتقال نلونه او فلترونه بند کري او د برنس د کار ددرېدو سبب شي.

**- د فلتر خخه د تېرېدو وروستي تکي (Cold Filter Plugging Point):** دا د تودو خي هغه تېته درجه د چي تېل هغې ته ترسېدو پوري، لاهم د فلتر خخه د تېرېدو تو ان لري. د تودو خي نوموري درجه د تېلو د فلترېدو د وروستي پولي په نامه هم يادېږي. که د سون تېل د تودو خي تر (12°C) پوري ساره شي نو د فلتر خخه نور نه تېرېږي. دا مسله بايد د تېلو د ذېرمه کولو په وخت کي له پامه ونه لوېږي.

**- د لمبي د بلېدو نقطه یاد لمبي د بلېدو درجه:** د تودو خي هغه درجي ته او يې چي د هغې په نتيجه کي دمایع سون موادو پر مخ د مرده د سون وړ بخار تولید شي چي د هوا سره د ګډېدو خخه وروسته او دیوې لمبي په ورنې دې کولو سره دیوې لنډي شیبې د پاره او را خلي بله دې چي و کولاي شي په مستقله توګه د سون پروسې ته ادامه ورکړي (که اور بلونکي لایتلېږي شي نو لمبه بېرته مري).

د لمبي د بلېدو نقطه د تېلو د اخستو د خطر د تاکلو د پاره يو معیار قبول شوي دي. په همدي اړه د خطر درې ګروپه په لاندي ډول سره مشخص شوي دي:

1- د خطر (I) ګروپ: د دې ګروپ د لمبي د بلېدو نقطه تر 21°C تېته ده. (د دې ګروپ خخه کولاي شو چي دمثال په ډول د بنزین نوم واخلو).

2- د خطر (II) ګروپ. لکه د ډېلز ګروپ چي د لمبي د بلېدو نقطې یې د (21°C.... 55°C). په حدودو کي دي.

3- د خطر (III) ګروپ. د مثال په ډول د سون د تېلو ګروپ چي د هغه د پاره پورته یادي شوي نقطې د (55°C.....100°C) په حدودو کي دي.

**- د لمبي د سوڅېدو نقطه یاد لمبي د سوڅېدو درجه:** د تودو خي هغې درجي ته او يې چي هغې ته تر رسیدو وروسته د تېلو بخار هغه وخت هم خپل سوڅېدو ته دواام ورکولاي شي چي پردي او را بلونکي لمبه ترېنه لېږي شي. د لمبي د سوڅېدو نقطه د لمبي د بلېدو تر نقطې جګه وي د مثال په ډول د EL تېلو د پاره د لمبي د سوڅېدو درجه د (120°C) په حدودو کي ده.

باید وویل شي چي د لمبي د بلېدو او د لمبي د سوڅېدو درجو مفاهيم یوازي د مایع سون موادو سره اړه پېدا کوي.

## د سون د موادو ډولونه

د پام ورده چي د سون د تپلو سره د نورو تپلو د گډولو اجازه نه شته ټکه چي دا کار د بېرند کار د ګډو ډپدو او ان د لمبې د ګلپدو خطر د خانه سره لري. پردي بر سپره کبداي شي چي پردي تپل په تپره بیا زاره تپل چي په هغوي کي د معمول په ډول د درنو فلزاتو، کلورین او سيليكون برخني ډپري جگي دي، د چاپ پريال د ساتي د نظر تکي له مخي د سيخلو ورنه وي.

**- د اور اخستو نقطه يا د اور اخستو درجه:** لکه چي د سون تخنيک د اساساتو په بحث کي مو يادونه وکړه د سون پرسه هغه وخت پيل او پخپله ادامه مومي چي د سون مواد د هغوي د اور اخستو تردرجی پوري ګرم شي. په لاندي جدول کي د یو شمېر جامدو او مايغ سون موادو د پاره د هغوي د اور اخستو درجي وړاندي کېږي:

### 1- جدول: د یو شمېر جامدو او مايغ سون موادو د اور اخستو درجي

د اور اخستو درجي (°C)	د موادو ډول	شماره
340	د تسخين د پاره EL تپل	1
360	د تسخين د پاره S تپل	2
430....550	بنزين	3
380	پترول	4
200.....300	لرگي	5
200.....250	د نصواري رنګه ډبرو سکرو بريکيت	6
470.....500	ډبرو سکاره	7
550.....650	کوكس	8
480	انتراسيت	9

**- د اور اخستو پولي:** لکه چي و مو ليدل په مايغ حالت کي د سون تپل په اسانې سره او رنه اخلي. یوازي هغه وخت چي د تپلوبخار او هوا یونې ګډ شوي مخلوط تشکيل شي او د اور اخستو د پاره د اړتیا وړ تو دوخي درجه په اختیار کي وي نو دوي د اور اخستو وړتیا پېدا کوي.

په عين حال کي د تپلو او هوا مخلوط هم یوازي د تاکلو پولو په دنه کي د اور اخستو وړدي. په دې هکله کبداي شي چي د تریقولو تیتی پولي او د تریقولو لورې پولي څخه نوم واخلو:

- **د اور اخستو تریقولو تیتی پوله:** دا پوله د هوا او تيلو د مخلوط په یوه تاکلي حجم کي، د تپلو د بخار تریقولو لوبه فيصي ده چي بيا هم د اور اخستو وړتیا لري. که چيري د هوا او د تپلو د بخار په مخلوط کي د تپلو د بخار اندازه نوره هم تیتیه لاره شي نو نومورې مخلوط او رنه اخلي. عېن تعريف د ګاز او هوا د مخلوط د پاره هم صدق کوي.

- **د اور اخستو تریقولو لوره پوله:** نوموري پوله د هوا او د تپلو د بخار په یوه تاکلي حجم کي د تپلو د بخار تریقولو لوره فيصي ده چي بيا هم د اور اخستو وړد. د تپلو د بخار د کثافت په نور هم جگيدو سره نوموري مخلوط خپل د اور اخستو وړتیا د لاسه ورکوي. د سون د ګازو او هوا د مخلوط په هکله هم عېن خبره د کولو وړد. د یادونې وړد چي د سون د EL تپلو او هوا د مخلوط د پاره پورته ذکر شوي پولي (0,6%.....6%) تشكيلوي.

**- د اور اخستو سرعت یا د لمبی سرعت:** بنسیی چې اورد هو او سون گازو په مخلوط کي په کوم گرندي توب سره پراختیا مومنی. د اور اخستو سرعت د نومورپی مخلوط په ځانګړې تباو پوري اړه پیدا کوي. د مثال په ډول د تېلو د بخار او اکسیجن د مخلوط په دننه کي د اور اخستو سرعت، د هو او تېلو د بخار د مخلوط په پرتله څو ځلی گرندي دی.

**- د تودو خي ارزښت (Hi):** داد تودو خي هغه اندازه ده چې د یوه کيلو ګرام، یوه ليتر او یا یوه متر مکعب سون مواد د پوره سیئللو څخه په لاس رائي بله دې څخه چې په سوو گازو کي د او بود بخار سره د تلونکي تودو خي څخه ګته پورته شي. په دې معنی چې د سون د پروسې په نتيجه کي تشکيل شوی د او بود بخار بېرته په او بونه بدليږي او د هغه سره یوه تاکلي اندازه تودو خه هم ضایع کېږي. پتې دې پاتنه وي چې د (۱) توری د فرانسوی ژبي د (inferieur) د کلمي څخه اخستل شوی دی. د تودو خي ارزښت په لاندي واحد اتو سره بسول کېږي:

$$Hi \Rightarrow MJ/kg ; MJ/m^3 ; KWh/kg ; KWh/m^3 ; KWh/l$$

**- د سون ارزښت (Hs):** داد تودو خي هغه اندازه ده چې د یوه کيلو ګرام، یوه ليتر او یا یوه متر مکعب سون مواد د پوره سیئللو څخه په لاس رائي، په عین حال کي چې په سوو گازو کي موجود د او بود بخار سروي، بېرته يې په او بونه باندي اړوي او د کندنسیشن د تودو خي څخه يې ګته اخلي (D<sub>s</sub> توری د فرانسوی ژبي د superieur د کلمي څخه اخستل شوی دی).

باید وویل شي چې د سون په گازو کي موجود د او بود بخار د دوو برخو څخه جوړ دي: پوه برخه يې د هغو او بود د تبخیر څخه په لاس رائي چې له وړاندی څخه د سون په مادي کي موجودي وي او بله برخه يې د سون مواد د سیئللو په نتيجه کي (د عضوي مرکباتو په ترکيب کي د هايدروجن د سوځدو په نتيجه کي) منځ ته رائي. د سون ارزښت او د تودو خي ارزښت په عبن واحد اتو سره بسول کېږي. باید وویل شي چې په دواړو حالتو کي د تودو خي (25°C) د پروسې د مبدا او په عبن حال کي د پروسې د ختم په صفت قبوله شوي ده.

په دې حساب ویلای شو چې د تودو خي او سون ارزښتو فرق عبارت دي له: د او بود بخار د ځانګړې انتالپي (Enthalpy) څخه چې د تودو خي په (25°C) درجو کي د (2442 KJ/Kg) یا (0,678 سره مساوی ده).

**- د انرژي تخنيکي واحد (SKE):** د سون ارزښت او د تودو خي د ارزښت په اړخ کي، د سون د مواد د پاره په نړيواله سطحه کي یو بل مفهوم هم رواج موندلې دې چې د ډبرو سکرو د واحد (SKE) په نامه یادлиږي. باید وویل شي چې SKE د الماني ژبي د Steinkohle einheit د کلمي څخه اخستل شوی دی او د ډبرو د سکرو د واحد معنی ورکوي (په انګلیسي ژبه نومورپی واحد ته coal unit hard یا په لنډ ډول HCU وايي).

د انرژي تخنيکي واحد د انرژي هغه متوسطه اندازه نبېي چې د یوه کيلو ګرام ډبرو سکرو د سیئللو څخه په لاس رائي. د انرژي نومورپی اندازه په نړيواله سطحه باندي ثابته تاکل شويده او مساوی ده په:

$$1 SKE = 29,3 MJ = 8,14 KWh$$

- د انرژي په سکتور کي بیا د نومورپی واحد سره د نورو تولو سون موادو انرژي مقایسه کېږي. د مثال په ډول:
- پو ټن د سون تېل د (1,429) پنه SKE سره معادل شمېرل کېږي.
- پو ټن لرګي د (0,500) پنه SKE سره معادل شمېرل کېږي.
- زر متنه مکعبه طبیعی ګاز د (1,286) پنه SKE سره معادل شمېرل کېږي.
- پو کيلو ګرام یورانیم 235 د (2,500) پنه SKE سره معادل شمېرل کېږي.

## 1.2.2... د سون د تېلوا ډولونه

د المان په اتحادي جمهوریت کي د سون تېل په لاندي ډلو باندي وېشل شوي دي:

- د سون EL تېل چي (EL) دالماني ژبي د **extra leichtflüssiges Heizöl** (extra leichtflüssiges Heizöl) کلمي مخفف توري دي او د دي معني ورکوي چي نوموري تېل په ډيره اسانتيا سره د بهبدو وردي.

- د سون L تېل چي (L) دالماني ژبي د **leichtflüssiges Heizöl** (leichtflüssiges Heizöl) کلمي مخفف توري دي او د دي معني ورکوي چي نوموري تېل په اسانتبا سره د بهبدو وردي.

- د سون M تېل چي (M) دالماني ژبي د **mittelschwerflüssiges Heizöl** (mittelschwerflüssiges Heizöl) کلمي مخفف توري دي او د دي معني ورکوي چي نوموري تېل په نسيبي مشکل ډول سره د بهبدو وردي.

- د سون S تېل چي (S) دالماني ژبي د **schwerflüssiges Heizöl** (schwerflüssiges Heizöl) کلمي مخفف توري دي او د دي معني ورکوي چي نوموري تېل په مشکل ډول سره د بهبدو وردي.

باید ددي خبری يادونه وکړو چي په وروستيو وختو کي د سون د مادي په حیث د بیو ټبلو یا نباتي غوريو او همدارنګه د هغوي خخه د لاسته راتلونکو بیو ډيزل لو خخه گته اخستنه په چټکي، سره پراختيا مومي. د بیو ټبلو او بپو ګازو ټانګړتیاوی او د هغوي په هکله غونښتنی به د نوي کيدو ور انرژۍ د منابعو په بحث کي ددي کتاب په راتلونکو برخو کي وړاندي شي.

د امریکا په متحدو ایالاتو کي د سون ټبلو ته oil او یا هم domestic fuel او یا هم fuel وایي. نوموري تېل د خپل غلظت او ئینو نورو خصوصیاتو له مخي په شپرو ګرو پو باندي وېشل کېږي. د مثال په ډول سره د سون هغه تېل چي د کور تودولو په تخنيک کي تربنه گته پورته کېږي په دوهم ګروپ کي شامل دي او هغوي ته road diesel No. 2 fuel oil او یا هم وایي.

په انګلستان کي د ټبلو ګروپونه، د هغوي خصوصیات او د هغوي په وړاندي غونښتنی د هغه هیواد د ستندرد ISO 8217 (ISO 8217) پر بنسته تاکل کېږي چي په 2005 ميلادي کال کي تصویب شوي دي.

خنګه چي د المان فدرالي جمهوریت د سون د تخنيک یو منل شوی مخکنس هیواد شمېرل کېږي نو په دی کتاب کي د سون د ټبلو په هکله د نوموري هیواد ستندرد په نظر کي نیول شوي دي.

باید وویل شي چي د کور تودولو (تسخین) په تخنيک کي د پورته یاد شوو ډلو خخه یوازی د سون (EL) تېل په پراخه پیمانه سره د گتني د ګرلري. دا ځکه چي په نوموري ټبلو کي د سلفراندازه د سون د نورو ټبلو په پرتله لبده او په عبن حال کي دا تېل په اسانی سره د خاځکي کېدو ور ګرزي.

ددی د پاره چي د لوستونکو دا پونښنه هم حل شي چي ولی نوموري ټبلو ته د سون تېل وايي باید ووایو چي په المان کي د ټبلو پر هغوا ډلو باندي چي د کور تودولو په تخنيک یي لګوی لړ مالې وضع کېږي او په همدي دليل یې بېه نظر و همدي ډول ټبلو ته چي په په موټرو کي سوئي ټيټه ده. د مثال په ډول هغه ډيزل تېل چي په موټرو کي لګېږي د سون (EL) ټبلو ته ورته دي. د سون (EL) تېل دموټرو د ډيزل ټبلو خخه د هغوي د رنګ له مخي بېلېږي او په ټانګړو ستیشن پمپو کي خرڅېږي. د ترافيكو پولیس په ډېرہ اسانتبا سره کولاي شي چي د تیلو نوموري ډولونه سره بېل کړي. که چېري کوم خوک په خپل موټر کي د ډيزل په عوض د سون (EL) تېل چي ارزانه دي واقوي او پولیس یې کشف کړي نو د ډېری لورې جريمي په تحويلو باندي مجبوره کېږي.

## د سون د موادو ډولونه

په لويو صنعتي دستگاوه کي د سون د مقاصدو لپاره د پورته نومول شوو تېلو په ارخ کي د سکرو د تقطير خخه په لاس راغلي تېل هم د ګتني اخستني وردي،ولي په او س وخت کي هغوي د طبیعي تېلو په پرتله خپل اهمېت د لاسه ورکړي دي.

پتهه دي پاتهنه وي چي د تېلو د کېفيت په هکله تراوسه پوري کوم واحد نورمونه ان د اروپا په سطحه کي هم وجود نه لري، بنا هغه تېل سیئونکي برزوونه چي د یوه هيواد د شرایط د پاره تولیديري، کېداي شي چي په بل هيواد کي، د تېلو د بل ډول مشخصاتو سره په زړه پوري نتيجه ورنه کړي.

په ځانګړي توګه په افغانستان کي د امسله حکمه د پام وړ ده چي زموږ په هيواد کي د تېلو د تصفيي دستگاوي نه شته او تېل د بېلا بېلو ګاونه په هيوادو خخه چي ممکن مختلف خواص ولري وارد یېري. نو حکمه د برز درانيولو په وخت کي ګرانه ده چي د برزن تولیدونکي موسسيي ته د تېلو واحد مشخصات وړاندي شي.

د مثال په ډول د المان په اتحادي جمهوریت کي د موجودو نورمونو پر بنسته، د سون EL تېل بايد تاکلي غونښتنی پوره کړي چي یو شمېر مهمي یې، د موضوع خخه د یوه تصور د منځ ته راتلود پاره، په لاندې جدول کي ذکر شوي دي:

### 2- جدول: د EL تېلو په هکله د المان د (DIN 51603-1) نورم غونښتنی

په دې هکله د نورم غونښتنی	د EL تېلو مهم مشخصات		
$\rho \leq 860 \text{ Kg/m}^3$	د تودو خي په ( $15^\circ\text{C}$ ) کي کاثافت		
$Hi \geq 42,6 \text{ MJ/Kg}$	د تودو خي ارزښت		
$> 55^\circ\text{C}$	د لمبي د بلېدو درجه		
$\leq 6,00 \text{ mm}^2/\text{s}$	د تودو خي په ( $20^\circ\text{C}$ ) کي کینیماتیک غلظت		
$\leq 3^\circ\text{C}$	د تېلو د خړېدو د پیل نقطه		
$\leq -12^\circ\text{C}$	$3^\circ\text{C} = \text{د تېلو د خړېدو پیل}$	د فلتر خخه د تېرېدو وروستي نقطه $\leftrightarrow$	
$\leq -11^\circ\text{C}$	$2^\circ\text{C} = \text{د تېلو د خړېدو پیل}$		
$\leq -10^\circ\text{C}$	$1^\circ\text{C} \geq \text{د تېلو د خړېدو پیل}$		
$\leq 0,20\%$	د سلفرو وزني فيصدي		
$\leq 200 \text{ mg/Kg}$	د او بوا وزني فيصدي		
$\leq 24 \text{ mg/Kg}$	د چتيلونکو موادو مجموعي اندازه		
$\leq 0,01\%$	د سوو موادو پاتي شوني		

### 1.2.3.... د سون د تېلو د کېفيت د لور ښیلو مواد

د سون د تېلو سره کله، کله یو شمېر مرستندو په مواد د هغوي د ځینو خواصو د نسه کيدو په منظور ګډوی چي په عام ډول سره د هغوي څخه په لاندي توګه سره نوم اخستلاني شو:

#### ○ د سون د پروسي د نسه کولو مواد:

که څه هم مدرن برنسونه د تېلو سره و ګډيدونکو مرستندو یو موادو ته د هغوي د سون د پروسي د نسه کولو په منظور کومه اړتیا نه لري، خو بیا هم په بازار کي په تبره بیا د پخوانیو برنسو د پاره یو شمېر ترکيبي مواد پېدا کيږي چي د بېلا بلو فلزاتو لکه مګنيزېم، کلسیم، مس، او سپني او نورو پربنست جور ښوي دي. دا مواد د تېلو سره ګډيږي او د هغوي د سون پروسه نسه کوي.

نوموري مواد چي د سون په پرسه کي د کتلست رول په غاره اخلي د جامدو مضره موادو (د تېلو پاتي شوني، د خراج دود او نورو) د تولید او همدارنګه د ځینو اکسیدونو لکه ( $\text{SO}_3$ ) د منځ ته راتلو کچه تیټوی.

#### ○ د تېلو بهدو د اسانه کولو مواد:

لکه مخکي چي مو یادونه و کړه د تودو خي د درجې په تېټي د سره د تېلو حرکت د ګواښ سره مخامنځ کيږي او د پارافين د کرستالو په تشکيل سره خود هغوي فلترون او په نتيجه کي د اړوندي د ستگاه کار هم د پرابلم سره لاس او ګريوان وي. نو خکه د سون د تېلو سره یوه اندازه داسي مواد ګډوی چي د پارافين د کرستالو جور یدل محدودوي او د تېلو حرکت او فلترون اسانه کوي.

په او سني وخت کي د تېلو د تصفې په یو شمېر دستگاؤ کي له وړاندي څخه دا ډول مواد د تېلو مثلاً ډيزلو سره ګډوی. د اړتیا په وخت کي کيږي شي چي دا ډول نور اضعافي مواد هم د سون د تېلو سره ورګډ کړاي شي.

#### ○ د تېلو ثبات د لور ښیلو د پاره مواد:

د سون تېل او په هغه جمله کي د EL تېل که د ډېري مودې لپاره ڏېرمې شي نو د هغوي ځیني خواص تغيير کوي. ددي د پاره چي تېل ثابت پاته شي او په اصطلاح زاره نه شي نو د هغوي سره داسي مواد ګډوی چي د یوی خوا څخه د تېلو د ذېرمې په تل کي لب مواد رسوب وکړي او د بلې خوا څخه د تېلو د ترميك ثبات په جګيدو سره د بېرند جېټ د چتيليدو خطر لېشي.

### 1.3.... ګاز ډوله سون مواد

د سون ګازونه د بېلا بلو، د سون وړ او نه سو ځیدونکو ګازو یو مخلوط دی. د نومورو ګازو ترکيي نظر د هغوي د پیدا یښت ئای ته څه، ناخه یو دبل سره تو پېر لري.

ددي ګازو د سون وړ برخه په عمدہ ډول سره د هايدروکاربنې موادو (لکه میتان) او همدارنګه هايدروجن څخه جوره ده او نه سو ځیدونکي برخه یې داسي ګازونه لکه کاربن ډاي اکساید( $\text{CO}_2$ ), اکسیجن( $\text{O}_2$ ), نایتروجن( $\text{N}_2$ ), او به ( $\text{H}_2\text{O}$ ) او یوه لپه اندازه کاربن مونو اکساید( $\text{CO}$ ) جور ښوي.

### 1.3.1.... د سون د گازو ډولونه

په مجموعي ډول سره د سون گازونه په دوو ډلو باندي و بشل کيږي:

**- طبیعی گازونه:** چې په طبیعی ډول سره تر مئکي لاندي، د ميليونو کلونو په اوږدو کي د یوشمېر هغو ساده ژوندي موجوداتو د تغیر خخه چې د مئکي ترسوبې قشرو لاندي ذېرمه شوي وه، دستر فشار او د تودو خي دلوري درجي په موجوديت کي تشکيل شوي دي او یا هم د تالابو او د اور غور حونکو غرو خخه راوزي.

**- تخنيکي گازونه:** چې د ځینو تخنيکي پروسو په نتيجه کي، د سون د نورو موادو لکه تبلو او سکرو خخه په لاس رائي. همدارنګه د ځینو نباتي موادو خخه د یوشمېر تاکلو پروسو په نتيجه کي لاس ته راغلي بيو گاز هم په همدي جمله کي راتلاي شي.  
لاندي په لنه ډول سره و هري ډلي ته یو نظر اچو:

#### 1.3.1.1 طبیعی گازونه

نوموري گازونه په لاندي گروپو باندي د و بشلو وړ دي:

##### 1- د کانو خخه په لاس راتلونکي طبیعی گاز:

په عام ډول سره کله چې د خلکو تر منئ د طبیعی گاز په اړه خبری کيږي نو هدف د تل په شان یوازي همدار گاز وي.

دا هغه گاز دی چې د تر مئکي لاندي کانو خخه په یوازي شکل او یا هم د تبلو سره یو ئاي استخراجيږي.  
دنوموري گاز ترکيب، نظر و دې ته چې د کومي منطقی خخه په لاس راغلي، یو دبل سره توپير لري (9- جدول).  
په عام ډول سره طبیعی گاز د (80%) خخه تر (95%) پوري د ميتان ( $\text{CH}_4$ ) د گاز خخه او پاته برخه یې د ايتان ( $\text{C}_2\text{H}_6$ )، پروپان ( $\text{C}_3\text{H}_8$ )، بوتان ( $\text{C}_4\text{H}_{10}$ )، کاربن ډايم اکسайд ( $\text{CO}_2$ )، نايتروجن ( $\text{N}_2$ )، هايدروجن سلفايد ( $\text{H}_2\text{S}$ ) او همدارنګه یوی لبې اندازي نجیبه گازو لکه هلیوم ( $\text{He}$ ) او نورو خخه جوړ دي.

طبیعی گاز بوي نه لري او خنګه چې په خپل ترکيب کي کاربن مونو اکسайд ( $\text{CO}$ ) نه لري نو زهرجن هم نه دی.  
بيا هم د هغه طبیعی گاز سره چې د هستو ګني کورو د اړتیاو د پاره چمتو کيږي، یو ډول بوي لرونکي مواد ګډوي تر خود گاز د وتو په وخت کي او سيدونکي هغه احساس کړي.

که چيري د استخراج شوي طبیعی گاز په ترکيب کي ( $\text{CO}_2$ ،  $\text{N}_2$  او  $\text{H}_2\text{S}$ ) موجود وي نو د مصرف خخه وړاندي نوموري گازونه تصفيفه کوي.

طبیعی گازونه په دوو ډلو و بشل شوي دي:

- د L گروپ طبیعی گازونه چې L د انگلیسي ژبي د (Low) مخفف دي او هغه گازونه را په ګوته کوي چې وې انديکس (Wobbeindex) يې د  $10,5 \text{ KWh/m}^3$ ..... $13,0 \text{ KWh/m}^3$ .

- د H گروپ چې H د انگلیسي ژبي د (High) مخفف دي او هغه گازونه په بر کي نيسې چې وې انديکس (Wobbeindex) يې د  $13,0 \text{ KWh/m}^3$ ..... $15,7 \text{ KWh/m}^3$  په حدودو کي وي.

**2- د تالابو او د سکرو د کانو خخه و تونکي گازونه:**

نوموري گازونه چي د عضوي موادو خخه د يو شمېر بیولوژيکي تغييراتو په نتيجه کي تشکيليري، تره بره حده پوري د ميتان خخه جوړ دي.

**3- د اورغورئونکو غرو خخه و تونکي گاز:**

نوموري گاز تراوسه پوري د ګتني اخستني عملی ډگرنه لري، څکه چي په خپل تركيب کي يوه لوړه اندازه سلفر لري.

**1.3.1.2....تخنيکي گازونه****1- د ډبرو سکرو گاز:** نوموري گاز د ډبرو د سکرو د ګرمولو خخه، داسي چي د هغوي سره د هوا تماں موجودنه وي په لاس رائي.

لکه چي د سکرو په بحث کي موهم يادونه وکړه، د دې پروسې په پاي کي (کله چي د سکرو الوتونکي برخه ټوله تيښته وکړي) يوازي کوكس پاتيږي.

**2- د اوبو گاز:** نوموري گاز د سکرو او يا کوكس خخه د او بو د بخار په مرسته، د يوه کيمياوي تعويض په نتيجه کي لاسته رائي.**3- باري او د ليري خخه راتلونکي گازونه:** په پخوا وختو کي کله چي په المان کي د طبيعي گاز خخه د ګتني اخستني کچه دومره جګنه وه نو خاۍ پر خاۍ به په بشارو او کليو کي د او بو د گاز او د سکرو د گاز یو مخلوط جوړیده چي دې ډول گاز ته به یې باري گاز ويل. او که چيري نوموري گاز د بشار خخه د باندي د کوكس جوړولو د یوې فابريکي خخه د بشار دنه ته راتي نو دې ډول گاز ته یې ليري گاز ويل.

که هه هم باري او ليري توليد شوي گازونه یوبل ته سره ورته دې خوبياهم د ليري توليد شوو گازو د سون ارزښت تر باري گازو جګ دی. پردي برسيره باري گازونه د نسيبي تيټ فشار (7,5....15,0 mbar) سره د مصرف کونکي په اختيار کي ورکول کيږي.

نوموري گازونه د یوې لوري اندازې هايدروجن په درلودلو سره تر هوا ډير سپک دي او د طبيعي گاز په خلاف زهری هم دي.

په اوسيني وخت کي دا ډول گاز د ګتني اخستني په ډگر کي خپل اهميت د لاسه ورکړي دي.

**4- د تبلو د تصفيې د فابريکو گازونه:** دا هغه گازونه دې چي د تبلو د تصفيې په دستګاؤ کي د يوه اضعافي محصول په توګه لاس ته رائي. د نومورو گازو ډېره برخه پروپان او بوتان جوړوي چي د فشار او د تودو خي د درجي په نورماله شرایطو کي د گاز شکل لري، ولې د فشار په ډېر لړ جګيدو سره په مایع تبدیلېږي او حجم بي نړدي 260 خلمه لږېږي.

په همدي دليل دي چي يوه ډيره اندازه دا ډول گازونه په نسيبي ورو لوښو (بالونو) کي نورو خايو ته د مصرف د پاره لېږدول کيږي.

بايد هيرنه کړاي شي چي مایع گازونه نړدي دوه چنده تر هوا درانه دي. نو څکه د هغوي لوښي (بالون) بايد د مهکي تر سطحي تيټ په کوم ئاي کي لکه تهکوي پري نه بنوول شي، څکه چي د مایع گاز دوتلو په صورت

کي هغه په همدي ټېت ئاي کي ڏبرمه کېږي او د چاوديدو وړيوه منبع جورو وي.  
پردي برسيره د داسي گازو د نلو د غزولو په وخت کي هم بايد د بي خطره کولو د تخنيک يو شمېر غونښتي په  
پام کي وساتل شي.

**5- بيو ګازيا هغه گاز چي د نوي کيدو وړ انرژي منابعو خخه په لاس رائي:** په وروستيو وختو کي  
د هغو گازو تولید چي د بيو ګتلو خخه په لاس رائي خاصه توجه خانته جله کړي ده ، که خه هم د هغوي خخه په  
پراخه پيمانه سره ګته اخستنه لاتراوسه پوري نه ده پيل شوي.

نوموري گازونه تر (65%) پوري د میتان د گاز خخه جوړ دي او د تودوخي ارزښت يې د (3000 KWh/m<sup>3</sup>) او  
(8000 KWh/m<sup>3</sup>) تر منځ دي.

باید ووايو چي په وروستيو وختو کي په المان کي د ټينو اصلاح شوو نباتاتو په کرلو او د نوي تکنالوژي خخه  
په ګټي اخستلو سره د لوړ ګفیت لړونکي بيو ګاز لاس ته رائي. د وروستيو معلوماتو له مخي ددي ګاز د سون  
ارزښت کيدا اي شي چي د گازو په شبکه کي د بهيدونکي ګاز تر سون ارزښت لوړ وسي. نوموري گاز د سون  
د موادو د چينو په هکله نوي هيلى رامنځ ته کوي.

### 1.3.2 د سون ګازو کورني

د سون ګازو یوه کورني عبارت له ټولو هغو ګازو خخه ده چي د سون مشخصات بي بندې يوشان وي. ددي  
مشخصاتو په جمله کي دلاندي د یادولو وړدي:

- ُوبې اندیکس (Wobbeindex) ⇔ په دې اړه معلومات لپه وروسته رائي.
- د سون ارزښت
- د لمبي سرعت

د پورته یاد شوو مشخصاتو پر بنست کولای شو چي دلاندي کورني سره بېلې کړو :

**د ګازو لوړې کورني:** په دې کورني کي چي په لنه ډول سره د (S) په حرف سره هم ځانګړي کېږي دوه  
ګرو په ګازونه شامل دي:

**د (A) ګروپ** چي په دې جملې کي بناري ګازونه دلاندي مشخصاتو سره رائي:

- د دې ډول ګازو د سون ارزښت: Hs = 4,6 KWh/m<sup>3</sup>. ..... 5,5 KWh/m<sup>3</sup> ⇔ ○
- ُوبې اندیکس: Ws = 6,63 KWh/m<sup>3</sup> ..... 7,56 KWh/m<sup>3</sup> ⇔ (Wobbeindex) ○
- نسبې کثافت (d) يې: min 0,4 ; max 0,6 ⇔ ○
- په ترکیب کي بي د هايدروجن اندازه: ⇔ د حجم د (40%) خخه تر (60%) پوري ○

**د (B) ګروپ** چي په دې جملې کي د کوکس د فابريکو ګازونه دلاندي مشخصاتو سره رائي:

- د دې ډول ګازو د سون ارزښت: Hs = 5,47 KWh/m<sup>3</sup> ⇔ ○
- ُوبې اندیکس: Ws = 7,56 KWh/m<sup>3</sup> ..... 8,84 KWh/m<sup>3</sup> ⇔ (Wobbeindex) ○
- نسبې کثافت (d) يې: min 0,35 ; max 0,55 ⇔ ○
- په ترکیب کي بي د هايدروجن اندازه: ⇔ د حجم د (45%) خخه تر (67%) پوري. ○

د سون د موادو ډولونه

- د گازو دو همه کورني: په دې کورني کي چي په لنډه ډول سره د (N) په حرف سره هم ئانګړي کېږي طبیعي ګازونه شامل دي:

- دسون ارزښت يې:  $H_s = 8,84 \text{ KWh/m}^3$  .....  $13,14 \text{ KWh/m}^3$ .  $\Leftrightarrow$   
 وېي اندیکس (Wobbeindex):  $W_s = 10,5 \text{ KWh/m}^3$  .....  $13,0 \text{ KWh/m}^3$   $\Leftrightarrow$   
 نسيي کثافت(d) يې:  $\min 0,55 ; \max 0,70 \Leftrightarrow$   
 د ترکیب اساسی برخه يې د میتان ګاز جوړوي.

- د (H) گروپ ددی لاندی مشخصاتو سره :

- د دی ډول گازو د سون ارزښت:  $H_s = 8,84 \text{ KWh/m}^3$  .....  $13,14 \text{ KWh/m}^3$ .  $\leftrightarrow$   
 و بی اندیکس (Wobbeindex):  $W_s = 13,0 \text{ KWh/m}^3$  . .....  $15,7 \text{ KWh/m}^3$   $\leftrightarrow$   
 نسبی کشافت (d) بی:  $\min 0,55 ; \max 0,70 \leftrightarrow$   
 د ترکیب اساسی برخه بی د میتان گاز جوړوي.

**د گازو دریمه کورنی:** په دې کورنۍ کي چې په لنه دول سره د (F) په حرف سره هم مشخصه کېږي او بلن يا مایع گازونه شامل دي:

## -پروپان چی دا لاندی مشخصات لري:

- $$\begin{aligned} H_s &= 28,03 \text{ KWh/m}^3 \Leftrightarrow \text{ددي دول گازو دسون ارزبنت} & 0 \\ W_s &= 22,63 \text{ KWh/m}^3 \Leftrightarrow (\text{Wobbeindex}) \text{ وبي انديكس:} & 0 \\ &1,56 \Leftrightarrow \text{نسبي كثافت بي(d):} & 0 \end{aligned}$$

- بوتان د لاندی مشخصاتو سره:

- ددې ڈول گازو دسون ارزښت  $H_s = 37,0 \text{ KWh/m}^3$ .  $\Leftrightarrow$
  - ُوبی اندیکس (Wobbeindex):  $W_s = 25,74 \text{ KWh/m}^3$   $\Leftrightarrow$
  - نسبی کثافت(d) یې:  $2,09 \Leftrightarrow$

-**د گازو خلورمه کورني**: په دې کورني کي چې په لنډه ډول سره د (L) په حرف سره هم مشخصه کېږي د سون گازو او هوا مخلوط شامل دي:

**- د هوا او مایع گازو مخلوط:** نوموری مخلوط چي د (هوا-  $C_nH_m$ ) او يا (هوا- F) د مخلوط په نامه هم يادربوي دا لاندي مشخصات لري:

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| $H_s = 7,5 \text{ KWh/m}^3$ . $\Leftrightarrow$<br>$W_s = 6,80 \text{ KWh/m}^3 \dots 7,0 \text{ KWh/m}^3$ . $\Leftrightarrow$ (Wobbeindex:<br>$1,15 \dots 1,22 \Leftrightarrow$ | دی ڈول گازو دسون ارزښت<br>وېي اندیکس:<br>نسبی کثافت(d) یېي: | ○<br>○<br>○ |
|---|---|-------------|

**د هو او طبیعی گازو مخلوط:** نوموری مخلوط چي د (هوا-  $C_nH_m$  ) او يا (هوا- N ) د مخلوط په نامه هم یاد یوري دا لاندی مشخصات لري:

- $$H_s = 7,0 \text{ KWh/m}^3 \Leftrightarrow \text{د دی دول گازو دسون ارزینت} \quad \circ$$

## د سون د موادو ډولونه

- $W_s = 6,00 \text{ KWh/m}^3 \dots 6,40 \text{ KWh/m}^3$ .  $\Leftrightarrow$  (Wobbeindex): **وبي انديكس:**
- $0,75 \dots 0,85 \Leftrightarrow$  **نسبي کثافت(d) يسي:**

**1.3.3 د گازو د سون د پروسې یو شمېر ځانګړتیاوی**

د گازو د سون پرسه د یو شمېر تاکلو معیارو له مخي ارزیابی کېږي. په خپل وار سره د نومورو معیارو په څرنګوالې پوري د ګازسیخونکي بايلر او برندواړو جوړښت او په مجموع کې د سون د پروسې کېفیت تپلي دی. لاندي په لند ډول سره و یو شمېر دا ډول معیارو ته یوه کتنه کوو:

**- د اور اخستو پولي:** لکه چې نسکاره ده ګازو د سون پرسه د هغوي د اور اخستو خخه شروع کېږي. نومورو او را خستنه هغه وخت پېلېري چې د ګاز او هوا په مخلوط کې د سون ګازو یو معین حجم موجود وي. د ګاز او هوا په مخلوط کې د سون د ګازو د حجم په پېریدو سره داسي وخت رارسيېري چې نور نو د نومورو مخلوط او را خستنه صورت نه شي موندلای.

په دي حساب سره د سون ګاز او هوا پورته یاد شوی مخلوط د هغوي د حجمي تناسب د تر ټولي تېتې او د تر ټولي جګي پولي په دننه کې د اور اخستو وردي، چې نومورو پولو ته د اور اخستو پولي وايي. هر خومره چې د یوه ګاز د اور اخستو د پاره د تېتې پولي اندازه وروکي وي هغومره د نومورو ګاز او هوا مخلوط ژر او را خلي او هر خومره چې د تېتې او لوړي پولي تر منځ توپير لووي وي هغومره د ګاز او هوا مخلوط په اسانۍ سره او را خلي.

په لاندي جدول کې د یو شمېر ګازو د پاره د هغوي د اور اخستو تېتې او جګي پولي وړاندي کېږي:

**3- جدول: د یو شمېر سون ګازو د پاره د اور اخستو پولي**

د اور اخستو پولي (%)	د ګاز نوم	د اور اخستو پولي (%)	د ګاز نوم
1,8....8,4	بوتان	5....12	طبيعي ګاز L
1,4....7,8	پنتان	5....13	طبيعي ګاز H
2,8....28	ایتیلين	5....38	بناري ګاز
2,3....80	اسیتیلين	5....33	د کوکس ګاز
2,2....11	پروپيلين	5....15	ميستان
13....74	کاربن موно اکسайд	3....13	ایتان
4....74	هايدروجن	2,1....9,4	پروپان

**- د اور اخستو نقطه یا د اور اخستو درجه:** وړاندي موهم وویل چې د اور اخستو نقطه د تودو خي هغه درجه ده چې یوازي هغې ته تر رسيدو وروسته د سون مواد د اور اخستو ور ګرزي (د مثال په ډول هغه لایتر چې وبناري ګاز ته د اور ورته کولو د پاره په کارلو ټېږي، نه شي کولاي چې طبیعي ګاز ته او رورته کړي ټکه چې لمبه په طبیعي ګاز د پاره په اصطلاح د بره سړه ۵۵). د تودو خي نوموري درجې ته تر رسيدو وروسته د سون مواد په خپلو مرکبه اجزاو لکه کاربن، هايدروجن او نورو باندي تجزيه کېږي.

## د سون د موادو ډولونه

په او سنیو برنو کي د اور اخستو درجه د یوه برقي لایتر په مرسته چې د تودو خي د لوري درجي شعله تولیدوي، تامينيږي. د سون د ګازو د پاره دا درجه حکه د اهمیت وړه چې د هفوی د راتولیدو او ذيرمه کولو په ځایو کي باید د تودو خي درجه هفوی د اور اخستو تر درجي تېته وساتل شي.

برسيره پردي که په هفو ځایو کي چې د سون وړ ګرد لکه د سکرو ګرد او یا ورته نورشيان ذيرمه او یا راتولیدي، د تودو خي درجه د اور اخستو تر درجي پوري جگه شي نو کډاي شي چې د هفوی د پاره د اور اخستو د پولو په دنه کي د نومورو موادو د پڅله او را خستو او یا چاوديدو امکانات منځ ته راشي.

په لاندي جدول کي د یو شمېر سون ګازو د پاره د اور اخستو درجي د پام وړ دي:

### 4- جدول: د یو شمېر سون ګازو د پاره د اور اخستو درجي

د اور اخستو درجه (°C)	د ګاز نوم	د اور اخستو درجه (°C)	د ګاز نوم
465	بوتان	670	طبعي ګاز L
470	پنتان	635	طبعي ګاز H
540	ایتيلين	480....580	بناري ګاز
340	اسيتيلين	480....600	د کوكس ګاز
455	پروپيلين	645	میتان
605	کاربن مونو اکسайд	515	ایتان
560	هایدروجن	510	پروپان

### - لمبي سرعت یا د اور اخستو سرعت:

دلمي سرعت نبئي چې د هوا او د سون د ګازو د مخلوط په دنه کي د اور جبهه په کومي چتکتيا سره پر اختيا مومني.

لكه چې معلومه ده، د یوې خوا خخه د سون د ګازو او هوا مخلوط د یوه تاکلي سرعت او تودو خي د درجي په درلودو سره د برنزد خولي خخه راوزي او د بايلر د اور په خونه کي په داسي حال کي خپريږي چې د بل لوري خخه د لمبي جبهه د همي مخلوط د خوئيدو په مخالف جهت کي خپلي خپري ده دواهورکوي.

داوريه لمبه هغه وخت ثبات لاس ته راوري چې نوموري دوه سرعتونه یو بل په انډول کي وساتي. باید یادونه وشي چې د لته د لمبي هغه تر تولو ډې سرعت ( $U_{max}$ ) د اهمیت وړه چې لمبه بې د ګازاو هوا په مخلوط کي حاصلولي شي په دې شرط چې د نوموري مخلوط حرکت لامینار (laminar) منظم حساب شي.

په لاندي جدول کي د یو شمېر سون ګازو د پاره د لمبي سرعتونه وړاندي کېږي (د هوا او د سون د ګازو د مخلوط د تودو خي درجه د سانتي ګراد شل درجي منل شویده):

## د سون د موادو ډولونه

## 5- جدول: د یو شمېر سون گازو د پاره د لمبې سرعتونه

د لمبې سرعت(m/s)	د گاز نوم	د لمبې سرعت(m/s)	د گاز نوم
0,39	بوتان	0,38	طبعي گاز L
0,40	پنتان	0,42	طبعي گاز H
0,70	ایتيلين	1,17	بناري گاز
1,50	اسيتيلين	1,15	د کوكس گاز
0,51	پروپيلين	0,43	ميستان
0,15....0,50	کاربن مونو اكسايد	0,43	ایستان
2,80	هايدروجن	0,42	پروپان

**د لمبې د تودوخي درجه:** د بايلر په خونه کي د تودوخي د انتقال د خيرني د پاره د لمبې د تودوخي درجه ډير مهم رول لري.

په لاندي جدول کي په مقاييسوي ډول سره د یو شمېر سون موادو د لمبود تودوخي هغه درجي وړاندی کېږي چي د ئانګرو ميتودو په مرسته اندازه شوي دي. که خه هم باید وویل شي چي په عملی شرایطو کي د لمبې د تودوخي درجه تل د تودوخي درجي خخه یوه اندازه تيټه وي چي د تيوريکي محاسباتو په مرسته لاس ته راخي، خکه د نوموري درجي د عملی اندازه کولو په وسیله ګرانه ده چي و چاپریال ته د لمبې د وړانګو په وسیله ټوله انتقال شوي تودوخته او همدارنګه د کنویکشن په مرسته د تودوخي ټول انتقال په نظر کي ونيول شي.

## 6- جدول: د یو شمېر سون موادو د پاره د لمبې د تودوخي درجي

د لمبې درجه (°C)	د گاز نوم	د لمبې درجه (°C)	د گاز نوم
1850	کله چي سکاره د یوه و ینتيلياتور دهوا په مرسته و سیحول شي	1750	کله چي طباعي گاز د هوا سره پرته دو ینتيلياتور د مرستي خخه ګله شي
1900	کله چي د سکرو ګرد د هوا سره د یوه و ینتيلياتور په مرسته ګله شي	1900	کله چي طباعي گاز د هوا سره د یوه و ینتيلياتور په مرسته ګله شي
2150	کله چي هايدروجن د هوا سره دو ینتيلياتور د مرستي پرته ګله شي	1850	کله چي EL تبل د هوا سره د و ینتيلياتور د مرستي نه پرته ګله شي
2900	کله چي هايدروجن او اکسيجن د یوه و ینتيلياتور په مرسته سره ګله شي	1950	کله چي EL تبل د هوا سره د یوه و ینتيلياتور په مرسته ګله شي
3100	کله چي اسيتيلين او اکسيجن د یوه و ینتيلياتور په مرسته سره ګله شي	1700	کله چي سکاره پرته د یوه و ینتيلياتور د مرستي خخه و سیحول شي

**- د سون ګازو نسبی کثافت:** که چیري د یوه ګاز کثافت د هوا پر کثافت و ويشل شي نو د سون د ګازو نسبی کثافت لاس ته راخي:

$$d = \rho_G / \rho_L$$

په نوموري فورمول کي:

d - د سون ګاز نسبی کثافت نسيي (پرته له دي چي واحد ولري).

$\rho_L$  - په نورمالو شرایطو کي ( $\Theta = 0^{\circ}\text{C}$ ;  $P = 1013,25\text{mbar}$ ) د هوا کثافت نسيي چي مساوي دي په:

$$\rho_L = 1,2931 \text{ Kg/m}^3$$

$\rho_G$  - په نورمالو شرایطو کي د سون ګاز کثافت نسيي ( $\text{Kg/m}^3$ ).

په دي حساب هغه ګاز چي نسبی کثافت يې ( $d > 1$ ) وي تر هوا دروند دي، او بر عکس کله چي د ګاز د پاره ( $d < 1$ ) وي نونوموري ګاز تر هوا سپک شمېرل کيږي.

**- دُوبِي اندیکس (Wobbeindex):** دُوبِي اندیکس او یا دُوبِي عدد په مرسته د عین بر نر د پاره د بېلا بلو ګازو، یو دبل سره د تعويض امکانات خپړل کيږي بله دې خخه چي په بر نر کي کوم تغیر راو ستل شي.

په دي ډول سره د یوه ګاز په عوض بل ګاز هغه وخت د ګتني او په عبارت سره که د دواړو ګازو دُوبِي اندیکس سره یو شان او یا قریب یو شان وي. په بل عبارت سره که د دواړو ګازو دُوبِي اندیکس سره مساوي وي نو د دواړو ګازو د سیئحلو په صورت کي، د بر نر د تودو خي بار کوم ځانګړي تغیر نه پیدا کوي.

دُوبِي اندیکس قيمت حکمه دیر اهمیت لري چي په بېلا بلو منطقو کي تولید شوي ګازونه د خپل ترکیب له مخي سره یو شان نه دي.

د مثال په ډول ويلاي شو هغه بر نر چي په المان کي د روسيي د فدراسيون د طبیعي ګازو خخه د ګتني او په عبارت سره که د دواړو ګازو دُوبِي اندیکس سره د پاره جوړ شوي وي، امكان لري چي د افغانستان د ګاز د پاره په زړه په پوري نتيجې ونه لري.

نو حکمه د المان خخه د یوه ګاز سیئونکي بر نر د وار دولو په وخت کي باید د افغانستان د طبیعي ګازو دُوبِي اندیکس په پام کي ونیول شي.

د هر ګاز له پاره دُوبِي اندیکس قيمت د لاندي فورمولو په مرسته لاس ته راتلای شي:

$$Wi = Hi / \sqrt{d} \quad Ws = Hs / \sqrt{d}$$

په نوموري فورمولو کي:

او Wi دُوبِي اندیکس قيمتونه نسيي ( $\text{KWh/m}^3$ ).

Hi - د ګاز د تودو خي ارزښت دی ( $\text{KWh/m}^3$ ).

Hs - د ګاز د سون ارزښت چي په ( $\text{KWh/m}^3$ ) سره بنیوال کيږي.

d - د ګاز نسبی کثافت نسيي (واحد نه لري).

د لوستونکو سره د مرستي په منظور د دې بحث په وروستي برخه کي د یو شمېر سون موادو مهم مشخصات د یوه جدول په ډول سره وړاندی کيږي.

په عین حال کي باید وویل شي چي د سون ځیني مواد نظر و دې ته چي د کوم ئاي خخه په لاس راغلي دي او یا په کومي فابريکي کي تر تصفيې لاندي نیوال شوي دي، د خپل ترکیب له پلوه سره یو شان نه دي.

په لاندي جدولو کي د یوشمېر سون موادو لکه سکرو، تېلو او ګازو هغه مشخصات راول شوي دي چي د سون د تخنيک په یوه نړيوال مخکن هیواد يعني د المان په فدرالي جمهوریت کي د منل شوو ارقامو په خبر ترينه

## د سون د موادو ډولونه

ګتيه پورته کېږي. کله چې د نوموري جدولو د ارقامو خخه زموږ د وطن په شرایطو کي کار اخستل کېږي نو باید داحتیاط خخه کار و اخستل شي او دا خبره قبوله سی چې نوموري ارقام د یو شمېر سون موادو د پاره چې ترکیب یې نظر و منطقې ته توپیر در لودای شي سل په سل کې دقیق نه دي (د سون خالص مواد لکه میتان او نور په دي جملې کې نه رائې).

په هر حال کېداي شي چې د نومورو معلوماتو خخه د یوی لارښودي او مرستندويه وسيلي په حيث په تپره بیا د تعليمي هدفونو او لوړنې محاسباتو د پاره گتې پورته شي او همدارنګه زموږ په وطن کې د تولیدیدونکو سون موادو مشخصات د هغوي سره مقاييسه کړاي شي.

## 7- جدول: یو شمېر جامدو او مايون سون موادو ترکیب او د سون د پروسې مشخصات

د سوو ګازو اندازه					هوای lmin	د تودو خی ارزښت Hi	د سون ارزښت Hs	د وزن فيصدي	د سون د موادو نوم
حجمي % فيصدي	m <sup>3</sup> /Kg					MJ/Kg	MJ/Kg	(%)	
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
19,14	8,81	0,44	8,37	8,55	33,28	34,14	85,4	C	انتراسیت
							3,8	H	
							1,2	S	
							3,6	O	
							1,1	N	
							1,0	W	
							3,9	Asche	
							8,5	fl. Best.	
							53,1	C	
19,50	5,77	0,68	5,09	5,17	19,50	20,84	4,0	H	د المان د راين دشاوخوا د بورو سکرو بریکیت
							0,3	S	
							19,0	O	
							0,6	N	
							19	W	
							4,0	Asche	
							40	fl. Best.	

د سون د موادو ډولونه

د اوم جدول پاته برخه

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
18,67	8,81	0,49	8,23	8,38	32,45	33,41	81,9	C	دالمان
							4,2	H	دویستفال
							1,2	S	د منطقی
							2,7	O	د چبرو
							1,1	N	سکرو
							1,7	W	بریکیت
							7,2	Asche	
							13	fl.Best.	
20,43	4,63	0,75	3,87	3,90	15,60	17,12	42,4	C	د پانی
							5,1	H	لرونکو
							37,2	O	ونوچ
							0,1	N	لرگی
							≈15	W	
							0,2	Asche	
							>70	fl.Best.	
20,50	4,26	0,80	3,46	3,48	13,30	14,88	38,0	C	د اغزی
							4,6	H	لرونکو
							34,0	O	ونوچ
							0,1	N	لرگی
							≈23	W	
							0,2	Asche	
							>72	fl. Best.	
15,32	12,0 2	1,49	10,5 3	11,2	42,71	45,64	86,3	C	تبیل EL
							13,4	H	( $\rho=0,84$ )
							0,2	S	
							0,1	O	
15,85	11,3 9	1,30	10,0 8	10,7 3	41,01	43,60	85,0	C	تبیل S
							11,7	H	( $\rho=0,94$ )
							2,1	S	↓
							1,0	O	Kg/m <sup>3</sup>
							0,2	N	

## د سون د موادو ډولونه

## داوم جدول پاته برخه

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
14,95	11,66	1,58	10,08	10,83	42,02	45,10	80,7	C	بنزین (ρ=0,76)
							14,2	H	
							4,1	O	
							1,0	N	
14,89	12,04	1,63	10,41	11,17	43,52	46,44	83,1	C	کیراسین (ρ=0,72)
							14,6	H	
							2,2	O	
							0,1	N	
15,07	12,13	1,58	10,55	11,28	40,80	42,90	85,3	C	پترول (ρ=0,81)
							14,1	H	
							0,6	O	

## 8- جدول: د یو شمېر خالصو سون موادو د سون د پروسې مشخصات

CO <sub>2</sub> +SO <sub>2</sub> max	V <sub>A</sub>	V <sub>H2O</sub>	V <sub>A,tr</sub>	هو lmin	د تودو خي ارزښت Hi	د سون ارزښت Hs	د وزن فيصدي	:	د سون د موادو نوم
حجمي فيصدي %	m <sup>3</sup> /Kg				MJ/Kg	MJ/Kg	(%)		
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
20,93	8,92	-	8,92	8,92	33,82	33,82	100	C	د خالص کاربن پوره سوئيدل
	$C + O_2 \Rightarrow CO_2$								
	-	4,46	-	4,46	4,46	10,17	10,17	100	C
	$2C + O_2 \Rightarrow 2CO$								
20,93	3,34	-	3,34	3,34	9,25	9,25	100	S	د خالص سلفر سوئيدل

## د سون د موادو ډولونه

## د اتم جدول پاته برخه

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
-	32,12	32,12	-	26,56	119,85	141,75	100	H	د خالص H <sub>2</sub> سوئيدل

## 9- جدول: د یو شمپر گازو ډوله سون موادو ترکيبل او د سون د پروسې مشخصات

د سوو گازو اندازه					هوا lmin	د تودو خي ارزبنت Hi	د سون ارزبنت Hs	د حجم فيصدي	د سون د موادو نوم
CO <sub>2</sub> max	V <sub>A</sub>	V <sub>H2O</sub>	V <sub>A,tr</sub>						
حجمي فيصدي %	m <sup>3</sup> / m <sup>3</sup>					MJ/m <sup>3</sup>	MJ/m <sup>3</sup>	(%)	
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
12,03	10,62	1,95	8,67	9,57	36,14	40,00	0,7 84,6 5,4 1,5 0,5 0,1 0,1 1,8 5,3	H <sub>2</sub> CH <sub>4</sub> C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> C <sub>n</sub> H <sub>m</sub> CO CO <sub>2</sub> N <sub>2</sub>	د المان طبيعي گاز H
11,78	9,57	1,70	7,87	8,63	32,54	36,7	1,3 82,6 2,8 0,6 0,2 0,1 0,1 1,5 0,1 10,7	H <sub>2</sub> CH <sub>4</sub> C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> C <sub>n</sub> H <sub>m</sub> CO CO <sub>2</sub> O <sub>2</sub> N <sub>2</sub>	د المان طبيعي گاز L

## د سون د موادو ډولونه

## د نهم جدول پاته برخه

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
12,22	11,29	1,96	9,33	10,15	38,74	42,77	-	H <sub>2</sub>	د روسيي
							82,7	CH <sub>4</sub>	څخه وارد
							3,9	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	شوي
							1,5	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	طبععي
							1,4	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	گاز
							2,2	C <sub>n</sub> H <sub>m</sub>	↓
							-	CO	د
							0,8	CO <sub>2</sub>	ارنبورګ
							-	O <sub>2</sub>	گاز
							7,5	N <sub>2</sub>	
11,67	10,51	1,97	8,54	9,56	35,88	39,82	100	CH <sub>4</sub>	خالص ميتان
	d = 0,555 Wobbeindex = 53,46 MJ/m <sup>3</sup>								
13,11	18,28	2,95	15,33	16,86	64,35	70,29	100	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	خالص ايتان
	d = 1,048 Wobbeindex = 68,65 MJ/m <sup>3</sup>								
13,68	26,23	3,93	22,30	24,36	93,22	101,2	100	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	خالص پروپان
	d = 1,555 Wobbeindex = 81,29 MJ/m <sup>3</sup>								
14,97	15,35	1,97	13,38	14,01	59,46	63,41	100	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	خالص ايتيلين
	d = 0,975 Wobbeindex = 64,19 MJ/m <sup>3</sup>								
17,41	12,49	0,98	11,51	12,02	56,49	58,47	100	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	خالص اسيتيلين
	d = 0,906 Wobbeindex = 61,42 MJ/m <sup>3</sup>								
34,55	2,88	-	2,88	2,39	12,63	12,63	100	CO	کاربن مونو اکساید
	d = 0,967 Wobbeindex = 12,84 MJ/m <sup>3</sup>								

## 2 د سون د تخنیک بنسټونه

لکه چې بسکاره ده، د اکسیجن تعامل د یوپی بلی کیمیاوی مادې سره د اکسیدیشن په نامه یادیږي. که چېري د اکسیدیشن پروسه په گړندي توګه ترسره شي او نتيجه یې د تودو خي ازادیدل او د یوپی ثابتی لمبې منځ ته راتګ وي نو د سون په تخنیک کې دې عملیې ته د سون پروسه وایي.

د سون د پروسې د تحقق د پاره یو شمیر شرایط په کار دي. د دې شرایطو خخه په لاندي ډول سره نوم اخستلای شو:

- د سون د پروسې د پاره لوړۍ او طبیعې شرط دادی چې نومورې مواد په پوره اندازه یعنی په هغه اندازه سره چې د او را خستلو وروي، په اختیار کې وي.
- د سون د پروسې د پاره باید د اړتیا وړ اندازه اکسیجن (هوا) موجوده وي. لکه چې روښانه ده ډلهووا په موجودیت کې، د سون د موادو اساسې جز یعنی کاربن په پوره ډول سره نه سوئې او د کاربن مونو اکساید د منځ ته راتګ سبب ګرزي.
- د سون مواد او اکسیجن (هوا) باید په یوه تاکلي کتلوي تناسب سره یو دبل سره یو ئځای شي.
- د سون مواد هغه وخت او را خلي چې هغوي د تودو خي تریوپی تاکلي درجی پوري ګرم شي. نومورې د تودو خي درجه د او را خستو د پاره د اړتیا وړ تودو خي درجی په نامه یادیږي.

**داور اخستو درجه** د تودو خي هغه تر ټولو تېټه درجه ده چې د سون د مواد د او را خستو سبب ګرځي، داسې چې د او را لمبه سملاسي بيترته نه مري او نور نو د سون مواد په مستقله توګه خپل سیخلو ته دواړه ورکوي.

د سون مواد او اکسیجن باید یو د بل سره د تعامل د پاره پوره وخت ولري (د معمول په ډول سره دا وخت د 1,5....1 ثانيو په شاوخوا کې وي).

په لنډ ډول سره د سون د پروسې شرایطو ته د **سون مثلث هم** وایي. د نومورې مثلث درې ضلعې عبارت دي له: **د سون مواد، تودو خه او اکسیجن**.

### 2.1 لمبه او د هغې ځانګړتیاوي

د اور د لمبې په هکله لوړې د پام وړ خبره د سون د مواد او د هوا د ګډ بد و خرنګوالي دی چې په نتيجه کې یې باید د سون د مواد او هوا خخه یو د او را خستو وړ مخلوط لاسته راشي.


په تول کې درې ډوله لمبې د پېژندني وړ دي:

- 1- داور هغه لمبه چې د هغې د پاره د سون مواد او هوا مخکي له مخکي او په بشپړه توګه یو دبل سره ګله یږي.
- 2- داور هغه لمبه چې د هغې د پاره له وړاندي خخه د هوا یوه برخه د سون د ګاز سره ګله شوي وي. لمبې ته د هوا پاته برخه د سون د پروسې په جريان کې، د شاوخوا هوا خخه د ديفوزيون د ميكانيزم پر بنسټ راکشېږي.

- 3- هغه لمبه چې د خپلې اړتیا وړ ټوله هوا د سون د پروسې په جريان کې، د خپل چاپېریال خخه د ديفوزيون د ميكانيزم پر بنسټ اخلي.

## د سون د تختنیک بنسټونه

**د پورته یاد شوو پرنسپیپو د بنېه توضیح په منظور لاندی ساده شکلونه و گوري:**

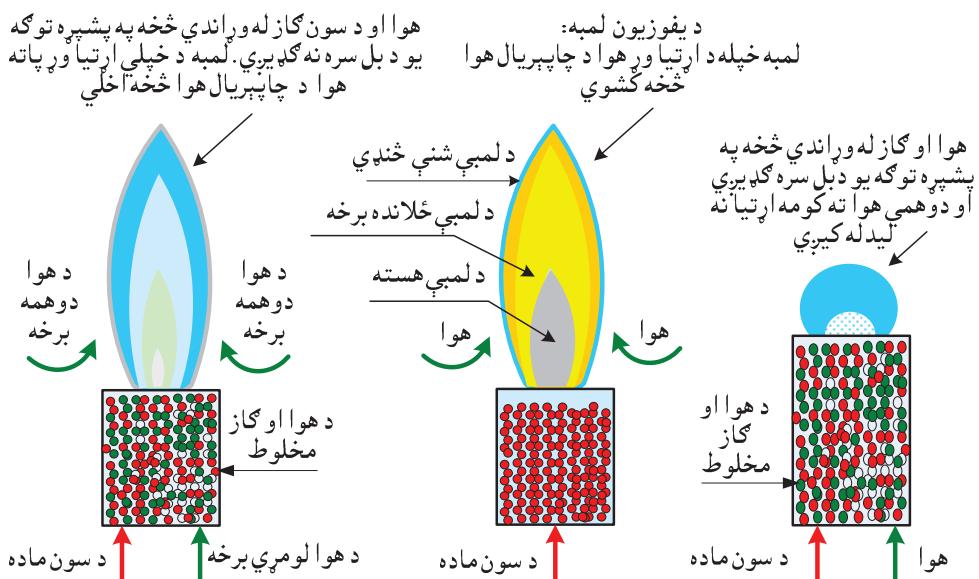

**2-شکل د اورد لمبی ډولونه**

د لوړۍ نظر خخه د اسی بنسکاری چي پورتنی پرنسپیپونه یوازي د ګاز ډوله سون موادو د پاره مناسب دي، مګر په حقیقت کي جامد او مایع ډوله سون مواد هم د همدي پرنسپیپونو پر اساس سو خیدا اي شي.

ددې منظور د پاره لوړۍ باید د هغود سو خبدو وړ برخې په ګاز ډوله سون مادې باندې تبدیلی شي د مثال په ډول د سکرو د سېخلو په لویو دستګاوو کي چي سکاره لوړۍ په ګرد تبدیل او بیاد سېخلو ځای ته بېول کېږي او هلتې بیا په ګاز ډوله سون مادې باندې د اوښتلو خخه وروسته سېخل کېږي.

د سون د موادو د سېخلو په ډېرو دستګاوو کي د پورتنیو دواړو پرنسپیپو خخه کار اخستل کېږي. په دې معنا چي د برتر په یوې ځانګړي برخې کي د سون د موادو سره د هوا یوه تاکلي اندازه ګډېږي. دې هوا ته **دون**

**لومړني هوا** هم وايې. د اوڅتسلو خخه وروسته، دې د پاره چي د سون پروسه په پوره ډول سره پر مخ ولاره شي، د هوا دو همه برخه د لمبې په وسیله د چاپېریال خخه د دیفوزیون د پرنسپیپ پر اساس کشېږي او د سون د پروسې دننه ته قدم ایېږدي. د هوا دې برخې ته د **دون دو همه هوا** وايې.

که د مایع او ګاز ډوله سون موادو او هوا ګډول او د یوه اوړا خستو وړ مخلوط جوړول د یوه جېټ او یا وینتیلیاتور په مرسته په اسانې سره تر سره کېږي نو د جامد موادو په هکله (که چېږي هغوي د مېډه ګرد په شکل نه وي) دا کار په پوره اندازه سره پېچلې دی. ځکه چي د جامد موادو د سو خبدو وړ برخې او زړې د مایع او ګاز ډوله سون موادو په پرتله ډېري نامتجانسي دي.

د لمبې په هکله د یادې دو وړ بله موضوع د هوا او ګاز د مخلوط د په اصطلاح **بهېدو یا جريان او د لمبې د خپر بد و سرعتونه** دی چي د سون پر پروسې باندې تاکونکي اغږزي لري.

لكه چي بنسکاره ده، د هوا او ګاز د اوڅتسلو وړ مخلوط او منځ ته راغلي لمبې یو د بل په بر عکس سمتو کي حرکت کوي. په دې معنا سره چي که د هوا او د سون موادو مخلوط په یوه جهت کي خو خېږي نو د او ر لمبې د هغه په مخالف جهت کي خپرېږي.

لكه چي مخکي هم یادونه و شووه (30 پانه و ګوري) یوازي هغه وخت لمبې په ثابت ډول سره سو خېږي چي د ګاز او هوا د مخلوط او د لمبې د خپرې دو سرعتونه سره مساوې وي. که چېږي د ګاز او هوا د مخلوط سرعت، د لمبې

## د سون د تختنیک بنسټونه

د خپرېدو تر سرعت لېږوي نو لمبه په اصطلاح او رپه شا تمبوی او د ګلېدو سببې ګرزي. همدارنګه که چېري د لمبې خپرېدل د گاز او هوا د مخلوط تر جريان دېره ګرندي وي نو داعمل د لمبې دشکېدو او همدارنګه د اور د ګلېدو باعث ګرزي.

### 2.2 د سون د پروسې بنسټيز پرسېيپ

د سون پروسه یوه کېمیاوی عملیه ده چې د یو شمېر کېمیاوی معادلو په مرسته په اسانی سره د پوهېدو وړه ۵۵. لکه چې بسکاره ده په دې معادلو کي شريک عناصر د یوه تاکلي فورمول مطابق یو دبل سره تعامل کوي يعني دا چې یوازې او یوازې د سون د مواد او اکسیجن تاکلي اندازې یو دبل سره تعامل کولای شي. په کېمیاوی معادلي کي نوموري اندازې لومړي د اتمو او مالیکولو په شکل لیکل کېري او بیا د تاکلو ضربو په ورکولو سره د هغې توازن حاصلېږي.


خرنګه چې بسکاره ده هري کېمیاوی مادې په یوه مول ( $mol$ ) کي د همدي مادې ( $6,02 \cdot 10^{23}$  اتومونه)، مالیکولونه او یا ايونونه موجود دي، همدارنګه هر مول گاز په نورمالو شرایطو کي تقریباً ( $22,4$ ) لپتره حجم نیسي. نورم یا نورمال شرایط عبارت دي له: ( $0^{\circ}C =$  د تودو خې درجه؛  $1013\text{mbar} =$  فشار). باید وویل شي چې په اوس وخت کي د کيلو مول د پاره د **Mol** لیکلورواج موندلی دی يعني: **(مول = mol)** او **(کيلو مول = Mol)**، نو ځکه په راتلونکو محاسبو کي به موږ هم د کيلو مول د پاره د **kmol** د لیکلورخه کارواخلو.

#### • د سون د مواد او اکسیجن تعامل:


د پورتنيو معلوماتو پر بنسټ کولای شود سون د مواد او اکسیجن د تعامل د پاره دا لاندی معادلي وليکو:

#### 1- د سون وړ کېمیاوی عناصر او اکسیجن تعامل:


الف. د هايدروجن او اکسیجن تعامل:



ب- د کاربن او اکسیجن تعامل:









پ- د سلفر او اکسیجن تعامل:




که خه هم سلفرد سون وړ موادو په ډلي کي رائې خود لاسته راغلي تودو خې د ډېري لېږي اندازې په وجهمه کېدای شي چې د هغه د سون د پروسې د خیرنې خخه ستړګي پتې شي.

#### 2- د هايدرو کاربني مرکباتو او اکسیجن تعامل:



## د سون د تختنیک بنسټونه

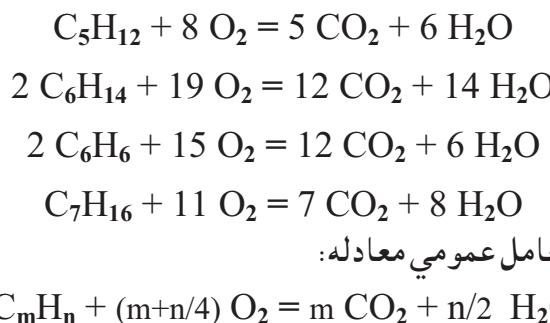

### 3- د کاربن مونو اکساید او اکسیجن تعامل:



د سون د پروسې د معادلو د لیکلوا خخه وروسته کولای شو چې په لندې ډول سره د هغو مولي، کتلوي او حجمي بیلانس و خیرې. د موضوع د بنه توضیح د پاره کېداي شي چې د سون پروسه لومړۍ یوازې د خالص اکسیجن او وروسته بیا د هوا سره یوځای مطالعه کړو:

#### 1- د سون د مواد او اکسیجن د تعامل په صورت کې:

##### • مولي بیلانس(توازن):

الف. - د هایدروجن د پاره:



ب. - د کاربن د پاره:



##### • کتلوي بیلانس(توازن):



##### • حجمي بیلانس(توازن):

د سون د پروسې د محاسباتو د پاره د همدي پروسې د ګډون کونکود مخصوصو حجمو تاکل او د معادلي حجمي توازن د بنسټیز اهمیت د رودونکي دي.

د مثال په توګه د هایدروجن د پاره د هغه د مخصوص حجم او کثافت د موندلو په هکله دا لاندي تکي په نظر کې نيسو:

خرنگه چې د هایدروجن نسبی اтомي وزن (1) او ماليکولي وزن يې (2) دی نو د هایدروجن يو مول mol (2) او کيلومول Mol يې (2) وزن لري. په دې اساس لیکلای شو: 2 gr/mol او یا 2 kg/Mol د پورتنیو معلوماتو د په نظر کې نیولو سره د هایدروجن د پاره لیکو:

- د هایدروجن د یوه کيلو مول حجم:  $22,4 \text{ m}^3$


- د هایدروجن خانګړي (مخصوص) حجم:  $v = 22,4 \text{ m}^3 / 2 \text{ kg} = 11,2 \text{ m}^3/\text{kg}$

- د نوموري کثافت:  $\rho = 2 \text{ kg} / 22,4 \text{ m}^3 = 0,0893 \text{ kg/m}^3$

که حجمي توازن ته بېرته ور و ګرزونو لیکلای شو:

- د هایدروجن د پاره:

## د سون د تخنيک بنسټونه

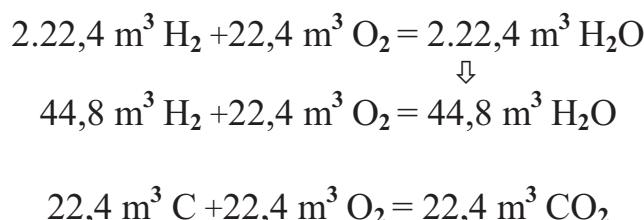

- د کاربن د پاره:

### 2- د سون د مواد او هوا د تعامل په صورت کي:

د سون په پروسه کي د معمول په توګه د خالص اکسیجن پر خاکي د هوا خخه کاراخلي چي د (21%) اکسیجن سربېره د نېډي (79%) نایتروجن او یوپي لبوي اندازې نوروگازو (نجیب گازونه لکه ارگون، نیون او نور، کاربن ډاکساید او د اوپوبخار) خخه جوړه ۵۵.

په همدي وجهه ده چي د سون د پروسې د محاسباتو په لړکي کله چي د اروندو معادلو کتلوي او حجمي توازن څېړل کېږي نو د نایتروجن د ګډون خخه ستړکي نشي پتېدای.

د همدي دليل له مخي دی چي د سون د پروسې په معادلو کي د ( $N_2 = 3,762 / 0,21 N_2 = 0,79$ ) یو غړي ور اضعافه کېږي.

د هوا د نورو مرکبه غرو تاثيرات د خپل لبواли په وجهه یا خوهیخ په نظر کي نه نیول کېږي (لکه په تخنيکي پروسه کي) او یا هم د هغو مقدار د نایتروجن ( $N_2$ ) سره یو ئائي **د هوا د نایتروجن** تر نامه لاندي په نظر کي نیول کېږي او د ( $N_2^*$ ) په توګه بشوول کېږي.

پورتنیو ټکو ته په پاملنی سره کولای شو ولیکو:

### • مولي بيلانس (توازن):

الف.- د هايدروجن د پاره:




ب.- د کاربن د پاره:




### • حجمي بيلانس (توازن):

الف.- د هايدروجن د پاره:



ب.- د کاربن د پاره:



## 2.3 د سون د پروسې محاسبې

د سون د پروسې د محاسبې خخه هدف د داسي بنسټيزو معلوماتو لاس ته راول دی چي د هغو پر بنا و کولاي شود نوموري پروسې د ګډون کونکو د پاره یو درست انژېتېکي، کتلوي او حجمي بيلانس جوړ کړو.

په دي هکله د سون په تخنيک کي تر تولو ډېرہ د پام وړ مسله د هوا د هغه مقدار تاکل دی چي د یوه متر مکعب او یا یوه کيلو ګرام سون مواد د پوره سیڅلوا د پاره د سون په پروسې کي ورته اړتیا شته. د هوا نوموري اندازه

**د تر تولو لبډ اړتیا وړ هوا** په نامه سره یادېږي چي د تیوريکي محاسباتو خخه په لاس راخي او په لاندي

ډول سره بشوول کېږي ( $A_{min}$ ):

## د سون د تخنيک بنسټونه

---

$$I_{min} \Rightarrow \frac{m^3}{kg/\text{هوا}} \text{ او یا هم}$$

$$I_{min} \Rightarrow \frac{m^3}{m^3/\text{هوا}}$$

د یادونې وړد هېڅي په عمل کې د دې دپاره چې د سون پروسه په پوره ډول سره سرته ورسیبې، و یوې اندازې اضعافې هوا ته اړتیا شته. دې مسلی ته به په راتلونکي کې په وارو، وارو کتنه وکړو.

د دې په اړخ کې یو شمېرنورو معلوماتو ته هم اړتیا شته چې د سون د پروسې د محاسبې خخه باید په لاس راشی او هغه دادی:

1- په یوه متر مکعب و چو سوو ګازو کې د کاربن ډاي اکساید تر ټولو لوره اندازه ( $CO_{2max}$ )

$$CO_{2max} \Rightarrow (m^3 CO_2 / m^3)$$

د کاربن ډاي اکساید اندازې د تاکلو په وخت سوی ګازونه پرېږدي چې د چاپېریال هوا د تودو خي تر درجې پوري ساره شي تر خو په سوو ګازو کې موجود د او بوبخار رسوب وکړي، نو خکه دا ډول سوی ګازونه د وچ او بر عکس یې د لندو سوو ګازو په نامه یادېږي.

2- د یوه متر مکعب او یا یوه کيلوگرام سون مواد د سیخلو خخه وروسته، تر ټولو لبر په لاس راغلي وچ لوګي يا سوی ګازونه ( $V_{A,tr}$ )

$$V_{A,tr} \Rightarrow (son مواد m^3 / وچ سوو ګازو m^3)$$

او یا هم

$$V_{A,tr} \Rightarrow (son مواد kg / وچ سوو ګازو m^3)$$

3- د یوه متر مکعب او یا یوه کيلوگرام سون مواد د سیخلو خخه وروسته، تر ټولو لبر په لاس راغلي لاندې، لوګي یا سوی ګازونه ( $V_{A,f}$ )

$$V_{A,f} \Rightarrow (son مواد m^3 / لاندې سوو ګازو m^3)$$

او یا هم

$$V_{A,f} \Rightarrow (son مواد kg / لاندې سوو ګازو m^3)$$

د پورته نومول شوو محاسباتو د سرته رسولو دپاره په کارده چې د سون د مواد یو **ساده انالیز** سرته رسېدلې وي. نوموری انالیز باید وښي چې د سون د مواد په یوه واحد کې کوم مواد (د سون وړ مواد لکه کاربن، هايدروجن، سلفر، او نه سوئیدونکي مواد لکه ايرې، او بې او اکسيجن)، د کومو کتلو په لرلو سره موجود دي. همدارنګه د سون د مواد یو **کيمياوي انالیز** د نوموره مواد د دقیقو کيمياوي رابطو سره باید په اختيار کې وي.

د سون د پروسې د محاسبې د پاره د معمول په توګه د جامد مواد او ماياعاتو کيمياوي انالیز د هغه د مغلق والي په سبب سرته نه رسیبې او یوازي د هغوي د ساده انالیز خخه د اړتیا وړ ارقام اخستل کېږي.

د موضوع خخه د یوه روښانه تصور د لاس ته راوستو په منظور لاندې دوه مثاله د سون دپاره د تېلو (EL تېل) او د طبیعی ګاز (H ډول ګاز) دپاره وړاندې کېږي:

## • د تپلود سون د پرسې محاسبه:

### ◦ د یوه واحد(یوه کیلو گرام) تپلو ساده اناлиз:

په یوه کیلو گرام EL تپلو کي دا لاندي عناصرد خپلو اړوندو کتلو سره ئاي لري:

$$\text{کاربن (C)} \Leftrightarrow 0,86 \text{ kg C/kg EL}$$

$$\text{هایدروجن (H)} \Leftrightarrow 0,13 \text{ kg H/kg EL}$$

$$\text{سلفر (S)} \Leftrightarrow 0,003 \text{ kg S/kg EL}$$

$$\text{اکسیجن (O)} \Leftrightarrow 0,003 \text{ kg O/kg EL}$$

$$\text{نایتروجين (N)} \Leftrightarrow 0,004 \text{ kg N/kg EL}$$

### ◦ د EL د تپلود سون وړ موادو د سوئیدو د پاره لاندي کیمیاوي معادلي

لیکلای شو:



لکه خنګه چې نسکاره ده په نوموري کیمیاوي تعامل کي اکسیجن او نایتروجين د سون د موادو په حیث ګډون نه کوي.

د ساده اناлиз او د تعامل د معادلو دواړو خخه دا لاندي وړو کي جدول ترتیبولي شو:

### 10- جدول: د ساده اناлиз او د تعامل د معادلو خخه په لاس راغلي نتيجي

د تعامل د معادلو خخه اخستل شوي ارقام	د هغوي د پاره د ساده اناлиз خخه اخستل شوي ارقام	په EL تپلو کي د شريکو عناصرو نومونه
Mol O <sub>2</sub> /Mol(C;H;O;S;N)	kg /kg EL تيل	
1,0	0,860	کاربن (C)
0,5	0,130	هایدروجن (H)
-1,0	0,003	اکسیجن (O)
1,0	0,004	سلفر (S)
0,0	0,003	نایتروجين (N)
	1,000	مجموعه

که پورتني جدول ته وګورو نود اکسیجن مخ ته د منفي علامه ګورو. نوموري علامه موږ ته بشي چې د اکسیجن هغه مقدار چې د سون په موادو کي موجود دی باید د اکسیجين د هغې اندازې سره غلط نه شي چې د هوا په ترکیب کي موجود دی. نو ځکه د دې د پاره چې د سون په موادو کي موجود اکسیجين د هوا د اکسیجين سره جمع نه شي د هغه مخ ته منفي علامه اېږدي.

اوسم کولای شو پېدا کړو چې د EL په تپلو کي د شريکو عناصر د یوه کیلو گرام د پاره خو متړ مکعبه اکسیجين په لاس رائي او بيا په اسانۍ سره په یوه کیلو گرام تپلو کي د همدي شريکو عناصر د حقيقې مقدار

## د سون د تخنیک بنسټونه

(د ساده انالیز خخه د په لاس راغلي اندازو) د پاره د اړتیا وړ مینیموم اکسیجن اندازه په متر مکعب سره محاسبه کړو:

د مثال په ډول د کاربن(C) د پاره ليکلای شو:

$$(1/12).22,4 = 1,868 \text{ m}^3 \text{ O}_2/\text{kg C}$$

څنګه چي موږ په یوه کيلو گرام تبلو کي یوازي او یوازي (0,86 kg C) کاربن لرو نود یوه کيلو گرام تبلو د پاره ليکلای شو:

$$(0,86 \text{ kg C/kg EL}) (1,868 \text{ m}^3 \text{ O}_2/\text{kg C}) = 1,606 \text{ m}^3 \text{ O}_2/\text{kg EL}$$

که نوموري محاسبې د هايدروجن د پاره تکرار کړو نو په لاس راوړو:

$$(0,5/2).22,4 = 5,6 \text{ m}^3 \text{ O}_2/\text{kg H}$$

$$(0,130 \text{ kg H/kg EL}) (5,6 \text{ m}^3 \text{ O}_2/\text{kg H}) = 0,728 \text{ m}^3 \text{ O}_2/\text{kg EL}$$

په همدي ډول سره د اکسیجن د پاره:

$$(-1/16).22,4 = -1,4 \text{ m}^3 \text{ O}_2/\text{kg O}$$

$$(0,003 \text{ kg O/kg EL}) (-1,4 \text{ m}^3 \text{ O}_2/\text{kg O}) = -0,004 \text{ m}^3 \text{ O}_2/\text{kg EL}$$

همدارنګه د سلفرد پاره:

$$(1/32).22,4 = 0,7 \text{ m}^3 \text{ O}_2/\text{kg S}$$

$$(0,004 \text{ kg S/kg EL}) (0,7 \text{ m}^3 \text{ O}_2/\text{kg S}) = 0,003 \text{ m}^3 \text{ O}_2/\text{kg EL}$$

اوسم که چيري د اکسیجن تولی په لاس راغلي برخې سره جمع کړو نود تر تولو لب(مینیموم) د اړتیا وړ اکسیجن اندازه ترينه جوړېږي:

$$v_{O2,min} = 1,606 + 0,728 - 0,004 + 0,003 = 2,33 \text{ m}^3 \text{ O}_2/\text{kg EL}$$

اوسم نود سون په پروسې کي د تر تولو لب(مینیموم) د اړتیا وړ هواد اندازې د تاکلو د پاره، باید په همدي پروسې کي د شريک نايتروجن مینیموم ضروري مقدار هم پېدا کړو:

$$v_{N2,min} = v_{O2,min} \cdot (0,79/0,21) = 2,33 \cdot (0,79/0,21) = 8,77 \text{ N}_2/\text{kg EL}$$

په نتيجه کي کولاي شو چې د سون د همدي پروسې د پاره د اړتیا وړ د تر تولو لبې اندازې هو (I<sub>min</sub>) مقدار محاسبه کړو:

$$I_{min} = v_{O2,min} + v_{N2,min} = 2,33 \text{ m}^3 \text{ O}_2/\text{kg EL} + 8,77 \text{ N}_2/\text{kg EL} = 11,1 \text{ m}^3/\text{kg EL}$$

د سوو ګازو د مقدار د محاسبې د پاره ليکلای شو:

- د کاربن ډاي اکسайд محاسبه:

د تعامل د توازن شوي معادلي خخه د CO<sub>2</sub> د مولو تعداد (v<sub>CO2</sub>)

↓

$$v_{CO2} = (0,86/12).22,4 \cdot (1) = 1,61 \text{ m}^3 \text{ CO}_2/\text{kg EL}$$

## د سون د تختنیک بنسټونه

## د اوپو محسبيه:

(د تعامل د توازن شوي معادلي خخه د  $H_2O$  د مولو تعداد ) $\cdot$ 

$$v_{H_2O} = (0,13/4).22,4.(1) = 0,728 \text{ m}^3 H_2O / \text{kg EL}$$

د سلفره اي اكسايد( $SO_2$ ) محسبيه:(د تعامل د توازن شوي معادلي خخه د  $SO_2$  د مولو تعداد ) $\cdot$ 

$$v_{SO_2} = (0,004/32).22,4.(1) = 0,0028 \text{ m}^3 SO_2 / \text{kg EL}$$

د نايتروجن( $N_2$ ) محسبيه:(د تعامل د توازن شوي معادلي خخه د  $N_2$  د مولو تعداد ) $\cdot$ 

$$v_{N_2} = (0,13/14).22,4.(1) = 0,0048 \text{ m}^3 N_2 / \text{kg EL}$$

د سون د پروسې په نتیجه کي په لاس راغلي د نايتروجن دا اندازه، د سون د پروسې د پاره د هوا په ترکیب کي د موجود نايتروجن د مقدار ( $V_{N2,min}$ ) سره جمع کوو:

$$v_{N_2} = 0,0048 + 8,77 = 8,775 \text{ m}^3 N_2 / \text{kg EL}$$

په نتیجه کي د لندو سوو گازو ( $V_{A,f}$ ) د اندازي د محسبي د پاره ليکلای شو:

$$V_{A,f} = V_{CO_2} + V_{H_2O} + V_{SO_2} + V_{N_2}$$



$$V_{A,f} = 1,61 + 0,728 + 0,0028 + 8,775 = 11,116 \text{ m}^3 / \text{kg EL}$$

د وچو سوو گازو ( $V_{A,tr}$ ) د اندازي د محسبي د پاره ليکو:

$$V_{A,tr} = V_{A,f} - V_{H_2O}$$



$$V_{A,tr} = 11,116 - 0,728 = 10,388 \text{ m}^3 / \text{kg EL}$$

د محسبي په وروستي پراو کي د ماکسیموم کاربن ډاي اوکسای (CO<sub>2max</sub>) اندازه محسبه کوو:

$$CO_{2max} = V_{CO_2} / V_{A,tr}$$



$$CO_{2max} = 1,61 / 10,388 = 0,155 \text{ m}^3 CO_2 / \text{m}^3$$

## د سون د تخنيک بنسټونه

که پورتني محاسبات د طبیعی گاز(H) دپاره سرته ورسو و نودا لاندي نتایج به تر لاسه کړو :

$$\text{طبیعی گاز} \left|_{\min} \right. = 9,7879 \text{ m}^3 / \text{ها}$$

$$\text{طبیعی گاز} \left|_{V_{A,f}} \right. = 10,8384 \text{ m}^3 / \text{لانده سوی گازونه}$$

$$\text{طبیعی گاز} \left|_{V_{A,tr}} \right. = 8,8335 \text{ m}^3 / \text{وچ سوی گازونه}$$

$$CO_2 \max = 0,1211 \text{ m}^3 CO_2 / \text{m}^3 \text{ سو گازو} = 12,1\%$$

د یادونې وړ ده چې د پورته ذکر شوو ارقامو سره به په راتلونکو بحثو کې تل سروکار ولرو.

## 2.4 د لبری او ډبری هوا سره د سون پروسه

ددې بحث په پیل کي مودې خبری ته اشاره وکړه چې د سون مواد او اکسیجن په یوه تاکلي کتلوي تناسب سره یو د بل سره تعامل کوي او همدارنګه دا مسله موهم یاده کړه چې د سون په پروسه کي د خالص اکسیجن په عوض کي د هو اخخه کار اخستل کېږي او په نتیجه کي مود یو شمپرتیوریکي محاسباتو په مرسته تر ټولو لږي(مینیموم) هغې هو اندازه هم وتاکله چې د سون په پروسې کي ورته اړتیا شته.

له بدې مرغه دا ډول د سون پروسه چې د بشپړ سیخلو پروسې په نامه هم یادېږي د ژوند په عملې ډګر کي تتحقق نه مومني او یوازي په تیوریکي لحاظ موجوده ده. نو ځکه ويلاي شو چې د سون په تخنيک کي دوه ډوله د سون پروسې وجود لري:

- د سون هغه پروسه چې د اضعافي هو (د تیوریکي محاسباتو خخه د په لاس راغلي هو اتر اندازې ډبری هو) په موجوديت کي سرته رسېږي.

- د سون هغه پروسه چې د لږیا نیمگړی هو (تر  $V_{\min}$  لږی هو) په ورکولو سره سرته رسېږي.

که چيرې د سون پروسې ته په کافي اندازه سره هو انه رسېږي نو د سون د مواد یوه برخه په همدي پروسه کي یا خو هیڅ برخه نه اخلي او یا هم په بشپړه توګه سهم نه اخلي چې په نتیجه کي په سو گازو کي د کاربن موونو اکساید(CO)، د خراغ د دود او د سون د مواد د ناسیخل شوو برخو لکه د میتان پاتي شونی (د گاز سیخلو په پروسه کي) او د تېلو د پاتي شونی چې د تېلو (derivate) هم ورته وايې (د تېلو د سیخلو په پروسه کي) د تشکيل سبب ګرزي.

ددې دپاره چې د سون پروسه د امکان تر حده پوري په پوره ډول سره تر سره شي، د انرژي د بې ځایه لګښت او د چاپېریال د چتېلې د مخه و نیول شي نو د سون عملیه د اضعافي هو اړه موجوديت کي تر سره کوي.

مګر د اضعافي هو سره د سون پروسه یوه ستونزه لري او هغه داده چې د هوا په ډېریدو سره د سو گازو حجم ډېرېږي او خنګه چې دا گازونه د تودو خي د لورې سره باندې نې هو اته غورؤل کېږي نو د خانه سره یوه تاکلي اندازه تودو خه بیاې پرته له دې خخه چې ګټه ترېنه و اخستل شي. د تودو خي دا ډول ضایعات د سو گازو د ضایعاتو په نامه سره یادېږي.

کله کله داسي هم کېږي چې د اضعافي هو د ورکولو سره، سره د لمبې په ځینو برخو کي د سون پروسه د لږ هو په موجوديت کي تر سره کېږي چې د هوا ساحولي لږوالي هم ورته وايې. ددي مسلې علتونه کېډا ی شي چې

## د سون د تختنیک بنستونه

---

د برنس غلط عیاروالی (اجست)، د برنس چتیل والی، د بایلر په خونی کي د تازه هواړوالی او نور وشي.

د پورتنيو یادونو پر بنسته ويلاي شو چې د سون د پروسې د پاره د اضعافي هوامقدار د اسي تاکل کيږي چې  
د یوې خوا خخه د کاربن مونو اکساید او د خراغ د دود اندازه تېته وي او د بلې خوا خخه د سوو ګازو ضایعات  
هم ډير جګ نه وي.

د سون د پروسې د مشخصاتو د تاکلو د پاره بنستیز رول د هوا د تناسب عدد ( $\lambda$ ) لري چې د لاندي فورمول  
په مرسته پېدا کيږي:

$$\lambda = |_{Tat} / |_{min}$$

په نوموري فورمول کي:

- د هوا هغه اندازه ده چې په عمل کي د یوه متر مکعب یا یوه کيلو ګرام سون موادو د سیخلو د پاره ورته  
 $|_{Tat}$   
ارتیاشته ( $m^3$ ).

- ترټولو لې، د ارتیا وړ اندازه هوا چې د تیوریکي محاسباتو خخه په لاس راخي ( $m^3$ ).

د سون د پروسې د پاره بل د اهمیت وړ عدد د سون د موادو او هوا د تناسب عدد ( $\beta_{st}$ ) دې چې په لاندي ډول  
سره محاسبه کيږي:

- د سون د موادو او د تیوریکي هوا د تناسب عدد ( $\beta_{st}$ ) محاسبه:

$$\beta_{st} = m_{Br} / m_{L min}$$

چيري چې:

- د سون د موادو کتله ده په ( $kg$ ).

- د ترټولو لې، د ارتیا وړ هوا (د تیوریکي ضرورت هوا) کتله ده په ( $kg$ ).

د ګازاتو د پاره د ( $\beta_{st}$ ) قيمت په لاندي ډول سره پېدا کيږي:

$$\beta_{st} = m_{Br} / m_{L min} = (\rho_L / \rho_{Br}) / |_{min}$$

په دې فورمول کي:

- په نورم شرایطو کي د هوا کشافت دې په ( $kg/m^3$ ).

- په نورم شرایطو کي د ګاز کشافت دې په ( $kg/m^3$ ).

د جامدو او مایع موادو لپاره د ( $\beta_{st}$ ) قيمت په دې ډول سره پېدا کيږي:

$$\beta_{st} = m_{Br} / m_{L min} = (\rho_L / |_{min})$$

- د هوا د تناسب عدد ( $\lambda$ ) محاسبه:

نوموري محاسبه د دوو پېښو د پاره سرته رسیږي:

- 1 په سوو ګازو کي د اکسیجن د مقدار د اندازه کولو په صورت کي:

$$\lambda = 1 + O_2 / (0,21 - O_2) \cdot (v_{A,tr} / |_{min})$$

- 2 په سوو ګازو کي د ( $CO_2$ ) د مقدار د اندازه کولو په صورت کي:

$$\lambda = 1 + \{ (CO_{2,max} - CO_2) / (CO_2) \} (v_{A,tr} / |_{min})$$

برعکس که چېري د  $\lambda$  (قيمت معلوم وي نو کولاي شو چي د پورتنيو دوو معادلو خخه د اکسيجن او کاربن ها اي اکساید هغه اندازی محاسبه کړو چي د سون د پروسې په نتيجه کي يې د لاسته راولو انتظار کډا ي شي.


## 2.5 د انرژي د لګښت او تولید له پلوه د سون د پروسې انډول (انرژيتیک بیلانس)

د سون په پروسې کي د شريکو تولو عملیو ژوره او زره په زره علمي خپنې یو گران او د وخت د ډېر لګښت سره ملګري کاردي، نو ټکه په تخنيکي پروسو کي د سون د پروسې اړوندہ انرژيتیک بیلانس په لاندی ډول سره ساده کوي:

د سون د تخنيک له نظره د ډېر اهمیت وړ خبره داده چي د سون پروسې ته کومي کتلې، د کومي انرژي سره نزوی او کوم کتلوي جريانونه د کومي انرژي سره د هغې خخه وزی، دا مهمه نه ده چي د سون د پروسې په دنه کي خه تېږي.

د سون په پروسې کي د شريکو موادو کتلوي بیلانس مو په مخکنیو پانو کي و خپری او دا موښوده چي د تعامل د معادلو په مرسته کولاي شو چي ددې پروسې د ګډون کونکي هر ماليکول برخ ليک و تاکو او پوه شو چي د هغه سره خه پېښېږي.

د انرژيتیک توازن د جوړې د پاره د دی لاندی ساده شوي شیما د مرستي خخه کار اخلو:

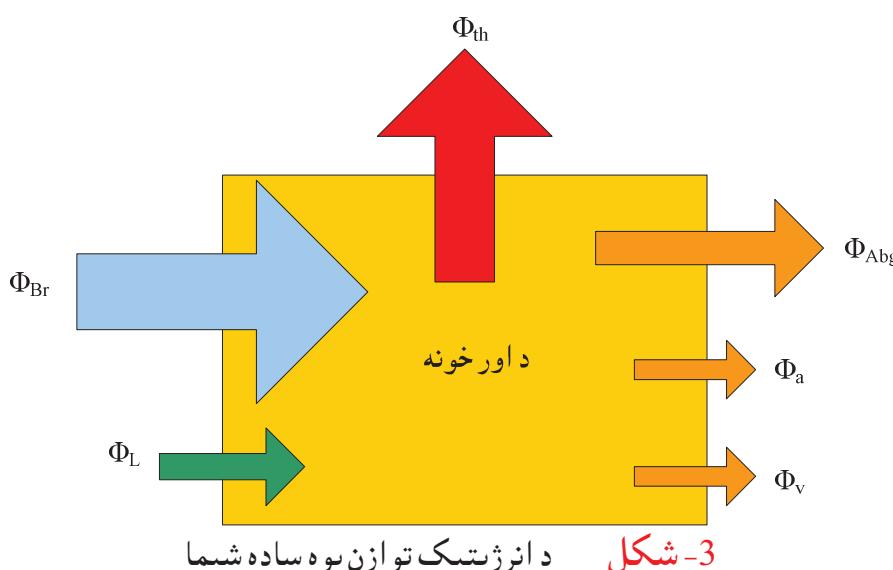

په دې ترتیب سره د سون پروسې ته ورگلهيدونکي کتلوي او انرژيتیکي جريانونه په دې ډول سره دي:

- د سون د موادو کتلوي جريان په ( $kg/s$ ) چي بنېي خو کيلوګرامه د سون مواد په یوې ثانې کي داور خونې ته ور دنه کېږي.

- د سون د پروسې د پاره د هوا کتلوي جريان په ( $kg/s$ ).

- د سون د موادو د انرژي (تودوخي) قدرت یا هغه انرژي چي د سون مواد ( $m_{Br}$ ) يې د ځانه سره د اور خونې ته راوري په (KW).

- د سون د پروسې د پاره د هوا د تودوخي قدرت یا هغه انرژي چي هوا ( $m_L$ ) يې د ځانه سره راوري په (KW).

## د سون د تختنیک بنسټونه

د اور د خونی خخه د توونکو جریاناتو په هکله لیکلای شو :

- د سوو گازو کتلوي جریان په (kg/s).

- د سون د مواد د نه سوئیدونکو برخو لکه ایرو کتلوي جریان په (kg/s).

- د سون د پروسې خخه په لاس راغلی د تودو خي ګتورو قدرت په (KW).

- د سوو گازو سره ضایع کیدونکی د تودو خي قدرت په (KW).

- د نه سوئیدونکو مواد (لکه ایرو) سره ضایع کیدونکی د تودو خي قدرت په (KW).

- چاپریال ته ضایع کیدونکی د تودو خي قدرت (د اور د خونی د دبوالو خخه د تودو خي د جریان، کنویکشن او تشعشع په سبب ضایع کیدونکی انرژي) په (KW).

او س نو کډای شي چي د سون د پروسې د پاره انرژيتیک بیلانس یا توازن په لاندی دول سره ولیکل شي:

$$\Phi_{Br} + \Phi_L = \Phi_{th} + \Phi_{Abg} + \Phi_a + \Phi_v$$

د توازن په پورتی معادلې کي:

$$\Phi_{Br} = m_{Br} \cdot H_i$$

$$\Phi_L = m_L \cdot h_L$$

$$h_L = C_{pmL} \cdot t_L$$

$$\Phi_{Abg} = m_{Abg} \cdot h_{Abg}$$

$$h_{Abg} = C_{pm Abg} \cdot t_{Abg}$$

$$\Phi_a = m_a \cdot h_a$$

چیري چي:

- د سون د مواد د تودو خي ارزښت په (KWh/Kg ; KWh/m<sup>3</sup>; KWh/l).

- د سون د پروسې د هوا انتالپي (Enthalpy) د تودو خي هغه اندازه چي په یوه کيلو گرام هوا کي موجوده او موږي د تودو خي درجې په مرسته لمسوو (kJ/Kg).

- د سون مواد د نه سوئیدونکو برخو انتالپي (Enthalpy) په (kJ/Kg).

- د سوو گازو انتالپي (Enthalpy) په (kJ/Kg).

بايد ددي خبري يادونه وشي چي په تختنیکي پروسو کي، د سون د مواد لکه سکرو، تبلو، طبیعي او مایع گازو د انتالپي خخه د هغود ډېربوالي په سبب سترګي پتیږي. یوازي په ډېر هارا خیزو او ژورو علمي محاسباتو کي د هغوا انتالپي د توازن په معادلې کي په نظر کي نیول کېږي.

- د سون د پروسې د هوا د پاره د تودو خي د مخصوص ظرفیت متوسط قیمت، یعنی هغه وخت چي فشار ثابت پاته شي او د تودو خي ظرفیت یوازي د تودو خي درجې د تغیر تابع وي. نوموري قیمت کډای شي چي د یو شمېر او بدرو او نسبتاً پېچلو فورمولو او یا کمپوټري محاسباتو په مرسته پېدا شي او یا هم د اړوندو جدولو او دیاګرامو خخه واختسل شي.

- د سوو گازو د پاره د تودو خي د مخصوص ظرفیت متوسط قیمت چي همدارنګه یا محاسبه کېږي او یا هم د اړونده جدولو او دیاګرامو خخه واختسل کېږي.

د انرژيتیک بیلانس د معادلې خخه کډای شي چي د بايلرد موثریت درجه ( $\eta_k$ ) په لاندی دول سره په لاس راول شي:

که د توازن د معادلې خخه د (Φ<sub>th</sub>) قیمت پېدا کړو نو نوموري معادله دا لاندی شکل غوره کوي:

$$\Phi_{th} = m_L \cdot h_L + \Phi_{Br} - m_{Abg} \cdot h_{Abg} - m_a \cdot h_a - \Phi_v$$

## د سون د تخنیک بنسټونه

لکه خنگه چي د ګاز سیخلو او تبل سیخلو په پروسو کي ايرې او یاد سون د موادو نوري رسوبې پاتي شوني نه تشکيلېږي نود نومورو سون موادو د پاره په پورتنۍ معادله کي  $(m_a \cdot h_a)$  (غرې په نظر کي نه نیول کېږي.

او سنو که د توازن د معادله خخه د ( $\Phi_{Br}$ ) قيمت پر ( $\Phi_v$ ) وو بشو، نو چاپېريال ته د ضایع کېدونکي تودوخي د قدرت نسبې قيمت (پرته له دې خخه چي واحد ولري) په دې دول سره پېدا کوو:

$$q_v = \Phi_v / \Phi_{Br}$$

همدارنگه که وغواړو چي د سوو ګازو د ضایعاتو نسبې قيمت ( $q_A$ ) پېدا کرو نوليکو:

$$q_A = (m_{Abg} \cdot h_{Abg} - m_L \cdot h_L) / \Phi_{Br}$$

په دې ترتیب سره د بایلر د موثریت د درجې د پاره یو ساده فورمول په لاندي دول سره لاس ته رائي:

$$\eta_k = \Phi_{th} / \Phi_{Br} = 1 - q_A - q_v$$

دنوموري فورمول سره به په راتلونکو بحثو کي ډېر ځلې مخامنځ شو.

## 2.6 د سوو ګازو د ضایعاتو محاسبه

د سوو ګازو د ضایعاتو د هر اړخیزه او دقیقو محاسباتو د پاره یو شمېر معلوماتو ته اړتیا شته لکه:

- د سون د پروسې د پاره د هواد تودوخي د درجه ( $t_L$ )	- د سوو ګازو د تودوخي د درجه ( $t_A$ )
$V_{A,tr}$ -	$D(O_2)$ او یا $CO_2$ اندازه
$CO_{2max}$ -	$l_{min}$ -
$\rho_{Br}$ -	$\beta_{st}$ -
$C_{pm\ Abg}$ -	$H_i$ -
$C_{pm\ L}$ -	$C_{pm\ L}$ -
$\lambda$ او یا هم $\chi$ قيمت چي $\Leftrightarrow 1/\lambda$	

تجربوښو دلي ډه چي د سوو ګازو علمي او هر اړخیزه محاسبه د وخت بېخایه ډېر لګښت غواروي او یوازي د کمپيوتر خخه د مرستي اخستني په صورت کي دا ډول محاسيبي مناسيبي بنکاري.

نو ځکه د سون په تخنیک کي د یوه ساده شوي داسي ميتود خخه کار اخلي چي د هغه پر بنسټ لاس ته راغلي نتيجي د دقیقو محاسباتو خخه د ( $0,1\%$ ) خخه ډېر تو پيرنه لري.

د پورته یاد شوي ميتود پر اساس د سوو ګازو د ضایعاتو د محاسيبي د پاره دا لاندي فورمول وجود لري:

$$q_A = (t_A - t_L) \cdot \{A_1/(21-O_2) + B\}$$

او یا هم

$$q_A = (t_A - t_L) \cdot (A_2/CO_2 + B)$$

چيرې چي  $A_1, A_2$  او  $B$  ثابت عددونه دی.

په نومورو فورمولو کي د موجودو ثابت عددو دو ( $A_1, A_2, B$ ) قيمتونه د المان په فدرالي جمهوریت کي دايميشن د ساتلو د قانون (BIMSchV) له مخي د لاندي جدول خخه اخستل کېږي:

## د سون د تخنيک بنسټونه

## 11- جدول: د سوو ګازو د ضایعاتو د محاسبې په فورمول کي د ثابتو عددو قيمتونه

شمېر	د ثابت عدد نوم	د سون موادو د پاره د ثابتو عددو قيمتونه	د سون د پاره تبل	طبيعي ګاز
		د سون موادو د پاره د ثابتو عددو قيمتونه		
1	A1	0,50	0,37	
2	A2	0,68	0,66	
3	B	0,007	0,009	

## 2.7 د سون تخنيک او د چاپېریال پاک ساتل

لکه چې نسکاره ده د سون د موادو د سیحلو په نتيجه کي پر تولید شوي تدوخې بر سپره لبیا ډیر سوی ګازونه تشکيلېږي چې په خپل ترکیب کي دا لاندي مواد در لودلاي شي:

- **د سون د موادو پاتي شونې:** دا هغه کاربني مواد دي چې په پشپړه توګه نه دي سوئيدلي او د مایع او جامدو سون موادو د سیحلو خخه وروسته پاته کېږي.

- **د کاربن ډاي اکساید ( $\text{CO}_2$ ) ګاز:** د سوو ګازو د ترکیب یو حتمي غړي او په اصطلاح د ګلخانه یې (شين کوريزه) ګازو د جملې خخه شمېرل کېږي چې د مھکي د کري د ګرميدو د پرابلم اصلی مجرم شمېرل کېږي.

لکه چې روښانه ده د مھکي اتموسفير یو ډېر مهم ایکولوژیک فلتر دی چې په انتخابي ډول د لمړ هغه وړانګي چې پر مھکه باندي د ژونديو موجوداتو د پاره حیاتي ارزښت لري مھکي ته پرېږدي او د مھکي خخه یوه تاکلې اندازه وړانګي بېرته فضاته انعکاس (ریفلکس) ورکوي او په دې ترتیب سره یو نړيوال اقلیمي تعادل منځ ته راوري.

د دې نړيوال (ګلوبال) توازن په ساتلو کي د مھکي د اتموسفر ترکیب ډېر ستراول لري. د اتموسفر په ترکیب کي د شين کوريزه ګازو په ډېریدو سره دا توازن ګډو ډېرې او په نتيجه کي د لمرد وړانګو هغه برخه چې لنډي څې لري پر ته له کوم خنډه خخه مھکي ته رائي او بر عکس د اوږدو څېو (اما جو) در لودونکي وړانګي په اتموسفر کي جذبېږي او د اتموسفرد تودیدو سبب ګرزي.

او س په علمي ډول ثابت شوي ده چې د مھکي په اتموسفر کي د کاربن ډاي اکساید ډېریدو او د مھکي د کري د تدوخې د وسطي درجې د جگيدو تر منځ یوه مخامخه اړیکه موجوده ده. که د مھکي د تودېدو پروسه نور هم په همدي ګرندې توب سره دوام پېدا کري نو نتيجه به یې د مھکي پر منځ د کنګلو ویلي کېدل، د سمندرو د سطحي جګيدل، د طبيعي افتوا زور اخستل او ان د ژونديو موجوداتو د حیات دوام په خطر کي اچول وي.

هواته د کاربن ډاي اکساید د اچولو داندازې د ټېټولو پرابلم یوه نړيواله مسله ده چې د یو شمېر نړيوالو توافقاتو سره، سره یې د حل قطعي لارد Ҳینو سترو کاربن ډاي اکساید تولیدونکو هیوادو لکه د امریکا متحده ایالات او چین د مخالفت په سبب تراوسه پوري نه ده موندل شوي.

د کاربن ډاي اوکساید په اړخ کي یو شمېر نور ګازونه هم د مھکي په نړيواله تودېدو کي برخه اخلي. د مثال په ډول د میتان ګاز ( $\text{CH}_4$ ) چې شين کوريزه تاثير یې د کاربن ډاي اکساید په پر تله (30) خلی ډېر دی.

## د سون د تخنيک بنسټونه

و اتمو سفر ته د میتان د گاز د رسیدو علتو نه کېدای شي چي په پشپه توګه د سون موادو نه سو خیدل او همدارنګه د طبیعی گاز د انتقال او ذپرمه کولو په وخت کي د نلو او ذپرمو غلطه تخنيکي ساتنه او خارنه وي.

تره ځه ئایه پوري چي د سون په تخنيک پوري اړه لري، یوازي په تخنيکي لحاظ په سو گازو کي د کاربن ډاي اکساید د اندازې لړول یو شمېر بنسټيز پر ابلمو نه د خانه سره لري: که د یو خوا د سون پروسې ته د اضعافي هوا په ورہ پریدو سره د کاربن ډاي اکساید کچه را تېيدا اي شي نو د بلی خوا د سو گازو د حجم پرېدل د انرژي د بېخایه ضایع کېدو او د بایلر د موثریت د ضریب د کښته کېدو سبب ګرزي.

په دی حساب د  $(CO_2)$  د اندازې د ټیټولو د پاره باید په نړيواله سطحه د او بډې مدې تګ لاري (ستراتېژي) په غوره کولو سره د حل یوه معقوله لاره پېدا شي. هغه ستر صنعتي هیوادونه چي د کاربن ډاي اکساید اساسی تولید کونکي هم دي او په دې هکله یې تراوسه پوري د کیو تو پرو تکول نه دی امضا کړي باید هر څه ژر خپل مسولیت په دې هکله احساس کړي. په هر حال د لته کېدای شي چي د یو شمېر د اسي وړاندې زونو خخه نوم واخلو چي د پر ابلم د حل په لاره کي مرسته کولاي شي.:

- د سون د موادو په سیخلو کي د سپما خخه کار اخستل.

د سون د موادو د هر ټن سپما په مستقیمه توګه د کاربن ډاي اکساید د یو ټاکلي اندازې د لړې دو معنی لري.

- د ودانیو د تودو خي د ضایعاتو لړول (د تودو خي له نظر تکي خخه د ودانۍ عایق کول).

- د تودو خي د تولید د پاره د مدرنو د ستگاو غوره کول چي په نتیجه کي یې د ګټوري تودو خي اندازه جګه او د تودو خي د ضایعاتو کچه د امکان تر سرحده پوري ټیټه شي.

- د هغه وسایلو او ماشین آلاتو چي د سون د موادو په سیخلو سره بربیننا تولیدوي د اسي مدرنیزه او په نوی تکنالوژي سره سمبالول چي د نومورو وسایلو د موثریت درجې د امکان تر سرحده پوري جګي او د انرژي د بېخایه ضایعاتو کچه یې ټیټه وي. د مثال په ډول د تودو خي او بربیننا د ګډ تولید د مدرنو د ستگاواو په کار اچول چي د موثریت درجې یې د خالص برق د تولید تر د ستگاواو ډېري جګي دي.

- د کاربن لرونکو سون موادو په عوض او یا د هغوي په اړخ کي د لمر، باد، مئکي، او بو او د بحد څې د انرژي خخه کار اخستل.

باید د دې خبری یادونه وشي چي د عضوي يا (فوسیل) سون موادو شين کوریزه تاثیر د کاربن ډاي اکساید د خانګړي اندازې  $e_{CO_2}$  له مخې یو دبل سره مقایسه کېږي چي نښې په هر کيلو وات تودو خي باندي چي د سون د موادو د سیخلو خخه په لاس رائحي خو کيلو ګرامه کاربن ډاي اکساید تولید یېږي. په لاندې جدول کي د یو شمېر سون موادو د پاره د  $(e_{CO_2})$  قیمتونه وړاندې کېږي:

### 12- جدول: پريوه کيلو وات انرژي باندي د تولیدیدونکي کاربن ډاي اکساید اندازه

شمېره	د سون د موادو ډول	د (Kg CO <sub>2</sub> /KWh <sub>Br</sub> ) قیمتونه په
1	نصواري رنګه سکاره	0,40.....0,45
2	د ډبرو سکاره	0,32.....0,35
3	EL تېل	0,25.....0,26
4	طبیعی گاز	0,20.....0,21

## د سون د تخنیک بنسټونه

---

په پورتني جدول کي د لرگو نشتوالى د دې خبری یادونه کوي چي د لرگو سیخول د اتموسفر انډول نه زيان من کوي، دا حکه چي لرگي هغومره کاربن ڈاي اکساید طبیعت ته وړاندی کوي چي د خپلی ودي په جريان کي بي د طبیعت خخه اخستي او په اصطلاح په خپل ځان کي بي ذپمه کري وه. نو حکه د لرگو خخه د سالمي ګتي اخستني په صورت کي، کله چي د پري شو لرگو پر ځاي بېرته نوي وني کښينول شي، هغوي د کاربن ڈاي اکساید انډول د خطر سره نه مخامخوي.

**- د سلفر ڈاي اکساید ( $\text{SO}_2$ ) ګاز:** دا هغه ګاز د چي د سلفر لرونکو سون موادو لکه سکرو او تبلو د سیخولو په نتيجه کي منځ ته رائي. د او بو سره د نوموري ګاز د تعامل په نتيجه کي د سلفر تیزاب ( $\text{H}_2\text{SO}_3$ ) تشکيلېږي.

که چيري د بايلر ديوالونه او د سوو ګازو د حرکت د لاري کانالونه د نوموري تیزاب په وړاندی غښتنلي نه وي او د بايلر په دنه او یا دود ایستونکو کانالو کي د او بو د تشکيل شرایط موجود وي نو نوموري تیزاب د هغوي د قدم په قدم تخریب سبب ګرزي.

د بلی خوا خخه باندیني هوا ته د رسیدو خخه وروسته د  $\text{SO}_2$  ګاز د او بو سره تعامل کوي او په اصطلاح د تیزابي بارانو د اورښت شرایط برابوري.

په همدي دليل دی چي د سون په تبلو کي د سلفر اندازي د لړولو په هکله اړونده نورمونه په پرله پسي توګه سره جدي ګيرې.

که د تېري پېړۍ تر (80) کلو پوري د چاپېریال د ساتلو د موسسو اصلی توجه د صنعتي ګرد او سلفر ڈاي اکساید خخه د هوا د پاک والي پرابلډ ته متوجه وه او پر چاپېریال باندی د ( $\text{NO}_x$ ) تاثيرات دومره روښانه نه وه نو په را وروسته کلو کي د سکرو په عوض لوړۍ د تبلو او بیا د ګازو د پراخه استعمال په نتيجه کي او همدارنګه میدان ته د صنعتي ګرد خخه د هوا د پاکوالې د مدرنو فلترو په راوتو سره دا پرابلډ تر یوه حده پوري حل شو، خو په مقابل کي یې په تبلو او ګاز سیئونکو دستګاؤ کي د ( $\text{NO}_x$ ) پرابلډ پر جدي شکل خانته غوره کر.

خنګه چي په تبلو او ګاز سیئونکو دستګاؤ کي د جامدو موادو سیئونکو دستګاؤ په پرتله د تودو خي لورې درجې حاکميټ لري نو د ترميك ( $\text{NO}_x$ ) د تشکيل دپاره د لته بنه شرایط موجود دي.

**- د نايتروجن اکسایدونه ( $\text{NO}_x$ ):** د سون په پروسه کي نايتروجن او اکسیجن خو ډوله اکسایدونه جورو وي چي ترټولو مهم یې نايتروجن مونو اکساید ( $\text{NO}$ ) او نايتروجن ڈاي اکساید ( $\text{NO}_2$ ) دي.

د سون په پروسې کي نوموري اکسایدونه د دريو بېلاښلو لارو خخه تشکيلېږي:

- هغه ( $\text{NO}_x$ ) چي په عادي ډول د لمبي د تعامل په ساحه (زون) کي د اکسیجن او نايتروجن د یوځای کېدو خخه په لاس رائي او د سملاسي تشکيل ډونکي ( $\text{NO}_x$ ) په نامه سره هم یادېږي.

- هغه ( $\text{NO}_x$ ) چي د سکرو او تبلو په کيمياوي تركيب کي د موجود نايتروجن او اکسیجين د تعامل خخه کله چي د تودو خي درجه تر ( $1000^{\circ}\text{C}$ ) پوري جګه شي تشکيلېږي. دا ډول ( $\text{NO}_x$ ) د سون د موادو د ( $\text{NO}_x$ ) په نامه سره یادېږي.

- ترميك ( $\text{NO}_x$ ): چي د تودو خي د ډېرو لورو ( $1200^{\circ}\text{C}$ ) درجو په موجودت کي د اکسیجين او نايتروجن د تعامل خخه په لاس رائي

## د سون د تخنيک بنسټونه

د نايتروجن پورته یاد شوي اكسايدونه د او بو سره تعامل کوي او یو شمپر تيزابونه لکه ( $\text{HNO}_2$ ) او ( $\text{HNO}_3$ ) جوروی چي د هغوي د ج ملي خخه ( $\text{HNO}_3$ ) د مھکي د خاوري د چهيلولو او په نتيجه کي د ھنگلو د مرگ داصلې عاملينو د ج ملي خخه شمپرل کيري.

د ترميك ( $\text{NO}_x$ ) د کچي د تيتوولد پاره د حل یوه لاره د داسي برند غوره کول دي چي په هغو کي د تودوخي د درجي د جگپدو د مخنيوي د پاره یو شمپراونه تدابير په نظر کي نيوشوي وي. په دي هکله نور معلومات د برند په بحث کي د کتلوردي.

### - کاربن مونو اكسايد (CO) : د سون د پروسې په نتيجه کي د دي گاز د منځ ته راتګ د پاره دوه علتوونه وجود لري:

- په هغه صورت کي چي د سون پروسې ته په پوره اندازه سره هواونه رسيري (د مثال په ډول که برند پر لب هوا هوا باندې عيار وي)، یاد سون مواد او هوا په صحيح توګه یو د بل سره ګډنه شي او یا هم د بايلر خونی ته د هوا رسولو کړکي او سوری ترلي وي، نود سون مواد په بشپړه توګه نه سوئي او د کاربن مونو اكسايد د جورو پدو شرایط منځ ته راهي.

- که چيري د سوو گاز د ايستلو سيسitem (دودکش) په صحيح توګه کارونه کړي او په نتيجه کي یې د سون د پروسې سالم جريان اخلاق شي.

لکه چي معلومه ده د انسان د وجود دويني هيمو ګلوبين د کاربن مونو او کسайд گاز، د اکسيجين په پرتلې دوه سوه څله ډير جذبوی، چي په نتيجه کي یې د وجود حجر و ته د پوره اکسيجين نه رسيدل کولاي شي چي د انسان د مرگ سبب هم و ګرزي.

د همدي دليل په وجهه دی چي د سون په تخنيک کي د نوموري گاز د پاره تاکلي پولي وجود لري چي د هغو خخه تېريدل د اجازي ورنه دي.


بايد ددي خبری یادونه وکړو چي په پرمختللو هيوا دوکي د کور تودولو د پاره وروکي بايلرونې کولاي شي چي د خپل تخنيکي مشخصاتو له برکته د چاپېریال د پاک ساتني په هکله غوبښني پوره کاندي. د مثال په ډول په المان کي یوازي د لويو تودو خه تولیدونکو د ستګاؤ د نصب او ګټه اخستني د پاره د اړونده ادارو خخه د اجازي ترلاسه کول په کار دي. د وروکوتېل سیئونکو د ستګاوو د مونتاژ او ګټه اخستني د پاره چي د تودوخي د تولید قدرت یې تر (10 MW) پوري وي او د تېل سیئونکو هغو د ستګاوو د پاره چي توليدي قدرت یې تر (5 MW) پوري وي، کومي خاصي اجازي ته اړتیا نه شته.

### 2.8 د چاپېریال کړونکو موادو د اچولو د پاره د اجازي وړ پولي

#### 2.8.1 د جامدو سون موادو د سیخلو په صورت کي:

ددې د پاره چي د جامدو موادو د سون د پروسې کېفيت و خپل شي نو د یوې ځانګړي درجه بندې شوي پاني د مرستي خخه کار اخلي. نوموري پانه چي د رينګلمن (RINGELMANN-Skala) د پاني په نامه هم یادېږي داسي شکل لري:

## د سون د تختنیک بنسټونه

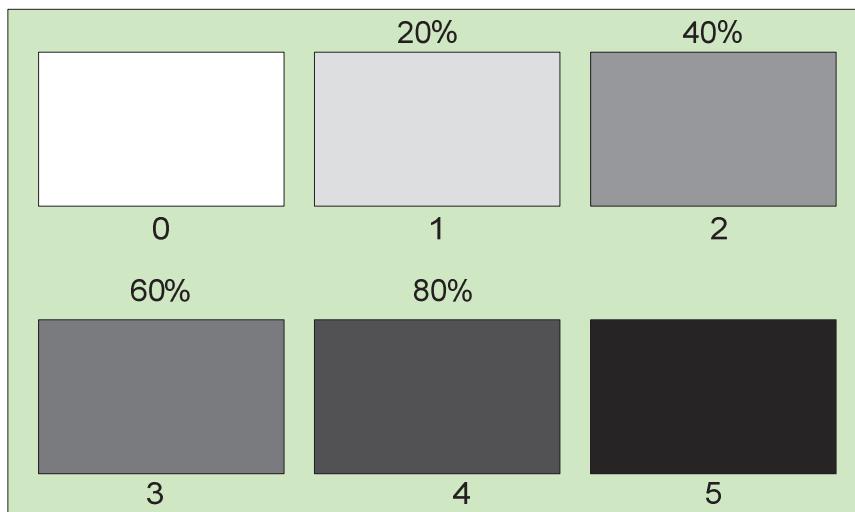

4- شکل: د رینګلمن پانه

په نوموری پاني کي بنوول شوي فيصدی، د تور او سپينو رنگو تناسې بشي. د خپرني دپاره يو ځانګړۍ سپين کاغذ دسوو ګازو په لاره کي هغه وخت پرېږدي چي بايلر يو خو مده کار کړي وي يعني د اور بلولو لو مرې شېږي بايد تېري شوي وي.

وروسته بیا نوموری کاغذ د رینګلمن د پانی سره مقایسه کوي. په نتیجه کي بايد د امتحانی کاغذ رنګ درینګلمن په پانه کي د اول نمبر(20%) د ټوټي تر رنګ روښانه وي.


که چيري د بايلر د تودو خي د تولید قدرت تر (15) لبوي، نو د داسي بايلرو د اور د کېفيت په هکله اصله کومي خاصي غوبنتني نه وړاندي کېږي، یوازي د ډبرو د سکرو، نصواري رنګه سکرو او ټرف د سیڅلوا په صورت کي بايد په هغوي کي د سلفر اندازه تر (1%) ډېره نه وي.

په هغه صورت کي چي د جامدو موادو د سیڅونکي دستگاه د تودو خي د تولید قدرت تر (15 KW) په ټروي نو بیا هغه وخت د کاربن مونو اکساید (CO) او د ګرد او جامدو زرو د غورڅولو (إميشن) په هکله يو شمېر بندیزونه مطرح کېږي.

بايد وویل شي چې **إميشن (Emission)** عبارت له هفو ګاژشکلو اویا جامدو موادو خخه دي چې د سون د پروسې په نتیجه کي چاپېریال ته غورڅول کېږي او د هغه د چتليد و سبب ګرزي. په اوسيني وخت کي د ماشینو په وسیله منځ ته راغلي لوړ بغنونه، ټکانونه او همدارنګه وړانګي هم د إميشن په جمله کي شمېرل کېږي او د إميشن هغه برخه چې پرژوندي موجوداتو یا په بل عبارت **اختستونکو** (انسانانو، حیواناتو او نباتاتو) باندي مخامنځ اثر شيندي لکه هو چتليونکي مواد، مضره وړانګي او نور د **ايمیشن (Imission)** په نامه یادېږي.

### 2.8.2 د مایع سون موادو د سیڅلوا په صورت کي:

د مایع موادو د سوئیدو کېفيت په سوو ګازو کي د ناسیڅل شوو تېلو د پاتي شونو (derivate) او همدارنګه د تېلو د نيمه سیڅل شوو برخو (چې ورته د خراغ دود هم وايې) د اندازې له رویه ارزیابې کېږي. د نوموری ارزیابې دپاره يو هځانګړۍ مقایيسوی پانه وجود لري چې د BACHARACH د پانې په نامه سره هم یادېږي او په لاندې شکل سره بنکاري:

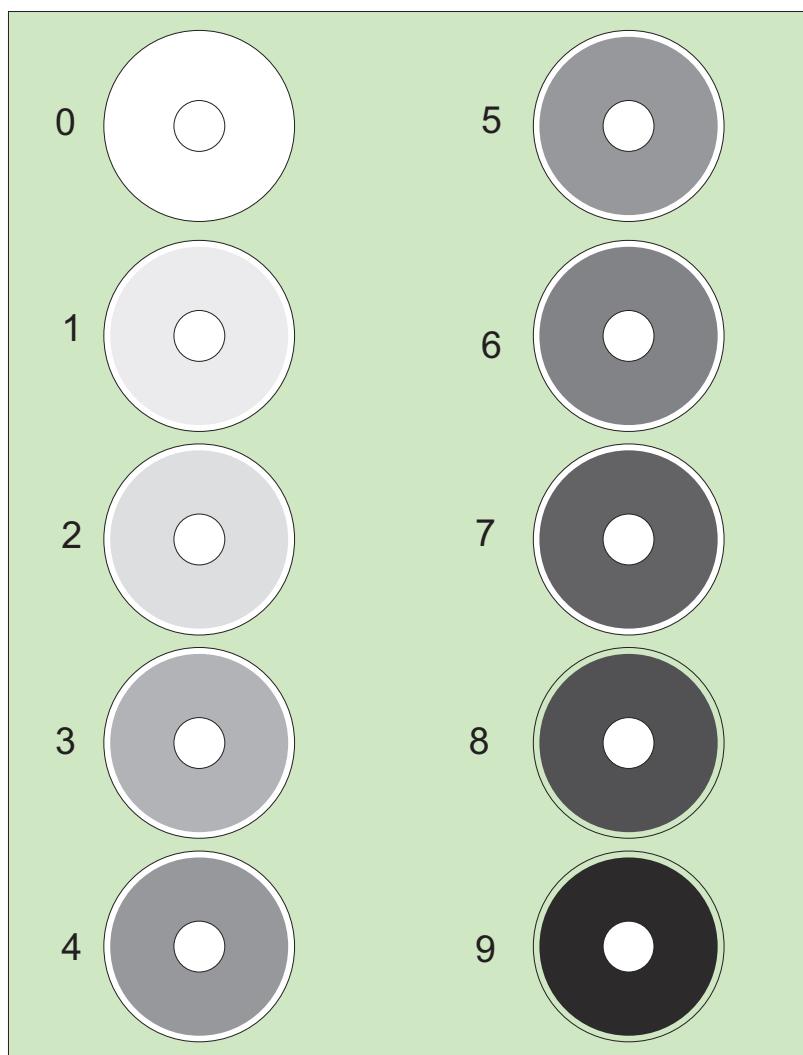

### 5 - شکل : د مقایسوی پانه (BACHARACH)

په المان کي د چاپېریال ساتني د موجودو قوانینو له مخي، د تېل سیئونکو بايلرو په سوو گازو کي باید د تېلو ناسیئحل شوي پاتي شونی اصلًا وجود ونه لري (نوموري پاتي شونی د فلترد کاغذ پرمخ باندي د غوره داغ يا لکي په شکل په سترګو ليدل کېږي).

همدارنګه هغه تېل سیئونکي بايلرونه چي د تودو خي د انتقال ماده بي او به دي او د تودو خي د توليد قدرت بي تر (120 KW) پوري وي، يوازي هغه وخت د مونتاژ او ګټي اخستو اجازه لري چي د نوموري بايلر او برنس تولیدونکي ديوه سند له رویه ثابته کړي وي چي د سون د موادو پر هر کيلو گرام انرژي باندي تر (120 mg/KWh) د پر نایتروجن ډاي اکسайд نه شي تولیدیدا اي (د لويو بايلرو په هکله بیا نوري ځانګړي غونښتي موجودي دي).

د تېلو د نيمه سیئحل شوي پاتي شونو د ارزیابي د پاره د فلتر کاغذ د وتونکو سوو گازو د خوئيدو په لاره کي پريبدې او وروسته بي بیا د (BACHARACH) د مقایسوی پاني سره پرتله کوي. په نتيجه کي د فلترد کاغذ رنګ باید د مقایسوی پاني د لومري نمبر دايرې تر رنګ تورنه وي.

### 2.8.3 د گاز دوله سون موادو د سېڅلو په صورت کي:

د المان په فدرالي جمهوريت کي د 1998 کالد لمري نيتې را پدي خوا د هفو ګاز سېڅونکو بايلرو د پاره چي د تودو خي انتقالونکي ماده ې او به وي او د تودو خي د توليد قدرت ې تر (120 KW) لبوي دلاندي غونبتنې مطرح دي:

- د بايلر او برتر توليدونکي بايد د یوه رسمي سند په مرسته ثابته کړي چي د طبیعي ګاز د سېڅلو په نتيجه کي، پر هر کيلو وات لګيدلي انرژي باندي، د توليد شوي ( $\text{NO}_2$ ) اندازه د ( $80 \text{ mg / KWh}$ ) خخنه د پرېږي.

د ګاز سېڅونکو دستګاوو په وړاندي نوري غونبتنې دادي:

- د هغه ګاز سېڅونکي بايلر د پاره چي برتر يې وينتيلاتور لري، که چيري د کاربن مونو اکسайд اندازه تر (300 ppm) ډېره اويا که د (CO) حجم د سوو ګازو د حجم تر (0,03%) ډېر شي (د سوو ګازو غلظت بايد د هوا په ورزياتولو سره نه وي لړشوي)، نودا ډول برتر ونه یوازي د محدودي ګتني اخستني وړدي. تر تخنيکي خارني او ترميم وروسته نوموري برتر ونه بيرته د پوره ګتني اخستني د پاره چمتو شمېرل کيږي.

- د اتموسفری ګاز سېڅونکو بايلر د پاره، که چيري د کاربن مونو اکسайд اندازه تر (500 ppm) ډېره اويا که د (CO) حجم د سوو ګازو د حجم تر (0,05%) ډېر شي (د سوو ګازو غلظت بايد د هوا په ورزياتولو سره نه وي لړشوي)، نودا ډول برتر ونه هم یوازي د محدودي ګتني اخستني وړدي او بايد تراجست کېدو وروسته بېرته د پوره ګتني اخستني ډګر ته وړاندي شي.

- که د ګاز سېڅونکي بايلر د پاره د (CO) اندازه تر (1000 ppm)، چي په حجمي لحاظ د سوو ګازو د حجم (0,1%) برخه تشکيلوي، ډېر وي نودا ډول بايلر ونه اصلاح ډچالانه کېدو اجازه ناري.

بايد وویل شي چي (ppm) د (part per million) مخفف دی چي نسيي د سوو ګازو پر هر ميليون ذرو باندي د مضره موادو (مثلاً کاربن ډاي اکسайд) خو ذري رسېرېي ( $1000 \text{ ppm} = 1\%$ ).

د یادولو وړد چي په المان کي د هغه موسم سو د پاره چي د خپل تخنيک په بنه کولو او چاپېریال ته د مضره موادو د اچولو د کچي په تېتیولو کي فعاله برخه واخلي او په دې هکله یو شمېر تاکلي غونبتنې پوره ګړي، دارونده موسمسي له خوا د (Blauer Engel) په نامه یو ځانګړۍ نبان ورکول کيږي چي پر تيلو او ګاز سېڅونکو وسايلو باندي ې په لاندي شکل سره د ليدلو وړدي:



6 - شکل: د چاپېریال د پاك ساتلو ځانګړۍ نبان

## د سون د تخنيک بنسټونه

د دې دپاره چې یوې تېل او یا گاز سیئونکي آلې ته دانښان ورکړه شي باید نومورې آلې له خوا چاپېږیال ته داچول کیدونکو مضره موادو کچه، په لاندي جدول کي تر بسodel شوو قيمتو ډېره نه وي:

### 13 - جدول: د چاپېږیال د پاک ساتلو د ځانګړي نښان د اخستلو دپاره د مضره موادو د اچولو ترقیولو جګي، د اجازي وړ اندازې

شميره	د سون د موادو سېئونکي آلې	NO <sub>x</sub> (mg/kWh)	CO (mg/kWh)
1	تېل سېئونکي برنر چې د تېلو مصرف يې په ساعت کې تر 10 کيلو ګرامه پوري وي	120	80
2	يونت تېل سېئونکي برنر	120	80
3	اتموسferي گاز سېئونکي بايلر	80	60
4	يونت گاز سېئونکي بايلر چې برنر يې وينتيلياتور ولري	80	60
5	د سون ارزښت گاز سېئونکي بايلر	65	50
پورته ذکر شوي پولي د هغه بايلرو د پاره صدق لري چې د تودوخي د توليد قدرت يې تر (120 KW) ډېرنه وي.			

### 3 د تېل سېخلو تخنيك

د تېري پېرى د نيمابي را په دې خوا د تېل سېخلو تخنيك په پرله پسي توګه خپله وده پر مخ بېولي ۵۰. د کور تودولو په برخه کي اوسل د تېل سېخلو تخنيك په نېيواله کچه ڈېر په زړه پوري گرځيدلى دي، دا ځکه چي د موثرېت د لوري درجي لرونکو بايلرو په اړخ کي د هغوي دپاره د کنترول او خارني اتوماتيکي دستګاوي، دې خطره کولو د تخنيك ډاډ من وسائل او د تودو خي د ويشه داسي پرمختلي سيستمونه منځ ته راغلي دي چي په پوره اندازه سره د انژي د سپما او د چاپيرياں د پاک ساتلو امکانات برابوري.

لکه چي بنکاره ده، د تېل سېخلو د تخنيك بنسټيزيز عنصر پخپله تېل سېخونکي آلهه يا برندی چي دري بنسټيزي دندی لري:

- د امكان ترپولي پوري په وروکو خاڅکو باندي د تېلو پاشرل او يا د تېلو تبخيرول.
- د سون هوا سره د هغوي نېه ګډول.
- د هوا او تېلو مخلوطه اور ورته کول.

#### 3.1 د تېل سېخونکو برنزو ډولونه

برنونه کډاي شي چي په عام ډول سره په دوو ډلوباندي وویشل شي:

- د تېلو تبخironنکي برنونه.
- د تېلو پاشونکي برنونه.

##### 3.1.1 تېل تبخironنکي برنونه

په نوموري برنر کي د بريښنا د یوه مزي (د منقل سيم) د تودو خي په مرسته لوړۍ تېل په ګاز تبديلو، بیاپی دهوا سره ګډوي او وروسته یې لګوي. د اور اخستوسره سم نور نو د لمبي تودو خه د تېلود بخارولو دنده په غاره اخلي او د سون پروسه مخ په وړاندي بیاپي.

دا ډول برنونه د معمول په ډول د هستو ګنې په کورو کي د تېلې بخاريو، تېلې داشو او داش بايلرو د پاره (دا ش په عين حال کي د کور تودولو بايلر هم د) چيري چي د تودو خي قدرت تر 15KW ټيټ وي استعمالېږي.

نوموري بايلرونه په دې خاطر په کورو کي د ګتې اخستني دپاره مناسب دي چي ارام لګېږي او تقریباً ړغنه لري بايد هيرنه کړاي شي چي د هستو ګنې د کور په دنته کي، په ګیلنو کي تر 40 لیتره تېل او په یوه ثابت لوښي کي تر 100 لیترو پوري تېل د ڈېرمه کولو اجازه لري.

په او سنیو برنزو کي د تېلو او دهوا د نېه ګډيدو او د دودکش د نامناسبو تاثيراتو خخه د خلاصون په منظور دیوی پکي (وینتيلیاتور) د مرستي خخه کار اخلي.


د کور تودولو هغه بايلرونه چي د تېل تبخironنکي برنر سره کار کوي د معمول په ډول د هستو ګنې په کوتوي کي د تودو خي د درجي د تنظيم او همدارنګه د بايلر د او بول د تودو خي د درجي د تنظيم په آلو باندي سمبال د. په عين حال کي نوموري آلي د یوه وينتيل په مرسته د اړتیا وړ اندازې تېلو جريان تنظيموي.

که پخوانې تېل تبخironنکي برنونه په نېم اتومات ډول سره رهبري کېدل نو او سنې مدرن برنونه په پوره اتوماتيک ډول سره کار کوي، يعني دا چې تودو خي ته د اړتیا په صورت کي په اتومات ډول سره تېلو ته اور اچول کېږي او برنر په خپل ټيټ قدرت سره په کار پیل کوي.

## د تېل سیئحلو تخنیک

که چیري تولید شوي تودو خه د کوتې د تودولو دپاره کافي نه وي نو برنر په اتمات ډول سره د خپل پوره قدرت خخه کار اخلي ترڅو چي د کوتې دپاره ورکړه شوي د تودو خي درجه تامين کړي.

په لاندي شکل کي د دې ډول برنو د کاريوه ساده شيما وړاندي کېږي:

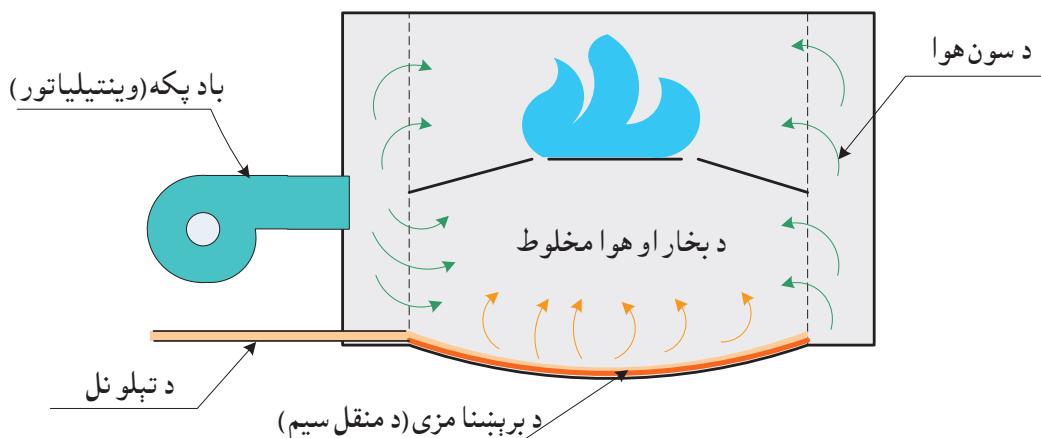

**7-شکل** د تېل بخارونکي برند کار پرسنيپ

### 3.1.2 تېل پا شونکي برنوونه

په دې ډول برنو کي تېل د ډیرو وړو خاځکو په خپر پا�ل کېږي، وروسته بیا د هوا سره ګډېږي او په اخري کي سیئل کېږي.

د تېلود خاځکو غټوالی نظر د تېلود کېفیت او د پا�لو خرنګوالي ته فرق کوي خود معمول په ډول د 40 میکرومیتره خخه شروع بیا تر 200 میکرومتره پوري رسیېږي.

هر خومره چي د تېلود خاځکو اندازه وړه وي هغومره د تودو خي سره د هغوي د تماس مجموعي سطحه ډېره او همدارنګه د تېلود خاځکو بخار بدال او د هوا سره ګډ بدال اسانه وي.

تېل پا شونکي برنوونه په دلاندي ډلو باندي وېشل کېږي:

- د تېلود لور فشار په مرسته تېل پا شونکي برنوونه.

- انځکشن (injection) تېل پا شونکي برنوونه.

- د هوا د فشار په مرسته تېل پا شونکي برنوونه.

- خرخي تېل پا شونکي برنوونه.

- تریغ لور (اُلترا صوت) امواجو په ذريعه تېل پا شونکي برنوونه.

لاندي په لنډه ډول سره و هر یوه ته یوه کتنه کوو:

### 3.1.2.1 د لور فشار په مرسته تېل پا شونکي برنوونه

په دې ډول برنو کي تېل د یوه لور فشار لرونکي پمپ په مرسته تر یوې نرۍ نلکي يا جېټه تېروي چي په نتیجه کي یې د فشار د انژزي یوه برخه په حرکي انژزي باندي بدالېږي. کله چي د تېلود فواره په ډېر لور سرعت سره د جېټه خخه راوخي نو پر ډېرو وړو کو خاځکو باندي تجزيه کېږي.

د برنر جېټه د ننوتونه مخکي د تېلود فشار، د وړو کو برنو د پاره د 7 خخه تر bar او د لو یوه برنو د پاره

## د تېل سېخلو تختنیک

---

د 20 خخه تر 40bar پوري رسیبی.

دا ډول برنوونه ډورو بايلرو خخه نیولي بیا ترغیتو صنعتی دستگاوو پوري د گتی اخستنی وردي او په اوس وخت کي د نورو برنو په پرتله د استعمال تربولو پراخ ګر لري.

د دې ډول برنو د ستونزو په جملې کي یوه ستونزه داده چي وروکي جېتونه یې د چتله دو خطر د ځانه سره لري او د تنظيم امکانات یې محدود دي.

### 3.1.2.2 انجکشن (injection) تېل پاشونکي برنوونه

ددې ډول برنو د جېټ قطرونہ په نسبی ډول لوی وي او په همدي سبب په صنعتی دستگاوو کي چيري چي درانه تېل او د تېلو پاتي شونی سېخلو کيږي د گتی اخستنی وردي.

په دې ډول برنو کي د برند نلکي يا جېټ خخه تېل په ډېر لړ سرعت سره وزي. په عين حال کي د پرس شوي هوا جريان په ډېر لور سرعت د هغوي دشاوخوا خخه تيرېږي. په نتيجه کي نوموري د هوا جريان تېل د ځانه سره کشوي او په ورو خاڅکو باندي یې ويشي.

د متوسط فشار سیستمو په صورت کي د پرس شوي هوا فشار د 0,5bar خخه تر 1bar او د لور فشار سیستمو په صورت کي د 2bar خخه تر 8bar پوري وي.

### 3.1.2.3 د هوا د فشار په مرسته تېل پاشونکي برنوونه

ددې ډول برنر په دنه کي یو کمپرسور خای په خای دی چي هوا ته د فشار ورکولو دنده په غاره لري. د لور فشار هوا د تېلو سره چي تقریباً هیڅ فشار نه لري یو خای کيږي او په ډېر سرعت سره د برند جېټ خخه وزي.

په نتيجه کي تېل په ډېر ورو خاڅکو باندي و پشل کيږي. د تېلو یو شمېر خاڅکي دومره وروکي وي چي لا د جېټ دخولي خخه د وتلو خخه مخکي په بخار اوښتي وي، نو ټکه نوموري برنوونه د شین رنګي لمبي سره سوئي.

کېدای شي چي دا ډول برنوونه د تېلو د یوه وروکي جريان ( $0,2 \text{ Kg/h}$ ) د پاره هم استعمال شي.

دنورو په پرتله دا ډول برنوونه یو شمېر غوره تکي لري چي په لاندي ډول سره د هغوي خخه نوم اخستي شو:

- د اميشن کچه یې تيته ۵۵.
- د چتله دو خطر نه لري.
- د تېلو د فشار خخه ناپلي دي.
- د اور لمبه یې شنه ډه.

### 3.1.2.4 خرخي تېل پاشونکي برنوونه

دا ډول برنوونه یو ډول افقی خرخدونکي لوښي او یا د مرکز خخه د تيښتي حلقي لري چي دوراني سرعت یې (6000 1/min) ته رسیبی. کله چي د نوموري لوښي په مرکزي برخه کي تېل توي شي نو د مرکز خخه د تيښتي دقوي په زورد لوښي د دبوالو په لور شپل کيږي او د دبوال پرمخ یوه ډېر نازکه پرده تشکيلوي د نوموري لوښي د دبوالونه مخروطي شکل لري او د لوښي دوروستي برخې په لور پراخيري، نو ټکه د تېلو نوموري پرده هغې خواته تېل وهل کيږي او د لوښي خخه د وتلو په وخت کي په ورو خاڅکو باندي تجزيه کيږي.

## د تېل سېيھلو تخنيک

---

خرخي تېل پاشونکي بىرنو نه د سترو صنعتي د ستگا و لكه د بېپىندا د توليد فابريکي، د كېنتىي د تېل سېيھونكى بايلرو او ياد كور تودولو د سترو بايلرو د پاره چىرى چى د تېل پاتى شونى او ياد رانه تېل سېيھل كىبىي مناسب شىمېرل كىبىي.

دنومورو بىرنو جېتىونه نه چېلېرى او د تنظيم(د تودو خى د قدرت د لېولو او د پېولو) پراخە امکانات لرى.

### 3.1.2.5 تېلغ لۇرۇ خپو پە مرستە تېل پاشونکي بىرنو نه

پە دې دول بىرنو كىي تېل د صوتى خپو پە مرستە چى فريكونسىي بى تر (20 MHz) جىگە وي پە ورو قطرو او خاڭكۇ باندىي تجزىيە كىبىي.

ترېلغ لۇرۇ امواجو پە ذرىعە د تېل پاشل پە دوهە دولە سره صورت نىسى:

- د بىرن د نلکى (جېت) پە دننە كىي هوا داسىي پە اهتازاز راولى چى د بېپۇنکو تېل د پاشلو او پە ورو قطرو باندىي د هغۇ د تجزىي سىب كىبىي. دا پېنسىيپ د معمول پە دول سره د صنعتي لويو بىرنو د پاره پە كارلىقىي.

- د بىرن پە دننە كىي د ئاي پە ئاي شوي يوې ئانگىرى كريستالىي د بىرى خخە د لورى فريكونسىي لرونكى بىرىپىنایي سەگنال تېروي، چى پە نتيجە كىي بى تر صوت لۇر اهتازازات توليدىرى.

دنومورو اهتازازاتو د ساحى خخە د تېل د هغۇ د تجزىي او پە ورو كۆ خاڭكۇ باندىي د وېشلو سىب كىبىي. دا پېنسىيپ يواخى د ورو كۆ بىرنو د پاره د گىتىي اخسنتىي وردى. خنگە چى د دې دول پېنسىيپ پە اساس كار كونكىي بىرنو نه دېرساس دى نو هغۇ تراوسە پوري داستعمال پراخ دىرىنە دى موندى.

### 3.2 د لۇر فشار تېل پاشونكى بىرنو جورنىت

خرنگە چى د كور تودولو (تسخىن) پە برخە كىي د معمول پە دول د تېل د لۇر فشار د بىرنو خخە كار اخستىل كىبىي نو دلتە يوازى د هغۇ جورنىت پە تفصىل سره تر خېرنىي لاندى نى يول كىبىي. كە خە هم دې شىمېر ھە مسايل چى دلتە به ورباندىي بىحث وشى، د بىرنو د نورو تېل د پاره يوشان دى.

دا دول بىرنو نه چى د معمول پە دول د يوې تەنگىچى شكل لرى د لاندى مهمو بىرخو خخە جوردى:

- 1- برقىي موتور.
- 2- د سون ھوا پىكە (وينتيلياتور).
- 3- د تېل پىمپ.
- 4- مەكىنەت وينتيل.
- 5- د اضعافيي تېل د انتقال وينتيل.
- 6- د تېل تودولو د آلىي ترمومىتات.
- 7- د تېل تودولو د آلىي ترمومىتات.
- 8- تېل تەد اور اچولو برقىي آله ياد او راچولو ترانسفرمەر.
- 9- د الكتريكي او الكترونىكىي بىرخود كىنترول آله چى د سون اتومات ھەم ورتە وايىي.

## د تېل سېچلو تخنيک



د وايزهاوپت (Weishaupt) د کمپنۍ برنونه



د بودېروس (Buderus) د شرکت تېل سېچونکي برنر (Logatop BE-A)

10- د اوراچلو الکترودونه.

11- د لمبې د خارني آله.

## د تېل سېئلولو تخنیک

12- د تېلو د پاشلو نلکه (جېت).

13- د هواد تنظیم (د پرولو او لبرولو) پېچ.

14- د برنر پوبن.


15- نتره یا بند اچونکې حلقة.

16- د اورنل.

17- د نترې د مخته او شاته ورلو پېچ.

18- د بايلر ترموموستات.

د برنر د جورپښت اساسی برخی په لاندی شکل کي د کتلوا وردي:

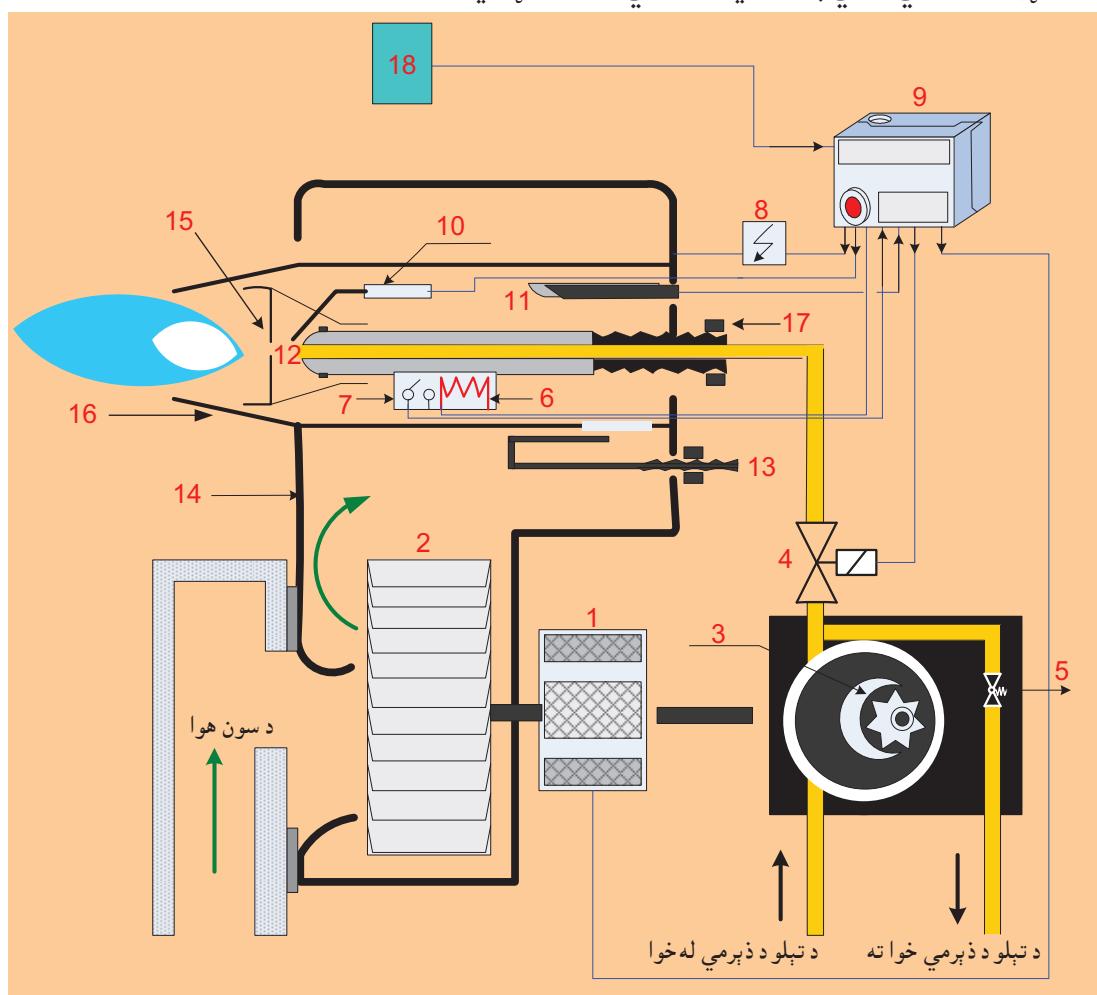

**8-شکل** د تېل سېئلولو تخنیکي برنر د جورپښت اساسی برخی

د برنر و پورته نومول شوو برخو ته په لنډ ډول سره یو نظر اچوو:

### 3.2.1 د برنر پوبن

د معمول په ډول سره د برنر د پوبن اساسی برخه د المونیم خخه او د پوبن د سرخوا یې د مصنوعی مواد د خخه جوړیږي.

د دنه خوا خخه د برنر پوبن ته د رېغ عایق یو قشر هم ورکوي ترڅو لور آواز یې د چاپیریال د ازار سبب نه شي.

د بايلر سره د برنر تړل د یوه فلانش په مرسته سرته رسیبېږي. کله، کله هم نوموری فلانش د اسي جوړو ی چې د برنر

## د تېل سېچلو تخنيک


د خارني، کنترول او ترميم په وخت کي بنسی او یا کيني خوا ته د بېرند تکيه کولو امکانات ولري.  
ددې د پاره چې د لویو برند وزن پر بايلر رانه شي نو هفو ته د بايلر خخه ناپيلی پښې او تکيې ورکوي.

### 3.2.2 د بېرند موټور

د بېرند موټور دنده د تېلوب پمپ او د بېرند پکې (وينتيلياتور) دوارو چالانه کول دي، په دې معنا چې د تېلوب پمپ او پکه دواره د یوې گډي ميلې په مرسته د نوموري موټور سره تړلي دي.

د وړوکي بېرند پاره یو فازه موټور (230 V) چې د (850 W) په شاو خوا کي قدرت او تقریباً ( $2800 \text{ m}^{-1}$ ) دوراني چټک والی (سرعت) لري، په کار لویوېي. د لوی بېرند پاره بیا په منل شوي توګه دري فازه موټور نصبيږي.

د بېرند موټور کيدا شي چې په مخامنځ دول د بېرند پر پونس او یا هم د بېرند خخه جدا مونتاز شي.

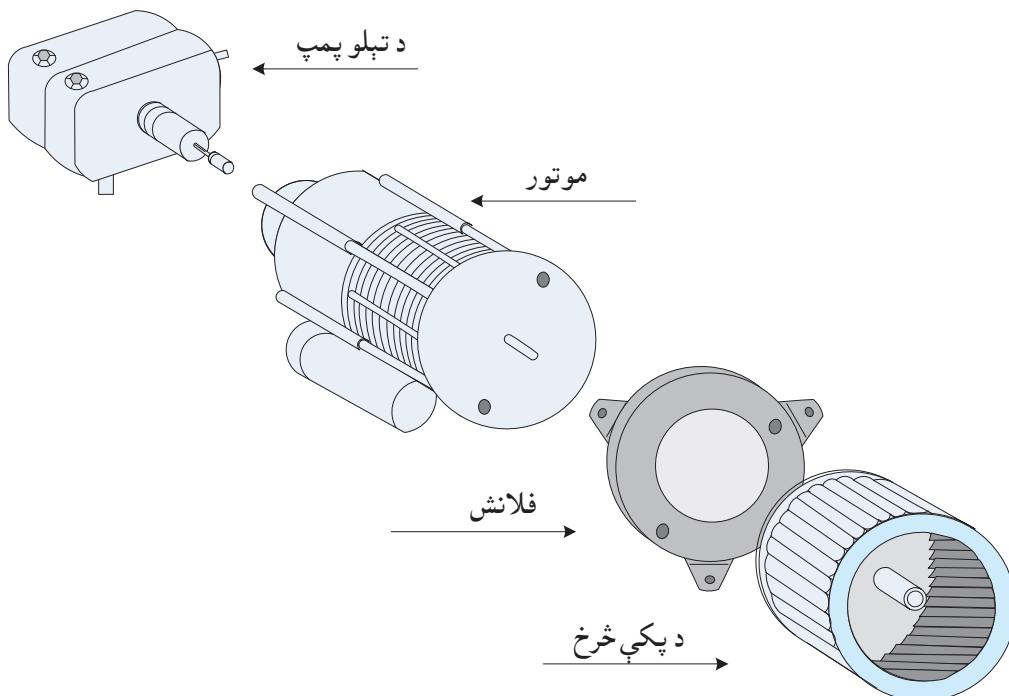

9-شکل موټور، پکه او د تېلوب پمپ

### 3.2.3 د سون اتمات

د سون اتمات د بېرند رهبري کونکي غړي دي. د نوموري په مرسته د بېرند ټولو برینښابي او الکترونيکي برخو لکه موټور، پمپ، د اړچولو آلي، پکې، مګنیت وینتيل او نورو خارنه او کنترول سره رسېږي.

په بل عبارت سره د سون د پروسې او همدارنګه د بې خطره تخنيک سره تړلي ټول او امرد همدي خایه خخه ورکول کېږي. د سون په اتمات کي له وړاندې خخه، په نوبت سره د هغه ټولو برخود چالانه کېدو او ګلېدو پروګرام خای په خای شوي دي. د بېرند او بايلر د بېلاړلېلو آلو خخه لکه د بايلر د ترموموستات، یاد لمبې د خارني آلي او نورو خخه اړوندې سګنالونه د لته راخي او په عوض کي بې د همدي خایه خخه د بېرند موټور او یا هم اور اچونکي ترانسفرومتره اړوندې احکام صادر رېږي.


## د تېل سېچلو تخنیک

د سون اتومات د کار خرنگوالي کیدا ي شي چي په لاندي ډول سره بيان شي:

په پيل کي داسي فرضو چي د بايلر او بود تودو خي درجه ترور کړل شوي درجي پوري جګه تللي ده او برنا ګل شوي دي.

کله چي د بايلر خخه د وتونکو تودو او بود تودو خي درجه ترييو پاكلي، ور کړل شوي قيمت تيته ولاړه شي نو د بايلر تودو خي د درجي تنظيمونکي آله(د بايلر ترموميات) هغه احساسوي او د نوري تودو خي غونښنه کوي. نوموري غونښنه د یوه سګنال په شکل و سون اتومات ته رسيري.

لاندي د سون اتومات یو ساده شوي شکل و ګوري:

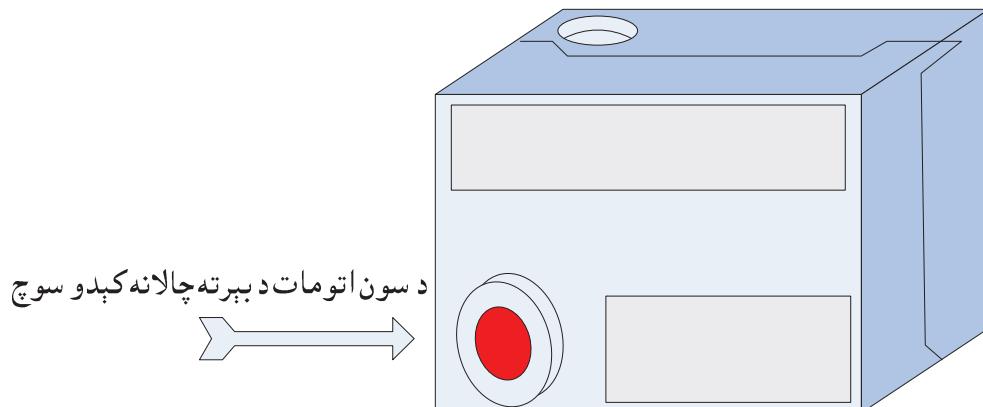

**10-شکل** د سون اتومات

په خپل وار سره د سون اتومات د یوه سګنال په لېپلو سره د تېلوا تو دولو آله چي د برند جېتنه وړاندي قرار لري، فعالوي (باید یادونه وشي چي حیني برزنونه د تېلوا تو دولو آله نه لري).

دا پروسه د یو چخه تر دوو دقیقو پوري دوام کوي او کله چي د تودو خي درجه د ( $70^{\circ}\text{C}$ ) شاو خواته رسيري نو د تېلوا تو دولو په آله پوري تړلى ترموميات دا خبر د سون اتومات ته رسوي.

تردي وروسته د برند موټور او پمپ په کار لوپوي او د اچولوميکانيزم په فعاليت شروع کوي.

د موټور د چالانه کيدو سره سم د پکي پيک جګيري او پکه د بايلر او رخونه د تېلوا او هوا د مخلوط خخه(که چيري پاته وي) پاكوي. دې پراو ته د اورد خوني د پربولو پراو هم وايي.

په همدي پوله مده کي د تېلوا پمپ چالانه وي خو مګنيت وينتيل چي د پمپ خخه وړاندي ئاي پر ئاي دی لاهم تړلى وي او تېل نه پريېدي چي د برند نلکي يا (جېت) په لور و خو ځيږي.

د اورد خوني د پربولو پراو تقريباً (15) ثانۍ دوام کوي. دې پراو د ختم سره سم مګنيت وينتيل خلاصيري او تېل د برند جېت په لور په خو ځبدوراخي.

د همدي ګړي خخه د برند پاره د **امنيتي وخت** پيل حسابيري. د همدي امنيتي وخت په دنه کي باید لمبه تشکيل او د لمبي څارونکي آله باید اړونده سګنال د سون اتومات ته ورسوي.

په دې حساب سره **امنيتي وخت** عبارت دی له هغه ماکسيموم زمانی فاصلې خخه چي د هغې په دنه کي باید یوه ثابته لمبه تشکيله شي او که دا کار تر سره نه شي نو د سون اتومات برند فعاليت خخه اچوي.

که چيري د برند پاره د تېلوا جريان تر (30) وي نو د هغه د پاره امنيتي وخت د برند چالانه کيدو په وخت

## د تېل سېچلو تخنیک

---

کي (10) ثانوي او د برنر د نور مال کار په وخت کي همدارنگه (10) ثانوي حسابي. که چيري په دې دول برنو کي لمبه ګل شي نو بېرته د هفو چالانه کېدل او ورپسي په سملاسي توګه د لمبي بلول دواړه امكان لري.

د هفو برنو د پاره چي د تېل جريان يې تر (30) ډپروي د برنر د چالانه کېدو په وخت کي امنيتي وخت (1) ثانوي او د کار په وخت کي (5) ثانوي په حساب راخي.

په دې دول برنو کي د لمبي د ګلېدو خخه وروسته د برنر بېرته چالانه کېدل امكان لري خو ورپسي سملاسي دلمبې بلول امكان نه لري.

که چيري د امنيتي وخت په تېرېدو سره د سون اتومات د لمبي د سوځبدو په هکله کوم خبر ترلاسه نه کړي، نو د سون اتومات یا په سملاسي توګه او یا هم د اور اچلود یوې نوي ناکامي هشي وروسته برنر ګلېدو ته اړباسې. په دې وخت کي د بايلر پرسريو سور ګروپ چالانه کېږي چي په بېرنې توګه د برنر د کار د ختم معنا ورکوي. یوازي تريوي تاکلي مدي انتظار وروسته کېداي شي چي د سون اتومات پرمخ باندي د اړونده سور رنګه سوچ په کښې کښلو سره د برنر د چالانه کېدو هڅه بېرته تکرار شي.

باید وویل شي چي د اور اچوني وخت دوه مهم پراونه لري چي یوې د لمبي د بلېدو خخه وړاندي پراو او بل یې د لمبي د بلېدو خخه وروسته پراو د. په بل عبارت سره ويلاي شو چي د اور اچوني د آلې په وسیله د یوې برقي شعلې د تولید او د لمبي د بلېدو تر منځ یوه زمانی فاصله پرته ده چي دې فاصلې ته د **لمبي د بلېدو خخه وړاندي وخت** وايي او تقریباً<sup>13</sup> ثانوي په بر کي نیسي.

د لمبي تر بلېدو وروسته د اور اچوني آله په سملاسي توګه نه ګلېږي او د یوې تاکلي مدي د پاره نوره هم روښانه پاتېږي تر خو لمبه د اړتیا ور ثبات لاسته راوړي. د وخت دې انتروال ته د **لمبي د بلېدو خخه وروسته وخت** وايي، چي د 15 خخه تر 20 ثانوي پوري دوام پیدا کوي.

یوه بله ډپره مهمه موضوع چي باید ترینه یادونه وشي هغه داده چي د اورد خوني د پربولو په وخت کي د سون اتومات د پردي وړانګي یا شعلې پېژندني یو تست سرته رسوي. په دې معنا چي د سون اتومات غواړي پوه شي چي د اصلې لمبي تر لګدو وړاندي کومه بله پردي لمبه خونه شته چي دی و غولوي.


که چيري په ربستيا هم کومه پردي لمبه وجود ولري نو د هغې د سګنال په اخستو سره د سون اتومات په سملاسي دول برند کاره اچوي.

ددې دول آلو په اړخ کي د سون اتومات داسي آلې هم شته چي د فعالیت تول پراونه یې په اوپتیک دول سره بنوول کیداي سی، په دې معنۍ چي د نوموري آلې د فعالیت هر قدم په سترګو لیدل کېږي او د کومي خرابي په وخت کي په اسانۍ سره د هغې علت معلومې دا شي.

د سون اتومات په دنه کي لاس ونه منع ده، ئکه نوموري د ترميم ورنه دی او د خرابېدو په صورت کي باید یوازي او یوازي تبدیل شي.

د برنر د چالانه کيدو ترتیب او د سون اتومات له لوري په وار سره د هغه د بېلاېبلو برخو رهبري او تنظیم کېداي شي د لاندي شکل په مرسته هم توضیح شي:

## د تېل سیچلو تخنیک

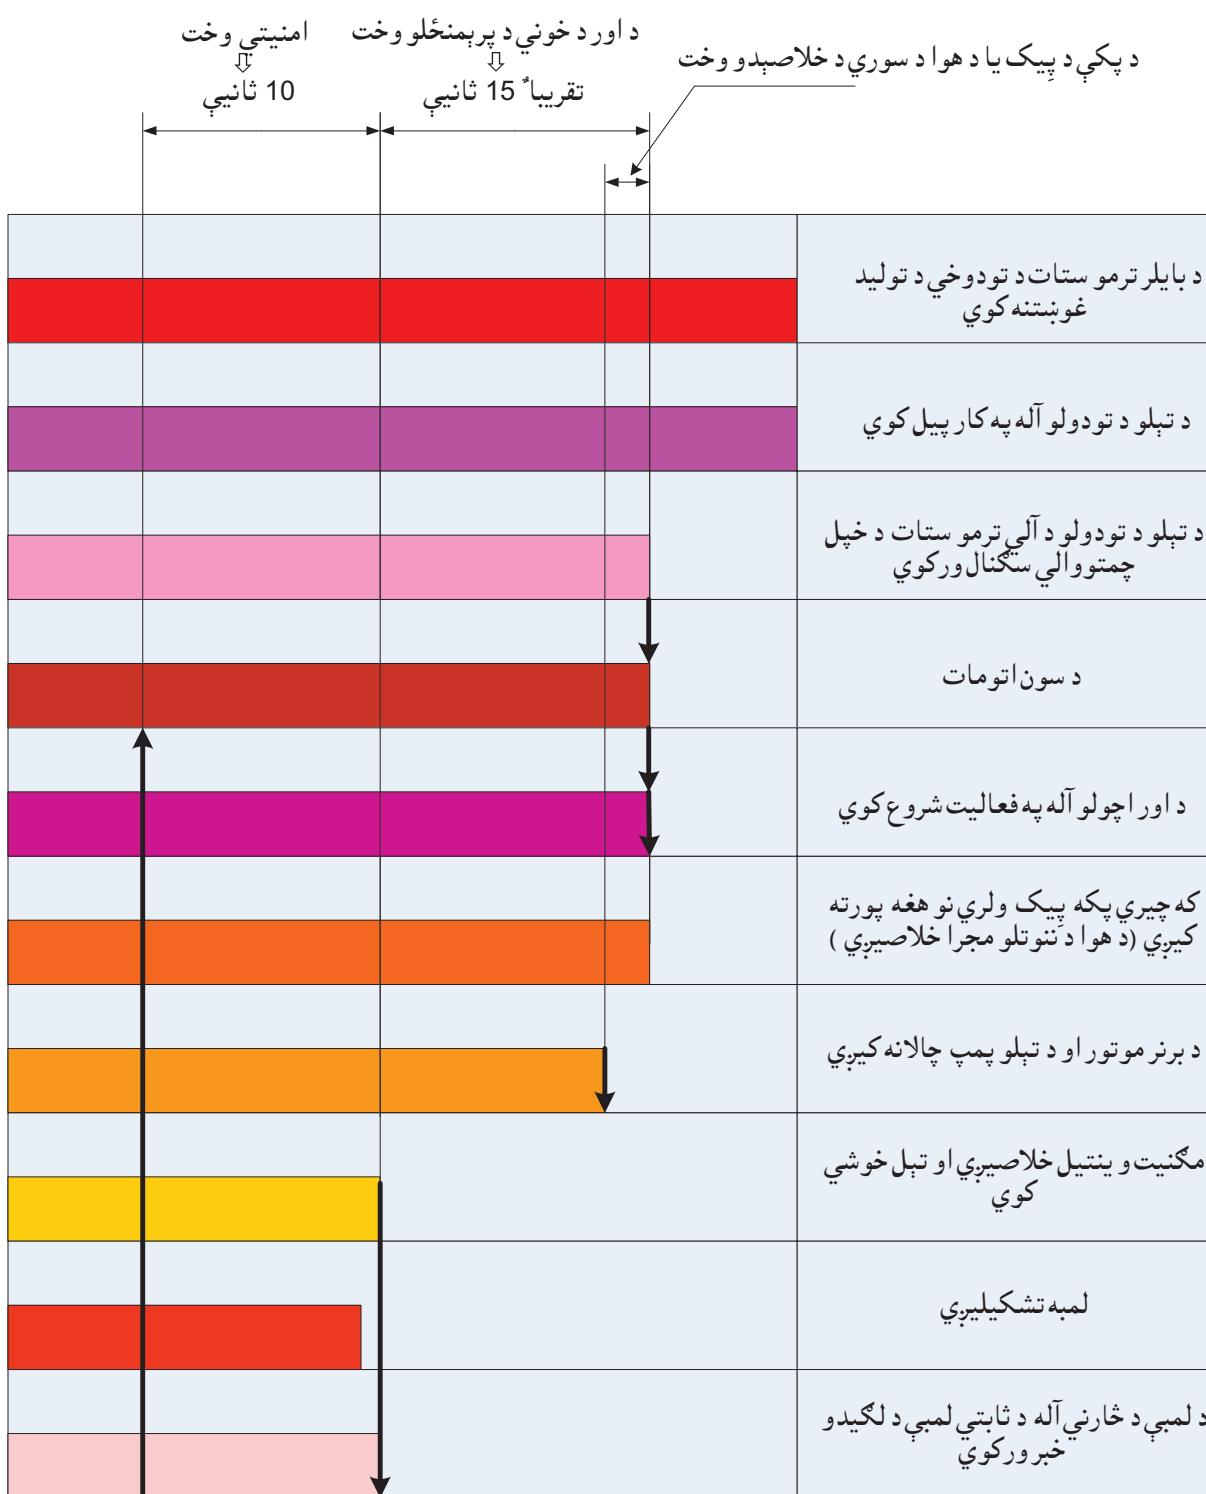

11-شکل د برند چالانه کېدو پروګرام

### 3.2.4 د اور اچونی آله


نومورې آله د دوو برخو خخه جوړه ۵۵:

- پخپله ترانسفر مرچي د 12000 ولته په حدودو کي بريښنا تولیدوي. د لویو برندو د پاره کېداي شي چي

نوموري اندازه تر 14000 ولته پوري جګه وي.

## د تېل سېيھلو تخنيک

- د اچوني دوه الکترودونه چي د يوې برقى شعلي په توليد سره د تېلو او هوا مخلوط ته او راچوي.  
نوموري الکترودونه کېداي شي مستقيم، زاویه لرونکي او ياهم ليندي (قوس) شکله وي. په دې هکله لاندي  
شکل و گورى:

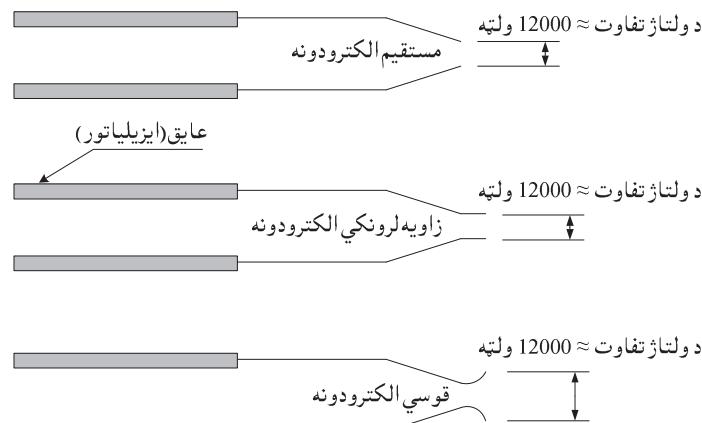


**12-شکل** د اچوني الکترودونه

د پورته ياد شوو الکترودو د جملې خخه قوسی الکترودونه په اسانۍ او د ډېروخت د پاره شعله توليدوي او  
لمبې ته د اړتیا ورثبات وربخښي.

د اچونکو الکترودو په هکله ډېره مهمه خبره د هغۇ ترمنځ فاصله او همدارنګه د هغۇ موقعیت نظر و جېت  
او د هوا او تېلو مخلوط ته دی.

د بېلا بېلو تولیدي موسسسو په برزو کي د الکترودو خاي په خاي کول نظر د تېلو نلکي يا جېت ته يو دبل سره  
يوخه توپير لري خود ټولو د پاره يوه اساسي د پام وړ خبره داده چي نوموري الکترودونه بايد په مخامنځ دول  
سره د تېلو د فواري سره تماس ونلري، حکه چي د تېلو د سېيھلو په نتيجه کي د هغۇي پرمخ د کوكس يو قشر  
منځ ته رائي. دا قشر په ورو، ورو سره د الکترودو د شارتۍ او د کاره لوبدو سبب گرزي.

د الکترودو د صحیح موقعیت په صورت کي د هغۇي ترمنځ يوه شعله منځ ته رائي چي د هوا د جريان په مرسته  
د يوه قوس په شکل د تېلو او هوا د مخلوط خواته کشېږي. په دې هکله دا لاندي شکل و گورى:

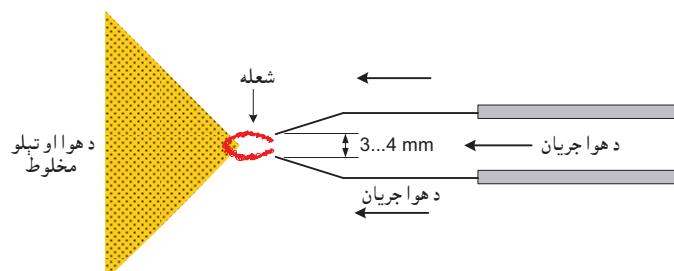

**13-شکل** د اچوني د الکترودو ترمنځ فاصله

خنګه چي د نوموري شعلي د تودوخي درجه د  $(1000^{\circ}\text{C})$  تر  $(2000^{\circ}\text{C})$  پوري رسېږي نو په اسانۍ سره د تېلو  
او هوا د مخلوط و یوې برخې ته او راچوي. نوموري برخه په خپل وار سره د هوا او تېلو د مخلوط دنورو برخو  
داور اخستو سبب گرزي.

## د تېل سېچلو تخنیک

په د برو لويو برونو کي د اور اچوني د الکترودو په وسیله منئ ته راغلي شعله د دې توان نه لري چي د هوا او تېلود مخلوط یوه لويء مخروط ته او راچوي نو حکه دا ډول بربرونه یو بل وړوکي، مرستندوی بربر لري چي د تېلوا یا ګاز په ذريعه فعالیت کوي او د هوا او تېلود مخلوط د ډاډمني او راچوني امکانات برابوري.

داور اچوني ترانسفرمرا باید تریوې دقیقی ډېر چالانه نه وي حکه هغه ډېر ژر گرمیرې او کېداي شي چي له منځه لارشي.

### 3.2.5 د تېلود تودولو آله

د سون تېل د سوئيدو نه مخکي د دې دپاره تودولو چي غلظت یې تېيت شي. دا کار که پخوا یوازي د لويو صنعتي دستګاواو دپاره چيري چي درانه تېل لګول کيرې سرته رسیدي نواوس د وړوکو برونو دپاره چيري چي د سون تېل یې په نسبې توګه تېيت غلظت لري، هم رواج موندلی دي.

ددې کار علت دادی چي د سون د تېل غلظت د تودوخي د درجي د تغير په صورت کي ډېر بدلون موسي، په دې معنا چي د تېل غلظت په دوبې او ژمي کي یوشان نه دي. همدارنګه د تېلود غلظت په هکله د موجودو نورمو په دنه کي هم کېداي شي چي د بېلا بلو غلظتو لرونکي تېل بازار ته وړاندي شي.

لكه څنګه چي بسکاره ده د تېل غلظت په مخامنځ دول سره د تېلود خاخکو (قطرو) پر لوی والي، د تېلود پاشلو پر زاوې، د پاشرل شوو تېل پر شکل او همدارنګه د جېټ خخه د وتونکو تېل پر مقدار باندي اثر شيندي. نو حکه د دې دپاره چي په بربر کي تېل تل د یوه ثابت غلظت سره وسوخي، هغه مخکي له مخکي خخه تودوخي.

دنوموري آلي په دنه کي یوتېل ګرمونکي عنصر (اليمنت) خاي په خاي دي چي شاوخواته یې دوه مسي نلونه د تودوخي د تبادلي د سطحي د پراختيا دپاره موقعیت لري.

دنوموري عنصر ته په الماني ژبه کي **نیم تېرونکي یانیم هادي PTC** وايي چي **PTC** کېداي شي په لاندي دول سره معني شي: (د تودوخي د مثبتی درجي ضریب **Positiver Temperatur Coeffizient**).

د **PTC** عنصر خاصیت دادی چي د هغه مقاومت او د تودوخي ورکه په مخامنځ دول سره د تبیدونکو تېل په مقدار او د هغوي د تودوخي په درجي پوري اړه لري.

د تېل ګرمونکي عنصر فعالیت د یوه ترموستات په مرسته رهبري کيرې. کله چي د تېلود تودوخي درجه د (70°C) شاوخواته ورسېږي نو نوموري ترموستات د سون اتممات ته په دې هکله خبر ورکوي.

### 3.2.6 د لمبي د خارني آله

لكه د نامه خخه چي یې بسکاري د نوموري آلي دنده داده چي د لمبي د نه روښانه کېدو او یاد بلي لمبي د مړي کېدو په صورت کي د سون اتممات ته خبر ورکري ترڅو چي هغه د نورو تېلود راتگ او د ورپسي راتلونکو خطراتو مخه ونېسي.

لكه چي معلومه ده، هغه رنا چي د تېلوا یا ګازو لمبه یې ورکوي تر نېدې (90%) پوري د **تر سرو تېتو وړانګو (infra-red)**، د **لیدو وړانګو او (ultraviolet)** او **(1%) د بنفش ماورا** (ultraviolet) وړانګو خخه جوړه ده.

په منل شوي توګه د تېلود لمبي د خارني دپاره دا لاندي آلي د ګتي اخستني وړدي:

**- فوتوالکتریکی آلې:** دا ډول آلې هم دوه ډوله دی:

**1- فوتوالیمنت:** دا ډول آلې د سیلنیوم (Se) خخه جوړ شوی یو قشر لري چې پر هغه باندي د لمبې د وړانګو د پريوتو خخه وروسته یو ضعيف مستقيم برق تولیديږي. نوموري برښنا بیا د سون په اتمات کي غښتلي کيربي او د پوهېدو وړ ګرزي.


دا ډول آلې باید د چټلې، پردي لمبې او د تودوخي د لوړي درجې (max. 60°C) خخه په امان وساتل شي. په او سنیو برښو کي ددې ډول آلو خخه تقریباً گته نه اخستل کيريو.

**2- د فوتومقاومت آلې:** په ددې ډول آلو کي د کدمیوم سلفیت (Cadmiumsulfit) یو قشد د دوو الکترودو په منځ کي ئاي په ئاي وي. نوموري نیم هادي قشر په تاريکې کي د یوه لوړ مقاومت خاوند دي. د فوتوالیمنت په خلاف، دا ډول آله د برښنا یوی اضعافي منبعي ته هم اړتیا لري.

کله چې د کدمیوم سلفیت پر قشر باندي د لمبې وړانګه ولګيرې نو په سملاسي توګه د نوموري قشر مقاومت تيټيېري او ددې سره یو ئاي د برښنا هغه جريان چې ددې قشر خخه تېږي هم تغيير کوي. نوموري تغيير سون د اتمات له خوا د یوه سګنال په صفت قبلېږي او د خپل پروګرام مطابق اړونده تصميم غوره کوي.

د روبنایي په مقابل کي ددې ډول آلو حساسيت (lx....25.....3) په حدودو کي او د خارني جريان بې د (A....160 mA).

ددې ډول آلو د کار پر خرنګوالي باندي د نوري رناد اچولو په منظور لاندي ساده شکل وړاندي کيرې:

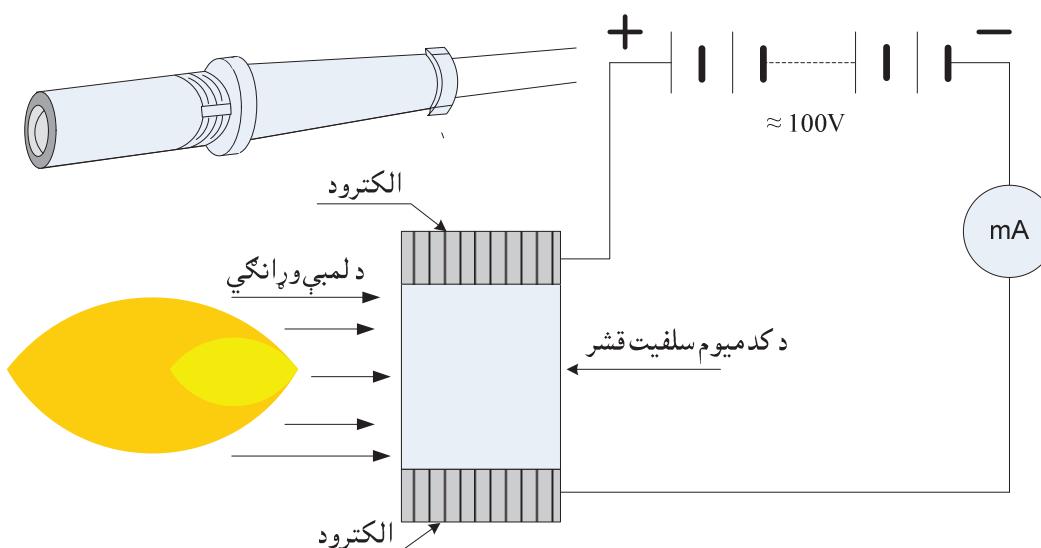

**14- شکل** د فوتومقاومت آلې د کار خرنګوالي

دا ډول آلې یوازي د ژړو لمبود خارني د پاره مناسي دی. خرنګه چې د دوي حساسيت د بنفش د ماورا وړانګو په مقابل کي ډېربدي نو هغوي د شنو لمبود خارني د پاره نه استعمالیږي.

## د تېل سیچلو تخنیک

**- د بنسه ماورا وړانګو احساسونکي آلي:** دا ډول آلي یوازي د بنسه هغه خوا وړانګو تر تاثير لاندي د برښنا جريان تولیدولائي شي. په دې حساب نوموري آلي د اوږده موج لرونکو (تر سرو تېټو) هفو وړانګو په وړاندي حساسي ندي کومي چي د اورد خوني د دېوالو خخه رائحي. پورته يادي شوي آلي چي د (UV - دیتکتور) په نامه هم یادېږي، تره پره حده د شنو لمبود خارني د پاره په کار لویېږي.


**- تر سرو تېټو وړانګو لمسونکي آلي يا (IR) آلي:** تر سرو تېټي (infra-red) وړانګي چي د تېل لمبه ې پخپوي، دوې برخې لري: ثابتي وړانګي چي په پرله پسي ډول، پرته له کوم تغیر خخه حلېږي، او هغه وړانګي چي تل خپل شدت ته تغیر ورکوي. ددې وروستي ډول وړانګو د ټال (نوسان) فریکونسی د 10Hz په شاو خواکي ده.

تر سرو تېټو وړانګو احساسونکي آله چي د (infra-red - دیتکتور) په نامه هم یادېږي، د سلیکان (Si) خخه جوړ شوي یو سنسور (سگنال اخستونکي) لري چي د هغه په مرسته پورته يادي شوي ټال لرونکي وړانګي اندازه کېږي او په برښنايی (الكتريکي) سگنال باندي اړول کېږي. د غښتلي کيدو خخه وروسته نوموري سگنال د سون و اتمات ته ليېل کېږي.

ددې آلي په وسیله د (infra-red) هغه وړانګي نه اخستل کېږي چي په ثابت ډول سره د اورد خوني د دېوالو خخه خپرېږي. په دې ترتیب سره دا ډول وړانګي د لمبې پر خارني کوم تاثير نه اچوي او د خارني د آلي د تېرايستنې سبب نه شي کېداي.

دا ډول آلي هم د ژړو او هم د شنو لمبود خارني د پاره په کار اچول کېږي.

په لاندي شکل کي به د نوموري آلي یوه ساده نمونه وړاندي شي:

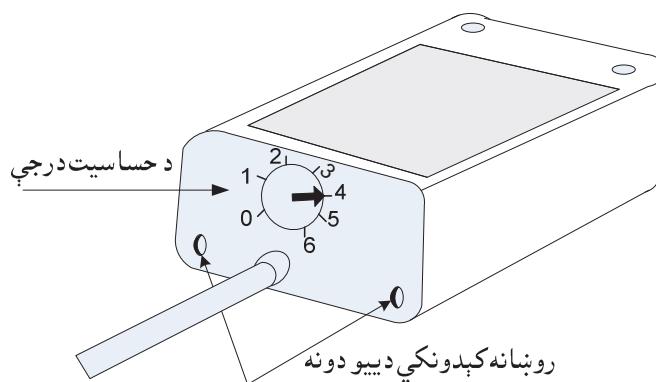

**15-شکل** infra-red - دیتکتور

دنورو په پرتله دا ډول دیتکتور یو شمېر نېټګنې لري چي مهمي ې دادې:

- دا ډول دیتکتور نه زړېږي او د حساسیت کجه ې په تل ثابته وي.

- د حساسیت درجه ې په تنظیم (پورته او کښته کېدو) وړد.

نوموري دیتکتور د معمول په ډول د حساسیت په دریمي او یا خلور می درجې باندي عیارېږي.

باید په یاد و ساتل شي چي د حساسیت درجې په جګولو سره د پردې او خپلې لمبې د توپير وړتیا لېږېږي.

بله د یادې د مهمه خبره داده چي د نوموري آلي دواړه دیو ده باید روبانه وي. که چېري یو ې ګل او روبانه

## د تېل سېخلو تخنیک

---

کېرىي او دوھىم بې گل وي نود حساسىت درجه يې بايد د لوپيدو په لورى اصلاح شى. او كەچىرىي داكار ھم كومە مرستەونە كېرىي نو بايد دىتكىتور راوايىتلەشى او پاك شى او ياخ داپتىيا پە صورت كى تبدىل شى.

### 3.2.7 د هوا او تېلۇ د گەپولو سېيىتم

دا سېيىتم د لاندى بىرخۇ خخە جور دى:

- د هوا او تېلۇ د گەپولو نل (داورنل).

- د هواد اندازى د تنظيم د پارە يوه پە اصطلاح نترە يا هواتە بند اچونكى حلقة.

- تېل پاشونكى جېت.

- د اورد نل سرپوبن.

د هوا او تېلۇ د گەپولو د سېيىتم بىنىتىزە دندە دادە چى هوا او د تېلۇ خاخكى داسىي سره گەپى كېرىي چى د امكان ترسىر حده پورى د اضعافىي هوا اندازە لبأ او پە عين حال كى د سون د مواد د پورە سېخلىدە اپمن وي.

دا مسلە ئىكەن ئىر اهمىت لرى چى د تېلۇ او هوا پە بىنە گەپولو پورى، د دوارو د مخلوط كېفيت، د لمبى شكل او لوئى والى او همىدارنگە د مضرە مواد د توليد كچە اپە لرى.

د بىلي خوا خخە د هوا او تېلۇ د گەپولو د سېيىتم يوه اساسىي دندە دا ھم د چى لمبى تە ثبات ور كېرىي او د اور اچونىي او د لمبى د خېرپە د سرعتونە او همىدارنگە د لمبى او د اورد خونىي مطابقت پە پىشپە توگە تامىن كېرى.

د خېل جورپىت او تاثيراتولە مخى كېدايى شي چى د هوا او تېلۇ گەپونكى سېيىتمونە پە دوو لوپى دلو و وېشل شى:

1- نترە لرونكى سېيىتم (د ژې برنر سېيىتم).

2- د راكت برنر سېيىتم (د شىنە برنر سېيىتم).

پورتنيو دوارو سېيىتمو تە يوه لىنە كەتنە كەنۋە:

### 3.2.7.1 نترە لرونكى سېيىتم (د ژې برنر سېيىتم)

ددىھول سېيىتم او رپەنل كى يوه حلقة ئاي پەر ئاي د چى د هواد حرڪت مختە يو بند (مانع) جورپوي او دنومورپىي بند يا نترې پە مرستە كېدايى شي چى د هواد حرڪت لارە و تاكلەشى او همىدارنگە اندازە يې لبأ او ياهىرە شى.

د همىچى حلقىي د ئاي پە ئاي كېدو پە وجهىي د هواد لاندى جريانە منج تە رائى:

**- د لومنى هوا جريان چى د دوو بىرخۇ خخە جور دى:**

1- د هوا هغە جريان چى د تېلۇ سره يو ئاي د حلقىي د مرکزى سورىي خخە وزى.

2- د هوا هغە جريان چى د مرکزى سورىي خخە پاس او تېيتىد يو شمبىرنورو داسىي سورىي خخە راۋھىي چى پە مىماسىي ھول سره ئاي پەر ئاي دى.

**- د دوھمىي هوا جريان چى د اورد نل او د نترې تە منج د موجودىي فاصلىي خخە راۋىزى.**

كەنەچى د تېلۇ او هوا گەپ مخلوط او را خلىي نو د لمبى او د پورتە يادى شوي حلقىي تە منج د تېيتى (منفي) فشار يوه ساھە تشکىلىپېرى.

## د تېل سیچلو تخنیک

نو موری د تېیت فشار ساھه درې دندی لري چي په لاندی ډول ترینه یادونه کوو :

**1**- د تېیت فشار ساھه لمبې ته ثبات وربخنې، په دې معنې چي لمبه د اورد نل په دننه کي ئانته راکش کارې او په نوموري نل پوري بې تېنگه ساتي.

**2**- نوموري ساھه د لمبې د خارجي خندو خخه د تېلو د بخار او هوا د مخلوط هغه برخه چي لاتراوسه پوري بې اور نه دی اخستی بېرته د لمبې خواته کشوی (د ریسرکولیشن میکانیزم) او د سون پروسې ته بې شاملوي.


**3**- نوموري ساھه په عین حال کي د سوو گازو یوه برخه د لمبې د هستې خواته کشوی. دا گازونه چي د تودو خي ډپره لوره درجه لري، د تېلو د خاڅکو په ډپرژر بخارولو کي فعاله ونده اخلي. د سون د پروسې سره دا ډول مرسته تر ډپره حده د کاربني موادو د پاتي شونو (د خراغ دود) د تشکيل مخه نيسی.

په نوو برنسو کي د (NOx) د کچي د لبولو په خاطرد اوږد پر نل باندي یو بل استوانه بې نل داسي تېنگوی چي د دواړو نلو تر منځ یوه تاکلي اندازه فاصله پاتي شي. دانل چي د **اور د نل د سرپون** او یا هم د **اور د نل د سر او کله هم د ریسرکولیشن د استوانې** په نامه یاد بې، د پورته یادي شوي منفي فشار ساھي په مرسته داورد خونې خخه یوه اندازه سوی گازونه بېرته لمبې ته را کشوی.

نوموري گازونه که خه هم د سون په پروسه کي برخه نه اخلي مګر د یوې خوا خخه په مخامنځ ډول سره خپله تودو خه د تېلو خاڅکو ته ورکوي او د هغود ژربخاريدو سره مرسته کوي او دبلي خوا خخه د لمبې د سرپدو باعث ګرزي چي په نتيجه کي بې د (NOx) تشکيل د خنډ سره مخامنځيږي.

په دې ډول ژړو لمبو کي د شنبې لمبې برخه هم په پوره اندازه سره جګه ده. نوموري لمبې پاکي سوئي او په همدي علت د برنسو او د بايلر ډټيليدو سبب نه ګرزي

لاندی شکل به وکولای شي چي د ژربرنر د کار پر میکانیزم یوه اندازه رنما واجوی:

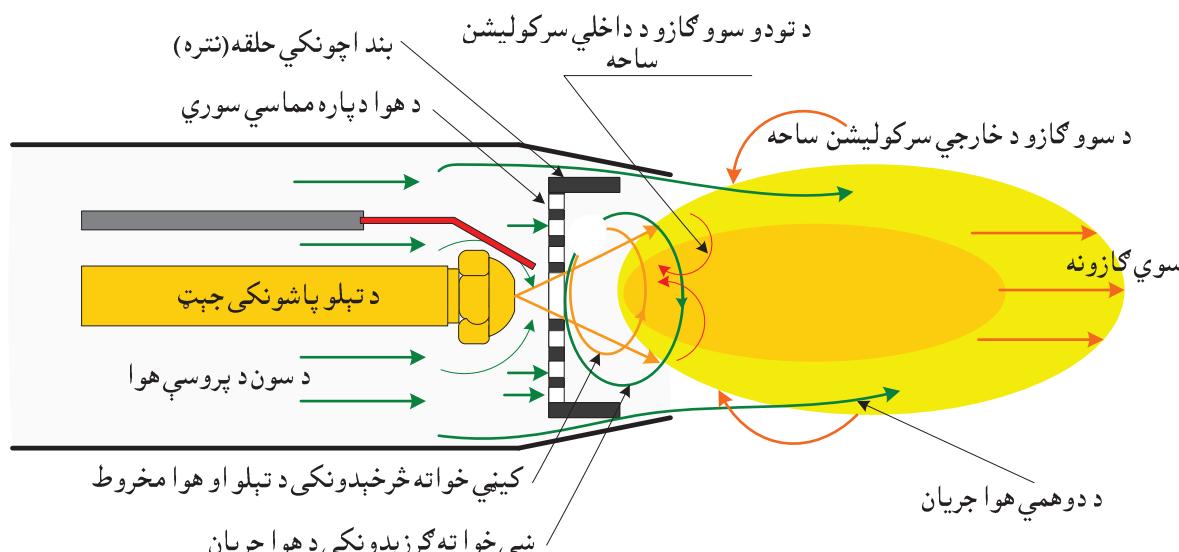

**16-شکل د ژربرنر د کار خرنګوالي**

### 3.2.7.2 د شنه برنيا د راکت برنسیستم

لکه د نامه خخه چي بې بنکاري، دا ډول سیستم د راکت جورو لو په تخنیک کي د پراخی ګتی اخستنی ډګر لري.

## د تېل سېچلو تخنیک

ددې ډول برند هو او د تېل د گډولو سیستم یوه سوری لرونکې پرده او یو هو او تېل گډونکى نل لري چي  
دواړه د اور د نل په دنه کې ئای پرځای دي.

دنوموري سیستم په مرکري برحه کي تېل د برند جېت په مرسته پا�ل کېږي. په عين وخت کي د سون د پاره  
ټوله هوا د پردي د سوريو خخه په ډېري چتکي. سره د پا�ل شوو تېلود مخروط شاوخوته جريان پېدا کوي او  
په سملاسي او ژوره توګه د تېلود خاڅکو سره ګډېږي.

د لمبي د تشکيل خخه وروسته د تودو سوو ګازو یوه برحه د هغو سوريو له لاري بېرته د تېل او هوا د مخروط  
په لوري رائي کومي چي د گډونکى نل په ډېوالو کي موجود دي.


ددې کار په نتيجه کي د تېل او هوا د مخلوط د تودو خي درجه د مره لورېږي چي د تېل خاڅکي مخکي له دي  
خخه چي د گډونکى نل خخه ووزي په بشپړه توګه بخار کېږي.

د اور د لګيدو په لومړۍ شبې کي چي لاتراوسه پوري تاوده سوي ګازونه په پوره اندازه سره د لمبي په خوا  
نه وي کش سوي، د شنه برند او د ژړ برند کار يو دبل سره ورته وي، خود نېډې نيمې ثانېي خخه په لړه مده کي  
د سون ګازو رسکوليشن دې حد ته جګړې چي یوه بشپړه شنه لمبه منځ ته رائي.

په عين حال کي د لمبي د سپولو او د (NOx) د کچي د تېلولو په منظور، د اور د خونې خخه د ساره شوو سوو  
ګازو یوه برحه بېرته د لمبي سره د اور د نل د سوريو په مرسته ګډېږي.

دا ډول سیستمونه د هو او تېلود بنه ګډيدو په وجهه، وه ډېري لېږي اضعافي هو ته اړتیا لري. په عين حال کي  
شنې لمبي ډېري پاکي سوځي او د سون د مواد پاتي شونې (د خراج دود) نه جوړوي. همدارنګه د دې ډول  
سیستمو په وسیله د چاپېریاں هوا د چتله لو کچه په ثابت ډول سره تېتیه وي.

په لاندې شکل کي د شنو برند د کار پرسنیپ په ساده ډول سره وړاندې کېږي:

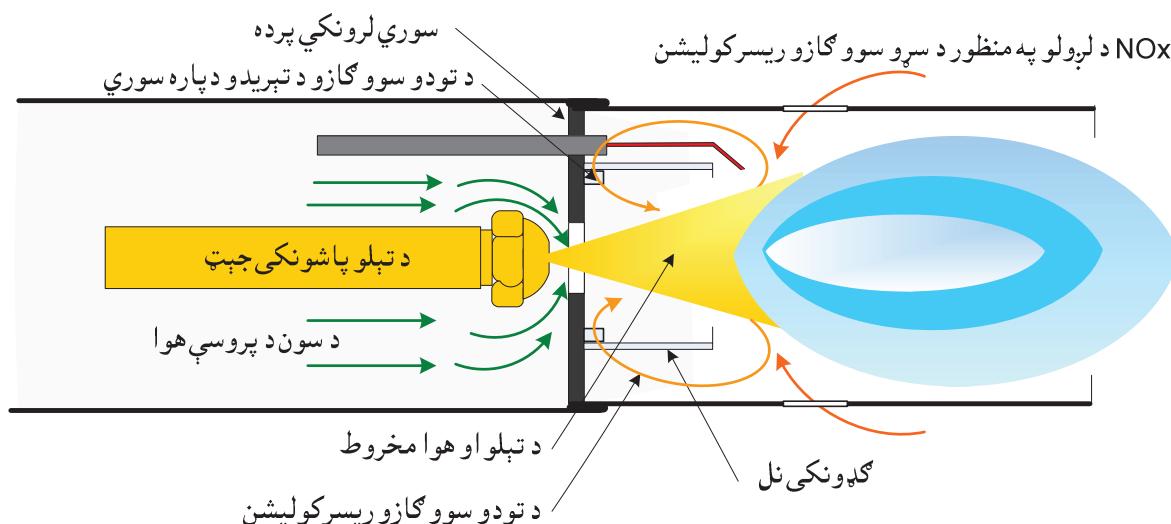

**17-شکل** د شنه برند کارخنګوالي

په اخر کي یوڅل باید تکرارشی چي شنه لمبه هغه وخت تشکيلېږي چي د تېل خاڅکي وړاندې له دي خخه چي  
اور اخلي په بشپړه توګه په ګاز تبدیلی اوبيا د هو سره ګډې شي.  
په ژړي لمبي کي بيا د شنې لمبي په خلاف د تېل د خاڅکو یوه برحه مخکي له دي خخه چي بخارشی او راخلي.  
په نتيجه کي د تېل پاتي شونې يا د خراج دود تشکيلېږي چي د لمبي د تودو خي د لورې درجې تر تاثير لاندې

## د تېل سیئلولو تخنیک

خېږي او لمبې ته ژړرنګ ورکوي.

د هوا او تېلود گډولو د دوو لویو سیستمو په اړخ کې چې پورته ترينه یادونه وشه، کېداي شي چې د لاندي سیستمو خخه هم نوم و اخستل شي:

### 3.2.7.3 د هوا او تېلود څرخي سیستم

د هوا او تېلود گډولو دا ډول سیستم یوه دوراني خونه یا سیکلون(cyclone) لري. نومورې خونی ته د سون د پروسې د پاره ټوله هوا د هغه یوشمېر کانالو د لاري ورنوزي چې په مماسې ډول د دې خونی پرشاوه خواهای پر ځای دي.

د سیکلون په وروستي برخه کې یوشمېرداسي سورې واقع دې چې په لوړې نیمايې کې ورو، ورو توګېږي او په دوهمه نیمايې کې په ورو، ورو سره بېرته پراخېږي. دا ډول سورې د **کنویر جنت - دیویر جنت** (convergent-divergent) سورې په نامه هم یادېږي. د نومورې سورې څخه د وتونه پس د هوا جريان ځانته پراختیا ورکوي، دوراني حرکت یې نور هم غښتلې کېږي او په عین حال کې د پاشل شوو ټبلو سره ځان ګډوې د یوه رښتینې سیکلون په شان دلته هم د هوا او تېلود څرخې دونکې مخروط په منځ کې د تېټ فشار یوه ساحه تشکیلېږي.

د تېټ فشار نومورې ساحې ته د تودو سوو ګازو یوه برخه پر شاګرزې چې د تېلود څاځکو د بخارولو او د سون د پروسې د کېفیت د بنه کولو سره پوره مرسته کوي.

د هوا او تېلود گډولو دا ډول سیستمونه د هغه بايلرو د پاره غوره کېږي، چېري چې لنډي مګر په عین حال کې پنډي لمبې په کاروې.

### 3.2.7.4 د هوا او تېلود گډولو خو جېټه سیستم

پورته یاد شوي سیستمونه چې په منل شوي توګه یو جېټه لري او د ورو او متوضو برნرو د پاره مناسب دي، نه شي کولاي په اغیز منه توګه د لویو برნرو د پاره چې قدرت یې تر یوه میګا وات جګ وي کاروکړي.

په دا ډول برنرو کې، تېل د هوا د یوه پراخه جريان په منځ کې د خو جېټو په مرسته پاشې، تر خو د هوا او تېلود گډول په بنه ډول سره تامين او په عین حال کې د (NOx) د تولید اندازه هم جګه ولاړنه شي.

### 3.2.8 تېل پاشونکي جېټونه

لكه چې وړاندې مو هم یادونه وکړه د برند جېټه دنده داده چې تېل په ورو، ورو څاځکوباندي داسي تجزيه کري چې وکولاي شي د هوا سره د سیئلولو وړيو مخلوط منځ ته راولي.

د هوا او تېلود گډولو د سیستم د نورو برخو سره یوځای، تېل پاشونکي جېټي لمبې ته یو تاکلي شکل او زاویه وربخنې همدارنګه تېل پاشونکي جېټي کولاي شي چې د تېلود جريان د لېبولو او د ډېرولو د امکان په وجهي د بايلر تولیدي قدرت تنظیم کړي.


د تېل سیئلولو په تخنیک کې د تېل پاشونکو جېټو بېلا بېل ډولونه موجود دي. په دې بحث کې به موږ د تېل پاشونکو جېټو هغه د وو ډولو ته یوه لنډه کتنه وکړو چې د کور تودولو (تسخین) په تخنیک کې تر ټولو ډېر په زړه پوري شمېرل کېږي.

## د تېل سېچلو تخنيک

## 3.2.8.1 سيمپلکس (simplex) جېتونه

دا ډول جېتونه د وړو او متوسطو برنو د پاره چي د تېلو مصرف يې د (1,2 Kg/h) نيولي بیا تر (150Kg/h) پوري وي، غوره کېږي. که چيري برند تېلو د تودولو آله ولري نود سيمپلکس جيپو د پاره د تېلو فشار د (7 bar) څخه تر (16 bar) پوري او که چيري برند تېلو د تودولو آله ونه لري نو نومورې فشار د (7 bar) څخه تر (16 bar) پوري په نظر کي نيوں کېږي.

لاندي شکل د سيمپلکس جېټ د جورښت په هکله یو تصور وړاندی کولای شي:

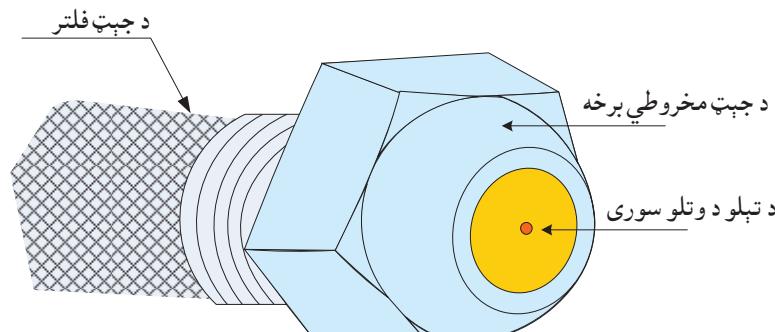

18-شکل سيمپلکس جېټ

تېل د جېټ د فلتر څخه تر تېريدو وروسته هغه فنري وينتيل چي د جېټ په دننه کي ئاي پرخاى دی او د برند ګلېدو په وخت کي تړلوي وي، په شاتمبوي او خان ته لاره پرانیزې. د دې نه وروسته تېل یوی استوانه ئي خونې ته نوزي چي یوشمېر مماس واقع شوي سورې (درزوونه) لري.

تېل چي د نومورو سورې د تلو څخه وروسته یې چټک دوراني حرکت موندلې وي یوې بلې خونې ته چې د خرخي خونې په نامه یادېږي نوزي.

ددې خونې په وروستې برخه کي د تېلو د تلو سورې موقعیت لري. دا سورې چي د تېلو د تو په لورورو، ورو تنگېږي د تېلو څرخې دونکي جريان نور هم چټکو.

باید وویل شي چي پورته یادشوی فنري وینتيل د تېلو د فشار په لويدو سره ( $<1,5 \text{ bar}$ ) تړل کېږي. په دې ترتیب سره د برند ګلېدو په وخت کي نومورې فنري وینتيل په سملاسي توګه د تېلو جريان بندوي او نه پرېږدي چي تېل د سوئيدو نه پرته د اورد خونې دننه ته توې شي.

په عین حال کي د یادونې وړ د چي هر سيمپلکس جېټ په دا ډول وینتيل باندی سمبال نه دی.

د جېټ څخه وتونکي تېل په یوې تاکلي زاوېي سره پاشرل کېږي او پاشرل شوي تېل یو تاکلي شکل لري.

په منل شوي ډول سره د تېلو د پاشرلو زاوېي دادي:


$30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$

د پاشرل شوو تېلو مخروط دا لاندي شکلونه لري:

بشپړ مخروط، نیم خالي مخروط، خالي مخروط

په لاندي شکل کي د تېلو د مخروط بېلا بېل ډولونه وړاندی کېږي:

## د تېل سېچلو تخنیک

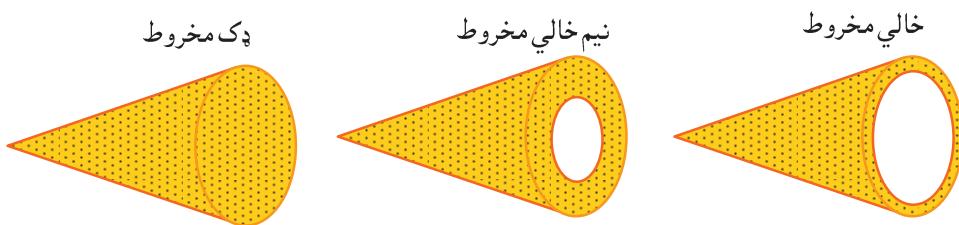

**19-شکل** د پاشر شوو تېلود مخروط شکلونه

د پاشر شوو تېلود مخروط پورتني شکلونه د بېلا بېلو تولیدي موسسو له خوا په بېلا بېلو تورو باندي نسول کېږي. په لاندي جدول کي به ويني چي يو شمېرنېروال نامتو جېټ جورونکو موسسو د تېلود مخروط پورته ياد شوي شکلونه په کومو تورو باندي نسيي:

**14-جدول:** د يو شمېر جېټ جورونکو موسسو له خوا د هغوي د جيېود تېل پاشرلود مخروط نومول

د تولیدي موسسيي نوم او د تېلود مخروط د شکل د نبودلو د پاره غوره شوي توري					د تېلود مخروط شکل
Steinen	Monarch	Fluidic	Danfoss	Delavan	
S	R PLP	SF	S	B	بشپړ مخروط
Q	AR		B	W	نیم خالی مخروط
H PH	NS PL	HF	H	A	خالی مخروط

لکه چي وينو د جېټ جورونکو بېلا بېلي موسسيي د خپلو تولیداتو د مشخصاتو د نومولو له پاره د ډول، ډول تورو خخه کار اخلي.

ددې د پاره چي د بېلا بېلو موسسو د جيېونو یو د بل سره د پرتله کولو امکان موجود وي، د اروپايي شورا هيوا دونو د تېل پاشرونکو جېټو د پاره چي د تېلود مصرف یې تر (6,3 Kg/h) پوري وي يو واحد نورم (EN 293) تصویب کړي دی. د دې نورم پر بنستې د تېل پاشرونکو جېټو د امتحانولو او نومولو د پاره باید دا لاندي واحد شرایط په نظر کي ونیول شي:

○ د جېټ د امتحانولو شرایط:

- د امتحاني تېلود تو دوخي درجه 20°C
- د امتحاني فشار اندازه 10 bar
- د تېلود غلظت 3,4 mm<sup>2</sup>/s
- د تېلود کثافت 0,84 Kg/l

○ د تېلود پاشرلوزاوېي:

60°, 70°, 80°, 90°, 100°

○ د پاشر شوو تېلود مخروط شکلونه:

- I- ډېر ډک مخروط
- II- ډک مخروط

## د تېل سیچلو تخنیک

III- خالی مخروط

IV- ډپر خالی مخروط

پر پورتنيو شرایطو سربېره د تېلوجريان باید ترور کړه شوي اندازی ( $\pm 4\%$ ) ډپر نه شي.

وراندۍ له دې خخه چي د اروپا د شورا واحد نورم (EN 293) تصویب شي، تېل پاشونکي جیپونه په لاندي ډول سره نسباني کېدل په دې معنا چي د هغو پرمخ دا لاندي معلومات ليکل کېدل:

- د چېټ د جورونکي موسسيي نوم.

- د تېلوجريان په (USgal/h) یا (امريکائي ګيلنه په ساعت کي) (په هغه صورت کي چي د تېلوجشار (7 bar) او د تېلوكثافت ( $820 \text{ Kg/m}^3$ ) وي.

- د پاشرل شوو تېلود مخروط زاویه (د مثال په ډول  $45^\circ$ ).

- د پاشرل شوی مخروط شکل (د مثال په ډول ډک مخروط).

داروپايي شورا د نوي نورم (EN 293) پر بنسته د چېټ پرمخ باید دا لاندي معلومات حتمي ولیکل شي:

- د چېټ د جورونکي موسسيي نوم.

- د چېټ جورونکي موسسيي داخلی کود.

- د EN کلمه چي د اروپايي نورم په مفهوم  $55$ .


- د تېلوجريان په (Kg/h) په هغه صورت کي چي د تېلوجشار (10 bar) او د تېلوكثافت ( $1/0.84 \text{ Kg/l}$ ) وي. په عبن حال کي د تېلوجريان غلطی باید تر ( $\pm 4\%$ ) ډپر نه وي.

- د پاشرل شوو تېلود مخروط زاویه (د مثال په ډول  $60^\circ$ ).

- د پاشرل شوی مخروط شکل د مثال په ډول (I).

په عين حال کي د نوو چېټو پرمخ د پخوانيو علامو یوه برخه هم ليکل کېږي دا ئکه چي د اروپايي واحد نورم سره عادت یوه اندازه وخت غواړي.

ددې د پاره چي موضوع په پوره اندازه سره روښانه شي، لاندي شکل د کتلوجريان وړ دي:

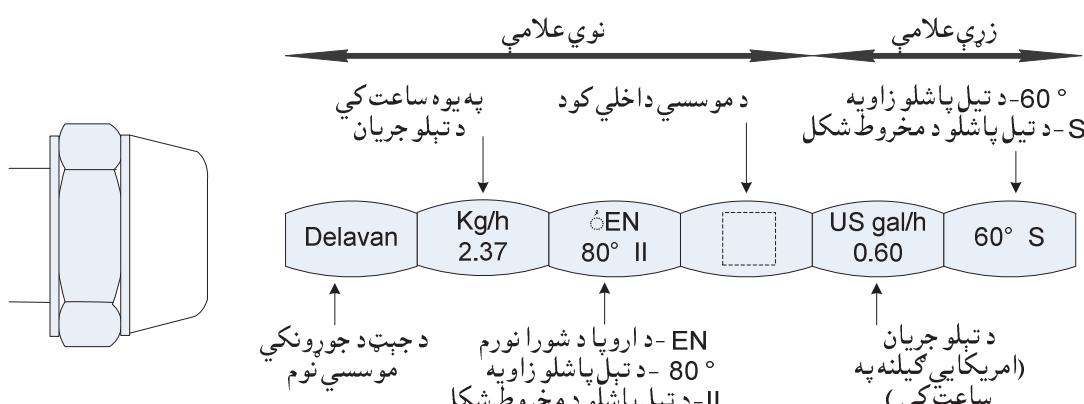


**20-شکل** د تېل پاشونکو چېټو نښانې کول

باید وویل شي چي د تېلوجريان باید ګډولو او ډاډمني او راچونې په منظور کوبنېش کېږي چي د تېل پاشرلود زاویه د امکان ترحده پوري لویه غوره شي. همدارنګه د تېل پاشونکي و خالي مخروط ته تر ډک مخروط

## د تېل سېچلو تخنیک

غوره توب ورکوي. په هر حال بنه داده چي په دې هکله د برند جوړونکي موسسيي هدايتونه او مشوري په نظر کي ونیول شي.

که چيري (20-شکل) ته ئير شو نو په ظاهره اُناسې بسکاري چي د جېت د نښاني کولو په زاره او نوي سیستم کي د تېل پاشهلو زاویه یو شان نه دي. د دې مسلی علت دا دی چي په دواړو سیستمو کي د تېل پاشهلو زاویه د بېلاپېلو نقطو خخه حسابېږي. د دې موضوع د توضیح په هکله دا لاندي شکل مرسته کولای شي:

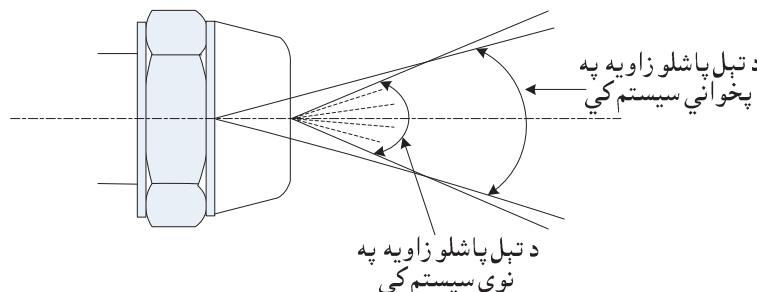

21-شکل د تېل پاشهلو زاویه په زاره او نوي سیستم کي

### 3.2.8.1.1 د سیمپلکس جېتو د ساتني په هکله خود پام ور تکي

- د برند کلنی کنترول په وخت کي باید د هغه جېتونه نوي شي، دا هکه چي د یوه کال کار په مده کي د برند جېت چتيلېږي. دا ګواښ د وروکو برند د پاره هکه د پر غښتلې دی چي د یوې خوا خخه د هغه قطره پروکې دی او دبلي خوا خخه کېداي شي چي د تېلوكېفیت هم په پوره اندازه سره لورنه وي.

لکه خنګه چي بسکاره ده د جېت چتيلېدل د تېلود جريان د لريدو، د سون د پروسې د کېفیت د ټیټیدو، د کاربن مونو اکسايد او د سون د مواد د پاتي شونود کچي د جگبډو سبب ګرزي.

په همدي دليل دی چي وروکي جېتونه په د پر دقیق دول سره تولیدېږي هکه چي د هغوي د قطره پروکې تغیر (د بېلکې په توګه  $100/1$  برخه) کولاي شي چي د تېلوكېفیت هم په عین فشار کي تر ( $\pm 10\%$ ) پوري د تېلود جريان د تغیر سبب شي.

- تېل پاشهونکي جېتونه له دې امله چي د چتيلېدو په وړاندې د پرساس دې باید د جېپو په ځانګړي بکس کي انتقال او وساتل شي.

- د جېت سورۍ باید د لاس د ګوتود تماس خخه په امان وساتل شي، هکه چي د چتيلې یوه د پره وړه توټه هم کولاي شي چي د نوموري سورۍ د بندیدو باعث وګرزي.

- د جېت د تېلود (مونتاژ) په وخت کي باید د زور خخه کار وانه خیستل سی، تر خود جېت او د هغه د لاستي تر منځ عايق تخریب نه سی.

- هیڅکله باید د جېت د پاکولو هڅه ونه شي. هکه دا کار د جېت د بشپړ بندېدو او یا د هغه د سورۍ د اندازې د تغیر سبب ګرزي.

### 3.2.8.2 د تېلود شاتګ په مرسته تنظیمېدونکي جېتونه

دا ډول جېتونه د لویو برندو د پاره په کار اچول کېږي د سیمپلکس جېتو خخه د دوى توپیردادي چي په دې ډول جېتو کي تېل په یوه حلقوي سیستم کي حرکت کوي. هغه تېل چي د جېت تراپتیا هېروې د نوموري حلقوي سیستم په مرسته بېرته پر شا ګرزي. په دې ترتیب سره د جېت د مماسي سوریو خخه د تېلود جريان او د هغه سرعت تل تقریباً ثابت ساتل کېږي.

## د تېل سېخلو تخنیک

### 3.2.8.3 د تېلود جريان او د جېټ د اندازې تاکل

د تېل پاشونکي جېټ خخه د تېلودونکو تېلود اندازه د لاندي فورمول په مرسته تاکي:

$$V^*_{\text{E}} = \Phi_B / H_i \quad \text{او يا هم} \quad V^*_{\text{E}} = \Phi_L / (H_i \cdot \eta_K)$$

په نوموري فورمول کي:

-D جېټ خخه د تېلود جريان چي په (Kg/h) یا (l/h) او یا (USgal/h) سره بسouول کيږي.

- $\Phi_L$  د بايلر د تودوخي د توليد قدرت په (KW).

- $H_i$  د تېلود تودوخي ارزښت چي د (11,86 KWh/Kg) سره مساوي شمېرل کيږي.

- $\eta_K$  د بايلر د کار د موثریت درجه چي مساوي ده له:  $\eta_K = (\Phi_L / \Phi_B) \cdot 100\%$

- $\Phi_B$  د تودوخي هغه قدرت (د تودوخي بار) دی چي بايلر ته د سون د مادي د سېخلو په نتيجه کي ورکړل شوي دی په (KW).

لكه چي بسكاره د بېرنز جېټ د ارونده تولیدي موسسيي له خوا د یوه ستندرد فشار د پاره امتحاني چي نوموري فشار په زاره سیستم کي (7bar) او په نوي سیستم کي (10bar) دی. ددي د پاره چي په محاسباتو کي د کار د شرایطو فشار په نظر کي نیول شوي وي، باید د **جېټ فاكتور** محاسبه شي:

$$f = \sqrt{(P_Z / P_D)}$$

په دې فورمول کي:

-f د جېټ فاكتور پرته له دې خخه چي واحد ولري.

- $P_Z$  د کار په شرایطو کي د تېلود پمپ فشار په (bar).

- $P_D$  د تېل پاشونکي جېټ د پاره امتحاني فشار چي په زاره سیستم کي له (7 bar) سره او په نوي سیستم کي له (10 bar) سره مساوي دی.

په نتيجه کي د جېټ اندازه کيдаي شي چي د لاندي فورمول په مرسته حاصل شي:

$$V^*_{\text{E}} = \frac{(Kg/h)}{f}$$

باید یادونه وشي چي پورته یادي شوي محاسبې د هغو برنسو د پاره صدق کوي چي د تېلود تودولو آله نه لري.

حکه د تېلود تودولو د آلي د موجودیت په صورت کي د تېلود غلظت تغير مومي او په نتيجه کي د تېلود جريان او د جېټ اندازه هم د هغه خخه توپير پېدا کوي چي د پورته یاد شوو فورمولو په مرسته لاسته رائحي.

په ھينو جېټو باندي تراوسه پوري هم د تېلود جريان په (1,0 gph یا یو امريکائي گيلن په یوه ساعت کي) او فشار په (100 psi یا 100 lb/sq.in) چي د سل پونده پري یوه انج مربع معني لري) سره بسouول کيږي.

که پورته ذکر شوي اعداد د واحداتو په نړيوال سیستم باندي وارول شي نو په لاس راورو:

$$1 \text{ USgph} = 3,785 \text{ l/h}$$

$$P = 6,9 \text{ bar} \approx 7 \text{ bar}$$


په دې ترتیب سره که چيری د تودوخي په ( $15^{\circ}\text{C}$ ) کي د تېلود کثافت ( $0,85 \text{ Kg/l}$ ) قبول کړو نو د جېټ د اندازې د تاکلود پاره په لاس راورو:

$$1 \text{ gph} = 3,2 \text{ Kg/h}$$

په هغه صورت کي چي برند تېلود تودولو آله ولري کيдаي شي چي د هغه د جېټ اندازه د یوه د اسي دیاګرام په

## د تېل سیچلو تخنیک

مرسته و تاکل شي چي نظر د جېټو جو پښت ته د هغه د تولیدي موسسي خخه په لاس راهي. د یوې بېلگي په توګه دا لاندي دياګرام د کتلوردي:

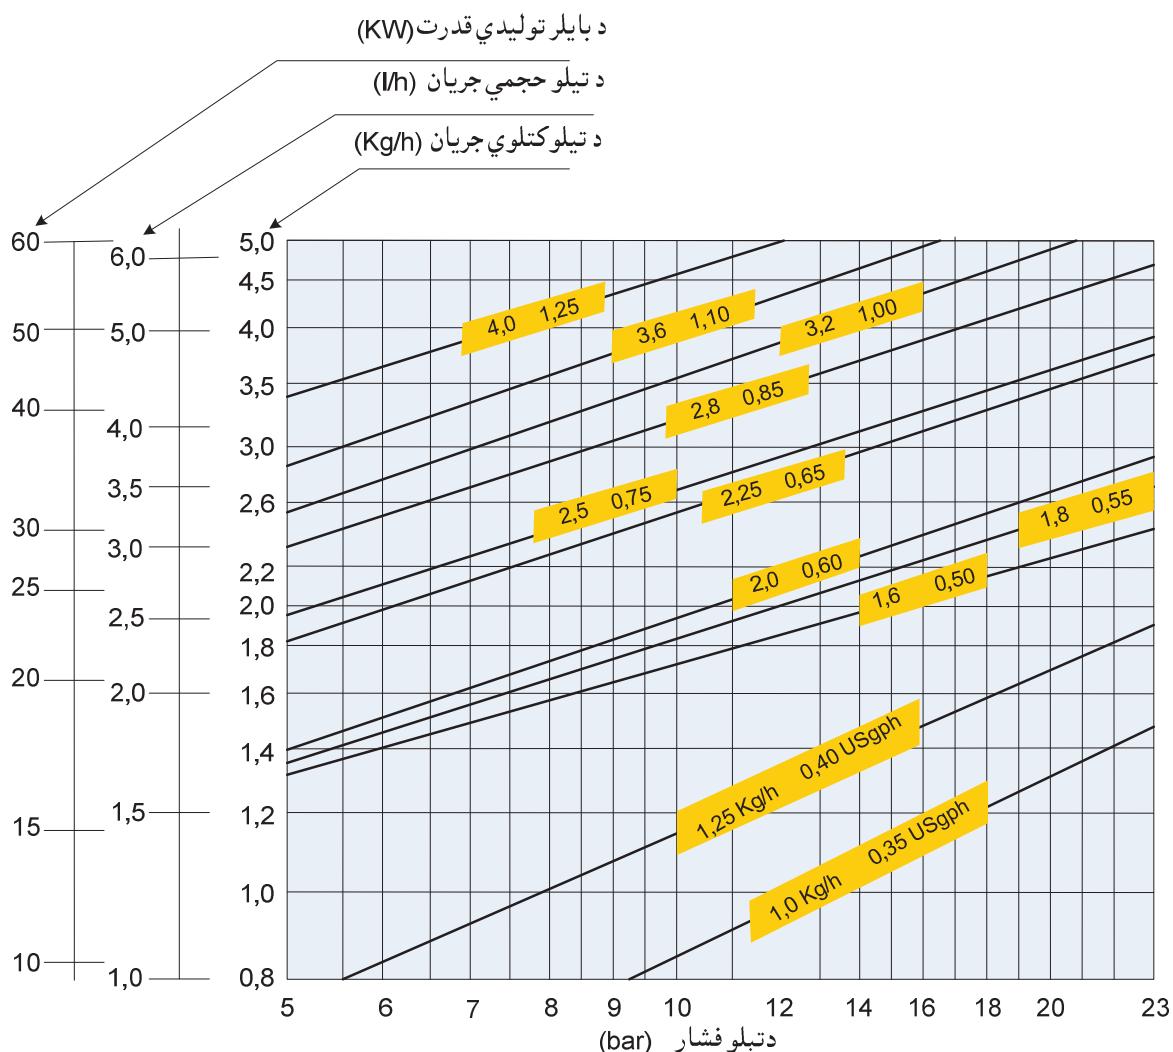

**شکل 22** د جېټ د اندازی د تاکلو دياګرام

په ځینو ځانګرو حالاتو کي چي د سون د پروسې نتایج د قناعت وړنه وي، د جېټ خخه د تېلو جريان په عملی توګه اندازه او د ورکړه شوو ارقامو سره يې پرتله کوي.

په دي هکله د حل دوي لاري موجودي دي:

**1**- د برنس جېټ ته د تېلو د رسولو پرنل باندي يو ميترنصبوبي او په دقيق ډول سره د تېلو د جريان اندازه تاکي.

**2**- تېل د برنر د جېټ خخه د تېريدو خخه وروسته يوه بل لوښي ته چي حجم بي معلوم وي رهنمائي کوي او په دي ترتیب سره د تېلو جريان اندازه کوي.

باید وویل شي چي د تېلو د جريان محاسبه شوي اندازه او همدارنګه د تېلو د جريان هغه اندازه چي د يوه دياګرام په مرسته تاکل کيږي، تل له يوی اندازې غلطۍ سره ملګرې وي.

په تېره بیا د وړو کو برنسو د پاره دا مسله هکه ډېره جدي ده چي د هغوي د پاره نوموري غلطۍ د تېلو د تودوخي د درجي او د هغود کېفيت د احتمالي توپير په وجنه تر (10%) پوري رسیدلای شي.

### 3.2.9 هوارسونکي پکه يا وينتيلياتور

د سون د پروسې د پاره د اړتیا وړ هوا رسول د برند پکي يا وينتيلياتور دنده ده. د وروکو (مونو بلاک) برنو د پاره نوموري پکه د هغوي په دنه کي ئاي پر ئاي ده يا په بله اصطلاح د هغوي د جورښت يوه برخه جوروسي.

دلويو صنعتي (دييو بلاک) برنو پکه بيا د هغوي خخه جدا نصبيسي. د معمول په توګه دا هغه پکي دي چي د مرکز خخه د تېبستي د پرسنيپ پربنست کارکوي او خرخيدونکي پري يي لړخه د شاپه لوري قات دي.

ددې ډول پکو يوه مهمه نېيگنه داده چي هغوي د اړتیا وړ فشار سره په ډيره اسانۍ عيارېږي.

د کور تودولو په تخنيک کي يوازي او يوازي د برنر په دنه کي د ئاي پر ئاي شوي هفو پکو خخه کار اخستل کيږي چي پري يي لړخه د مخ خواته کوي وي.

د پکي د پرو ډول جورښت ددي باعث ګرزي چي د پکي د خوخ پرمحيط باندي د هوا جريان ډير ګرندې شي. ددې ډول پکو دوراني سرعت د ( $2800 \text{ min}^{-1}$ ) په شاوخوا کي او د موثریت درجه يي تر (80%) پوري رسېږي.

د هوا اندازي څېړل او ډيرول د پکي د پېيك يا خولي د موقعیت د تغير په مرسته سرته رسېږي. په دې ترتیب سره د پېيك يا خولي په څېړل پورته کولو سره د اضعافي هوا هغه اندازه برنته ننوزي چي د سون د پروسې د پاره په زړه پوري شرایط تامين کړاي شي.

په دوه مرحله ئي يا مودولي برنو کي بيا د هوا تنظيم په اتوماتيک ډول سره سرته رسېږي په دې معني چي د تېلود جريان ډېریدو او یا ډېریدو سره جوخت د سون د هوا مقدار هم څېړل او یا ډېرېږي.

### 3.2.10 د تېلوبېمپ

د وروکو (مونو بلاک) برنو د پاره غابن لرونکي پمپونه په کار لوېږي. د معمول په توګه دا ډول پمپونه د لاندي برخو خخه جوروسي:

- د پمپ خرخيدونکي برخه يا د پمپ غابنونه.
- د تېلوبې فلترا.
- د فشار د تنظيم (څېړل او ډېرولو) وينتيل.
- مګنیټ وینتيل.


لكه چي د برند موتور په بحث کي مو هميادونه وکړه (3.2.1.1) دا ډول پمپ د برند پکي سره یو ئاي د يوه موتور په وسیله په فعالیت راخي.

دا ډول پمپونه د تېلود کشولو په لور یو تېيت (منفي) فشار او د تېلود تېيله کولو په خوا د لور (مثبت) فشار ساحه جوروسي. د کش يا منفي فشار اندازه باید تر (0,4 bar....0,5 bar) جګه نه وي. دا ئاكه چي تر پورته ياد شوي اندازي د منفي فشار لوړیدل، د تېلوبخه د ګاز دجا کيدو سبب ګرزي چي په نتيجه کي يي د پمپ کار دخنې سره مخامنځ کيږي.

غابن لرونکي پمپونه باید د جېټ خخه د تېلوبخه د ګاز د ډېر تېلوبخه د ډېر پمپ کړاي شي. د تېلوبخه د ګاز د ډېر په دنه کي د هغه د کار په نتيجه کي تولید ډېر او دبلي خوا خخه د فشار د تنظيم وینتيل په ډاډ منه توګه کولای سې چي د فشار اندازه د برند تولیدي قدرت په ټولو پړاونو کي ثابته وساتي.

## د تېل سیچلو تخنیک


مګنیت وینتیل کیدای شی چی د تېلو د پمپ د جوربنت یوه برخه وي او یا هم کیدای شی چی په بیل ډول سره، جېتی ته د تېلو د رسولو پر نل نصب وي.  
لاندی شکل د تېلو د پمپ د عمومي جوربنت خخه یو تصور وړاندی کولای شی:

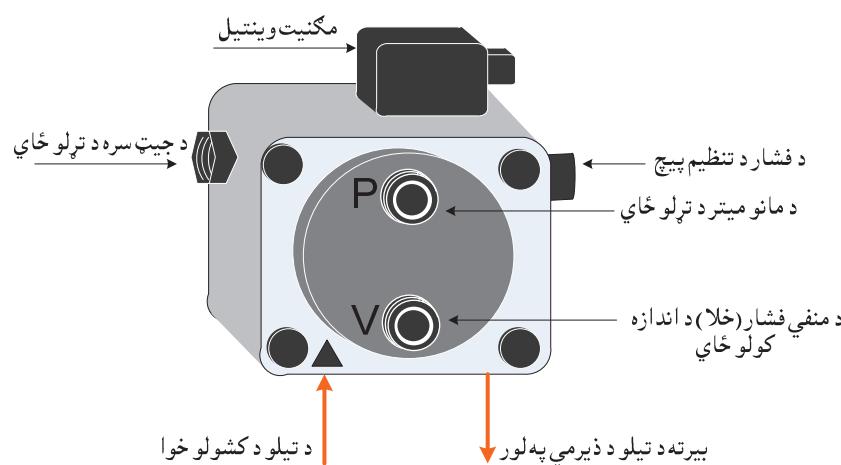

**شکل 23 د تېلو پمپ**

که چيري د برنر او د تېلو د ذیرمی ترمنځ فاصله ډیره وي نو کیدای شی چی د تېلو د رسولو د پاره یوه بل جدا پمپ ته هم اړتیا پیدا شی. تېل کیدای شی چی نوموري پمپ ته د یو نله او یا دوه نله سیستم په مرسته ورسول شی.

په لاندی شکل کي به د یو نله او دوه نله سیستمود کار پر خرنگوالی یو خه رنما و اچول شی:

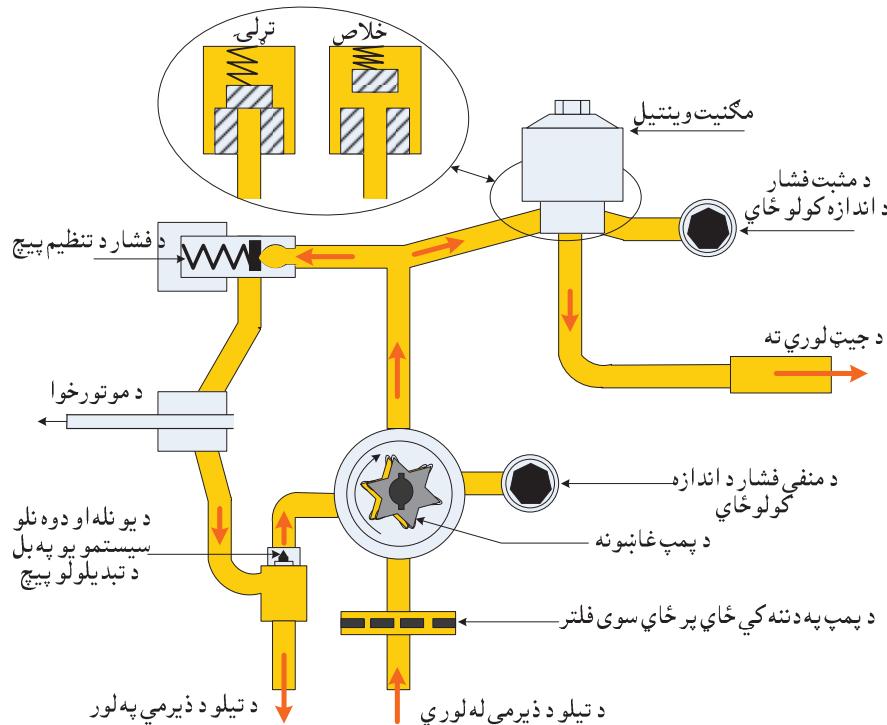

**شکل 24 د تېلو د یو مرحله یې پمپ د کار خرنگوالی**

په (24-شکل) کي د بنوول شوي یو مرحله ئې پمپ د کار ترتیب په دې ډول دی:

## د تېل سېچلو تخنیک

---

کله چې د تېلو پمپ د موتور په مرسته په کار پېل و کړي نو تېل د پمپ په دننه کې د ئای پر ئای شوي فلترا خخه تیریږي او د پمپ د غابنو د خرخیدو په وسیله کشیږي. د ونلو په لور تېل تخته کېږي او فشار بېي جګېږي.

ددې نه وروسته تېل د مګنیت وینتیل او د فشار د تنظیم د پیچ و شاته رسیږي. د نومورې پیچ سره یو وینتیل تېل دی چې پريوه تاکلي فشار (د مثال په ډول bar 10 ) باندي عيار وي.

ترهخه وخته پوري چې مګنیت وینتیل بریښنا نه وي ترلاسه کړي نو هغه تېل پاټيرې او ټول تېل بېرته د تېلو د ذیرمي په لور بهېږي.

مګنیت وینتیل ته د بریښنا د رسیدو سره سم هغه خلاصېږي او د جېټه خواته د تېلو د خوئیدو لاره پرانیزې. په دې صورت کې یوازي اضعافي تېل بېرته د تېلو د ذیرمي په لور درومي.

که (24-شکل) وګورو نو یو وړوکې پیچ وینو چې د هغه په مرسته یونله سیستم په دوه نله سیستم باندي بدليږي او برعکس.

که چېري نومورې پیچ په خپل ئای کې موجود وي نو دا ددې خبرې معنۍ لري چې د ذیرمي په لور نل تېل دی او اضعافي تېل دې ته اړدې چې بېرته د پمپ د خرخیدونکې برخې (غابنو) په لور بهېږي. په خپل وار سره دا خبره په دې مفهوم ده چې موبد یونله سیستم سره کار کوو.

په هغه صورت کې چې پورته یاد شوي پیچ وايستل شي نو د تېلو د ذیرمي په لور لاره خلاصېږي او اضعافي تېل د نومورې ذیرمي خواته بهېږي. په دا ډول پېښه کې د تېلو د رسولو سیستم د دوه نله سیستم په نامه سره یادېږي.

که چېري د برنتولیدي قدرت د (70 KW) خخه ډېروي نو د انژې د سېپما په منظور بايد د دوه مرحله ئې، خو مرحله ئې او یا هم د داسې برنرو خخه کار و اخستل شي چې تولیدي قدرت یې بیله درجې د تنظیم وړوي.

دادسي برنرو سره بايد د هغوي د تېلو پمپونه پوره مطابقت ولري. په دې معنۍ چې د تېلو د پمپو قدرت بايد د تنظیم (لږيدو او ډېریدو) وړوي.

حتي د وړوکو برنرو د پاره هم کیدا اي شي چې د دوه مرحله ئې پمپو خخه کار و اخستل شي. دوه مرحله ئې پمپونه دوه مګنیت وینتیله او د پمپ د فشار د تنظیم د پاره دوه پیچونه لري.

ديوه مګنیت وینتیل دنده د تېلو د جريان تېل او خلاصول دي. په دې معنۍ چې د بریښنا د لاسته راولو په پېښه کې نومورې وینتیل خلاصېږي او د بریښنا د قطع کيدو په صورت کې په سملاسي توګه د جېټ په لور د تېلو حرکت بندوي. دبل مګنیت وینتیل دنده (چې برعکس د بریښنا د نشتولالي په صورت کې خلاصو وي) داده چې پمپ دلومړي پړ او خخه د کار و دوهم پړ او ته او یاد دوهم پړ او خخه بېرته لومړي پړ او ته وړووي.

د تېلو د پمپ کار، د فشار د تنظیم د پیچو په مرسته پر دوه ډوله فشار باندي عيارېږي: **تېت فشار یاد کار دلومړي مرحلې فشار چې د (15....7) پوري وي او د لور فشار یاد کار د دوهم پړ او فشار چې د (20....10) په شاو خوا کې وي.**

ديوه مرحله ئې او دوه مرحله ئې پمپو د کار تو پېر په لاندي ډول سره بیانیدا اي شي:

په پیل کې تېل (د پمپ په مرسته د کشولونه وروسته) د فشار د تنظیم د دواړو پیچو شاته درېږي. په دې وخت

## د تېل سېچلو تخنیک


کي هغه مگنيت وينتيل چي د اول پېيچ مخ ته ئاي پر ئاي دى د بريښنا د نشتوالي لە املە خلاصوي او خنگە چي د لومرى مرحلە فشار ھم تېيت دى نود تېلۇ يوه بىرخە د وينتيل د فنر پە تىيلە كولو سره ئاتنه لار خلاصوي او بىرته د تېلۇ د ذيرمي پە لور بەھيروي.

د تېلۇ دوھمه بىرخە تر هغه وخته پوري د فشار د تنظيم دوھم پېيچ ترشا پە انتظار كي درېبىي ترخۇ دوھم مگنيت وينتيل بريښنا تر لاسە كري او د جېت پە لور د تېلۇ د حرڪت لاره پرائىزى.

تريوه تاكلىي وخت وروسته چي د سون اتومات پە پروگرام كي ثبت دى لومرى مگنيت وينتيل تېل كىربى او تولە تېل د جېت پە لور د بەھيدا امکانات تر لاسە كوي.

د دوھ مرحلە يى پىمپو بىيگىنه داده چي د هغوي پە مرستە كىداي شى د بايلر و توليدى قدرت تە د خپلى اپتيا سره سە تغىر ورکۈل شى. د مثال پە دۆل كىداي شى چي د تېلۇ پىپ پە دوبى كي تىل دكار پر لومرى پە او باندى او پەزىمى كي يوازى پر دوھم پە او باندى عيار كۈل شى.

پەلاندى شكل كي د دوھ مرحلە يى پىمپو يوه نمونە د كىتلۇ ورپە:

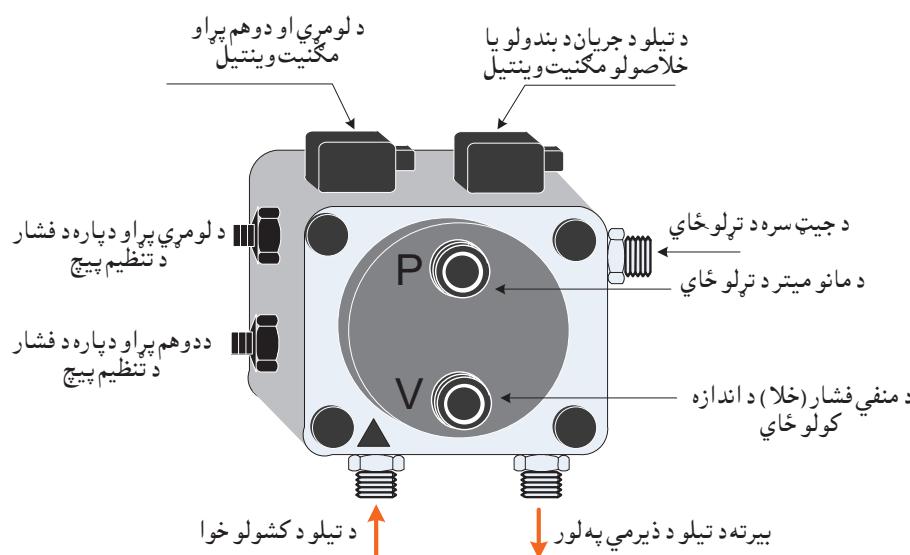

**25-شکل** د تېلۇ دوھ مرحلە ئى پىپ

### 3.3 دوھ مرحلە ئى برنرونە

وراندى مو ددى خبىي يادونە و كەرە چي د انرژىي د سىپما او د چاپىريال د ساتنىي پە منظور د دوھ مرحلە يى برنرو خخە گىتە اخستنە ورخ پە ورخ پراختىيا مومىي.

دوھ مرحلە يى برنرونە پر دوو ڈلو باندى ويىشل كىربىي:

- 1- د يوه جېت لرونكىي دوھ مرحلە ئى برنرونە.
- 2- د دوو جېتىو لرونكىي دوھ مرحلە ئى برنرونە.

د پورتە يادشۇر دلو پە ارخ كي داسىي برنرونە هم شتە چي د هغوي قدرت د اپتيا سره سە، پە پرلە پىسى توگە (بىلە كوم پەراو خخە) تېيت او ياخىجى كىي (د راديو د اوازد جىڭىدۇ پەشان). دا ڈول برنرو تە **مودولي** ياخىجى د تنظيم وربرنرونە وابىي.


## د تېل سیخلو تخنیک

لاندی به په لندې ډول سره د پورتنیو برنو د کار و پرنسیپ ته یوه کتنه وشي:

### 3.3.1 یوجېت لرونکی دوه مرحله ئی برنوونه

دا ډول برنوونه د معمول په ډول د تېلود شاتگ په جېتی باندي سمبال دي. نوموري برنوونه د اړتیا سره سم په نیمکله او یا هم بشپړ قدرت سره کار کولای شي. کله چې برنر په خپل نیمايې قدرت سره کار کوي نو د تېلوبه برخه د سیخلو لپاره د جېتی په مرسته پا�ل کېږي او بله برخه یې بیرته د تېلود ذيرمي په لور بهيرې. په هغه صورت کي چې د برنر پوره قدرت ته اړتیا وي بیا د تېلود شاتگ لاره تېل کېږي او ټوله تېل د برند جېت خخه تيرېږي.

ددې ډول سیستم یوه ساده شوي شبما په لاندی شکل کي وګوري:

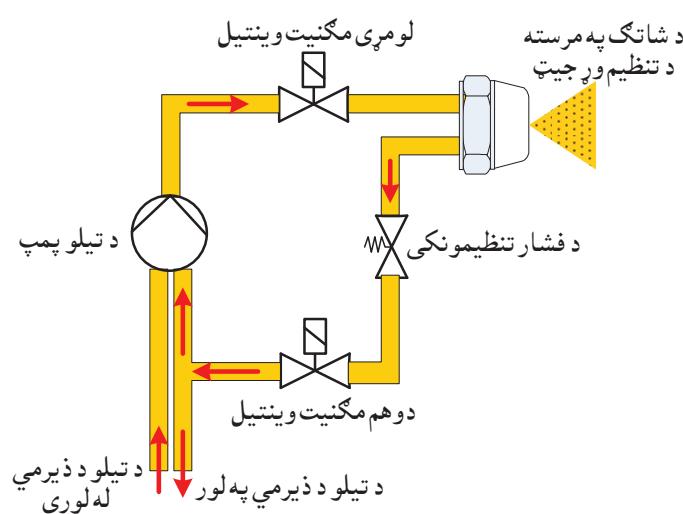

26-شکل یوجېت لرونکی دوه مرحله ئی برنر

ددې ډول سیستم د کار ترتیب په دې ډول سره دی:

د برند کار په پیل کي دواړه مگنیت وینتیله خلاص وي. د تېلوبه برخه د جېت خخه د تیریدو خخه وروسته پا�ل کېږي او بله برخه یې بیرته د تېلود ذيرمي په لور درومي. په دې وخت کي د پکي پیک هم نیمکله خلاص وي او د پا�ل شوو تېلود پاره د اړتیا وړ هوا رسوي.

تریوی تاکلی مدي وروسته د پکي پیک په بشپړه توګه پورته کېږي او د دې سره جو خت دوهم مگنیت وینتیل تېل کېږي او ټول تېل د جېت په مرسته پا�ل کېږي.

### 3.3.2 د دوو جېتو لرونکی دوه مرحله ئی برنوونه

لكه د نامه خخه چې یې بنکاري دا ډول برنوونه دوه جېتونه لري. د برند کار په پیل کي او یا هم کله چې تودوخي ته اړتیا لبوي، نو یوازي یوجېت د تېلود تیریدو په مخ خلاص وي.


د تېلود پاشنو دوهم جېت په اتوماتیک ډول سره د ارونده مگنیت وینتیل په مرسته نظر و ضرورت ته خلاص او یا هم تېل کېږي.

په دواړو پېښو کي د سون د پرسې د پاره د اړوندي هوالبول اویا ډیروال هم په اتوماتیک ډول سره سره رسيېږي. په دې معنی چې د پکي پیک د یوه موټور په مرسته پورته او کښته کېږي او د پکي خخه د هوا تیريدل

## د تېل سېچلو تخنیک

لړ او یا ډیروي.

د دوو جېټو لرونکي سیستم د کار خرنګوالي په لاندي شکل کي د پوهیدو وردي.

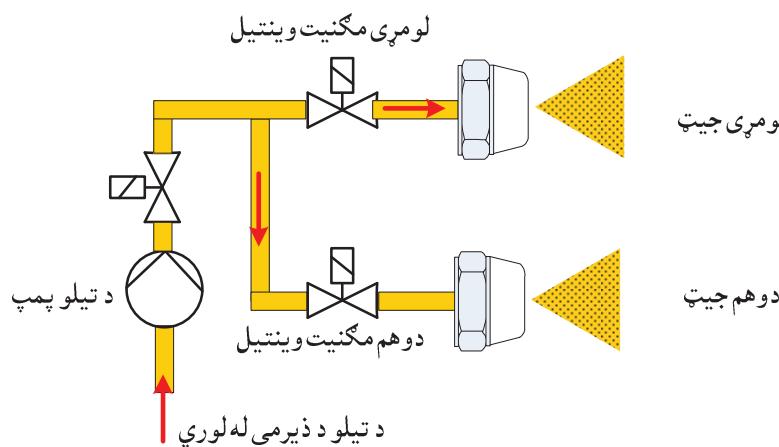

**27-شکل** یو جېټ لرونکي دوو مرحله ئي برنر

### 3.3.3 موډولي برنونه

که پورته یاد شوي دوو مرحله ئي برنونه کولاي شي یوازي د تیټ او یا د لور قدرت سره کار و کړي نو د موډولي برنو قدرت کيدای شي په هره اندازه چې د زړه غښتنه وي ډير یا لړ کړاي شي.

د معمول په توګه دا ډول برنونه د خپل قدرت د تنظيم له پاره یو مرکزي موتور لري چې د یوی نیم د ایروي حلقي سره وصل دي. په خپل وار سره نوموري حلقد یوی ډنه (لاستي) په مرسته د هغه تنظيمونکي وینتیل سره تړلي ده چې جېټ ته د تېلود رسولو پر نل نصب دي.

په عين ترتیب سره نوموري مرکزي موتور د هواد تنظيم د آلي سره هم تړلي دي. د نیم د ایروي حلقي پر مخ یو شمیر هسکي برخي (لوري او ژوري) وجود لري چې د حلقي د خريدو د نقطي خخه په بېلا بېلو فاصلو کي د تنظيم وردي.

کله چې د بايلر ترموستات د یوی تاکلي اندازی تودو خي فرمايش ورکړي نو د سون اتمات مرکزي موتور په کار اچوي. نوموري موتور د سون د اتمات د پروگرام سره سمنیم د ایروي حلقد په یوه تاکلي فاصلی سره ګرزوی. د حلقي د خريدو سره جوخت د تېلود وینتیل او د هواد تنظيم آله هم په متناسب ډول سره د تېلود او هوا اندازی لړ او یا ډيروي.


په دې ترتیب سره کيدای شي چې د تېلود مقدار په لږيدو او یا ډيريدو سره د سون د هوا اندازه هم په دقیق ډول سره تغیر و مومي.

په نوو برنو کي بیاد تېلود تنظيم وینتیل او د هواد تنظيم آله هر یو ځانته بیل موتور لري چې هر دواړه د یوه میکروپروسسور په مرسته رهبري کېږي. د تېلود او هوا د اندازو تنظيم په دې ډول سیستمو کي نور هم دقیق او په نتیجه کي د سون د پروسی کیفیت په زړه پوري او د ډاډ وردي.

په یو شمیر لویو او صنعتي موډولي برنو کي بیاد هغوي د جېټ د هغودرز شکله سوريو پسور ته تغیر ورکوي چې د تېلود په استوانه یې خونه کي په مماسي ډول سره ځای پر ځای دې او په دې ترتیب سره د جېټ خخه د ټونکو تېلود اندازه لړوي او یا ډيروي.

## د تېل سیچلو تخنیک

په لاندي شکل کي به د یوه داسي مودولي برنر د کار پرسنیپ توضیح شي چې د شاتگ جيټ سره کار کوي او د تېلود پمپ فشار يې د تنظيم وردي:

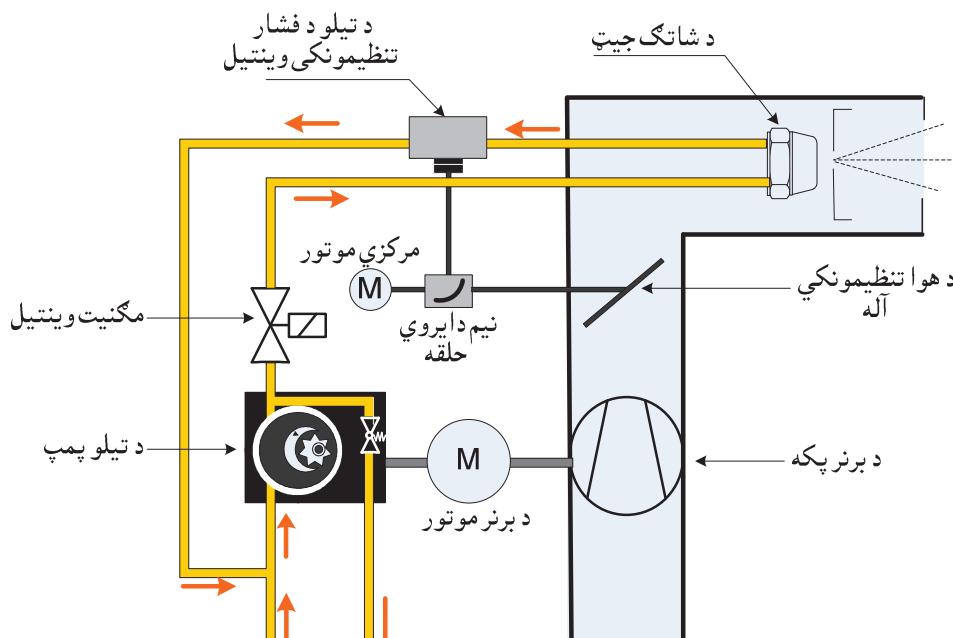

28-شکل د مودولي برنر د کار پرسنیپ

### 3.4 د برذر په کار اچول او عيارول

په عمومي توګه د برذر په کار اچول او عيارول د برذر او بايلر د توليدي موسسو د هداياتو او مشورو او همدارنګه د هغه اسنادو له مخي سرته رسيري چې د بايلر او برذر سره یوځای د رانيونکي په واک کي ورکول کيږي.

د یونته بايلر په پښنه کي پخپله بايلر او د هغه برذر یو دبل سره په پشپړه توګه مطابقت لري. دا ډول برذر د پاره د اړتیا وړ جيټ له وړاندی خخه د هغه د توليدي موسسيي له خوا غوره او خاي پر خاي شوي وي، نو خکه د نوموري برذر په کار اچول او عيارول ډير اسانه کار وي.

وړاندی له دې خخه چې د برذر په فعاله کيدو پیل وشي باید دا لاندي لوړنې کارونه تر سره شي:

- باید وکتل شي چې د تېلود رسولو نلونه ټینګ ترلي وي او هوا ونه لري.

- باید دا ډاډ موجود وي چې دود ایستونکي نل او د نوموري نل د پاکولو سورې د سوو ګازو د وتلو په وړاندی عايق دي.

- د بايلر د اورد خونې دروازه باید داسي ترلي وي چې د هغې خخه د اور خونې ته کومه اضعافي هوا وردنه شي.

د معمول په ډول د برذر د په کار اچولو او عيارولو کار د لاندي اقداماتو سره ملګري وي:

- د بايلر د فعالولو کار له دې خاي پیل کيږي چې د بايلر پر شاباندي د نصب شوي لوحې خخه د بايلر د تودو خي د توليد قدرت او یا هم د بايلر د تودو خي بار لوستل کيږي.

- وروسته له دې خخه د تېلود جريان او د جيټ اندازه د هغه فورمولو په مرسته محاسبه کيږي چې وړاندی د تېلود جريان او د جيټ د اندازې د تاکلو په بحث کي (3.2.8.3) مو ترينې يادونه وکړه.


## د تېل سېچلو تخنیک

- له دې خخه وروسته د برند عیارولو کار پیل کېږي. په دې اړه لو مری قدم د کتلاک له رویه د سون د هواد اندازی عیارول دي. په دې معنی چې د پکي پیک (که چیري موجود وي) او د جېټ په مخ کې پرته نتره بايد په هغه موقعیتو کي فرار و نیسي چې په کتلاک کې بنوول شوي دي.
- راتلونکی قدم د تېلود پمپ عیارول دي، چې دا کار له دوو پړاوو خخه جوړ دي:
  - 1- په لو مری پړاو کې د یوی خلا سنجونکی آلي په مرسته د پمپ منفي يا د کش فشار اندازه کېږي. نوموری فشار باید تر (0,4 bar) جګنه وي.
  - 2- په عین زمان کې د پمپ سره د یوه مانو میتر د تېلود په وسیله د پمپ مثبت فشار يا د تېلله کولو فشار اندازه کوي او د فشار د تنظیم د پیچ په مرسته يې د کار پر فشار عیاروی.
- اوس نو برتر چالانه کېږي او د سوو گازو مشخصات اندازه کېږي. د ستندرد بايلر په پیښه کې تر هغه وخته باید صبر و شی تر خود بايلر د او بود درجه د (60 °C) خخه جګه شي او بیا وروسته د اندازه کولو په کار پیل و شی. د نورو بايلر په صورت کې د برتر چالانه کولو لې، تر لې دوي دقیقی وروسته اندازه کول پیلوي.
- د سوو گازو د مشخصاتو د اندازه کولو خخه مقصد دا لاندی کارو سرته رسول دي:
  - د بايلر د اور په خونه کې نظر و سیستم ته د تېټا او یا لور فشار اندازه کول.
  - د بايلر په وروستی برخه کې چیري چې بايلر د دود کش سره تېل کېږي د تېټ فشار اندازه کول.
  - د خراج د دود د اندازی تاکل.
  - د کاربن ډای اکساید (CO<sub>2</sub>) د مقدار اندازه کول.
  - د کاربن مونواکساید (CO) د اندازی تاکل.
  - د سوو گازو د تودو خي د درجی اندازه کول.
  - د سون هواد تودو خي د درجی اندازه کول.

د تېل سېچونکو برند د پاره یوه اساسی مشخصه د خراج د دود د اندازی تاکل دي چې له ټولو خخه وړاندی باید سرته ورسیږي.

د معمول په ډول دا کار د یوه لاسی پمپ چې شکل يې د بایسکل پمپ ته ډير ورته دی سرته رسیږي. په نوموری پمپ کې د یوه کاغذی دایروي فلتر د اینسودو څای شته او همدارنګه په دې پمپ پوري یو فلزي فنري نل هم تېلې. دی چې د سوو گازو د نل مرکзи برخې ته (چیري چې بايلر ختمېږي او سوی گازونه تر تولو لوړه د تودو خي درجه لري) د گازو د نموني د اخستلو د پاره وړل کېږي.

په لاندی شکل کې د سوو گازو د پمپ یوه نمونه وګوري:

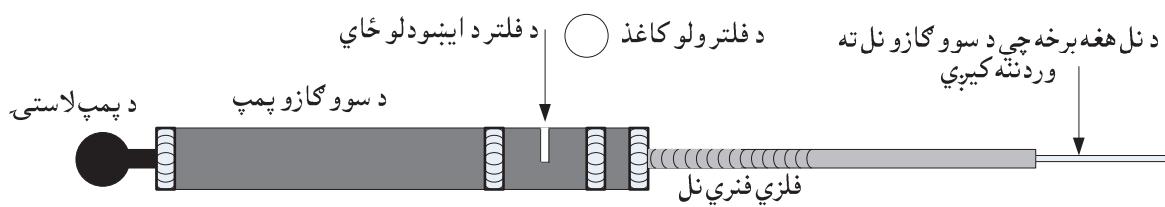

**29-شکل** د سوو گازو د پمپ شکل


د نوموری پمپ لاستي لس ئلې ترشا کشېږي دا سی چې نه ډير ژر او نه ډير ورو وي. وروسته له دې خخه د فلتر

## د تېل سیئولو تخنیک

پانه را خلی او توروالی بی د (BACHARACH) د مقایسوی پانی سره پر تله کوي. نوموری توروالی باید يا (1) اويا (0) وي.

د اندازه کولو نوموری پرسه دری ئەلی تکراروي او د هغوي خخه يوه وسطي نتيجه په لاس راوري. كه چيرى د فلتر توروالی تر (1) جگ وي نود تېلود پمپ د فشار په تغيير او يا هم د سون د هوا په ديرولو سره د فلتر توروالی تر (1) پوري تېتھي.

باید وویل شي چي د سوو گازو د نموني د اخستلو سورى باید د بايلر او دودکش په وصلونکي توتھي کي داسي قرار ولري چي د بايلر د ختم خخه يبي فاصله د وصلونکي توتھي د قطر دوه چنده وي. په دې اړه دا لاندي شکل وګوري:

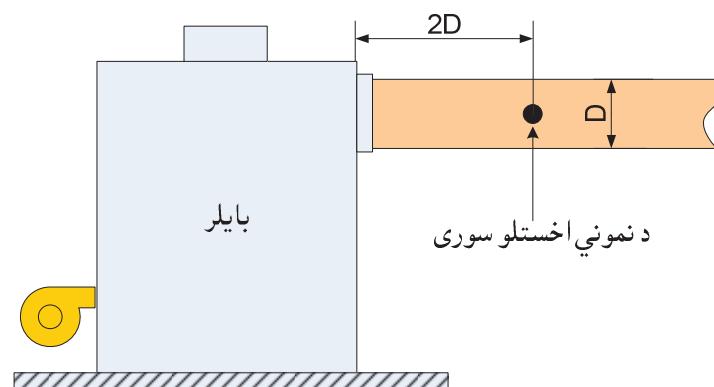


**30-شکل** د سوو گازو خخه د نموني اخستني د سورى موقعيت

همدارنگه د همدي فلتر له رویه په سوو گازو کي د تېلود پاتي شونو د موجوديت په هکله قضاوت کيربي (د تېلوباتي شوني د فلتر پرمخ د ژړو لکو په شکل په سترګو معلوم ميري).

- ددې نه وروسته د ( $\text{CO}_2$ ) مقدار اندازه کيربي. دې کار د پاره د معمول په ډول د یوه نښنه يې لوښي خخه کار اخلي چي په دنه کي يې د کاربن ډاي او کسайд حلونکي يوه سره رنگي ماده (KOH) پرته ده. نوموری لوښي د پخوانيو رېگي ساعتو شکل لري.

لاندي د دې ډول لوښي يو ساده شوي شکل وړاندي کيربي:

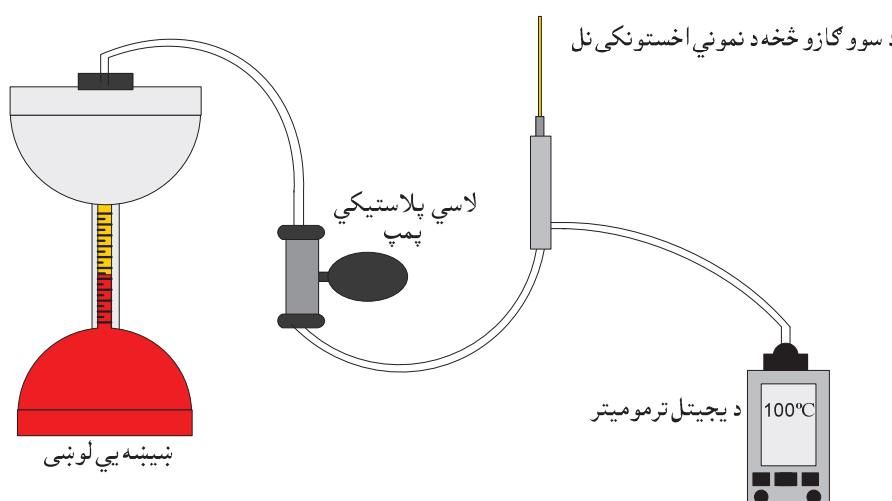

**31-شکل** د کاربن ډاي اکسайд د اندازه کولو لوښي

## د تېل سېچلو تخنیک

---

لکه چې د شکل خخه بسکاری د دې لوښي سره یو پلاستیکي لاسي پمپ او د هغه سره د سوو گازو خخه د نموني اخستلو نل وصل دی. د سوو گازو خخه د نموني اخستلو نل په عين حال کي د یوی صفری پا د یجیتال آلي سره هم وصل دی چې د هغې په مرسته د سون هوا او د سوو گازو د تودو خي درجه اندازه کېږي. د سون هوا د تودو خي درجه د بايلر مونتاژ دخونې د تودو خي درجه مساوی شمیل کېږي. نومورې درجه بايد د برنس په خنګ کي اندازه شي.

د دې دپاره چې د وتونکو سوو گازو د نل خخه په پوره اندازه سره گاز و نښنه یو لوښي ته پمپ شوي وي نو لاسې پمپ بايد (18) ئې کېښکنېول شي او بېرته خوشې شي.

نومورې لوښي ته د سوو گازو د پمپولو نه وروسته دا لوښي، ورو، ورو، خلور ځلي سرچپه او بیا راسته کوي تر خو چې په سوو گازو کي موجود کاربن ډاي اکساید په بشپړه توګه حل شي.

د کاربن ډاي اکساید د حليدو سره سمد مایع حجم ډيرېږي او کیداي شي چې د درجه لرونکي لوحې پرمخ باندي د منحل شوي کاربن ډاي اکساید اندازه ولوستل شي.

په عمل کي د کاربن ډاي اکساید اندازه بايد د ژړ برند پاره د (12,5%) خخه تر (13%) پوري او د شنه برنس د پاره د (13,5%) خخه تر (14%) پوري وي.

- د کاربن ډاي اکساید د اندازه کولو سره یو ځای د سوو گازو د تودو خي درجه هم د پورته یادي شوي د یجیتال آلي په مرسته اندازه کېږي.

- په اخر کي د سوو گازو ضایعات (Q<sub>A</sub>) او د بايلر د موثریت درجه (η<sub>F</sub>) د هغۇ فورمولو له رویه محاسبه کېږي چې د بايلر دپاره د اقتصادي محاسبو په بحث کي ترينه يادونه شویده (نهم فصل).

نومورې قيمتونه کیداي شي چې د یوه ځانګړي خط کش په مرسته چې د **سوو گازو شېېر** ورته وایې هم په لاس راوړل سی. دا خط کش د خوب رخو خخه داسې جوړ دی چې نومورې برخې یو دبل په مقابل کي د خو ځیدو وړ دی. که چېري د سوو گازو، برنس او بايلر یوشمير مشخصات معلوم وي نو په اسانۍ سره کیداي شي چې د دې خط کش په مرسته پرته له کومو محاسباتو خخه د سون د پروسې نور مشخصات پیدا کړل شي.

- د شنو برنس په هکله ډيره مهمه خبره د کاربن مونو اکساید اندازه ده. لکه چې معلومه ده دا ډول برنسونه حتی که چېري د اضعافي هواضریب ( $\lambda$ ) هم وي بیا یې هم د سون پرسه د خراج د دود د تشکیل خخه پرته پر مخ ځې، مګر په عین حال کي د کاربن مونو اکساید کچه یې کیداي شي چې ډيره جګه وي. نو ځکه د هغوي دپاره د کاربن مونو اکساید د اندازې کنترول حتمي دي.

- د بايلر شاته د تېټي فشار یاد کش د قوي د اندازه کولو وروسته بايد و کتل شي چې نومورې فشار د (0,05bar....0,1 bar) خخه ډيرنه وي (په دې هکله بايد د بايلر جوړونکي موسسيي غونتنې او مشورې له پامه ونه غور څول شي). که چېري د دود کش د کش قوه د پورته ذکر شوي اندازې خخه ډيره وي نو بايد نومورې دود کش د ھوا په مرستند ويه آلي باندي سمبالي شي.

بايد هيرنه کړاي شي چې د برنس عيارولو پورته یاده شوي پرسه د یوه مثال حیشت لري نو ځکه په هره مشخصه پښنه کي بايد د برنس جوړونکي موسسيي مشوري په نظر کي ونيول شي.

د برنس عيارولو او د سوو گازو د مشخصاتو د اندازه کولو پرسه بايد هر کال تکرار شي. د محاسباتو نتيجي بايد تل په یوه جدول کي چې د سوو گازو پرسه د کول هم ورته وایې درج شي.

لاندي د دا ډول یوه پرسه د کول نمونه د کتلو ور ده:

## د تېل سېئۇنکىي بىرندىمەنلىك

## 15- جدول: د تېل سېئۇنکىي بىرندىمەنلىك او عىارولو پروتوكول


د تېل سېئۇنکىي بىرندىمەنلىك او عىارولو پروتوكول				
د بايلر مشخصات				
د تودو خى دتولىد قدرت ( $\Phi_L$ )	د تولىد نىتىه	جوپونكىي موسسە	د بايلر دول (تىپ)	د بايلر نوم
د بىرندىجىتىمىش خصائص				
د تېلوجرييان ( $m^{\circ}$ )	د تولىد نىتىه	جوپونكىي موسسە	د بىرندىل (تىپ)	د بىرندىنوم
د بىرندىجىتىمىش خصائص				
				د جىيت اندازە
			Usgph	د جىيت اندازە
			Kg/h	
			l/h	
				د تېلپاشلو شەكل او زاوىيە
د اندازە كولو نتىيجى				
درىيم خل	دوھم خل	لومەرى خل	واحد	نوم
			bar	د تېلوفشار
			Pa يىا mbar	د دودايستونكىي نىل دكش فشار
			(0)(1) با	د خراج دود اندازە
			°C	د سونھواد تودو خى درجه $\Theta_L$
			°C	د سووگازو د تودو خى درجه $\Theta_A$
			%	CO <sub>2</sub>
			%	د سووگازو ضايىعات $q_A$
			%	د بايلر دتخنيكىي موثرىت درجه $\eta_F$
				يادونى:
				دلاسلېك ئاي

## د تېل سیئولو تخنیک

په او سنېي وخت کي د سوو گازو د انالیزد پاره د الکترونیکی آلو خخه په پراخه پیمانه سره ګتیه پورته کېږي.

نوموري آلي نه يوازي د تېلوبلكه د ګاز سیئولو آلو د سوو گازو د انالیز په ډيره اسانۍ او لوړ دقت سره سرته رسوي. دا ډول آلي د سوو گازو د انالیز نتيجې په خپلې د ډيجیټالي پردي باندي بنسيي او په عين حال کي د هغوي د چاپ امکانات هم لري.

د ددي ډول آلو خخه د یوه تصور د منع ته راتګ د پاره دا لاندي شکل مرسته کولاي سې:

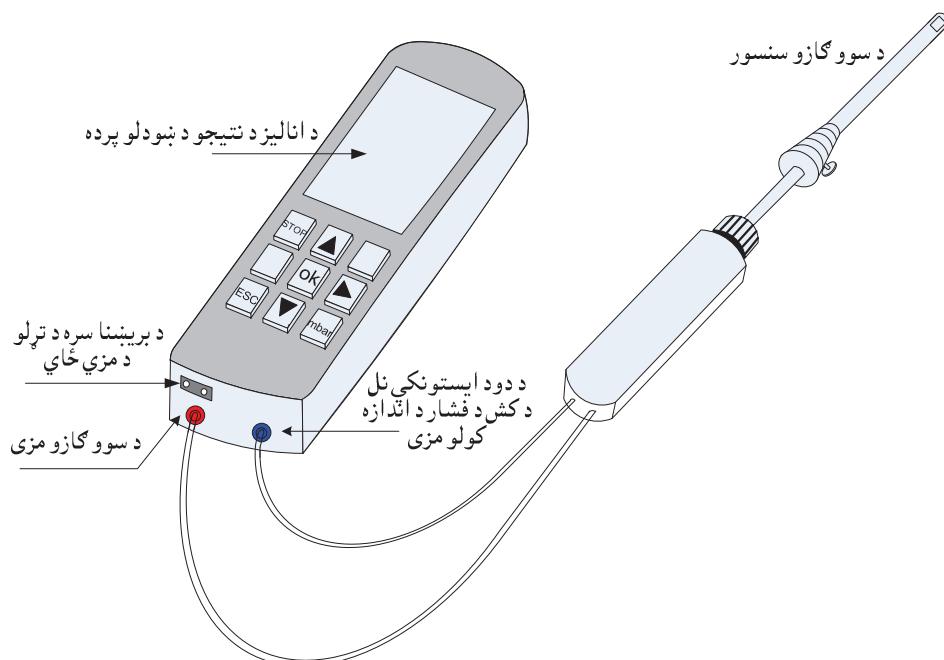

**32-شکل** د سوو گازو د انالیز ډیجیټاله آله

د سوو گازو د انالیز نتایج یوه وړو کي تېپ (پرینتر) ته (بیله مزی) انتقالیوېي. نوموري نتيجې د تېپولو نه وروسته د کاغذ د پانۍ پرمخ په تقریبې ډول سره د اسي بنکاري:

02.6.06	12:45:30	
د سون تېل ⇔ HEIZOEL		
د سوو گازو د تودو خي درجه ⇔ AT	.....°C	
د اکسیجن اندازه ⇔ O2	.....%	
د کاربن ډاي اکسайд اندازه ⇔ CO2	.....%	
د سوو گازو ضایعات ⇔ qA	.....%	
د بايلر د تخنیکي موثریت درجه ⇔ η	.....%	
د کاربن موно اکسайд اندازه ⇔ CO	..... ppm	
د اضعافي هوا عدد ⇔ λ	.....	
د دود ایستونکي کانال د کش قوه ⇔ Druck	..... hPa	
NO	..... ppm	

### 3.5 د بىرنا او بايلىرىنى كىنترول، د بىرندى كارد غلطىيە موندل

د بىرنا او بايلىرى كارد بى خطرە كولو، د انزىي د سېما او د چاپىريال د پاك ساتلو پە منظور باید لېتىرىبە پە كال كى يوچىل د هغوي د بېلاپلۇ بىرخو حالت او د كار خرنگوالى كىنترول شى.

د بىرنا او بايلىرىنى كىنترول باید د يوه مسلكى شىركەت لە خواتىرىسى او پەدىھكىلە باید د بايلىرى او بىرنا د جورپۇنكۇ موسىسو ھادىيات او مشورى لە پامەوانە چول شى.

پە عام ھول سەرە د بايلىرى او بىرندى ساتنى او خارنى پروسە لە لاندى بىرخو خخە جورپە:

- د بايلىرى پاكول.

○ د بايلىرى د بى خطرە كولو او تنظيمولۇ و سايلىولۇ كە د بايلىرى ترموستات، بى خطرە و ينتىيل او نورۇ د حالت او كار كىنترول.

- د دود اىستونكىي نل او يا كانال د حالت او كار كىنترول.

- د بىرندى بېلاپلۇ بىرخو پاكول او د هغوي د فعالىت كىنترول.

- د سوو گازو انانلىز.

د بايلىرى د پاكولو خخە مقصىد د تودو خى د ضايىعاتو د كچىي راتيتىول دى. باید ووپىل شى چى د بايلىرى پەداخلى سطحوباندى د خراجى د دود يو مىلىي متر پىندىوالى تر (6%) پوري د انزىي ضايىعات د ئانە سەرە لرى.

د جامدو او تېل سېچۇنكۇ بىرندۇ داخلى سطحىي د سون د مواد د پاتىي شونو خخە د يوه برس پە مرستە پاكوي. د خرىيدونكۇ بايلىرو پەر هغۇ بىرخو چى د خلاصىيدۇ وردى كىدaiي شى چى يوه اندازە تودى او بەتىرى شى.

وراندىي لە دې خخە چى د سوو گازو داندازە كولو كار پىيل شى، باید پەپىنېسول شى چى بىرندۇ خودقىيقىي كار و كېرى او د تودو او بۇ د تودخى درجه تر (50....60 °C) پوري جىگە ولارە شى.

ددې دپارە چى د سوو گازو د پىمپ پە دننە او د نورۇ اندازە نيونكۇ آلو پەر مخ د او بۇ (كندنسات) د تشكىيل مخە نى يول شوي وي نوتولىي اندازە نيونكىي آلىي باید پەپىنېسول شى تر خۇ هغوي د كوقىي د تودو خى تردرجي پوري تودى شى.

ھەدارنگە د اندازە نيونىي پە پروسە كىي د غلطىيە د كچىي د راتيتىولو پە منظور باید د سوو گازو سنسور د سوو گازو د نل مركز تە يورپل شى او د دود اىستونكىي نل د كش قوه باید هلتە اندازە شى چى نومورپى قوه ترقولو لور قىمت ولرى.

باید ووپىل شى چى د بايلىرى او بىرندى كلىنىي معمولىي كىنترول پە ارخ كىي كىدaiي شى چى د بىرندى كىنترول كار د چاپىريال د پاك ساتنى او يا كومىي بلى دولتىي ادارى لە لورى پە فوق العادە توگە هم ترسە شى. پە داسىي پەپىنې كىي اكتىريت بايلىرونە پە خپىل مخ باندىي يوه ھانگىرى تكمەللىرى چى د هغىي پە كېنىكېسولو سەرە د بايلىرى او بىرندى كارد تنظيم او تغىير تېول و سايلى د فعالىتە خخە لويپى او بىرنا او بايلىرى يوازى د سوو گازو د اندازە كولو لە پارە كار كوى.

كلە چى د بىرندى كلىنىي عادى كىنترول د لە خپىل كار پىلوي نو هغوي د معمول پە ھول د بىرندى چكولو يوپروگرام د ئانە سەرە لرى چە پە هغە كىي د اپوندە كارو ترتىيە بىسۈول شوي وي. د چكولو د داسىي يوه پروگرام نۇمنە كىدaiي شى چى پە لاندىي ھول سەرە وي:

1- د بىرندى او سىنى حالت او د كارد خرنگوالى كىنترول. ددىھد دپارە د بىرندى چالانە كول، د سوو گازو

## د تېل سېچلو تخنیک

---

- دانالیز سرتەرسول او د سوو گازو و پروتوكول ته د نوموری انانالیز د نتیجو رسول.
- 2- د لمبی د خارني د آلي د فعالیت کنترول (نوموری کنترول په دې ډول سره صورت نیسي چي د برند کار په وخت کي د لمبی د خارني آله له خپلی لاستي خخه را اخلي او په یوي توري تکي بې مخ پتھوي. په نتیجه کي بايد د اور لمبه په سملاسي ډول سره مړه شي. تريوه تاکلي وخت وروسته بايد د سون اتمات کوبنښ و کړي چي لمبی ته بيرته اور واچوي.
- 3- د بريښنا د عمومي سوچ بورد خخه د تولي د ستگاه ګلول او د بريښنا د ساكت خخه د برند پلک ايسټل. په عين حال کي د داسي تدابيرو نيوں چي سهواً د ستگاه بيرته چالانه کيدو مخه و نيسى.
- 4- برنته د تېلو د جريان تړل.
- 5- د تېلو د نلو او د هغوي د اړونده و سايلو عمومي کتنه.
- 6- د تېلو د فلتريپاکول او د اړتيا سره سم د هغه نوي کول.
- 7- د تېلو د پمپ د داخلي فلتريپاکول او که ضرورو وي نو د هغه بدلوں.
- 8- د تېلو بريښنا يې مزو، ساكتو او ارتباطاتو عمومي معانيه.
- 9- د ترميم او کتنی موقعیت ته د برنراوستل او د هغه د تېلو برخو لکه د پکي د پونښنه، د پکي د خرخ، د تېلو او هوا د ګډولو د سبیستم، د جبتد لاستي او د اور اچونی د الکترودو پاکول.
- 10- د اور د نل خلاصول، د اور د نل په دتنه کي د نتري خلاصول او د دې خخه وروسته د تېلو د جبتد نوي کول (نوی جيit بايد د اسي مونتاژشي چي د جبتد په دتنه کي هوا بند پاڼه نه شي).
- 11- د برند کتلاک له مخي د جبتد، نتري او اور اچونی د الکترودو ترمنځ د فاصلو کنترول.
- 12- د اور اچونی د الکترودو کتل او د ضرورت په وخت کي د هغوي تبديلول.
- 13- د پکي د پیک د موقعیت کتل، د برند تېلو هغوي برخو یوار کتنه چي په نت او بولت تړلي دي.
- 14- د بايلر په دروازه کي د برنته بيرته ځای په ځای کول.
- 15- د بايلر د اور د خونی او د دباندي له خوا خخه د برند اور د نل پاکول.
- 16- د برنسره د تېلو د نلو او د تېلو د فلتري بيرته تړل او د هغوي د عايق والي کنترول.
- 17- بايلر او برنته بيرته بريښنا ورکول.
- 17- د بايلر پر سرباندي د کنترول او تنظيم د آلي د فعالیت کتنه او کنترول.
- 18- د برنته چالانه کول او د سوو گازو د انالیز سرتەرسول، د اړتيا په وخت کي د تېلو د فشار او د سون هوا په مرسته د سوو گازو د نتیجو سمون.
- 19- پروتوكول ته د برنراو بايلر د وروستي حالت او د سوو گازو د نوو نتیجو رسول.
- د برنر په کار کي د غلطیو موندل او د هغوي اصلاح د هر برنر په ډول او خصوصیاتو پوري اړه لري. په دې هکله د برنراو بايلر جو پونکي موسسه توله د اړتيا و په معلومات د رانیونکي شخص او یا موسسي په واک کي ورکوي.
- د برند کاري شمير غلطی، چي د تېلو، هوا، بريښنا او یا هم د تنظيم او کنترول د و سايلو د فعالیت سره اړه لري کيدا ي شي چي د بايلر خخه د ګتني اخستني د مسلکي پرسونل په وسیله اصلاح شي. د غتو نو اقصو اصلاح او د برنسره اساسی ترميم بايد د برند تولیدي موسسي د سرويس او خدماتو د ادارو او یا په بهر کي د هغوي دنمايند ګيو له لوري تر سره شي.
- په دې هکله بايد د برنر جو پونکي او یا خرخونکي موسسه و رانیونکي ته د اوږدې مدي د پاره ګرنې ورکړي.

## د تېل سېچلو تخنیک

لاندی په عام ډول بيو شمیر داسي غلطی او د هغويي د اصلاح لاري چاري په ګوته کوو چي د اکشرو برنو د پاره تپیک دي. دا ډول لبرو او ډيروغلطیو د ليري کولودنده د معمول په ډول د بايلر خخه د ګتني اخستني د فني کار کونکو په غاره ۵۵:

○ برنر نه چالانه کېږي بیله دې خخه چي د بايلر پر سرد خطر سور گروپ روبانه وي.  
علتونه:

- 1- برنر ته هیڅ برینبنا نه راخي.
- 2- د تودو خي د درجي د لوړيدو مخنيونکي، بي خطره آله چي د بايلر پر سرباندي نصب ده ګل ده.
- 3- د بايلر د تنظيم آله پر صفر ولاړه ده (د تودو خي د تولید د پاره غونښنه وجود نه لري).
- 4- کېږي چي د تېلوا تو دونکي آله جوره نه وي.
- 5- د سون اتمات جوره ده.

د حل لاري:  
 1- د بايلر فيوز باید وکتل شي، د برینبنا ټول ساكتونه او مزي دي کنترول شي.  
 2- د تودو خي د درجي د لوړيدو د مخنيونکي آلي د بيرته فعاله کيدو تکمه دي کښیکښول شي.  
 3- د بايلر د تنظيم آله دي وکتل شي چي ګل نه وي.  
 4- د تېلوا تو دونکي آله باید وکتل شي او که ضروري وي نو باید نوي شي.  
 5- د سون اتمات دی نوي شي.

○ برنر نه چالانه کېږي مګر د بايلر پر سرد خطر سور گروپ روبانه ده.  
علت:

1- د برنر موتور او یادی کندنسر جوره ده.  
د حل لاره:

1- موتور او یاد موتور کندنسر باید تبدیل شي.

○ برنر چالانه کېږي ولې لمبه منځ ته نه راخي.  
علتونه:

- 1- د اور اچونی الکترودونه صحیح ځای پر ځای شوی نه دي.
- 2- د اور اچونی الکترودونه چېل دي.
- 3- د اور اچونی د الکترودو عایق قشر خیری سوی دي.
- 4- د اور لګولو ترانسفرمر جوره ده.
- 5- د اور اچونی د آلي لینونه خراب دي.
- 6- مګنیت وینتیل خراب دي.

7- د تېلوا پمپ تېل نه پمپوي ځکه چي د تېلوا په ذيرمه کي تېل نشه، د ذيرمي د تل خخه تېل کشونکي وینتیل يا د تېلوا ژرترونکي وینتیل بند دي او یاد تېلوا نلونه بند دي.  
8- د برنر جېټ جوره ده.

د حل لاري:  
 1- د اور لګولو الکترودونه دي وکتل شي او د برنر د کتلک او پاسپورت له رویه دي بيرته عیار شي.  
 2- د اور اچونی الکترودونه باید پاک شي.  
 3- د اور اچونی الکترودونه باید تبدیل شي.

## د تېل سېچلو تخنیک

- 4- د اور لگولو ترانسفر مردي نوي شي.
- 5- د اور اچوني د آلي لينونه باید تبدیل شي.
- 6- مگنيت وينتيل باید نوي شي.
- 7- په پمپ پوري دی یو مانوميتر او یو واکوم ميتر (خلاسنجونکي آله) و تړل شي او ودي کتل شي چې پمپ د اړتیا ور فشارونه جوروی او کنه؟  
د تېلو نلونه باید پاک شي، د تېلو ذيرمي ته باید تېل ورسول شي او اړونده وينتيلونه بی باید پاک شي.
- 8- د برنسټ جېټ دی نوي شي.

○ د تېلو پمپ تېل نه شي پمپولاي.

علتونه:

- 1- هغه وينتيل چې د تېلو د فلتر مخ ته نصب دي تړلې دی.
- 2- د تېلو فلتر بند دي.
- 3- د موتور او پمپ نښلونکي خراب دي.
- 4- د تېلو کشونکي نل سوری (لیک) دي.
- 5- د تېلو راډونکي او رونکي نلونه په غلط ډول یو د بل پر خای تړل شوي دي.
- 6- د تېلو د کشولو خواته لور منفي فشار وجود لري ( $>0,35 \text{ bar}$ )

د حل لاري:

- 1- د تېلو د تړلو او خلاصولو وينتيل باید په بشپړه توګه خلاص شي.
- 2- د تېلو فلتر او د تېلو د پمپ په دنه کي خای پر خای فلتر دواړه باید پاک شي.
- 3- د موتور او پمپ نښلونکي دي نوي شي.
- 4- د تېلو نلونه دی وکتل شي او پر هغوي باندي نصب وينتيلونه دی ټینګ (ټېټ) شي.
- 5- د تېلو نلونه دی د تېلو د پمپ پر مخ باندي د موجودو علامو له رویه صحیح و تړل شي.
- 6- د تېلو د کشولو او بیرته وړلو د نلو قطر دي وکتل شي چې د برنسټ او د تېلو د پمپ په اسنادو کي د راغلو لارښونو سره سم غوره شوي او که نه؟

○ برنسټ چالانه کېږي مګربیا هم تېل هیڅ نه پاشر کېږي او د تېلو د پمپ مانو ميتر صفر بنيي.

علتونه:

- 1- د تېلو پمپ خراب دي.
- 2- د تېلو د کش نلونه خراب دي.

د حل لاري:

- 1- د تېلو پمپ باید نوي شي.
- 2- د تېلو د رسولو نلونه دی نوي شي.

○ برنسټ چالانه کېږي، مانوميتر فشار بنيي مګر تېل بیا هم نه پاشر کېږي.

علتونه:

- 1- د تېلو جېټ بند دي.
- 2- مگنيت وينتيل نه خلاصېږي.

- 3- د لمبي خارونکي آله ته د الکترو مقناطيسې تاثيراتو په وجهه په اصطلاح کومه غولونکي پردې روبنایي رسېږي.

د تېل سیخلو تخنیک

- #### 4- د لمبی خارونکی آله خرابه ده.

د حل لاري:

- ۱- د تېلو جىپت باید تېدىيل شى.

- ۲- د مگنیت و ینتیل گوپک باید نوی شی.

- 3- د اور اچونی لینونہ یا ید دلمبی د خارونکی آلی د لینو خخه لیری و ساتل شی۔

- 4- د لمبی خارونکی آله باید نوی شی.

۰ بزر چالانه کیوی، لمبه تشکیلیوی مگر تریوی لنده مدبی و روسته بیرته مرده کیوی.

علتونه:

- د تبلو نلو نه هو الري.

- 2- د تبلو د یمیں فشار ڈیر تیت دی۔

- 3- د تبلو یہ ذیر مہ کی اوپہ شتھ.

- 4- دلبری ہوا یہ سب د اور لمبہ پیرہ تاریکہ ڈھ۔

- 5- د لمی، د خارنی، آله چته له ده.

- 6- دلمبی د خارنی آله خرایه ده.

- 7- د سون اتومات کار نه کوی.

د حل لاری:

- ۱- د تبلو نلو نه یايد یه شیره تو گه د هو ا خخه خالی، شی:

- 2- د پمپ فشار پاید د هغه پر کاری فشار باندی عیار شی:

- 3- د تبلو د ذيرمی، خخه دی اویه و ایستل شی:

- ۴- د هوای اندازه باید د پرنر د پاسپورت او د پرنر خخه د گتی اخستنی د کتابچی د لار بیوونو سره سم عیار شی.

که چیری د هواد اندازی ه پر تغیر ته ارتیا وی نودا کارد پکی د ییک د موقعیت په تغیر ورکولو سره سرته

رسپیری او که چیری د سون هوا و پیری لری اندازی تغیره ضرورت وی نو د هو اوتیلود گکولو یه سیستم

پوری د مریبو طی نتری په شا او مخ ته ورلو سره دا کار تر سره کیری.

- 5- د لمبی د خارنی آله باید پاکه شی.

- 6- د لمبی د خارنی آله باید نوی شی.

- #### 7- د سون اتومات پايد نوي شي.

3.6 د سوند تبلو ذیرمه کول

په هر هیواد کي د سون د تبلود ذيرمه کولو په هکله يو شمیر نورمونه، غوبنتني او لارښوونې شته دي چې باید حتمي مراعات شي. د ډورتنېو غونستنو پېښت د تبلود صحیح ذيرمه کولو خخه مرام دلاندی تکي دي:

- تېلۇ ذېرمى بايد داسىي جورپى شى چى دويى د تولۇ هفو مىخانىكى ، ترمىكى ، او كىيمياوی تاثيراتو پە وراندى پىاپورى پاتەشى كوم چى نومورى ذىرىمى د خېل كارپە تولە مەدە كى ورسە مخامخ كىبىرى . تېل بايد پە هيچ صورت خاورى او يا تەمەنلىكى لاندى او بۇ تە سرايت ونه كېرى . لەك چى بىنكارە دە يو ليتر تېل كولاي شى چى يو مىلييون ليتر او بە كىرى كېرى . د تېلۇ پە وسىلە د كىرى شوي مەنلىكى او يا چەتىلۇ شۇو او بۇ د بىرته پاكولۇ كار دلۇرۇ لەكىستۇنو او د ڈېر وخت د ضايع كولۇ سەرە ملگۈرى دى .

د یادولو و پر ده، په هغۇ ساھو كى چى تر مەنكى لاندى او بە تر دولتى رسمى ساتنى لاندى وي، ياخو اصلًا

## د تېل سېچلو تخنیک

د تېل د ذیرمو چورول اجازه نشه او که په ئینو ساحو کي بی اجازه هم وي نو د هغوي د پاره د تېل او د اندازه محدوده وي.

- د تېل د ذیرمو چورول او د هغوي خخه گته اخستل باید په دې ډول سره وي چې د موظف پرسونل او یا هم د نورو و ګړو د پاره د اور او یا چاودنې خطر منځ ته رانه شي.

- د تېل د ذیرمي باید د کنګل و هلو خخه په امان پاته شي تر خود بهيدو او د فلتراخخه د تيريدو تو ان د لاسه ورنه کري.

- د تېل د ذیرمي باید د داسي موادو خخه جوري وي چې د لمد وړانګو د تيريدو وړتیا ونه لري او یا باید د نومورو ذیرمو خارجي سطحي داسي رنګ شي چې تېل د نومورو وړانګو د تاثيراتو خخه وساتل شي.

د نومورو ذیرمو د دبوالو د جورښت له مخي کیداي شي چې دا لاندي تانکرونې سره بیل شي:

- یو لایه تانکرونې چې دبوالونه بی د یوی مادې خخه جورشوي او یو قشر لري. نوموري ذیرمي باید د تېل دراټولولو په یوه تپ کي خاپرخاپي شي. د ذیرمي د دبوالو د سورې کيدو په پېښه کي نوموري تپ توې شوي تېل ساتي او مئکي ته بی د تيريدو خخه مخنيوي کوي.

- دوه لایه تانکرونې چې دوه دبواله لري. نوموري دبوالونه کیداي شي چې د یوی او یا هم د بېلا بلو مادو خخه جوروي.

- تانکر په تانکر کي سيستم. د دې ډول سيستم داخلې تانکر د مثال په ډول سره د پولي ايتيلين خخه او خارجي پونس بی د زنګ نه و هونکي او سپني خخه جوروي. نوموري خارجي پونس په عين حال کي د تېل د راټولولو د تپ دنده هم سرته رسوي.

د تېل د ذیرمو د مونتاژ دخاپ له مخي دوه ډوله ذیرمي د بیلیدو وړ دي:

1- د مئکي د سر ذیرمي

2- ترمئکي لاندي ذیرمي

لاندي په لنډه ډول سره د پورته ذکرشوو ډلو هري یوی ته یوه کتنه کوو:

### 3.6.1 د مئکي د سر ذیرمي

د مئکي د سر ذیرمي هم پردوو ډلو ويشل کېږي:

I- په ازاده هوا کي دريدونکي ذیرمي

II- د ودانۍ په دنه کي ولاري ذیرمي (هغه ذیرمي چې په تهکوي کي خاپرخاپي کيږي هم په همدي ډلي کي رائي)

په ازاده هوا کي دريدونکي ذیرمي معمولاً د صنعتي مقصدونو د پاره په کارلوېږي. په مدل شوي توګه دا ډول ذیرمي استوانه ئي شکل لري او د او سپني خخه جورېږي. پورته ياد شوي استوانه ئي تانکرونې کیداي شي ولار او یا هم پراته، یو لایه او یا هم دوه لایه وسی.

په او سپنيزو تانکرو سربيره دا لاندي تانکرونې هم د مئکي په سرد تېل د ذیرمو په حیث د ګتني ډګر لري:

- د وروکو تانکرو بطيه (کتار) چې د پولي ايتيلين (PE) او یا پولي اميد (PA) خخه جوره وي.

- په تهکوي کي ولډنګ شوي تانکر

## د تېل سېچلو تخنیک

- GFK تانکرونه چي د مصنوعي موادو خخه جوړ دي ولی نوموري مصنوعي مواد د ئانګرو نښنې ئي انساجو په مرسته غښتلي شوي وي.


دا زادي هوا په پرتله د دانۍ په دنه کي د تېلو د ذيرمي ئاي په ئاي کول ډير عموميت لري. په دې هکله دلاندي درو حالتو خخه يادونه کولای شو:

**1- د اوسيدنې په کورو کي د سون د تېلو ذيرمه کول:** د اوسيدنې په خونو کي د 100 لیتره تېلو ذيرمه کول اجازه ده. که چيري د سون تېل د خلور ګيلنو په منځ کي ساتل کېږي نود اوسيدنې په خونو کي یوازي 40 لیتره تېل ساتل اجازه ده.

**2- د بايلر د مونتاژ په خونه کي د تېلو ذيرمه کول:** که چيري د یوه بايلر د تودوخي د توليد قدرت تر 50 کيلو واهه پوري وي نود هغه د مونتاژ په خونه کي تر 5000 لیتره پوري تېل ذيرمه کيداي شي. په دې صورت کي د مونتاژ خونې په هکله کومي ئانګري نوري غونبتنې نه وړاندي کېږي. یوازي که چيري د تېلو ذيرمه د مصنوعي موادو خخه جوړ وي نو د بايلر د مونتاژ خونې په اړه د ټئينو اضعافي غونبتنو مرااعات ته اړتیا شته. دا غونبتنې چي د تېلو د پاره د یوه جدا ګدام په هکله هم طرح دي، لېڅه به وروسته توضیح شي.

د بايلر او د تېلو د ذيرمي تر منځ فاصله باید لېټر لېډه یو مترو وي. که چيري د هغوي تر منځ یوه متر فاصلې د پريښو دلو امکان موجود نه وي نو باید د هغوي په منځ کي د خبتو یو دبوال او یا هم د اور په وړاندي یوه عايقه تخته ودرول شي.

که چيري د تېلو ذيرمه یو لایه وي نو باید هغه د تېلو د راټولولو په یوه تپ کي ئاي پر ئاي شي. لاندي د دا ډول ذيرمي یو شکل د کتلواړي د:

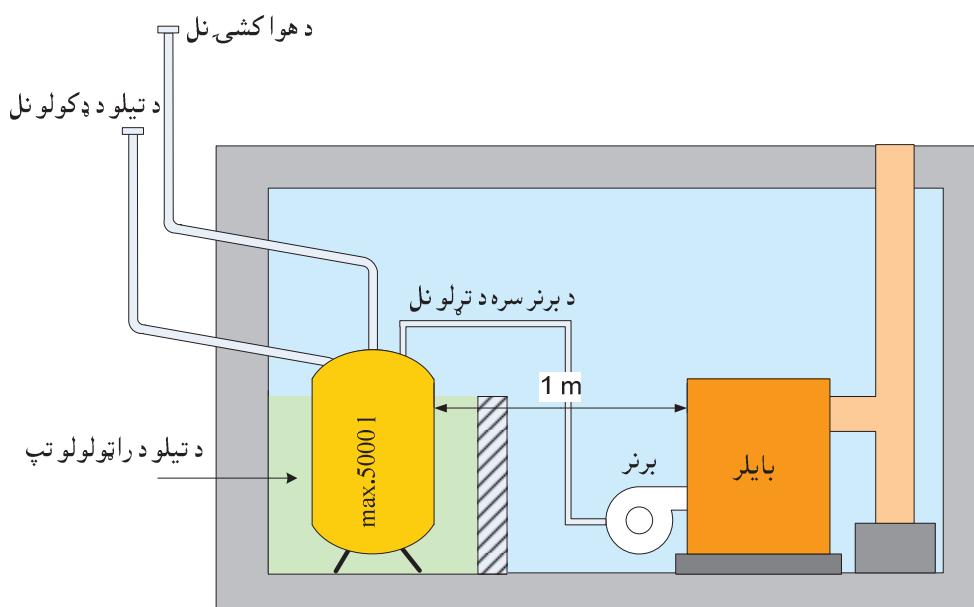

**33-شکل** د بايلر په خونه کي د تېلو د ذيرمي درول

**3- په یوه جدا ګدام کي د تېلو د ذيرمي درول:** که چيري د تېلو د ذيرمي حجم تر 5000 لیتره ډير وي نو دا ډول ذيرمي باید په یوه جدا ګدام کي ئاي پر ئاي شي. د نوموري ګدام خخه باید د نورو مقصدونو د پاره ګتېه پورته نه سی. په جدا ګدامو کي تر 100000 لیتره پوري تېل ذيرمه کيداي شي.

## د تېل سېچلو تخنیک

د تېل گدام باید د لاندي غونبستني پوره کري:

- د دې ډول گدام د ډوالونه، فرش او پونښن باید د اور په وړاندي لپتر لړه 90 دقیقي مقاومت ولري.
- د دې گدام د پونښن او د ډوالو خخه یوازي د تېل ډکولو نل، د هوا کشي نل، د برنسره د تېل نل، د کور تودولو، او بورسولو او د کانالیزا西يون نلونه د تيريدو حق لري.
- د تېل گدام باید د تهويي سیستم ولري.
- د تېل گدام باید د باندي له خوا خخه د اور وژني د موظف پرسونل له خوا د اور وژني د مواد د شيندنې امکانات ولري.
- د گدام فرش باید د اسي کانالونه يا وړوکي ويالي ونه لري چي د هغوي په وسیله تېل د نوموري گدام خخه د باندي ووزي. که چيري د اسي کانالونه موجود وي نو هغوي باید د تېل د بيرته را ګرزو لو په آلو سمبال وي.
- د گدام دروازه باېل لپتر لړه 30 دقیقو په اوږدو کي د اور په وړاندي مقاومت ولري.
- د گدام دروازه بايد پخپله تېل کیدونکي وي او یوازي د تښتی په لوره خلاصيدو ورتیا ولري.
- پر دروازي باندي باید د تېل د گدام نوم واضح لیکل شوي وي.
- د گدام د باندي باید د اور وژني یوه آله موجوده وي.

که چيري د تېل ذيرمه یو لايه وي نو بیا هم د تېل د راټولولو د یوه تېل جورول حتمي ګنيل کيرې. نوموري تې د او سپنيز کانكريت او يا هم د خښتو خخه جو پېږي. د تېل شاو خوا د یوه دري لايه محافظطي پلستره په وسیله پونسل کيرې. نوموري پلستره د اسي رنګ ورکوي چي د تېل په وړاندي پوره مقاومت ولري او يا هم د تېل مخ د مصنوعي مواد د یوه د اسي قشر په وسیله پونسي چي د تېل د تيريدو په وړاندي عايق وي.

د ذيرمي تې باید وکولاي شي چي د ذيرمي د سورې کيدو په صورت کي د ذيرمي تېل تېل وساتي. که چيري د تېل د څو ذيرمي یو دبل په اړخ کي د اسي ولاړي وي چي د هغوي په دنه کي تېل د یو ذيرمي خخه بلې ذيرمي ته د تيريدو لاره ونه لري نو د تېل تېل د تېل د راټولولو لوبي ذيرمي د تېل د راټولولو توان ولري. په هر حال د تې حجم باید د تېل د چو د حجم تر (10%) لړنه وي.

که چيري د تېل د ذيرمو کتار یو بل ته د تېل د تيريدو نلونه ولري نو د ذيرمو دا ډول کتار د یو ذيرمي په خير ګنيل کيرې. په دې صورت کي د تې حجم باید د تېل د ذيرمو د تېل د حجم په اندازه وي.

### 3.6.2 ترمئکي لاندي ذيرمي

د ترمئکي لاندي ذيرمو د پاره استوانه ئې او یا کروې شکله تانکرونې په کاراچول کېږي. کروې لوښي د مئکي د وزن او فشار په وړاندي ترا استوانه ئې لوښو لور مقاومت لري.

په منل شوي توګه دا لاندي تانکرونې د ترمئکي لاندي ذيرمو په حيث د ګتي اخستني وړ دي:

- یو لايه او سپنيز تانکرونې

- د اهن کانكريت خخه جو پېښې یو لايه تانکرونې. دا ډول تانکرونې یو پونس هم لري چي د مصنوعي مواد د خخه جو پېښې وي. همدارنګه دا ډول تانکرونې د سورې کيدو په وخت کي د لیک د سکنال په آلي باندي هم سمبال وي.


## د تېل سېچلو تخنیک

- دوھلايە پلاستيکي تانکرونە چي مصنوعي مواد يي د خانگرو بنيښه ئي انساجو په مرسته پياورې شوي وي.  
دا ډول تانکرونە چي د (GFK) په نامه ياد پېري د لېک د سکنان آله هم لري.

د تانکر د ئاي په ئاي کولو په وخت کي باید دا لاندي چاري ترسره شي:

- د تانکر د ئاي پر ئاي کولو خخه وړاندي باید وکتل شي چي نوموري تانکر د انتقال په وخت کي کومه صدمه نه وي ليدلي.
- تانکر باید په خپل تول اوږدوالي کي برابر پر مئکه کښيښو دل شي (تر تانکر لاندي فرش با بد کنه ي او کپري ونه لري).
- تانکر باید د خپل سريپون په خوا د (1%) په شاوخوا کي ميلان ولري.
- تانکر باید د هري خوا خخه د لبترلبه (20 cm) خاورو او يا رېگو (چي ډيره ونه لري) په وسیله ويونېل شي.
- په هغه ئاييو کي چي د ترمئكى لاندي او بو سطحه جگه وي او ياد سيلابو دراتگ خطر موجود وي باید د تانکر د ئاي په ئاي کولو په هکله نور اوونده اقدامات ترسره شي.
- د گاونېي ودانېي او نورو ساختمانى عناصر و خخه د تانکر فاصلې باید په لاندي ډول سره وي:  
- د تانکر او د گاونېي مئكى تر پولي پوري باید لب لبه (1m) فاصله موجوده وي.  
- د تانکر او د ترمئكى لاندي عمومي شبکو تر منځ هم باید لب لبه (1m) فاصله موجوده وي.  
- د تانکر او د ودانې ترمنځ باید لبترلبه (1m) فاصله موجوده وي.  
- د تانکر او د مئكى د سطحي ترمنځ باید (0,80m) فاصله پريښول شي. که چيري د ترمئكى لاندي تانکر پر سرباندي موټر تيرېږي نو باید پورته ياده شوي فاصله تر یوه متري پوري ډيره شي.  
- تانکر ته د ورکښته کيدو د پاره باید یو سورى پريښول شي چي قطرې لبترلبه (1m) وي. نوموري سورى با بد په هر حال د تانکر تر سريپون لبترلبه (20 cm) لوې وي.

نوموري فاصلې په لاندي شکل کي ليدل کيرې:

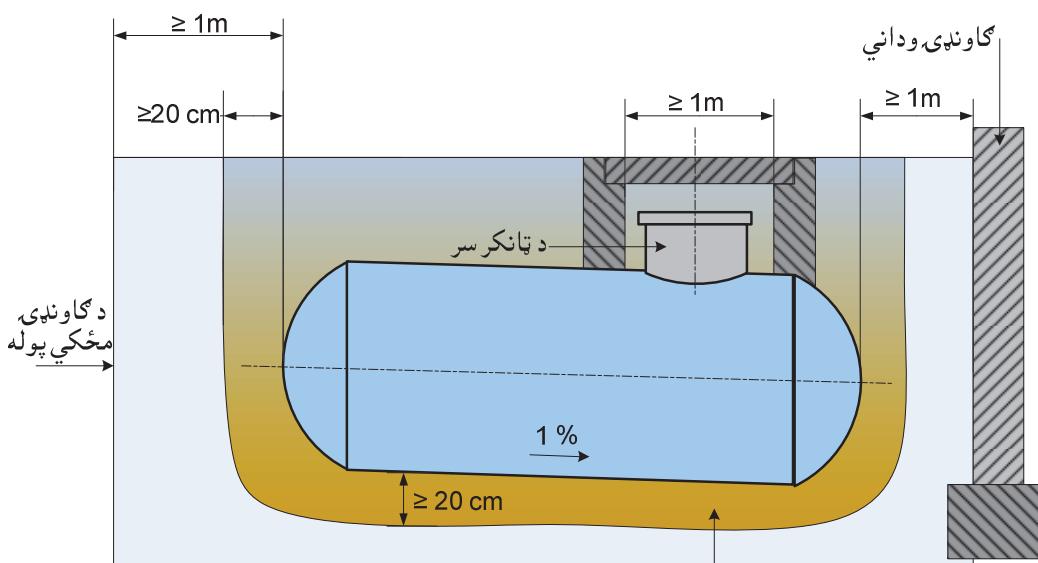

ريگ (د شګو اندازه باید تر دوھ ملي متره پورته نه وي)

**شکل 34- د شاوخوا ساختمانى عناصر و خخه د تانکر فاصلې**

## د تېل سېچلو تخنیک

د تېل توپانکرونه د خپل شکل له مخي دري ډوله دي:  
ستندرد توپانکرونه، د خو ټوپو خخه جورشوي توپانکرونه او د توپانکرو بطريه. په لند ډول سره د هغوي د جورښت و خرنګوالي ته یوه کتنه کوو:

### 3.6.3 ستندرد توپانکر


ستندرد توپانکر په یوی فابريکي کي جورېږي او د اړتیا وړ ټولو و سايلو سره پوهای د مونتاژ ډګرته راول کيرې. د نوموري توپانکر یوه نمونه په 34-شکل) شکل کي د کتو وړد.

### 3.6.4 د خو ټوپو خخه جورشوي توپانکر

دا ډول توپانکر د خو ټوپو خخه جورې او په مخامنځ ډول سره د مونتاژ په ئاي کي تړل کيرې. نوموري توپانکر د معمول په ډول د هغه تهکوئي دپاره په نظر کي نیول کيرې چي د هغې دننه ته د یوه جور توپانکر د داخلو امکان موجود نه وي.

دا ډول توپانکرونه د اوسيپني او یا هم د مصنوعي موادو خخه جورې. هغه تختي چي نوموري توپانکرونه ترينه جور ډي يا صاف او یا هم پروفيل لرونکي (تاو راتاو) وي. د دې توپانکر دننه د زنگ نه و هونکو رنګو په وسیله رنګوی. نوموري توپانکرونه تر (100000) لیتره پوري د سون تبل ذیرمه کولای شي.

لكه وړاندي چي مو هم یادونه و کړه، د یو لایه توپانکر دپاره باید د تېلولو یو تپ په نظر کي و نیول شي.  
په لاندې شکل کي د پورته یاد شوي توپانکر جورښت بنوول شوي دي:

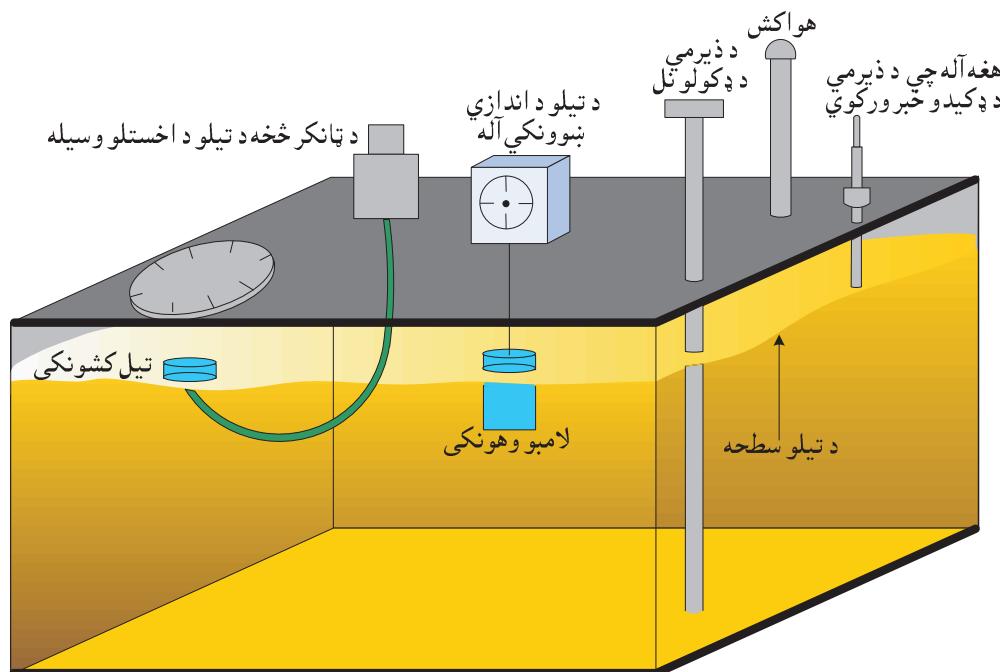

35-شکل د خو ټوپو خخه جورشوي توپانکر

### 3.6.5 د توپانکرو بطريه يا د توپانکرو کتار


دا ډول توپانکرونه د اوسيپني، پولي ايتيلين (PE)، پولي اميد (PA) او یا هم (GFK) خخه جورې. په وروستيو وختو کي د مصنوعي موادو خخه جورشوي توپانکرونه ورو، ورو د اوسيپنيزو توپانکرو ئاي نيسې. د دې ډول توپانکرو بنېګنه داده چي هغوي په اسانې سره د هغې خونې منځ ته وړل کيرې چي دروازه او کړکي بې له وړاندي خخه نصب شوي وي.

## د تېل سېچلو تخنیک

همدارنگه په راتلونکي کي د هغوي د پراختيا او د شمیر د ډیرولو امکانات هم موجود وي.  
د بېي له پلوه هم دا ډول تانکروننه د نورو په پرتله مناسب دي.

که چيري نوموري تانکروننه او سپني او يا (GFK) خخه جور وي نو کيداي شي چي د هغوي 5 تانکره د يوی  
بطريي په شکل يو د بل سره و تړل شي. او که چيري تانکروننه د مصنوعي موادو خخه جور وي نو د هغوي 25  
تانکروننه يو دبل سره داسي تړل کېږي چي په هر کتار کي بېي 5 تانکره ئاي پر ئاي وي. د بطريي مجموعي حجم  
باید تر 25000 لیتره ډيرنه وي.

که چيري تانکروننه د روښانه او شفافه موادو خخه جور وي نو باید د لمد ور انګو خخه و ژغورل شي.  
د يو لایه تانکرو د پاره باید د تېلود راټولولو يو تپ په نظر کي ونيول شي. دوه لایه تانکروننه، دوه تانکره  
سيستم (يو تانکر د بل تانکر په دنه کي) او همدارنگه (GFK) تانکروننه پورته ياد شوي تپ تهارتیا نه لري.  
په لاندي شکل کي د مصنوعي موادو خخه جوره شوي يوه بطريي له ليدل کېږي چي د تېلود راټولولو د يوه تپ په  
منځ کي ئاي پر ئاي شوي ده:

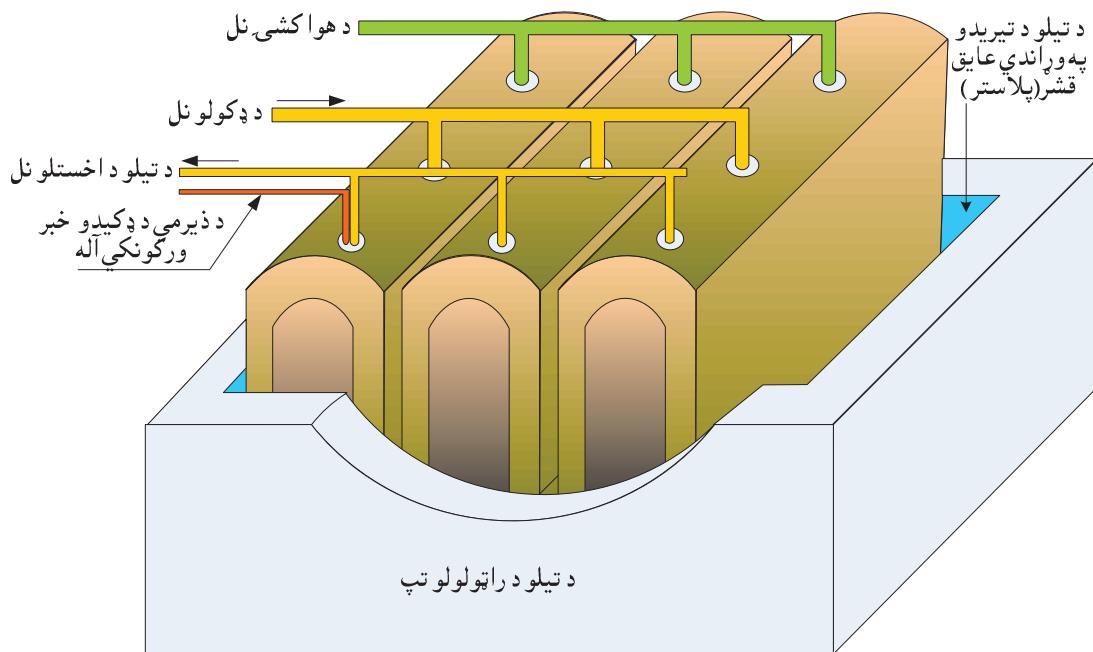

**36-شکل د خو تانکرو بطريي**


د بطريي تانکروننه يا يو دبل سره هايدروليکي ارتباط لري، په دې معني چي د هغوي تېل يو بل ته لار لري او يا  
هم په هايدروليکي لحاظ يو دبل خخه جدا وي. په هغوي تانکرو کي چي تېل بي يو دبل سره لار لري د تېل  
سطحه هم تل يو شان وي. مګر د دې ډول تانکرو د نیګړتیاو خخه يوه داده چي د يوه تانکر د سوری کيدو په  
صورت کي تېل د ټولو تانکرو خخه د لیک د ئاي تر سطحي پوري د باندي وزوي.

د هغوي تانکرو د پاره چي په هايدروليکي لحاظ يو دبل سره نه دې تړلي بیا نوموري ستونزه وجود نه لري، که خه  
هم کيداي شي چي د تېل سطحه د ټولو تانکرو په منځ کي يوشان نه وي.


د تانکرو ترمنځ، همدارنگه د تانکرو او نورو ساختمانی عناصر و ترمنځ د لاندي فاصلې باید په نظر کي ونيول  
شي:

## د تېل سېچلو تخنیک

- د تانکر او د تېل تولو خواوو تر منځ باید لېټر لېه (40 cm) ځای پرینسپول شي.
- د تانکر د دوو خلاصو خواوو او اړوندې د ډوالو تر منځ باید لېټر لېه (40 cm) فاصله موجوده وي. د تانکر د دوو نورو خوا او اړوندې د ډوالو تر منځ باید (25 cm) ځای پرینسپول شي. د مصنوعي موادو خخه د جوړ شوو تانکرو په صورت کي کیداي شي چې وروستي فاصله (5cm) وسي.
- د تانکر د تر منځ فاصله باید لېټر لېه (5cm) وي.
- د تانکر د سراو د خونې د پونښن تر منځ باید لېټر لېه (60 cm) فاصله موجوده وي. که چېري د تانکر د خونې په پونښن کي د هغه سورې قطر چې نوموري خونې ته د کښته کيدو د پاره پرینسپول کېږي تر (60 cm) ډيروي نوبیا کیداي شي چې د تانکر او پونښن تر منځ فاصله نیم متروي.
- د تانکر او د خونې د فرش تر منځ فاصله باید د (5 cm.....10 cm) په شاو خوا کي وي. د مصنوعي موادو خخه جوړ شوي ټینې تانکر نه اجازه لري چې مخامنځ پر مئکه ودرول شي.
- د پورته ڈکر شوو فاصلو یوه ډيره برخه په لاندي شکل کي د لیدلو وړ دي:

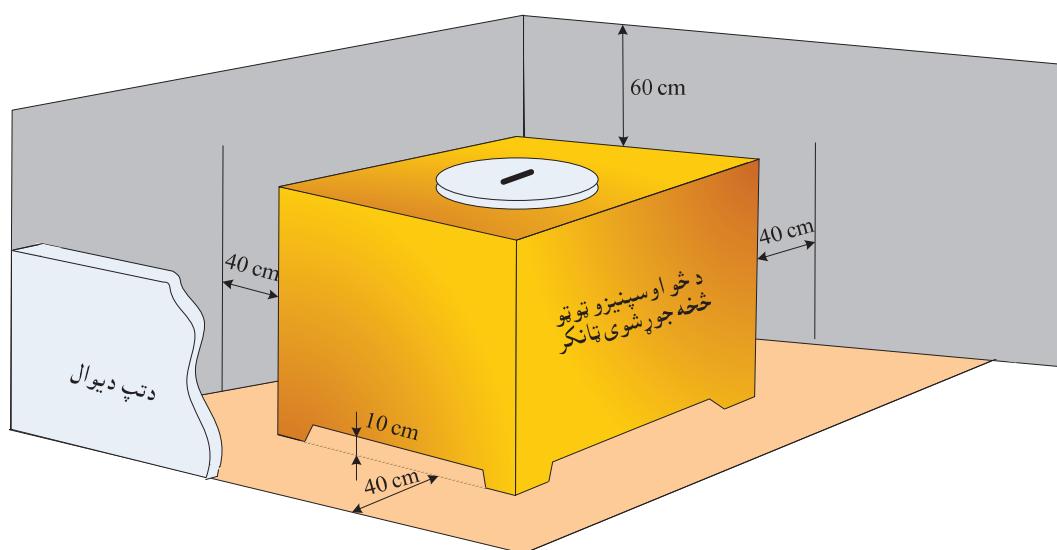


**شکل 37** د مونتاژ په ځای کي د ولډنګ شوی تانکر فاصلې

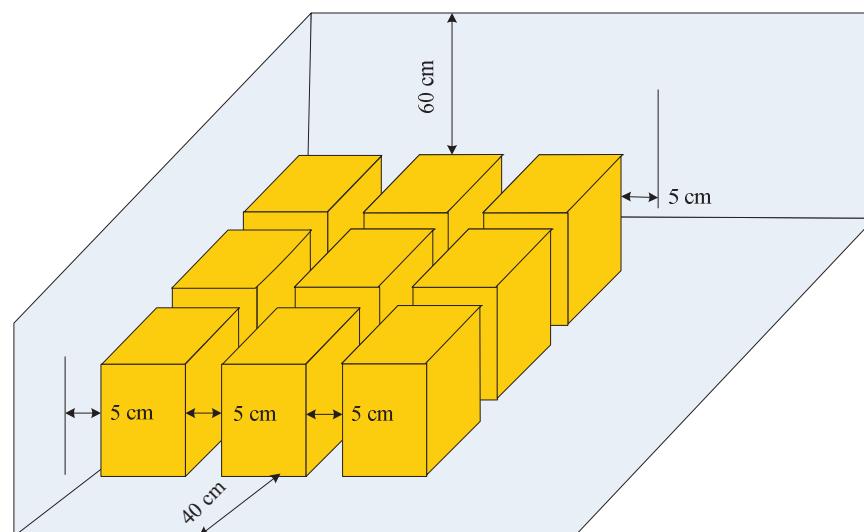

**شکل 38** د مصنوعي موادو خخه د جوړ شوی تانکر فاصلې

### 3.6.6 د سون د تېلو د ذېرمي د پاره د اړتیا وړ وسایل

لاندي شکل د تېلو دوه لایه ټانکر د هغه د اړونده وسايلو سره نبیي:

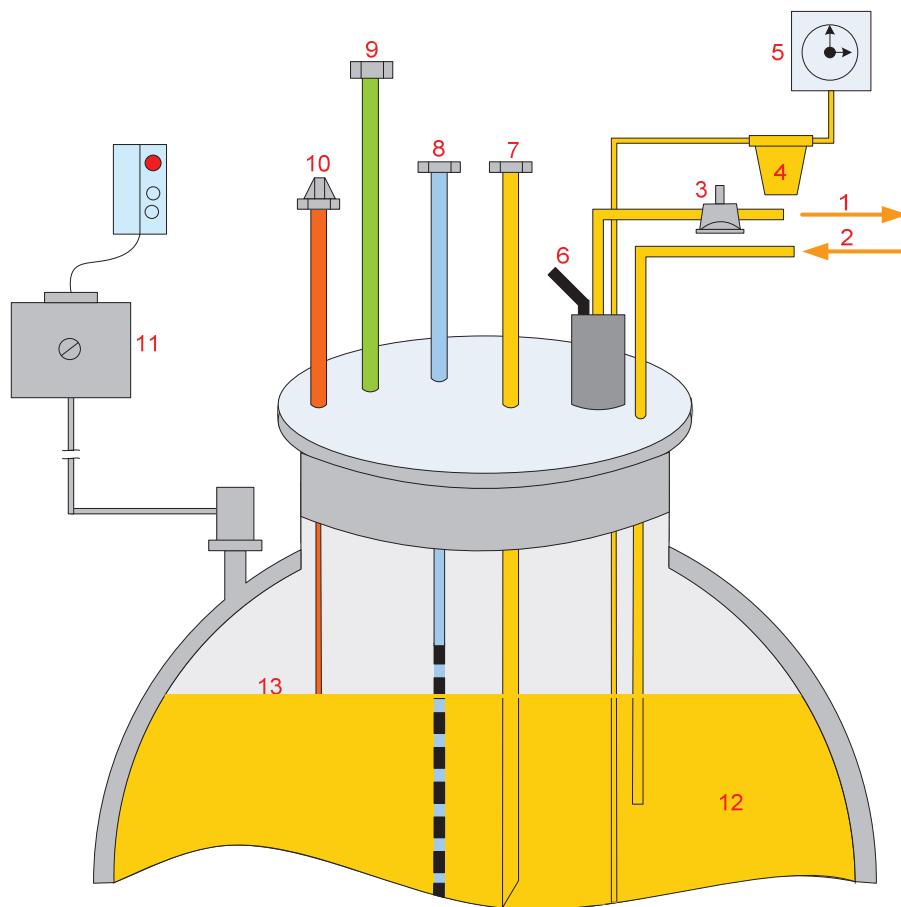

39-شکل د تېلو ټانکر او د هغه اړونده وسايل

په پورتني شکل کي بسوول شوي وسايل دادي:

1- د برنا په لور د تېلو د انتقال نل (تېل رسونکي یا تېل کشونکي نل).

2- د تېلو د بيرته ستنيدو نل.

3- د تېلو د پر خپل سر جګيدو مخنيونکي وينتيل.

4- د کندنساتو د ټولیدو لوښي.

5- د ذيرمي په دنه کي د تېلو د حجم د بسوولو آله.

6- د تېلو د جريان د سملاسي بندولو وينتيل.

7- د ذېرمي د ډکولونل.

8- په ذېرمي کي د تېلو د سطحي د اندازه کولو د پاره فلزي متر.

9- د هواكشي نل.

10- د ذېرمي د بي ځایه ډکيدو (سرېزې) مخنيونکي آله.

11- د ذېرمي د سورې کيدو په هکله سګنال ورکونکي آله (ليک بسوونکي آله).

12- د سون د تېلو ڈېرممه.

13- په ذېرمي کي د ولارو تېلو سطحه.

## د تېل سېچلو تخنیک

---

و پورته ياد شوو و سایلو ته په لنډ ډول سره يوه کتنه کوو :

### 3.6.6.1 د تېل رسولو د سیستم نلونه

د نوموري نلو په مرسته تېل د تانکر خخه تر هغه فلتراپوري رسول کېږي چي د برنس مختنه نصب دي. نوموري فلترا او برنس بیا د یو ډول الاستیکي (د قاتولو وړ) نلو په وسیله یو د بل سره تړل کېږي. د دې ډول الاستیکي نلو اوړدوالي باید تريونیم متړ دیرنه وي (د تېل رسولو د دوه نله سیستم په صورت کي بیا اضعافي تېل د تېل د بېړته ستنو لو د نل په مرسته د تانکر په لور بیول کېږي).

د تېل رسولو کي نلونه د معمول په ډول سره د مسو خخه جوړوي، ولی کیداي شي چي د او سپنیزو او المونیمي نلو خخه هم کار واخستل شي. د تېل د وړلونل باید یوازي د پاس له لوري خخه د تانکر دننه ته یو وړل شي. د دې د پاره چي نوموري نل د تانکر د تل يا لاندینې برخې خخه لای او ختيي کشنه کړي نو د هغه د تېل د کشولو سوری باید لړې تر لړې 6 ساتي متره د تانکر د لاندې برخې خخه جګ ئای پر ئای وي، د کار د نور هم دا من توب په منظور بنه داده چي نوموري فاصله 10 ساتي متره په نظر کي ونيول شي. هغه تېل کشونکي نلونه چي یو ډول لامبو و هونکي سیستم لري بیا دا ډول ستونزه نه لري، حکه چي هغوي یوازي د تېل د لورې سطحي خخه تېل کشوي.

ددې د پاره چي د برنس د ګلیدو په وخت کي د تېل کشونکي نل دننه ته هوا داخله نه شي نو د هغه په وروستي برخه کي (د تېل د کشولو خواته) یو وينتيل ئای پر ئای کوي. نوموري وينتيل د برنس د ګلیدو په وخت کي تړل کېږي او د تېل د پرشاتګ مخنيوي کوي. د برنس د بيرته رونسانه کيدو په صورت کي هغه ته په سملاسي توګه تېل رسېږي.

د تېل کشونکي نل باید په یوه ژر تړل کيدونکي وينتيل يا وال باندي سمبال وي چي په بېړنيو حالاتو کي د تېل د بهيدو مخه و نيسې. که چېري د تېل تانکر د یوی کوئي کي ئای پر ئای وي او د تودو خي د تولید قدرت بي تر 50 کيلو و اته جګ وي نو باید د تېل د ژر تړل کيدونکي وينتيل د تړل او مکان د نوموري کوئي د باندي خخه هم موجود وي او همدارنګه د بريښنا د فوري قطع کولو یو سوچ هم باید د نوموري کوئي دروازي د باندي په نظر کي ونيول شي.

برنس ته د تېل د رسولو د لاندې سیستمونه د بیلولو وړدي:

- دوه نله سیستمونه.

- یونله سیستمونه.

- حلقوي سیستمونه.


لاندې په لنډ ډول سره د هريوه و ځانګړتیاټ ته یو نظر اچوو:

**- د تېل د رسولو دوه نله سیستم:** په دې ډول سیستم کي د تېل کشونکي نل په ذريعه تر هغه خه ډير تېل کشېږي چي ورته اړتیا شته، نو حکه اضعافي تېل بيرته د تېل د ستنيدو د نل په وسیله د تانکر دننه ته را پرل کېږي.

د تېل د ستنيدو پر نل باندي باید هیڅ ډول خلاص او تړل کيدونکي وسايل نصب نه وي. نوموري نل باید تانکر ته تر دننه کيدو وروسته، د تېل د دريدو د سطحي خخه لورډ هوا کشي د پاره یو سوری ولري.

## د تېل سېچلو تخنیک

که چيري د تېلو د ستنيدو پر نل بيا هم يو خلاص او تېل کيدونکي وينتيل نصب وي نو بنه داده چي تر هغه وړاندي د سريزي يو وينتيل نصب شي تر خود پورته ياد شوي وينتيل د تېلو په پيښه کي د تېلو د بي ځایه ګرميدو مخه و نيوول شي. په دي هکله دا لاندي شکل و ګوري:

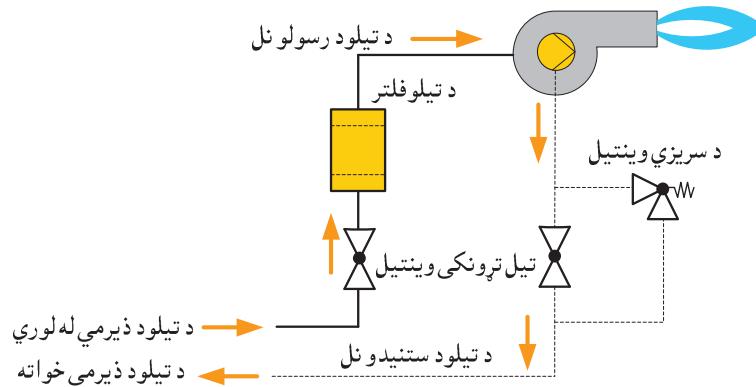


**40-شکل د سريزي د وينتيل موقعیت**

د تېلو د ستنيدو نل باید د تېلو د ذيرمي په دنه کي د تېلو تر سطحي لورختم نه شي، دا ځکه چي د هغه خخه په ازاده توګه د تېلو د تویدو په صورت کي نوموري تېل د هو اڅخه اکسيجن جذبوي او د تېلو د وخت نه وړاندي زړيدو سبب ګرزي.

د دوه نله سیستم بنیګنه داده چي برنس په ډاډ منه توګه کارکوي او د هغه د نلو هو اکشي پخپله د تېلو د ستنيدونکي نل په مرسته تر سره کېږي. ددې د پاره چي د همدي نل خخه د هغه د سورې کيدو په صورت کي په پتېه توګه تېل مخکي ته توې نه شي نو هغه د یوه پوبن په منځ کي تيروي او د نل او د هغه د پوبن تر منځ فضا دليک بنوولو د آلي سره نښلوی او یا هم نوموري پوبن د تانکر په لورد یوه اندازه میلان سره غزوی. ددې د پاره چي پورته ياده شوي ستونزه اصلاح منځ ته رانه شي نو د معمول په ډول سره هغه تانکرونه چي تر مخکي لاندي ځای په ځای کېږي د تېلو په یو نله سیستم باندي سمباليوي.

په لاندي شکل کي د تېلو د رسولو د دوه نله سیستم یو ساده شوي مثال وړاندي کېږي:

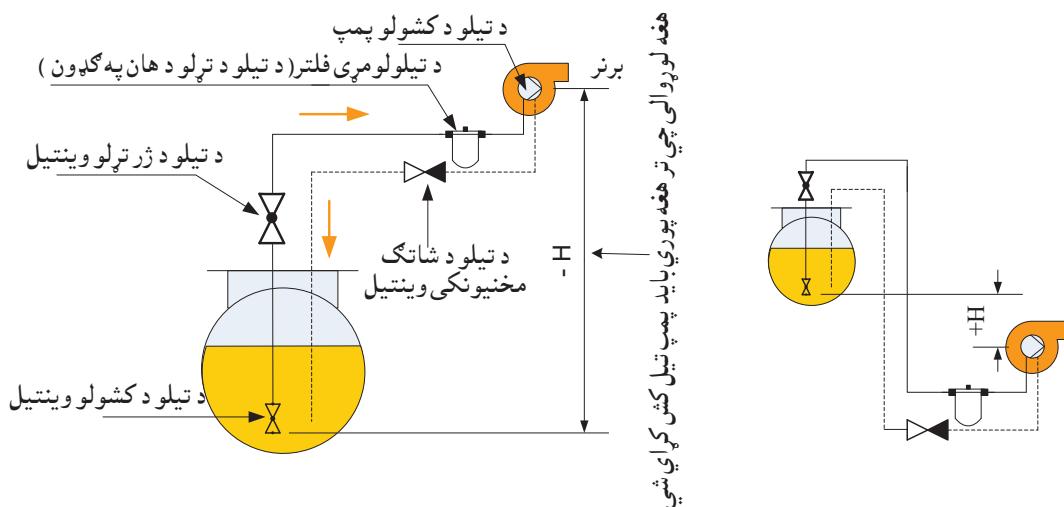

**41-شکل د تېلو د رسولو د دوه نله سیستم**

## د تېل سېچلو تخنیک

د معمول په ډول سره د تېلو لو مرپني فلتر، د تېلو د تېل د شاتگ مخنيونکي وينتيل چي په پورتني شکل کي یو د بل خخه بيل بسول شويدي په عمل کي یوه واحده آله جوروسي.

**- د تېلو د رسولو یونله سيسىتم:** په دې ډول سيسىتم کي برتر ته تېل د یوه نل په مرسته رسول کېري او د تېلو د ستنيدو نل وجود نه لري. دې ډول سيسىتم بىيگنه داده چي د تېلو د ستنيدو د نل خخه په غير كنترولي او پته توګه د تېلو د وتلو امكان موجود نه دى. د یونله سيسىتم ضعيف تکي دادى چي د وخت په تيريدو سره د تېلو پمپ کولاي شي هوا ونيسي. په نتيجه کي کيداي شي چي د هغه د پمپولو او نورمال کار ورتيا د گوابن سره مخامنځشي.


په منل شوي توګه د تېلو د رسولو نلونه بايد د مھکي پر مخ و غزول شي. که چيري دا کار ممکن نه وي (د مثال په توګه د ترمئكى لاندي ذيرمو په صورت کي) نومھکي ته د تېلو د احتمالي تويدو د مخنيوي په منظور بايد د حل دې لاندي لارو چارو خخه ګته پورته شي:

- 1- د تېلو د رسولو نل بايد د یوه بل پوبن په منع کي تير شي او د ليک بسولو په آلي باندي سمبال شي.
- 2- د تېلو د رسولو نل بايد د تېلو د ذيرمي په لور د یوه ميلان سره وغزول شي تر خود خطر په وخت کي په نل کي موجود تېل بيرته د ذيرمي دننه ته توې شي. په دې صورت کي د ذيرمي په دننه کي د تېلو د کشولو د وينتيل (41-شکل) د نصبولو خخه بايد ډډه وشي.
- 3- که چيري د تېلو د رسولو نل د یوه داسي پوبن په منع کي تير شي چي د مایعاتو د وتو په وراندي عايش وي نو کيداي شي چي د ليک بسولو د آلي د مونتاژ خخه سترګي پتېي شي. په دې صورت کي بايد نوموري پوبن د تهکوي په لور د یوه ميلان په لرلو سره وغزول شي او هلتہ د تېلو د تولولو یو لوښي په نظر کي ونيول شي، داسي چي د تېلو تويدل په خپل وخت سره د ليدو وړو ګرزي.

د تېلو د رسولو یونله سيسىتم هم دوه ډولونه لري:

- هغه سيسىتم چي د تېلو پمپ پيي یونله لري.
- هغه سيسىتم چي د تېلو پمپ پيي دوه نله لري.

لاندي دوه شکلونه به د دې دواړو ډلو پر ځانګړې تیاؤ باندي یو خه رنا واقوي:

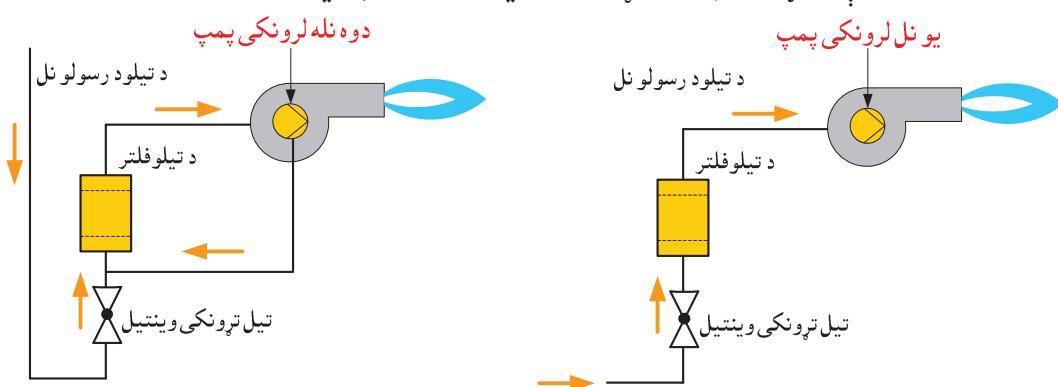


**42-شکل** د تېلو یونله او دوه نله پمپونه

په اوسي ويخت کي د معمول په ډول د تېلو داسي یونله سيسىتمونه غوره ګنل کېري چي د تېلو پمپ پيي دوه نلونه لري او په عين حال کي د هوا کشى. په یوی آلي باندي هم سمبال دي. په دې ډول سيسىتمو کي د برتر او لو مرپني فلتر ترمنځ د هوا کشى. یوه داسي آله نصب ده چي د یوی خوا خخه د تېل رسولو د نل سره تړي ده او

## د تېل سېچلو تخنیک

د بلې خوا خخه د دوو نورو نلو په مرسته د برنر سره وصله ده. د دې دوو نلو خخه یو د اضعافی تېلولو د ستنيدو نل او بل بې برنر ته د تېلولو د رسولو نل دی.  
لاندي شکل د دې ډول یو نله سیستم ځانګړې تیاوی توضیح کولای شي:

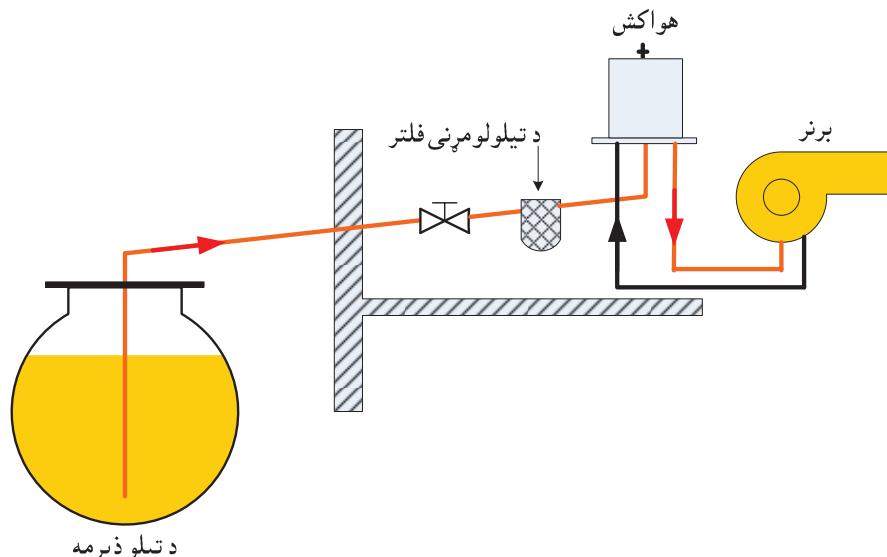


**43-شکل هواکش لرونکی یونله سیستم**

### د تېلولو حلقوی سیستم:

په هغه صورت کي چي د تېل رسولو په یوه سیستم کي خو برنر نصب وي نو هغوي ته د اړتیا وړ تېل د یوه حلقوی سیستم په مرسته رسول کېږي. همدارنګه که چېري د تېلولو ذیرمه د برنر خخه ليري پرته وي او په نتیجه کي د تېلولو د رسولو د نل مقاومت ډیروي او یا هم د تېلولو تانکر او برنر تر منځ د ارتفاع تو پير زيات وي نو په داسي پیښو کي هم د حلقوی سیستم خخه کار اخستل کېږي. په دې ډول سیستم کي د تېلولو د کشولو د پاره یو او یا خو پمپونه نصبيداي شي. هر برنر کولای شي چي د بل برنر خخه په ناپيلی توګه فعالیت وکړي پرته له دې خخه چي یو د بل کار متأثر کړي. د دې ډول سیستمو ہواکشي د دوہ نله سیستمو په شان د تېلولو د ذیرمه لياري سرته رسېږي.

د تېل رسولو د حلقوی سیستم یوه ساده شيما په لاندي شکل کي وګوري:

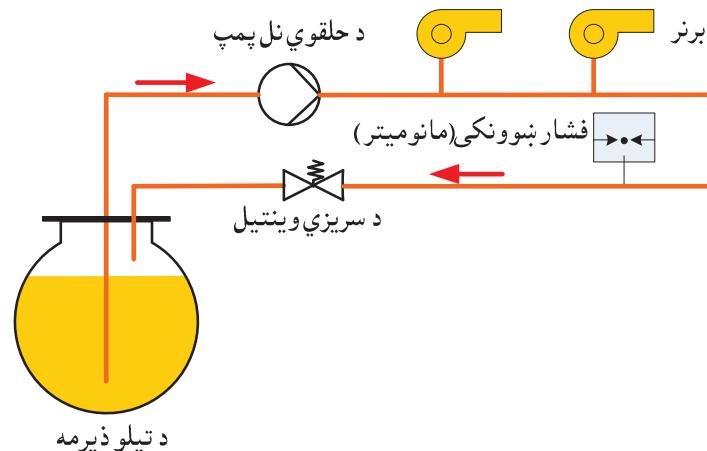

**44-شکل د تېل رسولو حلقوی سیستم**

## د تېل سېچلو تخنيک

په دې سيسىتم کي تېل د حلقوي نل د پمپ په وسیله د تېلو د ذيرمي خخه کشىري او بيا د هربرنر د تېلو تر پمپ پورى رسول کىرىپى. په حلقوي نل کي موجود اضعافي تېل بيرته د تېلو د ذيرمي په لور بهىپى. د سريزى ھغه وينتيل چي د تېلو د بيرته ستولو د نل په وروستى برخه کي نصب دى يوازي ھغه وخت خلاصىري چي په نل کي يوه تاکلى اندازه فشار د مثال په توگه (0,5 bar) موجود وي. د معمول په توگه حلقوي سيسىتمونه د مەكىي د سرد ذيرمى او برند وصلولو دپاره په کاراچول کىرىپى.

که چىرى د بايلر توليدى قدرت ديرجگوي او ياد تېلو د ذيرمى او برند تر منخ فالسله ديره وي نو كيداي شي چي د برلنر او ذيرمى ترمنخ د تېلو يو بله منخگىي ذيرمى مونتازشى. دا ھول وپوكى ذيرمى دوه ھولونه لرى:

**1**- د تېلو د اصلىي ذيرمى خخه تېل د يوه پمپ په مرسته و يوي منخگىي ذيرمى ته پمپيرى او د ھغه ئايى خخه بيا د هربرنر پمپ خپل د ارتيا ور تېل کشوى. د منخگىي ذيرمى پمپ تر (0,9 bar) پورى منفي ياد كش فشار جورولاي شي.

دا ھول سيسىتمونه د بى خطره تخنيک تولىي غوبنتنىي پوره کوي او په همىدى سبب د تېل رسولو د هغو نلونو دپاره هم د گتىي اخستنى ور دى چي په بىكاره ھول نه وي غخول شوي او د لىك په نتيجه کي بى د تېلو د تويدو كنترول د ستونزو سره ملگرى وي.

**2**- د تېلو د اصلىي ذيرمى او برند ترمنخ يوه تر لور فشار لاندى ممبران لرونكىي ذيرمى ئاي پر ئاي کوي. تېل د يوه پمپ په مرسته لو مرى دې ذيرمى ته پمپيرى او د ھغه ئايى بيا د هربرنر پمپ خپل تېل تر لاسه کوي. د منخگىي ذيرمى پمپ يوازي ھغه وخت په کاراچول کوي چي لېتلە يو د برندو خخه چالانه وي يا په بل عبارت تېلو ته رېستىنىي ارتيا موجوده وي.

د دې دپاره چي د هربرنر مخته د تېلو فشار تراجازى ور وروستى پولي پوري جگ ولار نه شي نود نومورو برندو مخته فشار لېونكىي يو وينتيل په نظر کي نیول کىرىپى.

دا ھول سيسىتم په منل شوي توگه د هغو نلو دپاره په کاراچول کىرىپى چي په بىكاره ھول غئيدلى وي او ياد هم په بوي لىك بىونونكىي آلىي باندى سمبال وي.

### 3.6.6.1.1 د تېل رسونكىي نلو د قطر تاكل

د تېل رسولو د نل د قطر تاكل په لاندى عواملو پوري اړه پ بدا کوي:

- د تېل رسونكىي نل او بدوالى (طولي مقاومت).
- د نوموري نل د ترپونكى او خلاصونكى وسايلو او همدارنگه د تېل رسونكى نل د جهت د تغير شمير(موضعى مقاومتونه).
- د هغو تېلو اندازه چي د نوموري نل خخه تېرىپى.
- د تېل د پمپ او د ذيرمى په دنه کي د تېل کشونكى وينتيل ترمنخ عمودي فالسله (په 41 شكل کي د H اندازه).
- د تېل رسونكىي نلو د سيسىتم ھول (يونله او يادوه تله سيسىتم).

د (H) اندازه (41)- شكل و گوري) باید تر ھغه ماکسیموم کش فشار چي پمپ پي توليدولاي شي، ديرنه وي. په عين حال کي د تېلو د پمپ د کش په طرف کي باید د منفي فشار اندازه تر (0,4 bar) ديره نه شي، دا ئىكەچي د منفي لور فشار په نتيجه کي د تېلو په دنه کي د موجود گازد ازاد ڈو گوابن منخ ته رائخي.

## د تېل سېچلو تخنیک

د تېل رسونکو نلو قطرد نورو عادی نلو په شان محاسبه کېږي او با هم د برند تولیدي موسسی د اړونده د باګرام له مخي تاکل کېږي.

د معمول په ډول سره د تېل رسونکو او د تېلود بيرته ستولو د نلو قطرونه مساوی غوره کېږي. د یو نله سیستم څخه پرته په نورو ټولو حالاتو کي د بهيدونکو تېلود اندازی د تاکلو په وخت کي د برند پمپ قدرت په نظر کي نیول کېږي نه د جېټي قدرت (په یو نله سیستم کي هغومره تېل کشېږي چې برند ورته اړتیا لري نوئکه د جېټي قدرت د تېلود اندازه تاکي).

د نلو په دننه کي د تېلود سرعت په لاندي ډول سره تاکل کېږي:

$$v = 0,2-0,4 \text{ m/s}$$

$$v = 0,4-2 \text{ m/s}$$

$$v = 0,4-2 \text{ m/s}$$

چېږي چې:

- د تېلود سرعت دی.

### 3.6.6.2 د تېلود پر خپل سر جگيدو مخنيونکي آله

که چېږي تېل کشونکي نل داسي غځيدلى وي چې د هغه ٻوه برخه د تېلود ذيرمي په دننه کي د ولاړو تېلود اعظمي سطحي تېيېه وي نو په همدي برخه کي د نوموري نل د سورې کيدو په صورت کي پر خپل سرد تېلود دو تو امكان منځ ته رائي (حتي په هغه وخت کي چې برند ګل هموي).

د همدي ګوابن د مخنيوي په خاطرد غھول شوي نل تر تېيې برخې جګ په یو ئاي کي د تېلود جګيدو مخنيونکي آله (پر خپل سرد تېلود جګيدو مخنيونکي وېښېل) نصبوی.


پورته ياده شوي آله دوه ډولونه لري:

- د تېلود جګيدو مخنيونکي ممبران وينتيل.

- د تېلود جګيدو مخنيونکي مګنیت وینتيل.

**د ممبران وینتيل د کار پرنسیپ په دی ډول دی:**

په هغه صورت کي چې برند ګل وي نو پر ممبران باندي کشونکي منفي فشار صفروي. په نتيجه کي ممبران په اتمات ډول سره تېت هئي، وینتيل تېل کېږي او د تېلود بهيدو مخه نیول کېږي (45- شکل).

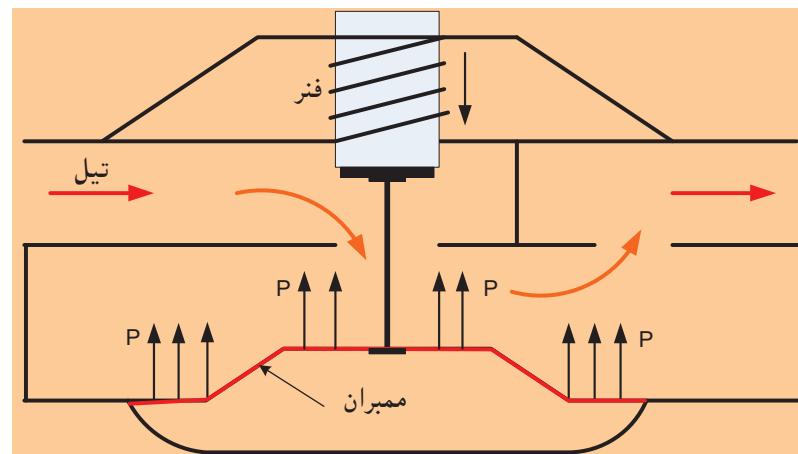

45- شکل د تېل جګيدو مخنيونکي وینتيل

## د تېل سیچلو تخنیک

که چیري برنر چالانه وي او نل په کومه برخه کي سوري شي نو د تېلو په نل کي منفي فشار لپپري. پر ممبران باندي لپشوي منفي فشار ببا هم د نوموري ممبران د تېتېدو او د وينتيل د تړل کيدو سبب ګرزي.

- د مګنیت وینتيل** د کار پرسنیپ په دې ډول د توضیح وړ دي:
- مګنیت وینتيل د برنسره په الکتریکي ډول سره وصل دي او په لاندي حالاتو کي په اتمات ډول سره د برنسره په لوري د تېلو د بهيدو جريان تړي:
- 1- کله چې برنسره کارنه کوي.
  - 2- کله چې د تېل کشونکي نل د سوري کېدو په صورت کي برنسره کش کړي او په نتیجه کي بي نورمال کار د خنډه سره مخامنځ شي.

### 3.6.6.3 د ذيرمي په دننه کي د تېلو د حجم د نسولو آله


ددې د پاره چې د تېلو د ذيرمي په دننه کي تل د اړتبا وړ اندازه تېل موجود وي نو باډ نوموري ذېرمه د تېلو د حجم د نسولو په بوي آلي سمبالي وي. يوازي د مصنوعي موادو خخه جوړ شوي هغه ذېرمي چې د مځکي پر سر نصب وي او په دننه کي بي د تېل اندازه په سترګو ولیدل شي، دا ډول آلو ته اړتبا نه لري.

نوموري آلي په لاندي ډلو باندي د وېسلو وړ دي:

**- فلزي متر:** د دې ډول فلزي متر په مرسته په ډېرساده ډول سره د ولاړو تېل اندازه تاکل کېږي، داسي چې نوموري متر د تېلو د ذېرمي خخه راباسي او د هغه پرمخ د تېل اندازه لولي.

**- مېخانيکي آله:** دا ډول آلي د تېلو په دننه کي یوه لامبو و هونکي و سيله لري چې د بوي رسی په مرسته د درجه لرونکي لوحې سره تړلي ده. د نوموري درجه لرونکي لوحې پرمخ د تېل اندازه تل د لوستلوا وړ ده.

**- پنيوماتيکي آله:** دا ډول آله بونل لري چې د تېلو د ذېرمي تر تله پوري رسېږي. همدارنګه د پورته ياد شوي نل سره یوه درجه لرونکي لوحه هم تړلي ده.

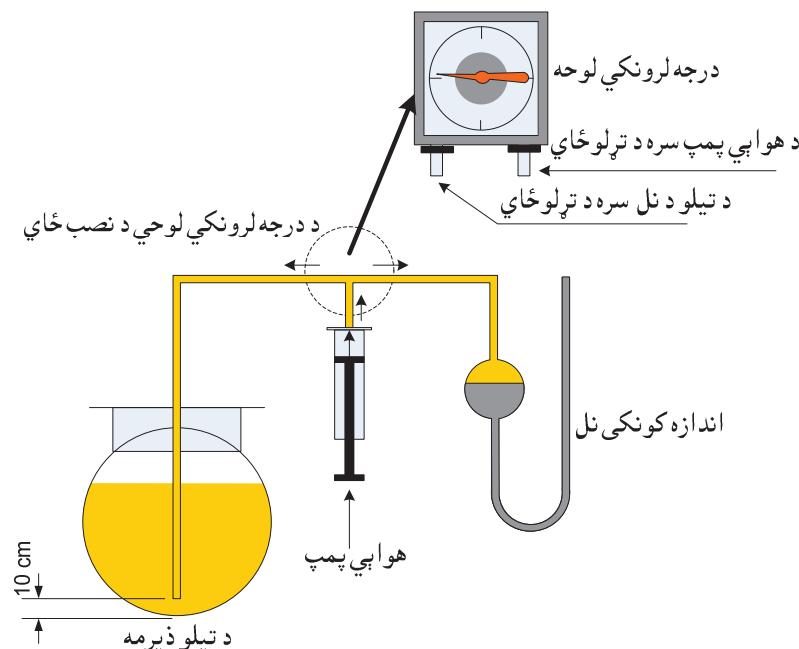

**46-شکل** د تېلو د حجم د نسولو پنيوماتيکي آله


## د تېل سېچلو تخنیک

د یوه هوایی پمپ په مرسته د نوموري آلي د نل دننه ته تر هغه وخته پوري هوا پمپوي تر خو چي د نل د بل سر خخه تېل راوزي. په همدي گړي کي د هوا فشار چي د پمپ په مرسته منځ ته راغلي او د تېلود ذېرمي په تل کي موجود هاډروستاتيک فشار بود بل سره مساوي دي. د پورته ياد شوي فشار له مخي د درجه لرونکي لوحي پر مخ د تېلود اندازه لولي (نوموري اندازه نسيي چي د ذيرمي د تېلود قولي اندازي خو فيصده لانورهم په ذيرمي کي پاته دي).

**الكترونويکي آله:** د دي ډول آلي په مرسته کډاي شي چي د ذيرمي په دننه کي د تېلود اندازي په هکله معلومات په یوی ليري واتن کي پرتی کوتۍ ته انتقال شي. د همدي معلوماتو پربنسته د تېلود چمتو کولو او انتقال مسؤوله اداره هروخت د تېلود اندازي په هکله معلومات لري او د اړتیا په صورت کي د ذيرمي د بيا ډکولو تصميم نیولاي شي.

### 3.6.6.4 د ذيرمي د بېخایه ډکيدو (سرizi) مخنيونکي آله

لكه چي بسكاره ده د تېلود ذېرمي ته د ډول تانکر په مرسته تېل راول کېږي، کله چي د ذېرمي په دننه کي د تېلود سطحه ډوي تاکلي پولي ته ورسيده نو د تېلود جرېان باډ په اتمات ډول سره قطع شي تر خو چي د ذېرمي د بېخایه ډکيدو مخنيوی شوي وي. هغه آله چي دا دنده په غاره لري د ذېرمي د بېخایه ډکيدو د مخنيونکي آلي په نامه سره باد پېږي (47-شکل).

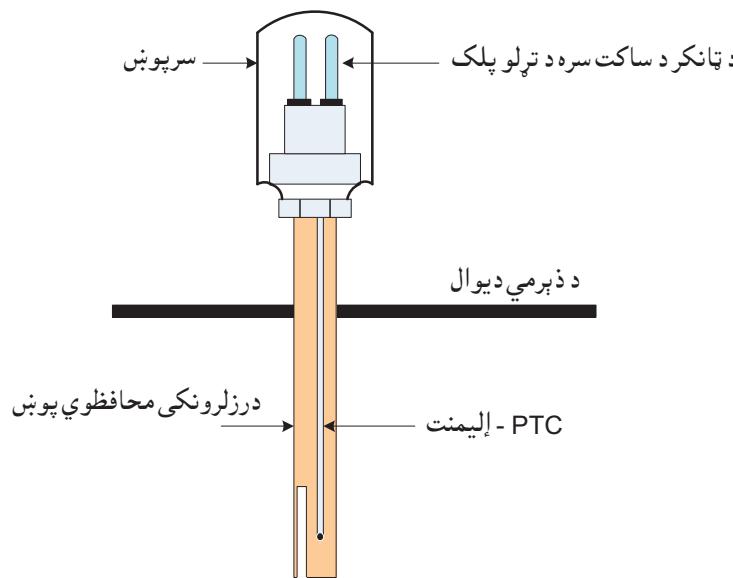

47-شکل د تېلود سرېزې مخنيونکي آله

د معمول په ډول سره هغه ذېرمي چي حجم بي تر 1000 لېتره ډپروي باډ په دا ډول آلي سمبال وي. که چيري خو ذېرمي د ډوي بطربي په شکل ډول سره تېلوي وي نو پورته باده شوي آله باډ پر هغه ذېرمي باندي نصب شي چي د تېلود تانکر خخه هغې ته تېل اچول کېږي.

دا ډول آله ډول سره هغه ذېرمي چي د تېلود ذېرمي په دننه کي ئاي پر ئاي شوي وي. ددي مزي مقاومت د تودو خي د درجي د لورېدو او پا تېتېدو سره ډېرژر تغيير کوي. دې مزي ته PTC-إليمنت (يابه انګلیسي زبه Positive Temperature Coefficient) وايي. د ذېرمي د ډکولو په پېل کي د سرېزې مخنيونکي آله د بربېننا د ډول کېبل (ساکت) په مرسته د تانکر سره تېل

## د تېل سیئولو تخنیک

کېږي چې په نتیجه کې د نوموری آلي PTC-إليمنت تود ېږي. کله چې د تېلو ذیرمه تر یوی تاکلی پولی پوري ډکه شوه نود PTC-إليمنت د سړپدو سبب ګرزي. په خپل وار سره د PTC-إليمنت سریدل د هغه د مقاومت سملاسي تغیر منځ ته راواړي او دا تغیر بېا په بېړنیزه توګه د تېلو د جريان د بند ډدو باعث ګرزي.

باپد وو بل شي چې د مھکي پرسرو مونتاژ شوي ڈبرمي باپد (ماکسیموم) د خپل قول حجم تر (95%) پوري او تر مھکي لاندي ڈبرمي باپد (ماکسیموم) د خپل حجم تر (97%) پوري ډکي شي.

### 3.6.6.5 لیک بنوونکي آله

د تېلو د ڈبرمو لاندي ډولونه باپد په لیک بنوونکي آلي باندي سمبال وسي:


- د تېلو هغه ڈبرمي چې دوه لابه ډبوالونه لري.

- د تېلو یو لابه ڈبرمي چې د دنه د خوا د مصنوعي موادو خخه جور ٻو قشر هم لري.

پورته ٻاده شوي لیک بنوونکي آله د ڈبرمي د دوو ډبوالو ترمنځ د جوري شوي فضا خارنه کوي. په هغه صورت کي چې د ذيرمي د ډبوال سورى شي نو نوموری آله په سملاسي توګه د خطر سکنال خپروي.

ڈبرمي د دوو ډبوالو ترمنځ د فضا خارنه په لاندي دري ډولو سره صورت موسي:

1- د نومورو د دوو ډبوالو ترمنځ د فضا د یو ډول کنترولي مايچ خخه ډکه وي. په عبن حال کي لیک بنوونکي آله هم د ٻوه نل په وسیله د نوموری فضا سره ترلي وي. د لیک بنوونکي آلي په منځ کي دوه الکترودهه قرار لري چې د ٻوي خوا خخه د کنترولي مايچ په دنه کي موقعېت لري او دبلي خوا خخه د ٻوي سکنال ورکونکي آلي سره وصل دي. که چيري د ڈبرمي د ډبوال په کوم خاچي کي نود کنترولي مايچ سطحه د لیک بنوونکي آلي په منځ کي تيته ٿي. کله چې د نوموری مايچ سطح د الکترود و تروروستي برخي پوري تيته ولاره شي نو د هفوی مقاومت په سملاسي توګه تغیر کوي او دا تغیر د یوه اپتیکي (سور خراغ) او یا هم اکوستیکي (بغ) سکنال په خير د ڈبرمي د سوری کيدو خبر ورکوي (48-شکل).

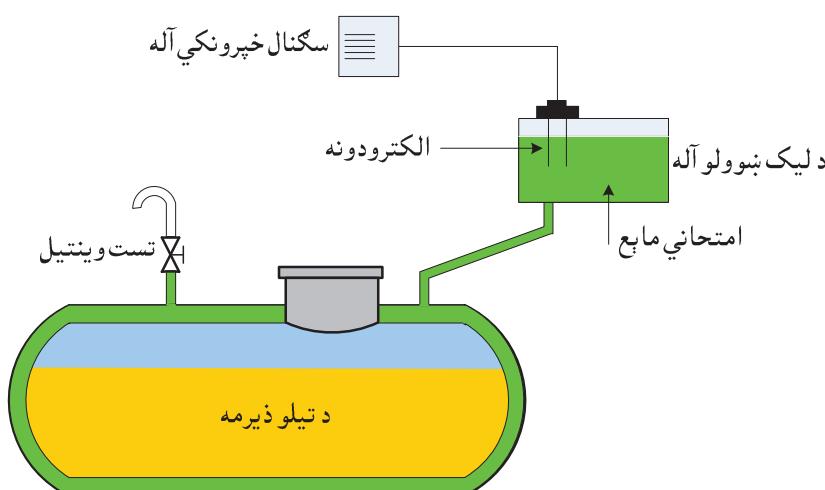

48-شکل لیک بنوونکي آله

2- لیک بنوونکي آله د ڈبرمي د دوو ډبوالو ترمنځ د مثبت فشار یوه ساحه جوروي. د ڈبرمي د ډبوال د سوری ګډو په پېښه کي د نوموری لور فشار اندازه څېږي. کله چې د لور فشار اندازه تر ٻوه تاکلی قيمت تيته شي نو په ډې هکله د سکنال ورکونکي آلي په مرسته ٻوه اړونده خبر تېا خپروي.

<sup>3</sup>- د لیک بنوونکی آلي په مرسته د ذپرمي د دوو دېوالو تر منځ د منفي فشار ٻوه ساچه تر خارني لاندي نیوں کيږي. کله چي د ذپرمي دېوال لیک شي او د منفي فشار اندازه تريوه ورکړل شوي قيمت لېشي نو دا مسله د سګنال خپرونکي آلي په ذريعه د ٻوي خبرتبا د ورکولو سبب گرزي.

### 3.6.6.6 د ذپرمي د ڏکولو نل

د ذپرمي د ڏکولو د پاره د معمول په توګه د فلزي نل خخه کار اخستل کيږي. د نوموري نل قطر (DIN 50) او یا هم (DIN 80) غوره کيږي او د ټانکر په لور د ٻوه مېلان په لرلو سره غزول کيږي. نوموري نل د ودانۍ خخه د باندي ايستل کيږي او فاصله بي باپد د تېل راپرونکي موټر(ټانکر) د درېدو ترڅابه پوري تر 30 مترو ډېره نه شي. د ذپرمي په دننه کي باپد د نوموري نل سرد ولارو تېلو په کښته دريمي برخي کي موقعېت ولري (ددې د پاره چي د تېلو د بېڅابه گډو ډېدو او ټګ جورو لو خخه مخنبوی شوي وي).

د ذپرمي د ڏکولو د نل هغه خوا چي د تېل راپرونکي موټر سره تېل کيږي باپد لېترلې 30 سانتي متراه تر ذپرمي جګه واقع وي.

### 3.6.6.7 د هواکشی نل

د هواکشی نل هم د تېلو د ڏکولو د نل په شان د فلزي نل خخه جوړوي. د نوموري نل دنده داده چي د ذپرمي په دننه کي د فشار انډول وساتي. د هواکشی نل باپد د تېل ورنه وي په بل عبارت سره تل خلاص وي.

د هواکشی د نل قطر 40 DIN او پاهم 50 DIN (نظر د ذپرمي د امتحاني فشار و اندازي ته) غوره کيږي.

د هواکشی نل باپد د مھکي د سطحي خخه لېترلې نيم متراه پورته او همدارنګه د ذپرمي د ڏکولو تر نل لېترلې نيم متراه جګ ختم شي. د نوموري نل قطر باپد په خپلي ټولي او بد والي کي بوشان پاته شي او د هغه دننه ته د باران د او بود نفوذ امكان باپد موجود نه وي. د هواکشی نل باپد د سرتېل لو خونو دننه ته ونه اېستل شي.

## 4... د گاز سېخلو تخنيك

د تبلو په خلاف، گاز د هوا سره په ډېره اسانۍ ګډېري او اور اخلي. گاز چي د سوځبدو ئای ته د نلو د يوي شبکي په مرسته رسيرې د خان د پاره کومي ڏېرمي ته اړتیا نه لري. پردي برسيره گاز پاک سوځي او و چاپيريال ته يې د مضره موادو د اچولو کچه د سون د نورو موادو په پرتله ډېره تيته ده.

د پورته ياد شوو دلایلو له مخي د کور تودولو (تسخين) په تخنيك کي د گاز سېخونکو آلو خخه ګته اخستنه په ډېره چتيکي سره پراختيا مومي.

د تبل سېخلو د تخنيك په شان، د گاز سېخلو په تخنيك کي هم برند نوموري تخنيك د ملا تير جوروسي. د برنا اساسي دندي په لاندي ډول سره د شميرلو وړ دي:

- د گاز او هوا رسول.
- یو دبل سره د هغوي ګډول.
- د گاز او هوا مخلوط ته اوږدو.
- د مضره موادو د ممکني تيتي کچي سره د هغوي سېخل.

په عام ډول سره گاز سېخونکي برنونه په دوو لويو ډلو ويشل کيرې:

ـ له وړاندي خخه د گاز او هوا ګډونکي برنونه (هغه برنونه چي د اوږدو خخه وړاندي د سون هوا او گاز په د بله سره ګډوسي)

ـ پکه لرونکي د یفوزيون برنونه.

د برند تودوخي د قدرت د تنظيم (لېولو او ډېرولو) د معیار له مخي دري ډوله برنونه د پیژندني وړ دي:

- یو مرحله یې گاز برنا.
- دوه مرحله یې گاز برنا.
- مودولي گاز برنا.

د دی معیار له مخي چي گاز سېخونکي آلي د کومه ځایه د خپل اړتیا وړ هوا ترلاسه کوي او دود ایستونکي سیستمونه یې خه ډول دي، دري ډوله آلي د پیژندني وړ دي:

- د A گروپ چي دود ایستونکي سیستم نه لري.
- د B گروپ چي د کوتۍ په هوا پوري د ترلو آلو په نامه هم یادېږي.
- د C گروپ چي د کوتۍ د هوا خخه ناپيلې آلي هم ورته وايي.

باید وویل شي چي د پورته يادشوو دریو گروپو په هکله مفصل معلومات د لوګي ایستونکو نلو او کانالو په بحث کي وړاندي کيرې (اومن فصل).

د سون گازو د هغه کورنيو او کته ګوريو له مخي چي په یوه برنر کي د سوځبدو وړ دي، گاز سېخونکي برنونه په دریو کته ګوريو ويشل کيرې:

- I - **کته ګوري** يا هغه برنونه چي د سون گازو د یوی کورني د سېخلو د پاره مناسب دي.
- II - **کته ګوري** په دي کته ګوري کي شامل برنونه د سون گازو د دوو کورنيو د سېخلو د پاره مناسب دي.
- III - **کته ګوري** د دي کته ګوري برنونه کولاي شي چي دري ډوله گازونه وسوثوي.

## د گاز سېخلو تخنيک

د پورته با د شوو کته گوربو په هکله بوه بله د پاملرنې وړ خبره داده چې د برنس د پېژندنې پر لو حې باندي په اروپا یې هيوا دو کي منل شوي یو شمير علامي ليدل کېږي چې د هغوله مخي لوستونکې پوهیدا یې شي چې نوموري برنس د گاز د کوم فامييل (دمثال په ډول طبیعی گاز)، د فامييل په دنه کي د کومو ګروپو (دمثال په ډول طبیعی گاز H او که طبیعی گاز L) او د کوم اروپا یې هيوا د پاره (دمثال په توګه FR یعنی فرانسي) د پاره مناسب دی.

د گاز سېخونکو برنسو په ډله کي وروستي ګروپ هغه برنسونه دی چې د گاز او تېلو دواړو د سېخلو د پاره جوړ شوي دي.

لاندي به د هري ډلي ئانګړتیاوي او بیلونکې توګه لېږو ډپروښانه شي:

### 4.1.....له وړاندي خخه د گاز او هوا ګډونکي برنس

لکه د نامه خخه چې یې بنکاري په دی ډول برنسو کي گاز او هوا مخکي تردي چې د سېخلو و ساحي ته داخل شي په قسمي او یا بشپړ توګه یو د بل سره ګډېږي.

که چيري دا ډول برنسونه پکه (وينتيلياتور) ونه لري نو د اتموسفری یا د انځکشن برنسو په نامه یادېږي. د اتموسفری برنسو کلمه دی ډول برنسو ته ټکه اطلاق کېږي چې د هوا او گاز د ګډولو او د هغوي د سېخلو ټوله پروسه د اتموسفرد فشار په حضور کي صورت نیسي.

بايد په یاد و ساتل شي چې ددي ډلي یو شمير هغه برنسونه چې د سون هوا د یوه کانال او یا یوه نل په وسیله د بل خا ی خخه راوبري او په د یاره د یو پکي (وینتيلياتور) مرستي ته اړتیا لري هم د اتموسفری برنسو په نامه یادېږي ټکه چې د نوموري پکي په مرسته د سون هوا او گاز یو د بل سره نه ګډېږي.

په خپل وار سره دا ډول برنسونه هم په دوو ډلو د ویشلو وړ دي:

- د هوا او گاز د نيمه ګډولو برنسونه.

- د هوا او گاز د بشپړ ګډولو برنسونه.

بايد وویل شي چې پورته یاد شوي برنسونه د کور تودولو (تسخین) په تخنيک کي د ولاړو بايلرو د پاره تر (300 KW) قدرت پوري او د څېړدونکوبایلرو د پاره تر (50 KW) قدرت پوري په کار لویېږي.

په دی ډول برنسو کي په منل شوي توګه طبیعی گاز سېخل کېږي مګر ددي برنسو ځینې ډولونه د مایع گاز د سېخلو د پاره هم مناسب دي.

وړاندي به د د ی برنسو پر خصوصياتو او بیلونکو توګه باندي په تفصیل سره رنا و اچول شي:

#### 4.1.1.....د هوا او گاز د نيمه ګډولو برنسونه

#### یاد (High NOx) برنسونه

د اتموسفری برنسو دا ډله ډپرساده جوړښت لري. د سون د هوا یوه برخه چې د لوړنۍ هوا په نامه یادېږي د انځکشن د پرسیپ پر بنسټ د هغه گاز په وسیله کشېږي چې د جېټي خخه د یوه ګډونکي نل دنه ته جريان پیدا کوي.

د سون گازونه چې د (30 m/s....40 m/s) سرعت سره د وینتوری (Ventury) نل ته وردنه کېږي د نوموري نل په خوله کي د ټېټې فشار یوه ساحه جوړي. د همدي تيټې فشار د کش د قوي په مرسته د اړتیا وړ تقریباً 40% هوا

## د گاز سېچلو تخنيک

د سون د گاز سره گلپيږي. د سون د هوا پاتي برخه يا دو همه هوا د ديفوزيون (د بيلابيلو کشافتو د انپول د ميكانيزم) پر اساس د لمبې سره يو خاي ګيرې.

په دي ډول برنرو کي د لومړي هوا اندaze تل ثابته وي او په عمل کي د تغيير ورنه وي. د دي ډول برنرو لمبه د یوه لوړ ثبات خښته وي او د برند قدرت په ټيقيدو او لوړيدو سره نوموري ثبات د پنه متأثره ګيرې. نو خکه د برند جبتو د فشار په تغيير سره نوموري برنر د پراسانه د دوه مرحله ئي او یا هم د مودولي برنر په حیث په کار لويدا اي شي.

هغه بايلرونه چي دا ډول برنرونه لري د سوو گازو د ډاډ من جريان په آلي باندي هم سمبال دي. په همدي دليل دي چي د لوګي ايستونکي نل په دنه کي د فشار تغيرات نه شي کولاي چي د دي ډول برنرو کارد خنه سره مخامن کپري (په دي هکله نور معلومات د دود ايستونکو کانالو او دود ايستونکو نلو په بحث کي د کتل وردي).

د اتموسفری برنرو د نورو نېيگنو په جمله کي دلاندي بنېگني د یادونې وردي:

- څنګه چي اتموسفری برنرونه هيچ ډول خو ځېدونکي توقي نه لري نو د هغوي عمره پراورد او د خارني او سانتي لګښتونه ېي ټيټي دي.

- دا ډول برنرونه په اسانۍ سره د یوه ډول گاز خخه د کار اخستني د پاره چمتو ګيرې. په داسي پيښو کي یوازي د گاز جبتونه نوي ګيرې او د جبتو فشار سردنوي خخه عيارې.
- د پکي په نه درلودلو سره ډپرارام او پرتله له زورونکي دغ خخه کار کوي.
- د دي ډول برنرو بيه د نورو آلو په پرتله ټيټه ډ.


د پورته یادشوو اتموسفری برنرو د ضعيفو ټکو خخه دلاندي د پام وردي:

- د (NOx) او (CO) کچه یي نسبتاً جګه ده. په همدي سبب دی چي نوموري برنرونه د (High NOx) برنرو په نامه هم یاد ګيرې.

- د اضعافي هوا د لوري اندازي په سبب ېي د موثریت درجه یو خه ټيټه ۵۵.

په وروستيو لسيزو کي د پورته یاد شوو نو اقصود ليري کيدو په خاطر ډپر خه شوي دي او نور نو دي ډول اتموسفری برنرو ته د ډپر جدي نيوکو متوجه کول عادلانه نه برینسي (په دي اړه نور معلومات لپوروسته د CO و NOx د راتيټولو په هکله د اقداماتو په بحث کي د کتل وردي).

د هوا او گازو د نيمه ګډولو د برنرو د کار پرنسېپ د لاندي شکل په مرسته روښانه کیدا اي شي:

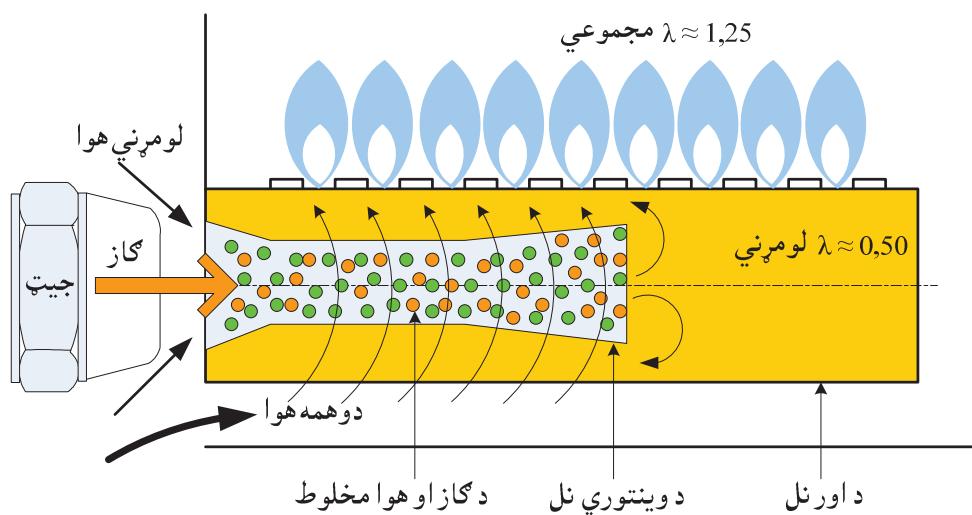

د گاز او هوا د نيمه ګډولو برند کار پرنسېپ د گاز او هوا د شکل 49

## د گاز سېچلو تخنيک

### 4.1.2 د هوا او گاز د بشپړ ګډولو برنوونه یا د (Low NOx) برنوونه

په دی ډول برنو کي د سون د پروسې د پاره نېږدي ټوله هوا له وړاندي څخه د گاز سره ګډېږي، نو ځکه د وهمي هوا ته يا خو هیڅ اړتیا نه پیدا کېږي او یا هم د دوهمي هوا اندازه دومره لبې وي چې د سون پر پروسې کوم ځانګړي تاثير نه شي اچولای او یوازي د سون د فضا د سپیدو دنده لري.

د دی ډول برنو لمبي ډېري لنډي وي او په همدي سبب د تودو خي د لوړي درجی لرونکي هستي څخه بي برخي دي. په خپل وار سره دا کارد دي باعث ګرزي چې د ډېري اندازې (NOx) د توليد مخه ونیول وشي.

- د هوا او گاز د بشپړ ګډولو برنوونه هم دوي ډلي لري:
- د گاز او هوا د بشپړ ګډولو اتموسفری يا انځکشن برنوونه چې پکه نه لري.
- د گاز او هوا د بشپړ ګډولو پکه لرونکي برنوونه.

د دواړو ډلو و ځانګړتیاونه یو نظر اچوو:


### 4.1.2.1 د هوا او گاز د بشپړ ګډولو اتموسفری برنوونه

په دی برنو کي د لوړنۍ هوا ونډه د تولي سون هوا د (90%) خخه تر (100%) پوری رسېږي. د اضعافي هوا اندازه د سون په پروسه کي کومه خاصه ونډه نه لري.

د دی برنو د اور په نل کي د موجودو سوريو جوړښت په دی ډول دی چې د هغوي پرمخ د اورد یو برابر او وړو کو شنو لمبو په اصطلاح یو فرش منځ ته رائې.

د لمبود نوموري فرش د تودو خي درجه په ټولو ځایو کي څه ناخه یو برابر ده او د تودو خي یوه ډېره برخه د وړانګو په مرسته چاپېریاں ته استوی. په همدي دليل دی چې د (NOx) د توليد کچه په دی ډول برنو کي ډېره جګه نه ده.

لاندي شکل به د دی برنو د کار پر خرنګو آلې یو خه رنا و اچوی:

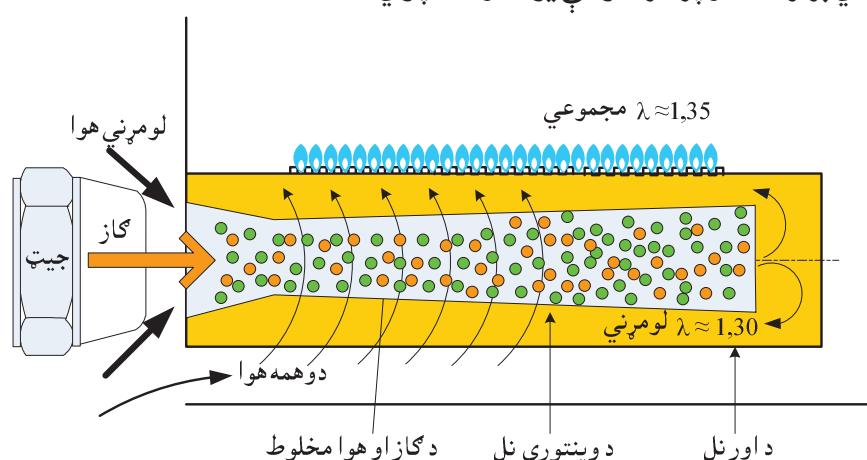

د ګاز او هوا د بشپړ ګډولو برند کار پرنسیپ

خنګه چې د دی برنو د لوړنۍ هوا اندازه ډېره جګه ده نو د سون د پروسې هغه ثبات چې د هوا او گاز د نیمه ګډولو په برنو کي واکمنه وي په دی ډول برنو کي نه په سترګو کېږي. د مثال په ډول د یوه ګاز په عوض د بل

## د گاز سېئلولو تخنيک

گاز سېئلول د دی برنسو کار په پوره اندازه سره متأثره کوي. همدارنګه د برنسو خخه د کار اخستلو او د هغه د عيارولو په چارو کي د يوي لبې غلطې موجوديت د دی دول برنسو کارد خنه سره مخامخ کوي.

### 4.1.2.2 د هو او گاز د بشپړ ګډولو پکه لرونکي برنسونه

په دی دول برنسو کي گاز او هواد يوي پکي (وينتيلاتور) په مرسته په بشپړه توګه ورآندې له دی خخه چي د سېئلولو خاي ته ورسېږي یو د بل سره ګلهېږي.

د خپلي خارجي سطحي یا د هو او گاز د سېئلولو د ئاي د جورښت له مخي، دا دول برنسونه په هوارو، نيم کروي او استوانه یې برنسو باندي ويشل کيږي.

لاندي په لنډه ډول سره د نيم کروي برنسو و جورښت او د کار و خرنګوالي ته یوه کتنه کوو:


لکه چي د (51-شکل) خخه بنکاري هو او گاز د ګډيدو خخه وروسته یوه نيم کروي شکله جورښت ته داخلېږي. د نوموري نيمې گري بهرنې سطحه چيري چي د سون پروسه سرته رسېږي د زنگ نه و هونکي او سپني د تارو (انساجو) خخه جوره ده. د همدي سطحه د خانګړي جورښت په سبب دی چي دي دی ډول برنسو ته د **ماتريکس** برنسونه هم وايې.

ددې نيمې کري په دتنه کي یوه سورې، نيم کروي شکله پرده موقعیت لري چي د هغې خخه د گاز او هوامخلوط د یو ډېشمیرنريو جريانو په خيرراوزي. له دی وروسته د گاز او هوامخلوط د یو ډېشمیرنريو په شکله، سورې تختي خخه تيرېږي چي ويشونکي تخته هم ورته وايې. د سون پروسه د نيمې کري په خارجي سطحه باندي قریب پرته له لمبي خخه سرته رسېږي. د (8) قيمت په دی ډول برنسو کي د (1,1...1,3) په شاوخوا کي وي.

دا ډول برنسونه د تودوخي ډېره برخه د ورآنګو په شکل انتقالوي نو په همدي دليل دی چي دوي د تشعيشي برنسو په نامه هم يادېږي. خنګه چي دا ډول برنسونه د اور په یوې ترلي خونه کي کارکوي نو د هو او گاز ګډونکي پکه کيداي شي چي د سوو گازو د حرکت په لاره کي هم موقعیت ولري.

د (NOx) د تولید کچه په دی برنسو کي د اتموسفری برنسو په پرتله ډېره تيټه او د (20....40 mg/KWh) په شاوخوا کي وي.

ددې ډول برنسو د کار پرسېپ په لاندي شکل کي د ليدو وردې:

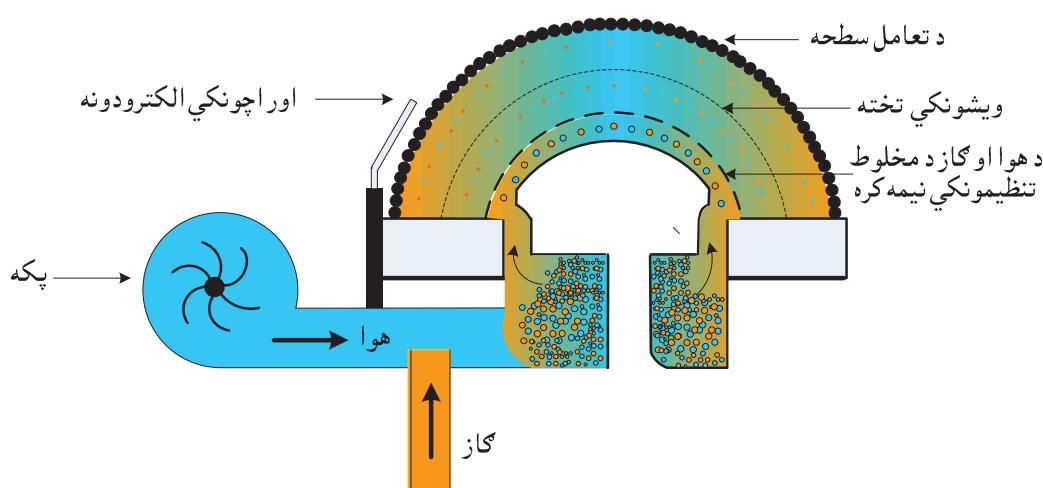

د گاز او هواد بشپړ ګډولو پکه لرونکي برنسونه 51-شکل

## د گاز سېئللو تخنيک

دا ډول برنوونه په ئانګري توګه د سون ارزښت بايلرو د پاره به کار اچول کيږي. د نومورو برنو د تودوخي د توليد قدرت کيدا ي شي چي د نيمکله بار (20%) او پوره بار (100%) ترمنځ په مودولي شکل تنظيم (لبو او هبر) شي.

په وروستيو کلو کي د هو او گاز د بشپړ ګډولو برنو د (NOx) د توليد د نور هم تیتولو په منظور یو شمير په زره پوري نوبنتونه منځ ته راغلي چي د هغو جملې خخه یو هم د کتليت برنو جوریدل او بازار ته وړاندي کيدل دي.

### 4.1.2.2.1 کتليت (Katalyt) برنوونه

لکه چي معلومه ده کتليست هغې مادي ته وايې چي یوه کيميا وي تعامل ته سرعت بخښي خو پخپله په نوموري تعامل کي ګډون نه کوي.

د اوس خخه 160 کاله مخکي یوه انګليسې کيميا پوه همپري ديو (Humphry Davy) دا خبره کشف کړه چي که چيري د سيمانو یوه جالي د پلاتين (Pt) په وسيلي و پونسل شي نو د هغه پرسد سون پروسه (اكسيديشن) د لمبي د جوریدو خخه پرته صورت نيسې، بيله دی خخه چي خپله پلاتين په تعامل کي مصرف شي.

په اوسيني وخت کي ددي پرنسيپ خخه د یو شمير برنو په جورښت کي کار اخستل شوي او په همدي دليل دا ډول برنوونه د کتليت برنو په نامه یادېږي.

د کتليست مادي په حيث د پلاتين (Pt) او یا پالاديوم (Pd) خخه کار اخستل کيږي. د نومورو مواد د یوه قشر په وسيلي د یوی فلزي جالي او یا سراميك تختي مخ پونسل وي چي د تودوخي د لوري درجي په وړاندي کلك مقاومت لري.

د کتليت برنو د کار ترتيب په دې ډول دي:

په پيل کي د گاز او هوا مخلوط ته د بريښنا د یوی جرقې په مرسته او راچول کيږي چي په نتيجه کي یو ه عادي لمبه منځ ته رائي. تريوي لنډي شيبې وروسته کتليست قشر فعالېږي او د تودوخي درجه یو (500 °C) شاو خوا ته رسېږي.

د کتليست قشر د فعاليت په نتيجه کي د سون پروسه ګوندي کيږي او د سون گاز بيله دی چي (NOx) تشکيل ګړي سوئي او (CO<sub>2</sub>) او (H<sub>2</sub>O) جوروي.

د کتليست قشر د فعاليت یوه بله نتيجه داده چي د فلزي جالي د تودوخي درجه ډېره لوري خي. دا عمل د دې سب ګرزي چي د تودوخي یوه لويه برخه د وړانګو په وسيلي د بايلر ديوالو ته انتقاله سې. په نتيجه کي د لمبي د تودوخي درجه چي تر (1000 °C) تيته پاتيرې د (NOx) د جوریدو سبب نه ګرخي.

کتليت برنوونه دوه ډوله دي:

- نيمه کتليت برنوونه.

- بشپړ کتليت برنوونه.

په نيمه کتليت برنو کي د گاز او هوا مخلوط (60%) د کتليست قشر د مرستي خخه په ګټه اخستلو سره سوئي او پاتي برخه یي د عادي برنو په خير د یوی وروکي لمبي په جورولو سره سوئي. د دې ډول برنو یوه نمونه د ماتريکس کتليت برنوونه دي.

د دې ډول برنو نيمه کره چي د زنګ نه و هونکي او سپني د انساجو خخه جوره ده د یوه ئانګري کتليست قشر په وسيلي پونسل شوي ده.

## د گاز سېچلو تخنيک

نو موری قشر چي د یوه اسنج شکل لري د المونيم اکسيد خخه جوړ دي او اساسی دنده یي د تودو خي د سطحي پراخوالی دي.

د پورته یادشوی اسنج داخلی سوری او خالیگاوی د کتلست موادو (پالاديوم) د یوه قشر په مرسته پونبل شوي دي. د هوا او گاز د مخلوط یوه برخه د همدي اسنج ډوله نيم کري پرمخ بيله لمبي سوئي او پاته برخه یي د عادي ماتريکس برنر په خير د یوی ډېري وروکي لمبي په جوړيدو سره سوئي.

په بشپړ کتلليت برنرو کي د هوا او گاز د مخلوط ټوله برخه د کتلست مادي د فعالیت تراثر لاندي سېچل کېږي او تقرې باهیخ ډول لمبه نه جوړېږي. د ډول برنرو د (NOx) اندازه دو مره تیته ده چي د تخنيکي وسايلو په مرسته د اندازه کيدو ورنه ده.


بشپړ کتلليت برنونه لا هم د خپلي ودي او پراختيا په پراو کي قرار لري. په ډول برنرو کي کيداي شي چي د هايدروجن گاز هم د سون د یوه گاز په خير و سېچل شي.

### 4.2....د اتموسفری برنرو جورونکي برخې

اتموسفری برنونه د دی لاندي مهمو برخو خخه جوړ دي:

- د برنر تخته.
- د گاز ويشونکي نل.
- د اور نلونه (د وينتورې د نل په ګډون) چي د برنر په تختي پوري ټینګېږي.
- پخپله برنر.
- د گاز د تنظيم او کنترول وسايل.
- د اور اچوني وسيلي.
- د لمبي د خارني وسيلي.
- د برنر جېټي.

لاندي شکل د داسي برنرو په هکله د یوه تصور د منځ ته راوستو سره مرسته کولای شي:

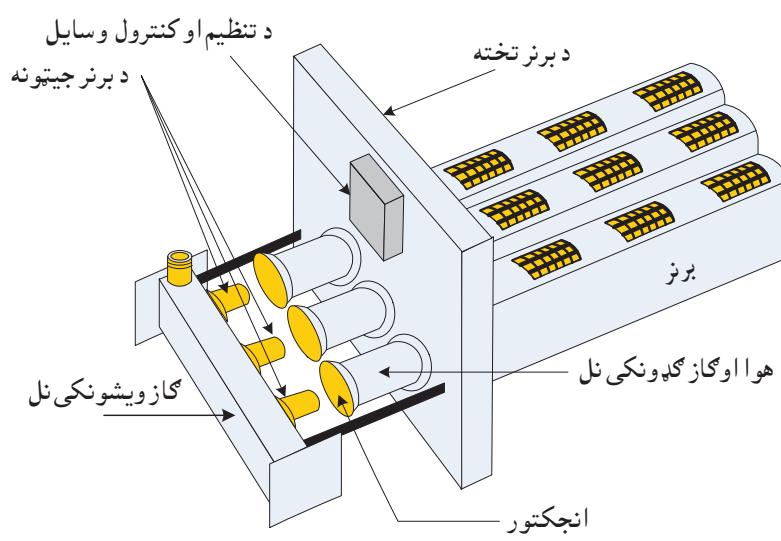

د گاز او هوا د بشپړ ګډولو اتموسفری برنر 52-شکل

## د گاز سېچلو تخنیک

له وړاندی خخه د هوا او ګاز د ګډولو برنو د لنډي خپرني خخه وروسته (4.1.2.1) د هغوي د ځینو بنسټيزو برخولکه د برند جېټه، د اور اچوني او د لمبې د خارني د آلود کار خرنګوالي ته یوه کتنه کوو:


### 4.2.1 د برند جېټه

په عام ډول سره د هر برند جېټه دوي اساسی دندی لري:

1- د برند جېټه د ګاز د اندازې د تنظيمولو دنده په غاره لري. په دې معنۍ چې یوازي د ګاز یوه تاکلي اندازه پرېږد ی چې د هغه خخه تیره شي.

2- د برند جېټه د ګاز او هوا د مخلوط په چمتو کولو کي فعاله ونډه اخلي. د ګاز جريان نظر و دې ته چې د جېټه سره ډول جوړښت لري، کیداي شي چې د هوا د جريان سره موازي او یاد هوا د جربان سره ٻوه زاوې جوړه کوري. همدارنګه کیداي شي چې ګاز د یوه او یا ډپرو سوريو خخه جريان ومومي او د هوا سره ګډ شي.

په لاندې شکل کي د یو شمير بیلا بیلو جېټونو ساده شکلونه وړاندی کېږي:

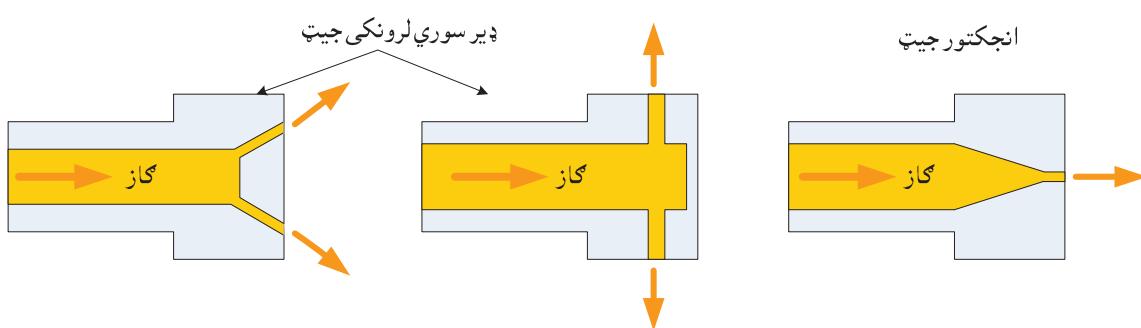

53-شکل د ګازې جېټونو بیلا بیل ډولونه

په ځانګړي توګه د هغو برنو د پاره چې وينتيلاتور نه لري بیا د برند جېټ یوه دريمه دنده هم لري او هغه داده چې د وتونکي ګاز د حرکت په ګړندي کولو سره د چاپيریال هوا د راکشولو او د سون ګاز سره د هغې د ګډولو سبب ګرزي. د دا ډول جېټ خخه د ګاز د وتو سرعت (110 km/h.....220 km/h) په شاوخوا کي وي.

د دی د پاره چې د هوا او ګاز دقیقی اندازې یو دبل سره ګډې شي او د سون د پروسې کیفیت لور و ساتل شي، بايد دا ډول جېټونه په ډپر خیر سره جوړ شي. د نوموري جېټ د قطر د پاره د اجازي وړ دقت د ( $\pm 0,01$  mm) په شاوخوا کي وي.

د پورته ياد شوو جېټونه په اړخ کي چې د اساسی جېټونو په نامه يادېږي، یو شمير نور جېټونه هم شته چې د اور اچوني د ګاز د پاره غوره کېږي او ډپرو کي قطرونه لري. د مثال په توګه طبیعې ګاز ته د اور اچوني د پاره د ګاز د جېټ قطر (0,50 mm) او د مایع ګاز د پاره (0,25 mm) وي.

د ګازې برنو جېټونه د هغوي د قطر د اندازې له مخي پېژندل کېږي. د نومورو جېټونو قطر چې په ملي متر سره اندازه کېږي په 100 ضربېږي او بیله واحده بنوول کېږي (16-جدول).

اتموسferi برنوونه د چدنې بايلرو او یا رادياتورو په شان کولای شي یو یا خو پليته ولري چې د یو بل سره د تپلو امکانات لري. نو خکه دا ډول برنوونه نظر و دې ته چې د تودو خي کوم قدرت ته اړتیا شته، یو او یا خو جېټونه درلودلای شي.

په هغه صورت کي چې یو ګازې برند خو جېټه ولري نو نوموري برند یو ګاز ويشنونکي نل ته هم اړتیا لري چې

## د گاز سېئللو تخنيک

دنده بېي و تولو جېتیونو ته د مساوي اندازي گاز رسول دي.

په لاندي جدول کي د يو شمير گازي جېتیونو اندازي او د پېژندني ډول ورلاندي کېږي:

### 16-جدول: د جېتیونو د پېژندني ډول

د پېژندني عدد	د جېټ قطر(mm)	د گاز نوم
270.....400	2,7.....4,0	طبيعي گاز L
250.....350	2,5.....3,5	طبيعي گاز H
150.....200	1,5.....2,0	پروپان P.
5	0,5	داوراچوني د گاز دپاره جېټ

### 4.2.2 د اوراچوني آله

په گازي برنسو کي دوه ډوله د اوراچوني آله د پېژندو وردي: د اوراچوني نيمه اتمات آلي او د اوراچوني اتمات آلي.

پورتنيو دواړو ډلو ته يو لنډ نظر اچو:

### 4.2.2.1 د اوراچوني نيمه اتمات آلي

په دا ډول آلو يوازي هغه برنسونه سمبالي وي چي پکه (وينتيلياتور) نه لري. پورته يادشوی برنسونه وي ډول وروکي، مرستندوي برنسونه اړتیا لري چي داوراچوني برنسونه وايي او د اوراچوني لمبه يې تل رونسانه وي. د اوراچوني نيمه اتمات آلي یو پېزونو کرستال (د اوراچوني ډبره) او یو چکش لري. د فشار د تکمي په کښېکښلو سره نوموري چکش پر کريستالي ډبري باندي یوه ضربه واردوي. د نوموري ضربې په نتيجه کي قریب (20000) ولته برينينا تولید یېږي.

دا برينينا ديوی مزي په مرسته د اوراچوني الکترودو ته یوں کېږي او هلتنه یوه داسي جرقه منځ ته راخي چي په اسانۍ سره د هر ډول گاز د او را خستنې سبب ګرځي.

د دی ډول آلو کاري خطره او ډېرساده دی خو ضعيف تکي یې دادی چي تل سوڅدونکي لمبي ته اړدی (حتي هغه وخت هم چي برنس په موختي ډول سره ګل وي او په اصطلاح د بل خل چالانه کيدو په انتظار کي وي).

### 4.2.2.2 د اوراچوني اتمات آلي

د اوراچوني دا ډول آلي کيداي شي چي هم د پکه لرونکو او هم د پکه نه لرونکو برنسو دپاره په کار و اچول شي. نوموري آلي د اوراچوني په یوه ترانسفر مرباندي سمبالي دي چي تقریباً (10000) ولته برينينا تولید یېږي.

نوموري برينينا د دو او سپنيزو الکترودو ترمنځ او یا هم د یوه الکترودو او د برنس د بدنه د یوی برخې ترمنځ د برينينا یوه جرقه تولید یېږي چي د گاز او هوا د مخلوط د او را خستنې باعث ګرزي.

د اوراچوني یو شمير اتمات آلي دا ډول الکترودو سره کار کوي چي د برينينا د ترلاسه کولو وروسته د منقل دسيم په شان سره کېږي او په مخامنځ ډول سره د هوا او گاز مخلوط ته او را ورته کوي. د نوموري الکترودو په

## د گاز سېئللو تخنيک

مرسته د اور اچونی پروسہ پردازه ارامه او ډاپ منه وي. دوي په تيره بيا د هفو گازو د لګولو د پاره مناسب دي چي د تودو خي ارزښت بي تېټ دی. ولې يو عيب بي دادې چي ژر ماتيرې او رژي.

د اور اچونی اتمات آلي کومي مرستندويه، تل روښانه لمبي ته ارتبا نه لري او د کار جريان بي د سون د اتمات له لوري کنترول او رهبری کيږي.

### 4.2.3....د لمبي د خارني آلي

د گازي برند کار د بې خطره کولو د تخنيک يوه بنسټيزيه برخه د لمبي د خارني آله ده. لکه خنګه چي بنسکاره ده گاز او هوا د چاوديدو د لوب خطر لرونکي يو مخلوط جوړوي. په همدي دليل دی چي د لمبي د ګلیدو په صورت کي بايد د برندنه ته د گاز د بهيدو چتيک مختنيوی وشي. د لمبي د خارني د آلي دنده هم داده چي د لمبي د مرې کيدو په پيښه کي په سملاسي توګه د سون اتمات ته خبر ورکړي. نوموري په خپل وار سره مګنیت وينتيل ته د تړلو امرورکوي او په دې ترتیب سره د بايلر په دنه کي د گاز د تولیدو او د هغه د احتمالي چاودني مختنيوی کيږي.

د اتموسفری برندو د لمبي د خارني د پاره دوه ډوله آلي د استعمال وړدي:  
- ترمولکتريکي آلي.

- د ايونيزيشن د پرنسيپ په بنسټ کار کونکي آلي.

د نورو برندو د پاره کيداي شي چي د لاندي آلو خخه ګته پورته شي:  
- د ايونيزيشن آلي.

- د بنسڅ ماورا وړانګو لمبي خارونکي آلي (UV-آلي).

د پورته ياد شوو لمبه خارونکو آلو د کار و خانګړي ته یو نظر اچوو:

### 4.2.3.1....د لمبي د خارني ترمولکتريکي آلي

په دا ډول آلو باندي ټولنه نيمه اتمات گازي برندونه سمبال دي. ترمولکتريکي آلي د بیلا بیلو فلزاتو لکه کروم-نيکل(Cr-Ni) او ګستانتنان(55%Cu+45%Ni) دوه سیمان لري چي په يوه سر کي دواړه سره یوځای لیم شوي دي. کله چي نوموري لیم شوي ئایي د یوی لمبي په وسیله تر (600 °C) پوري ګرم شي نو د بربنښنا یو وروکي (30...35 mV;1A) جريان تولید یېږي. په همدي دليل دی چي دی سیمانو ته ترمولیمنت هم وايي.


د ترمولیمنت دوه نور سرونه هر یو د يوه مسي لین سره لیم دي. په خپل وار سره دا مسي لپښونه د يوه مقناطيسی ګوتک سره تړلي دي او دنده يې داده چي نوموري ګوتک ته د بربنښنا تولید شوی جريان ورسوی.

پورته ياد شوی مقناطيسی ګوتک بیا د یوی فلزی ستني په مرسته د يوه بیخطره فنري وينتيل سره په تماس کي دی.

ترڅو چي مقناطيسی ګوتک ته بربنښنا نه وي رسیدلې نو نوموري فنري وينتيل د اساسې برند په لوري د گاز د بهيدو مخه نيسې. یوازې هغه وخت چي مقناطيسی ګوتک د مسي لینو په مرسته هغه ترمولکتريکي بربنښنا چي د لمبي د تودو خي ترا لاندي په ترمولیمنت کي منع ته راغلي وه ترلاسه کړه، هغه وخت بپا نوموري وينتيل د اساسې برند په لور د گاز د خوځبدو لاره پرانیزې.

په لاندي شکل کي هڅه شویده چي د دې ډول آلو د کار پرنسيپ خه ناخه توضیح کړل شي:

## د گاز سېچلو تخنیک

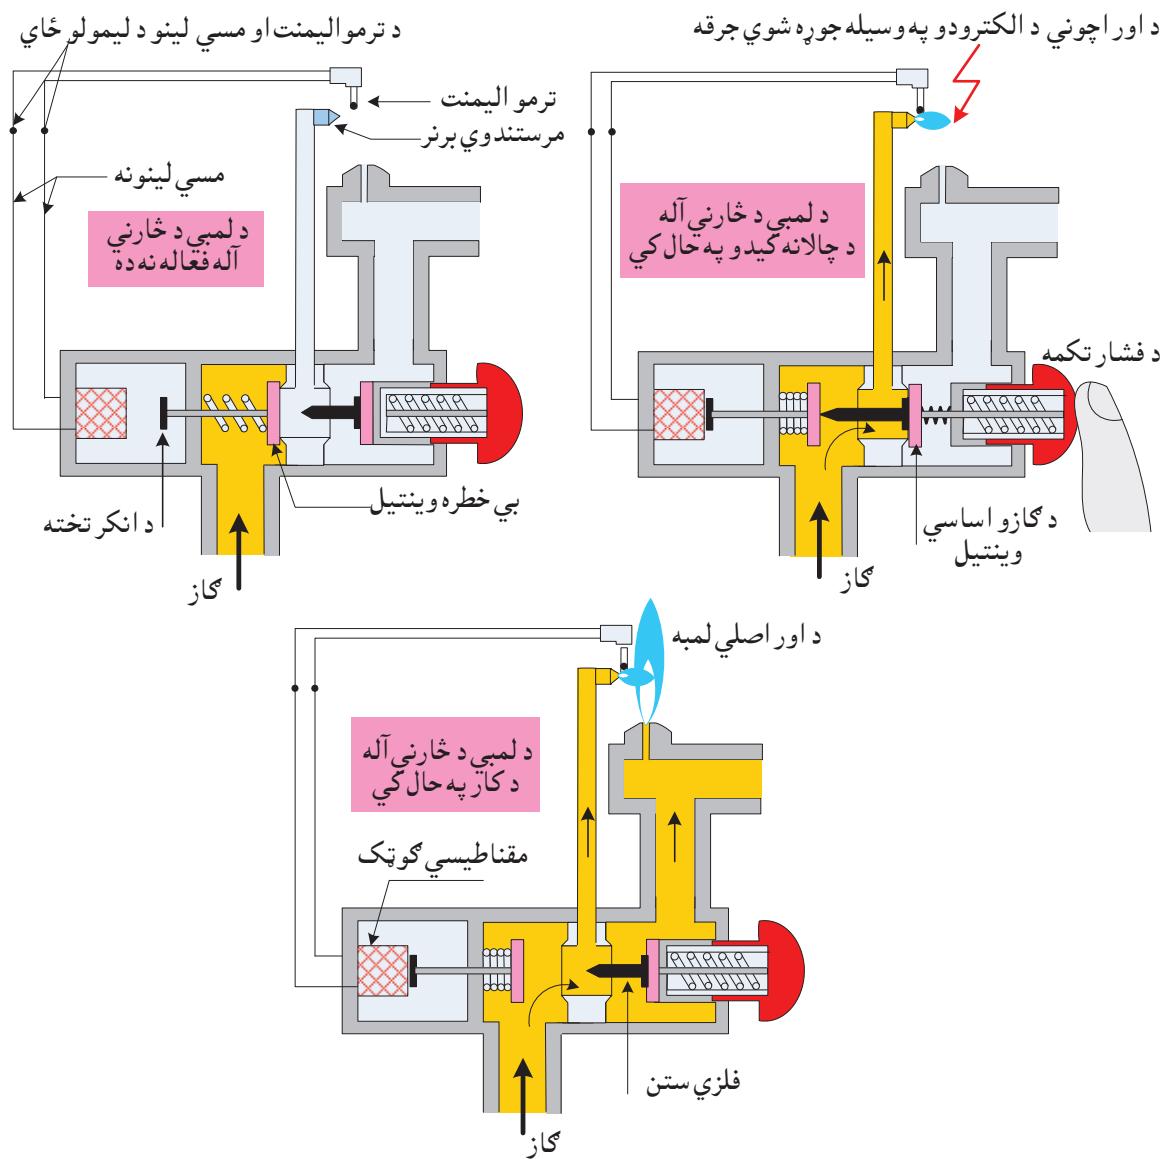

**54-شکل د ترمو الکتریکی آلو د کار پرسیپ**

که (54-شکل) ته وکورو نو وینو چې په لو مری سر کي کله چې د لمبی د خارني آله فعاله نه وي نو د فشار تکمه هم کښیکښلي نه وي او بی خطره وینتیل تړلی وي. د لمبی د خارني د آلې د چالانه کیدو په وخت کي لو مری د فشار تکمه کښیکښول کېږي. په نتیجه کي د فلزی ستني په زور بې خطره وینتیل خلاصېږي او ګاز د اور اچونی یا مرستندویه برنس په لور په خوچد و راخي. هلتنه نوموری ګاز د پیزو آلې په وسیله او یا په لاس د اور لګیت په مرسته لګول کېږي.

تر لګیدو وروسته د اور وروکي یا مرستندویه لمبه ترمو الیمنت تر هغه وخته تودوی چې په نوموری کي د بربیننا جريان تولید شي. نوموری جريان بیا د مسی مزو په مرسته مقناطیسي ګوتک ته رسول کېږي.

د پورته یاد شوي ګوتک مقناطیسي ساحده انکر هغه تخته ځان ته را کابې او تینګه یې ساتي چې په بې خطره وینتیل پوري تړلی ده. او سنو که د فشار تکمه خوشی سی د ګاز اساسی وینتیل خلاصېږي او د ګاز لاره د اساسی برنس په لور پر انيزې او هلتنه ګاز د پورته یادې شوي وروکي لمبې په وسیله او را اخلي.

که چېري د اور لګونې لمبه د کوم علت له مخي مره شي نو ترمو الیمنت ته نوره تودو خه نه رسیېږي. په نتیجه کي


## د گاز سېچلو تخنیک

د مقناطیسی گوتک په لور د بريښنا جريان قطع کېږي، نوموري گوتک خپل مقناطیسی خاصیت د لاسه ورکوي او د انکر تخته خوشی کوي. د دي کار سره سم بیخطره و ینتیل ترشا ئحی او د گاز د بهیدو مخه تړي. بايد په ياد و ساتل شي چې د برنر د چالانه کيدو په وخت کي بايد د فشار تکمه ژر خوشی نه شي او تر هغه وخته پوري نیولي پاته شي (قريب لس ثانوي) تر خو ترموماليمنت ګرم شي او د بريښنا جريان تولید شي.

خرنګه چې د دا ډول آلد ترموماليمنت د توديدو او بيرته سپيدو وختونه نسبتاً او برد د دې بیخطره و ینتیل د خلاصيدو وخت تر (10 s) پوري او د تړل کيدو وخت بې تر (30 s) پوري رسېږي. په همدي دليل دې چې نوموري آلي د هغو برنسو د پاره په کار لویېږي چې و ینتیلیاتور نه لري او د تودو خي د تولید قدرت يې تر (350 KW) پوري رسېږي.

خنګه چې د ترموماليمنت يو سرتل د لمبې په منځ کي وي نو هغه بايد په هر دوہ کاله کي لبتر لبې يو څلې نوي شي.

په لاندي شکل کي د هغه اتموسفری برنر د کار شيمما وړاندي شوي ده کوم چې د اور اچوني په نيمه اتممات آلي باندي سمبال دی:

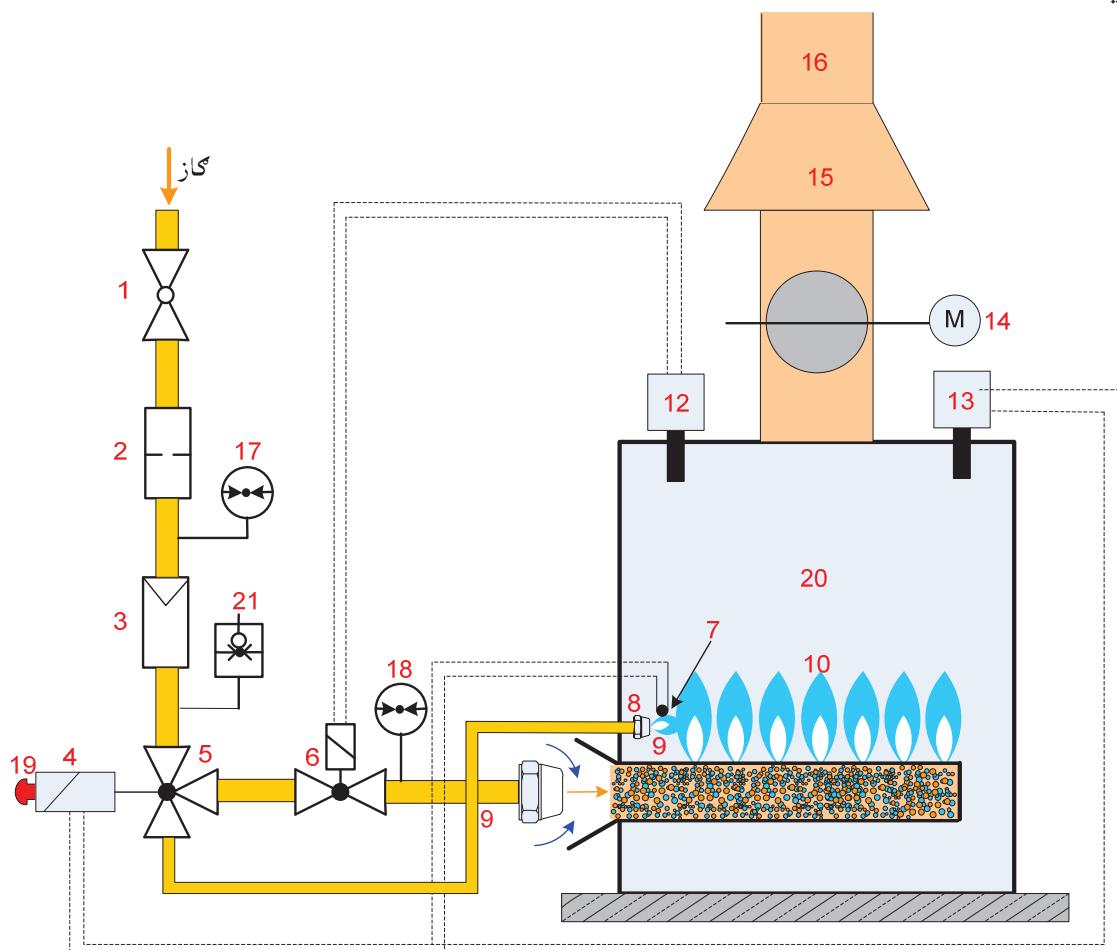

**55-شکل** د اور اچوني په نيم اتممات آلي باندي سمبال اتموسفری ګاز برنس

په پورتنې شکل کي نبول شوي وسايل دادي:

1- ګاز ترونکۍ وال(هان).

2- فلت.

## د گاز سېچلو تخنيک

---

- 3**- د گاز د فشار تنظيمونکي آله.
- 4**- ترمولالكتريکه اور اچونکي آله.
- 5**- د گاز اساسی وينتيل.
- 6**- مگنيت وينتيل.
- 7**- ترمولاليمنت.
- 8**- اور اچونکي يا مرستندوي برنر.
- 9**- اور اچونکي يا مرستندويه لمبه.
- 10**- اساسی لمبه.
- 11**- گاز سېچونکي اساسی برنر.
- 12**- د بايلر تنظيمونکي آله يا د بايلر ترمومستات.
- 13**- د بايلر د کارد بيخطره کولو ترمومستات.
- 14**- د سوو گازو کلابان.
- 15**- د سوو گازو د ډامن جريان آله.
- 16**- دود ايستونکي نل.
- 17**- بايلر.
- 18**- د سون گاز د فشار د اندازه کولو لپاره مانوميتر.
- 19**- د جبته مخته د گاز د فشار د اندازه کولو مانو ميتر.
- 20**- بايلر.
- 21**- د فشار خارونکي آله.

### 4.2.3.2 د لمبي د خارني ايونيزيشن آلي

په عادي حالت کي د گاز ماليکولونه خونشي دي او بريښنا نه تيري. کله چي د گاز و جريان ته او رواچول شي او یوه لمبه تشکيله شي نو د تودوخي د لوړي درجې تر تاثير لاندي د گاز ماليکونه ايونيزه او د بريښنا تيرونکي ګرزي.

که چيري او س نو لمبي ته یومتناوبه (تغير خورونکي) برق ورسوو نو د بريښنا په مزو کي یو وروکي ثابت برق تشکيلېږي چي د تقويه کولو نه وروسته د سون د اتمات له خوا د لمبي د سګنال په خير منل کيږي.


د متنابي بريښنا یو قطب لمبه خارونکي الکترود دی چي د لمبي په دنه کي خاي پر خاي کيږي او بل قطب بي پخپله برندی.

کله چي د گاز لمبه او رواخلي نو د گاز هغه ماليکولونه چي د پورته ياد شوو دوو قطبو تر منځ موقعیت لري ايونيزه کيږي او یوه وروکي ثابتنه بريښنا (A...8...4) د سون د اتمات په لور جريان پیدا کوي.

د لمبي خارونکي الکترود هغه وخت د یوی لمبي د منځ ته راتلو سګنال ورکوي چي لمبه د هغه پر شاوخوا په بشپړ توګه را خريدلي وي. که چيري لمبه د کوم علت په وجهه مره شي نو د یوی ثانوي په او بدوي کي دا خبر د سون و اتمات ته رسېږي او نوموري په خپل وار سره د گاز د بهيدو د بنديدو قومانده صادر وي.

د دي ډول آلد کارد خرنګوالي په هکله دا لاندي شکل و ګوري:

## د گاز سېئللو تخنيک

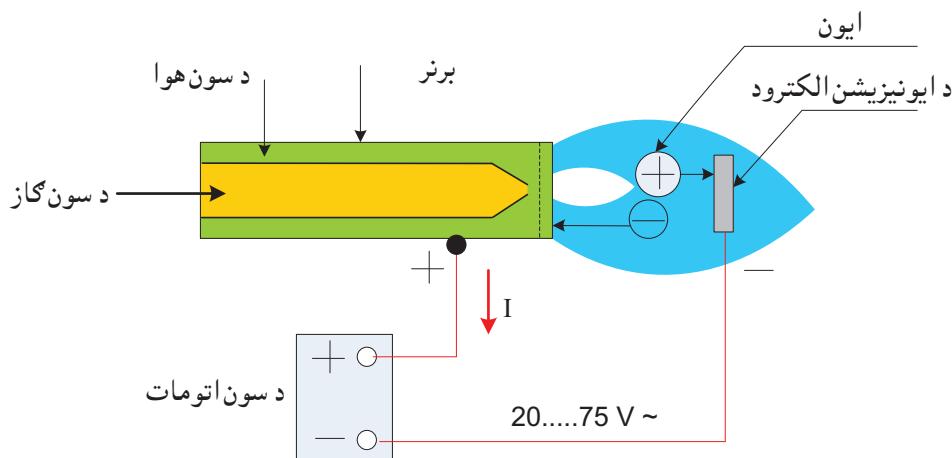

56-شکل د ايونيزيشن آلي د کار پرنسپ

### 4.2.3.3 د بنفش ماورا و رانگو لمبه خارونکي آله (UV-آله)

دا ھول آلي په دوو ڈلو ويسل کيږي:  
UV-نلونه.  
UV-ديودونه.

لكه د نامه خخه چي يې بشکاري UV-نل و زمه آله د يوه داسي بنيبني نل خخه جوره ده چي د بنفش ماورا و رانگي د هغه خخه د تيريدو توان لري.  
نوموري بوتل د گاز خخه ڈکوي. د بوتل په منځ کي دوه الکتروده (کتود او انود) ئاي پر ئاي دي چي د متناوبي بریښنا د یوی منبعي سره وصل دي.

كله چي د بنفش ماورا و رانگي همدي ديود ته نتوزي نو په هغه کي موجود گاز ايونيزه کيږي.  
په نتجه کي د ثابتی بریښنا يو وروکي جريان منځ ته را ئاي چي د تقويي خخه و روسته لمبه خارونکي ريلی په فعالیت راوري او د مګنیت وينتیل د خلاصيدو سبب گرزي.

د UV آلو بله ڈله هغه خانګړي ديودونه د چي د بنفش د پوري خوا و رانگو په و راندي ڈبر حساس دي. نوموري آلي د يوه بنيبني بوتل شکل لري چي په منځ کي بني بشکاري او انود ئاي پر ئاي دي. كله چي پر نومورو الکترودو باندي تر بنفش پورته و رانگي ولګيږي نو الکترونونه د کتود خخه د انود په لور په حرکت را ئاي او په نتیجه کي د بریښنا يو وروکي جريان تر تقويي و روسته د سون د اتمات له لوري د لمبي د یوه سګنال په حیث منل کيږي.


که چيري لمبه مړه شي نو د بریښنا جريان په سملاسي تو ګه پري کيږي او د سون اتمات د گاز د جريان د تړو پريکړه کوي.

د UV لمبه خارونکي آلي د زنگ و هلو او کړتيا په و راندي لوړ مقاومت لري او هیڅ ڈول پردي لمبه هغه نه شي تير ايستلى. يوازیني عيbone يې دادي چي بيه يې لوړه ده او ترندې 10000 ساعته کار و روسته بايد نوي شي.  
همدارنګه دا ڈول آلي د پييت ثبات لرونکو لمبو سره خه ناخه ستونزې پيدا گوي.

UV آلي په منل شوي تو ګه د وينتيلاتور لرونکو برنو د پاره په کار اچول کيږي.

د دي ڈول آلو د کار ساده شوي شيما په لاندي شکل کي د کتلوا په ده:


## د گاز سېئلولو تخنيک

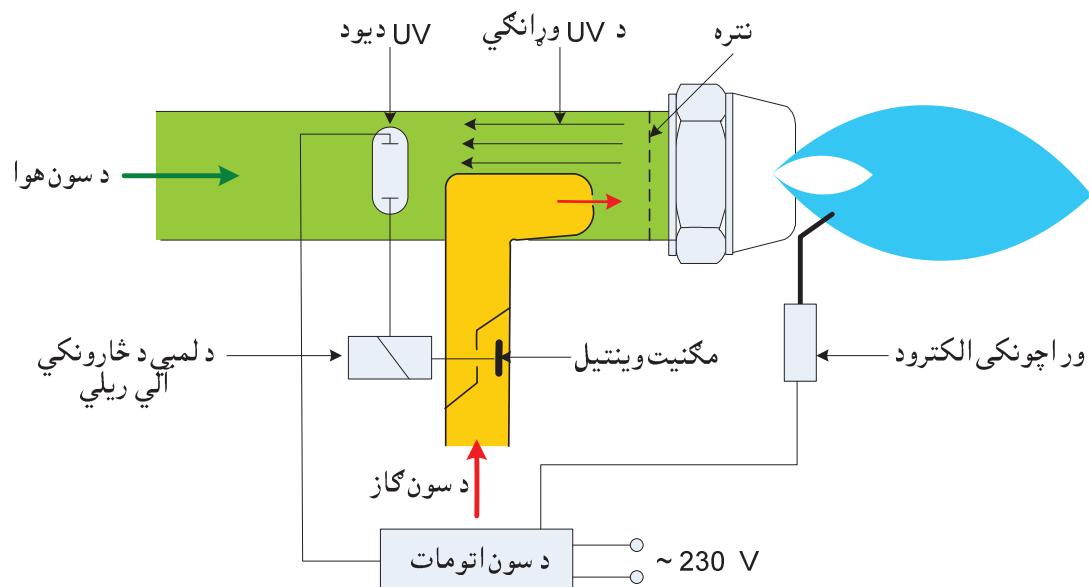

**د UV آلپ د کار پرسیپ شکل 57**

### 4.2.4.... د اتموسفری برند د تنظیم او خارنی و سایل

د هغو نورموپ بنسټې چې په دی اړه په اروپا یې هیوادو کې موجود دي، د اتموسفری برند خخه د بی خطره ګټې اخستني په منظور باید نوموري برندونه د کنترول او تنظیم په یو شمیر و سایلو باندي سمبال وي. په لاندې شکل کې د یوی نموني په خير، یو اتومات اتموسفری برند هغه د اوندہ و سایلو سره بسول شوي دي:

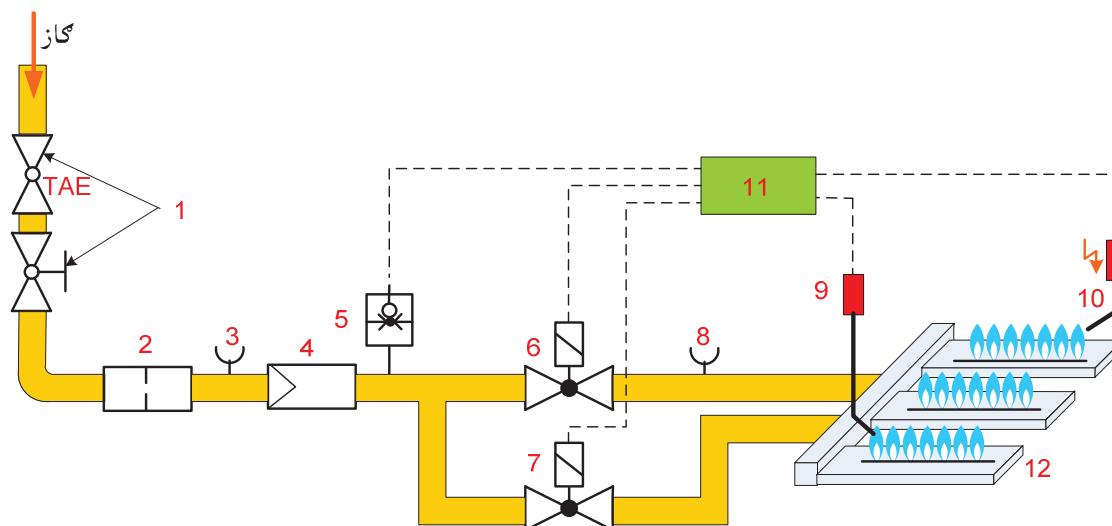

**د بشپر اتومات اتموسفری برند د تنظیم او خارنی و سایل شکل 58**

هغه و سایل چې په پورته شکل کې بسول شوي دي دادي:

- 1 TAE-1 لرونکي وال.
- 2 د گاز فلتر.
- 3 د گاز د فشار د اندازه کولو د پاره ځای (د مانومتر د تپلو ځای).
- 4 د فشار د تنظیم و سیله.


## د گاز سېچلو تخنیک

- 5- د فشار خارونکي آله.
- 6- اساسی، بی خطره مگنیت وینتیل.
- 7- د اور اچولو د پیل، بی خطره مگنیت وینتیل.
- 8- د جپت په مخ کي د گاز د فشار د اندازه کولو ئای (د مانومتر د ترلو ئای).
- 9- اور اچونکي الکترود.
- 10- د لمبې د خارني آله.
- 11- د سون اتومات.
- 12- گاز سېچونکي برنس.

وراندي مو د اور اچونکو او لمبه خارونکو آلو په هکله معلومات وراندي کره او سنو و يو شمير نورو مهمو هغو و سايلو ته چي پورته ياد شوي دي په لاندي ھول سره يوه لنده کتنه کوو:

### 4.2.4.1 د فشار د تنظيم آله

لکه خنگه چي معمول ده د گاز فشار په خارجي شبکه کي تر هجه فشار لورې وي چي برنسورته اړتیا لري. نوموري آله د خارجي شبکي فشار د برنسورته مناسب فشار تر سطحي پوري تيتيوي او هجه ثابت ساتي. په بل عبارت سره د فشار د تنظيم د آلي دنده داده چي د لور د تلونکي گاز فشار، په نل کي د موجود فشار د تغيرات او نوساناتو د منفي تاثير خخه و ساتي، په دي معني چي که چيري د گاز د نل فشار تر هجه ورکره شوي قيمت چي نوموري آله پر هجه باندي عياره ده جگ ولار شي نو نوموري آله هجه ترور کره شوي فشاره پوري بيرته تيتيوي او که چيري د گاز فشار د برنسورته کاري فشار تيتيه ولار شي نو د آله د برنسوره لور د تلونکي گاز فشار ترور کره شوي فشاره پوري بيرته جګکوي.

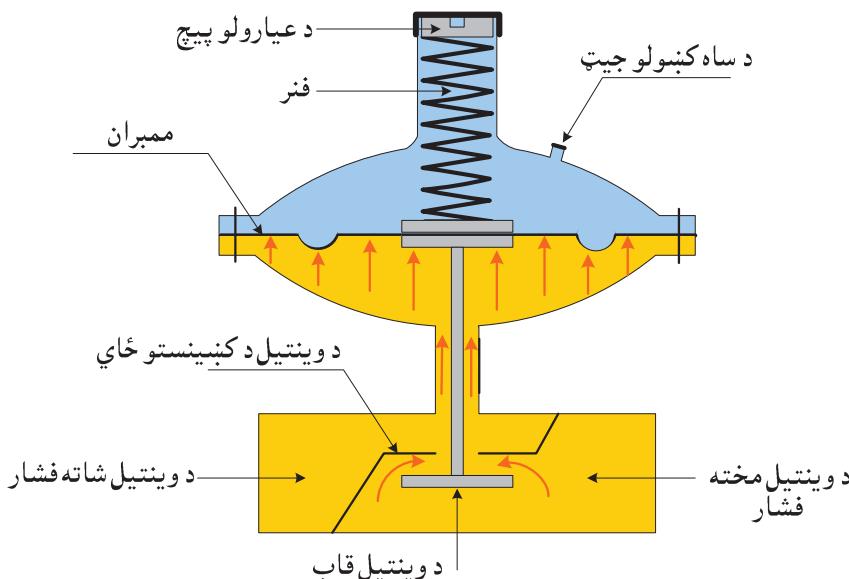

### 59- شکل د فشار د تنظيم آله

که چيري د وينتيل مخته فشار صفر وي نو وينتيل هم په بشپړه توګه د گاز د بهيدو په وراندي خلاص دی. د گاز د جريان سره سم د وينتيل شاته فشار جګکري. نوموري فشار پر ممبران (خوئېدونکي پردي) (باندي عمل کوي او هجه پر شا تمبوسي. په نتيجه کي د وينتيل قاب جگ حئي او د گاز د جريان د لږيدو سبب گرزي.

د وينتيل شاته د گاز د فشار د لږيدو په پيښه کي بيا ممبران د فنر د قوي په زور بيرته کښته حئي چي په نتيجه کي

## د گاز سېچلو تخنيک

بي د وينتيل قاب تيتييري او د گاز د خوئيدو لاره پراخيري.

باید وویل شي چي د عيار ولو د پیچ په مرسته ممبران او فنر دواره له وړاندي خخه پريوه تاکلي فشار باندي چي د برند پاره مناسب وي عيار ييري.

نظر د فنر د ډول ته کيدا اي شي چي د برند تړلو فشار د یوي تاکلي ساحي په دنه کي عيار کړل شي مثلاً د (5 mbar...20 mbar) او يا د (10 mbar...30 mbar) په حدودو کي.


که چيري د گاز د عمومي شبکي فشار تر (50 mbar) ډپروي نو باید د برند مختنه د گاز پر نل باندي یوه بله د فشار تنظيمونکي آله هم مومنتاز شي.

### 4.2.4.2 د فشار د خارني آله

کله چي د بايلرد تودوخي د درجي تنظيمونکي آله د تودوخي غوبښنه وکړي نو وړاندي تردي چي برند دي غوبښني ته مشبت جواب ورکړي د فشار د خارني آله د گاز د نل فشار ازمايي. که چيري د وينتيل مختنه د گاز رسولو په نل کي د گاز فشار تريوي تاکلي، د اجازي ور ترقولو تيتيي اندازي ډپروي نو د فشار د خارونکي آلي دنده داده چي د نوموري برند په کاراچولو مخه ونيسي.

د برند پاره د اجازي ور ترقولو تيتيي فشار د برند په ډول پوري اره لري. که چيري دي ته اړتبا وي چي د فشار د خارني د آلي د فعاله کيدو فشار دی و تاکل شي نو هغه باید په ډپر ځير سره د نوموري آلي د جورونکي موسسيي د لارښونو سره سره سرته ورسيرې.

د فشار د خارني د آلي د کاري پرنسيپ د فشار د تنظيم د آلي د کاري پرنسيپ سره ډپر ورته دی. په دی هکله لاندي شکل و ګورى:

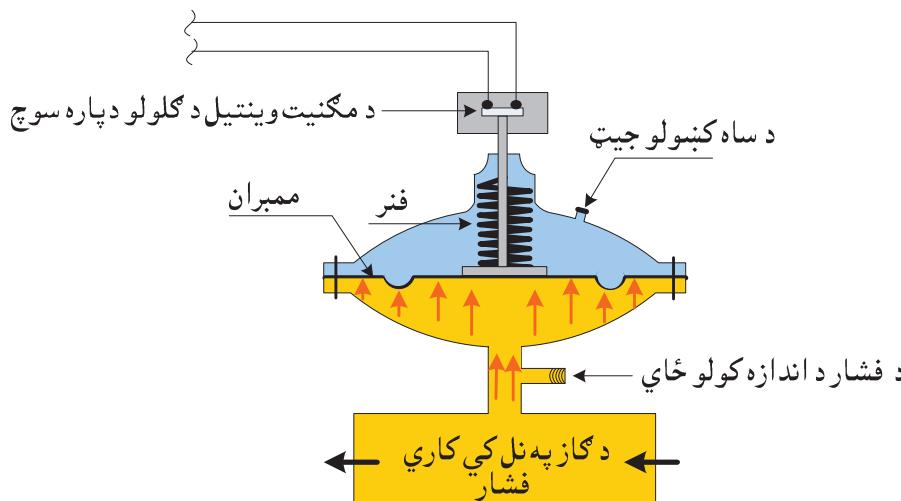

60-شکل د فشار د خارني آله


خوئيدونکي پرده (ممبران) د یوي ستنۍ په مرسته د هغه سوچ سره ترلي ده چي و مګنیټ وینتیل ته د برینښنا د جريان د پري کولو توان لري.

که چيري د گاز رسولو په نل کي فشار تريوي تاکلي اندازي نور هم تيتي و لارشي نو ممبران د فنر په زور تر شا ځي او په سوچ کي د برینښنا د جريان د قطع کيدو سبب ګرزي. دا کاري مګنیټ وینتیل ته د برینښنا جريان پري کوي او د نوموري د تړلو باعث ګرزي. په نتيجه کي برندري اصلانه چالانه کيرې او که هغه فعاله وي نو هغه د کاره لوېږي.

### 4.2.4.3 TAE لرونکي وال

نوموري وال د لاس په مرسته خلاص او تړل کيږي. د دي وال په اړخ کي یوه بله داسي ځانګري وسیله مونتاژ ده چي د تودوخي د لوړي درجی تر تاير لاندي د مثال په توګه د اور د خطر په وخت کي د نل مقطع د ګاز د بهيدو په وړاندي تړي.

دي وسيلي ته په الماني ژبه (Thermisch auslösender Absperr-Einrichtung) وا بي او معنۍ يې داده چي نوموري وسيلي د تودولو په نتيجه کي خوشی کيږي او د برنس په لور د ګاز د حرکت مخه نبسي. لاندي د نوموري آلي یو ساده شوي شکل د کتلوا په دی:

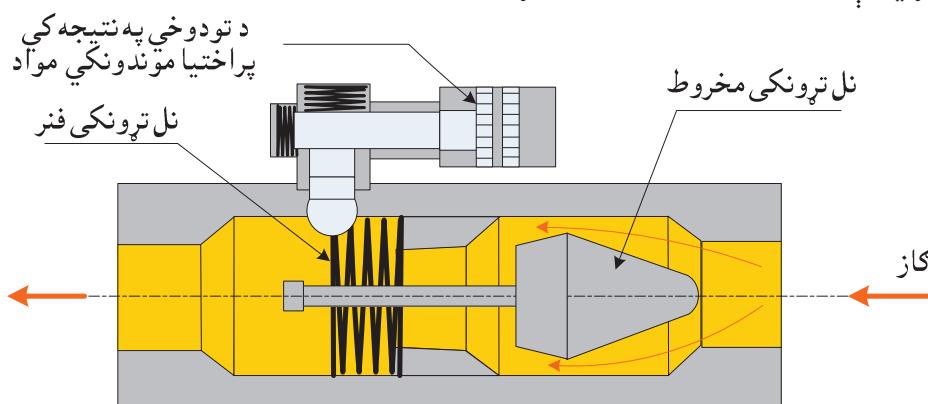

61-شکل د آلي د کار پرسنیپ

که پورتني شکل ته وګورو نو وینو چي د تودوخي د درجی د لوړيدو په صورت کي مثلاً د اور د لګيدو په پیښو کي هغه مواد چي د نوموري آلي په دنه کي قرار لري پراختيا موسي. د دي کار په نتيجه کي نل تپونکي فنر خوشی کيږي او د هغه سره تړلی مخروط د ګاز د بهيدو لاره تړي. په دی ترتیب سره د یوی احتمالي چاودني مخنيوي کيږي.

### 4.2.4.4 مګنیت وینتیل

مګنیت وینتیل د برند کار د بیخطره کولو د تخنيک یوه برخه ده او بنسټیزه دنده یې داده چي د برنس په لور د ګاز جريان وتری او یا یا خلاص پرېږدي. د برند چالانه کيدو په وخت کي نوموري وینتیل د سون د اتمات خخه بریښنا تر لاسه کوي او په اتمات ډول سره خلاصېږي. په هغه صورت کي چي لمبه مره شي او یا هم د برنس د ګلیدو په وخت کي کله چي د تودوخي تولید ته اړتیا نه وی نو مګنیت وینتیل د ګاز جريان د سون د اتمات دقوماندي سره سم تړي.

د دي د پاره چي د برند چالانه کيدو په وخت کي، د بايلرد اور د خونې په دنه کي دلور فشار د تکان يا ضربې خخه مخنيوي شوي وی نو مګنیت وینتیل په ورو، ورو او یا هم په دوو مرحلو کي خلاصېږي. په نتيجه کي د ګاز تول مقدار په یووار اور نه اخلي او د بايلرد اور په خونه کي د فشار د سملاسي جګيدو سبب نه ګرزي. د او سنې وخت ټولی ګاز سېچونکي آلي، د هغوي د تولیدي قدرت خخه په ناپیلې توګه، په دوو مګنیت وینتیلوباندي سمبال دې.

د دي د پاره چي وکتل شي مګنیت وینتیل د ګاز د تیریدو په وړاندي خومره ټینګ تړلی دې، نو هغه تر یوه تاکلې فشار لاندي ازمايل کيږي. د دي فشار د اندازې له رویه مګنیت وینتیلونه په لاندي ټولګیو باندي ویشل کيږي:


A- کلاس: د ازمايني فشار يې (150 mbar) دې.

## د گاز سېچلو تخنيک

- کلاس: د ازمايني فشار بي (50 mbar) د.

- کلاس: د ازمايني فشار بي (10 mbar) د.

د نومورو وينتيلو د جورښت په هکله یو ساده شوی شکل په لاندي ډول سره وړاندي کېږي:

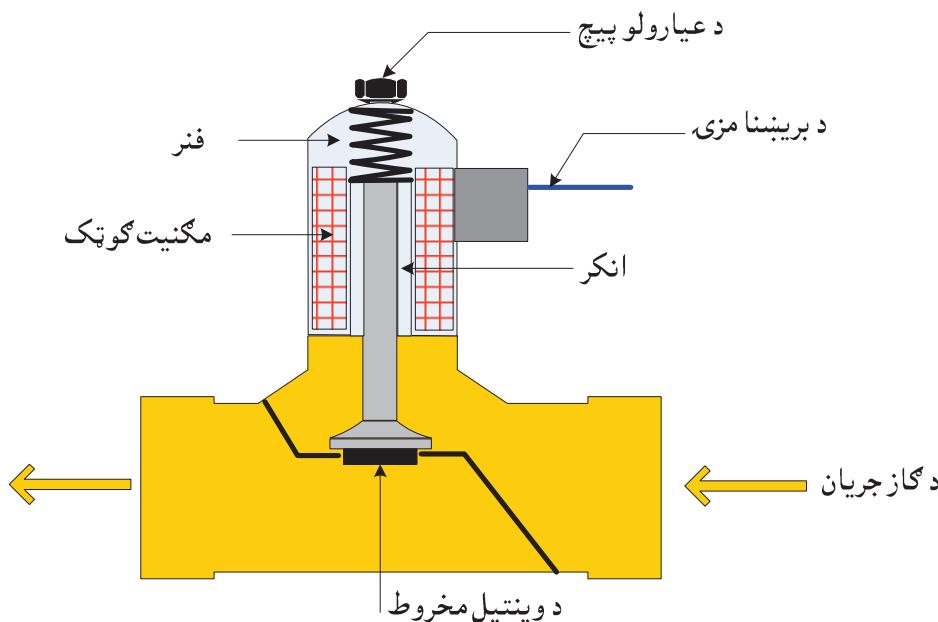

**62-شکل د مگنيټ وينتيل جورښت**

د مگنيټ وينتيل د مونتاژ په وخت کي باید هغه تیرته پاملننه وشي چي پر نوموري وينتيل باندي رسم دی او د ګاز د جريان لوری نسيي. همدارنګه د مونتاژ د ئاي په هکله باید د دی وينتيل د جورونکي موسسي لارښونې په نظر کي ونيول شي.

د اروپا يي هيوا د نورمو پر اساس د هغو برنسو د پاره چي وينتيلياتور نه لري او د تودوخي ورکړل شوی باري (C) او يا (B) او، د (B) او يا (C) تولګيو مگنيټ وينتيلونه د ګتي اخستني وړ دي. د وينتيلياتور لرونکو برنسو او يا د هغو برنسو د پاره چي د تودوخي باري ( $\Phi_B > 350 \text{ KW}$ ) او، د (A) او يا (B) تولګيو مگنيټ وينتيلونه غوره کېږي.

د وړو کو برنسو د پاره په ډېر پېښو کي مگنيټ وينتيلونه، د تنظيم او خارني آلي او فلتر توله په یوې واحدي آلي کي سره یو ئاي کوي او په همدي سبب دي ډول آلو ته کومبي يا کمپاکټ آله وايي.


### 4.2.4.5 د سون اتمات

د سون اتمات دوي بنسټيزي دندۍ لري:

- 1- د سون اتمات د برند ټولو آلو د کار ترتیب تاکي. په دي معني چي د برنتولي آلي د سون د اتمات د پروگرام له مخي په یوه تاکلي نوبت سره چالانه او ګلېږي. طبیعي خبره ده چي د نوموري نوبت د مراعات تولو په برخه کي هیڅ ډول غلطې د منلو ورنه ده.
- 2- د سون اتمات تل د لمبي خارنه کوي.

د سون د اتمات د کار پروگرام د لاندي شکل په مرسته د پوهيدو وړ دي:

## د گاز سېچلو تخنيک

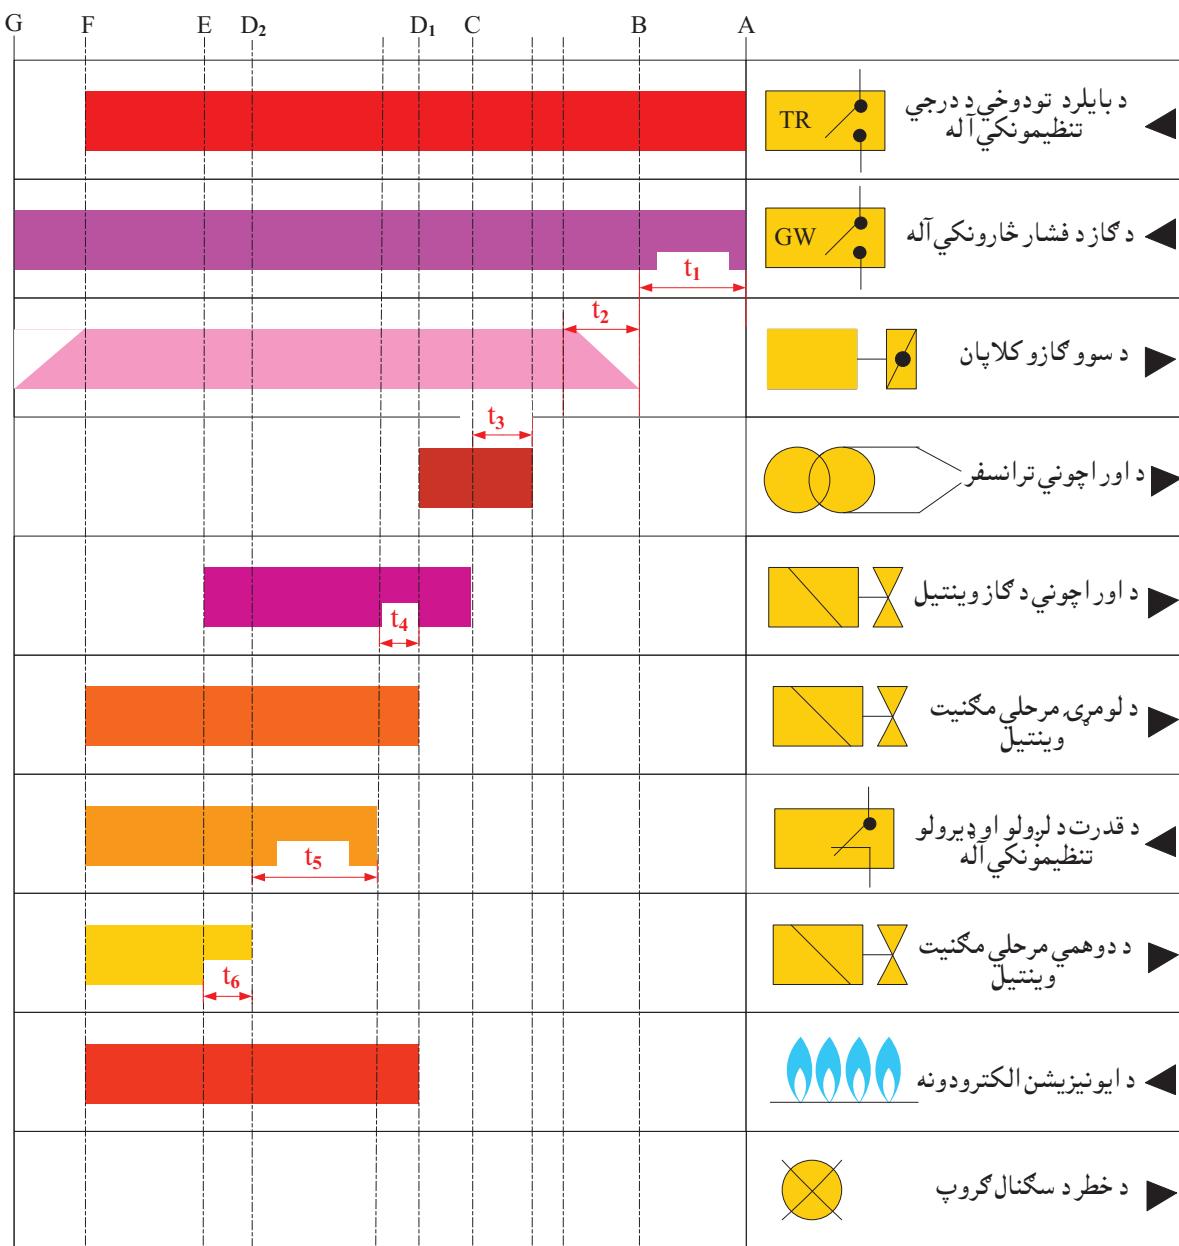

**شکل 63- د سون د اتمات د کار پروگرام**

- لاندي به هخه وشي چي د يوه دوه مرحله ئى برند دپاره چي وينتيلياتور نه لري، د سون د اتمات د کار پروگرام توضيح شي:
- په لومپى سركى د بایلر له لوري خخه د تودوخي د توليد غونبتنە كىرىي او په دى هكىلە د بایلد تودوخي د درجي د تنظيمونكى آلىپ (ترموستات) له لوري يو ارونده سگنانل د سون و اتمات تەرسىرىي.
  - د گاز د فشار خارونكى آله كنترولوي چي د گاز پەنل كى ترقولو لبىد ارتيا ور فشار موجود دى او كە نە؟ كە چىرىي نومورى فشار وجود ونه لري نو د سون اتمات د برند چالانه كىدو مخه نىسى.
  - لە دى نە وروستە د سوو گاز د نل يادودكش كلاپان پورتە كىرىي او نومورى نل د سوو گازو د اىستلۇپر مخ خلاصىرىي.
  - ورلاندى لە دى خخه چي لمبه جورە شى، د سون اتمات يو تست سرته رسوي او گورى چي كومە بلە پردى لمبه خونشتە چي د نومورى د غولولو سبب شى.

## د گاڙ سېچلو تخنيک

- که چيري د داسي یوي لمبي سگنال و سون اتومات ته ورسيري نو نوموري په سملاسي تو گه د برند چالانه کيدو کاربندوي.
- وروسته له دي خخه او راچوني د آلپي په مرسته او رلگولو لمبه تشکيليري (اصلی لمبه لتروسه پوري روښانه نه وي).
  - پسله دي خخه د برند لومړي مرحلې د پاره امنيتي وخت (t<sub>4</sub>) پيل کيري چي د نوموري وخت تر پايه پوري باید او راصلی لمبه جوره او د سون اتومات باید په دي هکله یو اړوند سگنال ترلاسه کړي. که چيري داسي یو سگنال ترلاسه نه شي نو برند سون د اتومات په مرسته په بېرنې تو گه ګليري. نظر و برنته کيدا يشي چي د سون اتومات یو خل او یا خوڅله د بيا او راچوني هڅه وکړي. که چيري دا هځي هم ناکامه شي نو برند په مطلق ډول سره د کاره لوږي. بل خل د برند چالانه کول یوازي پسله یوی تاکلي و قفي خخه د لاس په مرسته امکان لري.
  - د لمبي د تشکيل خخه وروسته د برند، د لومړي مرحلې خخه و دوهمي مرحلې ته د تيريدو يا گذار انتروال پيل کيري.
  - د همدي وخت په اخري کي د برند دوهم پراو د پاره امنيتي (t<sub>6</sub>) وخت پيل کيري. د نوموري وخت په دنه کي د او راصلی لمبه پراختيا موسي او برند په خپل بشپړ قدرت سره د تودوخي په توليد پيل کوي.
  - کله چي د بايلرد او بودرجه ترور کړه شوي درجي پوري جګه ولاړه نو د بايلر ترموموستات د تودوخي د توليد د بندولو غونښنه کوي او په دي هکله د سون اتومات ته خبر ورکوي.
  - په خپل وار سره د سون اتومات برند ګلوي.
  - په وروستي پراو کي د سوو گازو کلاپان کښته کيري او دود ايستونکي نل تري.

په پورتنې شکل کي بنوول شوي توري او نبني په لاندي ډول سره توضيح کيدا يشي:

- A- د برند چالانه کيدو پيل.
- B- د سوو گازو د کلاپان خلاصيدل.
- C- د او راچوني د لمبي تشکيليدل.
- D<sub>1</sub>- د لومړي مرحلې د پاره د اصلی لمبي جوريدل.
- D<sub>2</sub>- د دوهم پراو د پاره د اصلی لمبي پراختيا.
- E- د برند نورمال کار پراو
- F- د بايلرد ترموموستات په غونښنه د تودوخي د توليد ختم او د برند ګليدل.
- G- د سوو گازو د کلاپان تړل کيدل.
- ◀ - و سون اتومات ته راتلونکي سگنال.
- - د سون اتومات خخه تلونکي سگنال يا په اصطلاح د سون د اتومات قومانده.
- t<sub>1</sub>- د انتظار وخت يا هغه وخت چي د هغه په لړ کي د فشار خارونکي آله د گاز د شبکي فشار کنترولوي.
- t<sub>2</sub>- د سوو گازو د کلاپان د خلاصيدو وخت.
- t<sub>3</sub>- د اورد لګيدو خخه وړاندي وخت.
- t<sub>4</sub>- د برند لومړي پراو د پاره امنيتي وخت.
- t<sub>5</sub>- د برند دوهم پراو د پاره امنيتي وخت.
- t<sub>6</sub>- د سوو گازو د کلاپان د تړلو وخت.

## د گاز سېچلو تخنیک

د بیلابیلو هغو برنو د امنیتی و ختنو یو د بل سره پرتله کول چي د سون په اتمات سمبال دي، د لاندي جدول په مرسته صورت موندلای شي:

**17- جدول:** د بیلابیلو هغو برنو امنیتی و ختنو چي د سون په اتمات سمبال دي او وینتیلیاتور نه لري

د دوهم حل اور اچونی او د برند چالانه کیدو هڅه	ماکسیموم امنیتی و خت			د برند پاره د تودوخي بار KW
	د کار په جریان کي	د کار په پیل کي	د اور اچونی دول او د وینتیل د خلاصیدو دول	
	S	S		
کیدای شي	30	15	د اور اچونی د پاره د تل سوچیدونکي لمبې سره	$\leq 120$
	10	10	-	
کیدای شي	30	15	د اور اچونی د پاره د تل سوچیدونکي لمبې سره	$> 120 \dots \leq 350$
	5	5	-	
نه شي کیدای	5	10	دورو، ورو خلاصیدونکي وینتیل سره	$> 350$
	1	5	-	

د یوه مقایسوی تصور د منځ ته راتلو په منظور باید وویل شي چي د ترموماکتریکي آلو لرونکو برنو د پاره د بی خطره وینتیل د خلاصیدو و خت ماکسیموم (15s) او د تپلو و خت ماکسیموم (30s) دی. همدارنګه د وینتیلیاتور لرونکو هغو برنو د پاره چي تولیدي قدرت يي ( $50 \leq KW$ ) وي امنیتی و خت: د کار د پیل په وخت کي (5s) او د کار په جریان کي (1s) وي. که چيري د وینتیلیاتور لرونکو برنو قدرت تر (50 KW) جګ وي نو دهغوي د پاره د کار د پیل امنیتی و خت (3s) او د کار په جریان کي امنیتی و خت (1s) دی.

### 4.3.... د کچي دراټیپولو چاري (CO) او (NOx)


لكه چي وړاندي مو هم یادونه کړي وه لمبې د لوړي درجې په صورت کي، د گاز او هوا د پوره نه ګډيدو په وجهه (د سون ګاز ځینو برخو ته د اړتیا وړ هوانه رسېږي) په سو ګازو کي د کاربن مونو اکساید او نایتروجن داکسیدو کچه لوړېږي. دا مسله په تیره بیا د اتموسفری هغو برنو د پاره د پره جدي ده چي د گاز او هوا د نيمه ګډولو سیستمونه لري. په همدي دليل هم دی چي په اوښني وخت کي د نومورو برنو څخه یوازي کله، کله ګټه اخستل کېږي.

په لاندي کي و یو شمیر هغو لارو ته یوه کتنه کوو چي د دی مسلی د حل سره مرسته کولاي شي:

- **د سراميکي (خاورينو) نلو او تختو په مرسته د لمبې سړول:** په دی ډول سیستمو کي د لمبې مخ ته یو شمیر سراميکي (خاورين) او یا هم د تودوخي په وړاندي پیاوړي او سپنیزې میلي ځای پر ځای کوي.

## د گاز سېچلو تخنيک

دا ډول نلونه د لمبي د هستي خخه د تودو خي یوه لويءه برخه اخلي او د لمبي د سپيدو سبب ګرزي. نوموري نلونه بيا اخستل شوي تودو خه د یو شمير وړانګو په خير د اور د خوني ديوالو ته بيرته ورکوي. په دي هکله لاندي شکل د کتلورې دی:

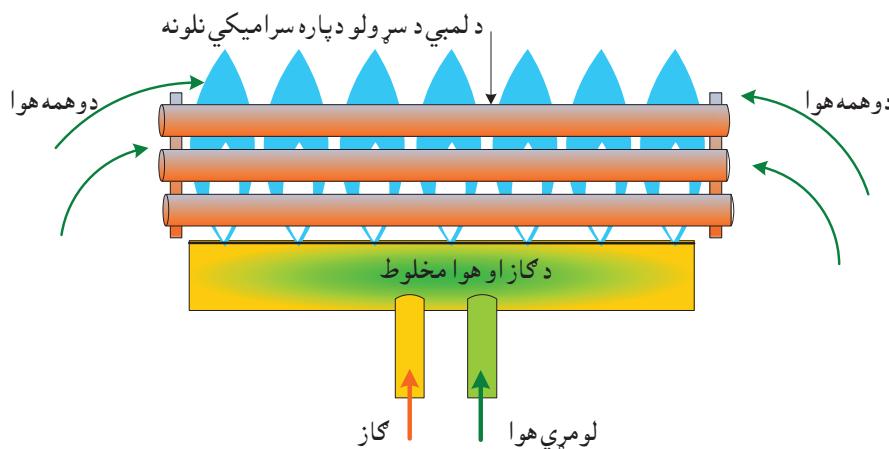

**شکل 64** د سراميكی نلو په مرسته د لمبي سپول

○ **د هوا او ګاز د بشپړ ګډولو او داوبو د رېگیستر په مرسته د لمبي د سپولو میتود:** لکه څنګه چې د هوا او ګاز د بشپړ ګډولو په بحث کي مو هم یادونه وکړه، دا ډول برنوونه یو شمير لنډي لمبي جوروسي. نوموري لمبي د پرژر خپله تودو خه چاپيریال ته ورکوي چې په نتيجه کي بې د لمبي د تودو خي درجه تيټيږي او د چاپيریال ککړونکو مواد د تولید کچه لږي. مګر دا ډول لمبي پوره ثبات نه لري. د برند لور قدرت په صورت کي دا ډول لمبي د شکیدو خواته میلان لري او د برند تيټ قدرت په پېښه کي د شا ته ضربه وهلو او ګلیدو په لور علاقه بنسي.

د دې دپاره چې دا ډول لمبي پوره ثبات تر لاسه کري نو د برند سطحي پرشاو خوا د او بو یو تاواراتاونل (رېگیستر) چې د زنګ نه و هونکي او سپني خخه جور دی مونتاژو. په نتيجه کي د لمبي په ثبات سرېږد د برند موثریت درجه هم د تولیدي قدرت په ټولو پړاونو کي یوشان پاتېږي.

○ **د ماتريکس برنو په مرسته د چاپيریال ککړونکو مواد د کچي را تېتول:** د ماتريکس برنو په بحث کي (4.1.2.2) مو یادونه وکړه چې د دې ډول برنو بانديني سطحه د یوې زنګ نه و هونکي او سپني د جالي خخه جوره ده او د یوې نيمې کري شکل لري. نوموري جالي د منقل د سيم په شان سره کېږي او د لمبي د تودو خي یوه لويءه برخه د وړانګو په مرسته د بايلرد او رد خوني ديوالو ته ورکوي. په همدي دليل د ډول لمبي د تودو خي درجه او په نتيجه کي د  $(NO_x)$  د تولید کچه، د ديفوزيون لمبي په پرتله د پره تيټه وي. د جالي د تارو تر منځ فاصله دو مره نېډي وي چې د شا په لورد لمبي د بيرته و هلو مخنيوي کېږي. همدارنګه د خارجي سطحي نيم کروي شکل د دي امكان ورکوي چې د ګرميدو په نتيجه کي، هري خوا ته د نوموري سطحي پراختيا بيله کوم خنډ خخه تامين شي.

## 4.4....پکه لرونکي د ديفوزيون برنس

په دي ډول برنو کي مخکي له مخکي خخه د سون هوا او ګاز یو د بل سره نه ګډېږي بلکه د سېچلو و ساحي ته د داخلي د سره سم په سملاسي توګه یو د بل سره ګډېږي او د هغوي د ګډيدو پرسه د ګاز او هوا د مخلوط د سوځبدو په جريان کي هم ادامه مومي.

## د گاز سېچلو تخنيک

دي برنرو ته ئىكە ديفوزيون برنرونه وايىچى د سون د پرسىي پەپيل كى لاد هو او گاز د مخلوط پەتننە كى يوشان (هييموجن) ترکىب موجود نەوي. د دى ۋول لمۇ پەتننە كى د اكسىجن لەپلۇد بىايو او غريبو ساحو ترمنئخ اندۇل د ديفوزيون د ميكانيزم پەبنست منئخ تەراھى.

نوئكە د ديفوزيون دا ۋول ميكانيزم باید د ديفوزيون لمۇ د ميكانيزم (2.1 و گورى) سره چى د خارجي چاپيرىال خخە هو راكشوي غلط نەشي.

د پكە لرونكۇ برنرو لمبى لور ثباتلىرى او توليدى قدرت يىي د تغىير پراخ امكانتلىرى.

دا ۋول برنرونه د هر ۋول گاز د سېچلو د پاره مناسب دى او د معمول پەۋول ھلتە پە كار اچول كىربى چى د تودو خىي و يوه لور قدرت تەارتىا وي. كە خەمپە او سنى وخت كى د دى ۋول برنرو ھېرپو كىي ھولونە چى د تودو خىي د توليد قدرت يىي د 3 كيلو واتە خخە پىل كىربى ھەم دىكتىي اخستىنى ڈگرتە راوتي دى. خنگە چى پە دى ۋول برنر كىي د هوايى چتىك او توربولنت (نامنظم او گەدوھ) جريان تەارتىا شتەنە فشار د ضاياعاتو كچە يى ھەم نسبتاً جىڭە دە او پە ھەمدى لاحاظ دا ۋول برنر تىل د يوه وينتيلياتور غونبىتونكى دى. ھەدارنگە دا ۋول برنرونه تىل د يوي تېلى او رخونى پەتننە كىي كار كوي. دا پە دى معنى دە چى د اور خونە باید د بايلر د مونتازە خونى پە لور پە بشپەر توگە عايق وي تر خونومورپى خونى تەد لوگىي ياسوي گاز د وتلو شرایط منئخ تەرانە شي.

د كور تودولو (تسخين) پەتخنيك كى دا ۋول برنرونه د يوه واحد بلاك پە خىرد تولو اپوندو بىرخوا او توقۇ سره بازار تەوراندى كىربىي، نوئكە دا ۋول برنرونه د **مونو بلاك** يا **يۇ تۆتە بىي برنرو** پەنامە ھەم يادىربى.

صنعتىي برنرونه چىي قدرت يىي تر (MW 10) جىك وي بىالې تر لېد د دوو توقۇ خخە جوپوي. د دى ۋول برنرو تە د يوبلاك ياخو تۆتە ئىي برنرونه ھەم وايى.


خنگە چى پە پكە لرونكۇ برنرو كىي د هو او گاز د مخلوط سرعت پەنسىي ۋول جىك وي نۇ د لمبى پەتننە كى د ژرۈبولنتو (گەدوھ او نامنظم) جرياناتو د منئخ تەراتگ سېب كىربى. پە ھەمدى دليل د دى ۋول برنرو كار ھەم د پكە لرونكۇ تېلى برنرو پەشان د لور او از د توليد سره ملگىرى وي. د خپل كار او جورپىشتە مەخي ھەم پكە لرونكىي گازىي او تېلى برنرونه يو بل تەورتە دى.

د خارجي شكل لە مەخي پكە لرونكىي گازىي برنرونه پە دوو ۋەلۇ وېشل كىربىي:


**- كمپاكت شكل.** د دى ۋول برنرو قدرت د معمول پە ۋول تر 400 كيلو واتە پورپى وي.

**- تمانچە بىي شكل:** د دى ۋول برنرو د تودو خىي د توليد قدرت د 400 كيلو واتە خخە بىا تر 10000 كيلو واتە پورپى رسىېرىي. دا ۋول برنرونه پەلاندى ۋول سره بىكارىي:

تمانچە(تەنگىچە) شكلە برنر

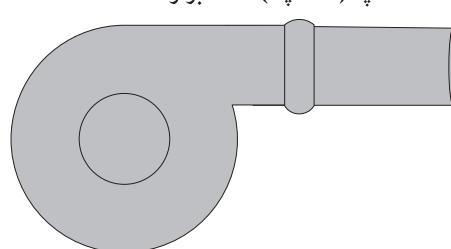

كمپاكت برنر

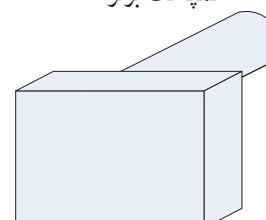

د پكە لرونكۇ گازىي برنرو شكلونە **65-شىكل**

## د گاز سېچلو تختنیک



دوايزهاوپت (Weishaupt) د کمپني د تيلو او یا گاز سېچونکو برزو و شميرنموني

## د گاز سېچلو تخنيک

### 4.4.... د پکه لرونکو گازی برنزو جوربنت

- پکه لرونکي گازی برنزو نه د لاندي بنستييزو برخو خخه جوره دي:
- د سون هوا کلاپان يا د پکي پيك.
  - د سون هوا پکه يا وينتيلياتور.
  - د هوا د فشار د خارني آله.
  - د هوا او گاز د گهولو و سايل.
  - د اور اچوني آله (د اور چوني ترانسفرمر).
  - د اور اچوني الکترو دونه.
  - د لمبي د خارني آله.
  - د سون اتومات.


لاندي په لنډه ډول سره د بربنزو جوربنت و یو شمير مهمو برخو ته یوه کتنه کوو:

### 4.4.1.1 د سون هوا کلاپان يا د وينتيلياتور پيك

د سون د هوا د کلاپان بنستييزي دندې دادي چي د یوي خوا د سون د گاز د اندازي سره سم، د اړتيا وړ هوا تنظيم کړي او د بلې خوا کله چي برنر ګل وي نود برنر او بایلر و دننه ته د هوا د داخليدو مخه و نيسې، ترڅو د اور د خونې د سپیدو او د تودو خي د بي خايه ضایعاتو کچه تېته شي.

د سون د هوا کلاپان کيداي شي چي د پکي د کش او یا هم د فشار په خوا کي نصب شي. د ستندرو د پکو د پاره د معمول په ډول د خرخي کلاپانو خخه کار اخلي چي د هوا د فشار په سمت کي نصبيږي. نوموري کلاپان د یوي خرخیدونکي حلقي شکل لري چي د سون د گاز د اندازي د تغير سره سم یوي خوا ته ګرزي او د برنر په لور هغومره هوا پريبدې چي د گاز سره د گهولو د پاره په همدي شيبه کي ورته اړتيا شته.

نوموري کلاپان په منل شوي توګه د یوه برقې موټور په مرسته خرخي. د ګرھولو وخت يې د معمول په ډول د 3 خخه نيولي بيا تر 30 ثانيو پوري او د ګرھيدو زاویه يې د 0 خخه تر 90 درجو پوري وي. په دې هکله لاندي وروکې شکل و ګوري:

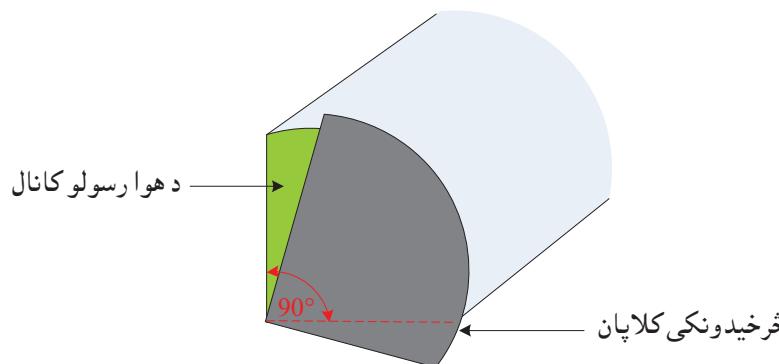

66-شکل د سون هوا د لبرولو يا ډېرولو کلاپان

### 4.4.1.2 د سون د هوا پکه

د تېل سېچونکو برنزو په بحث کي مو ويل چي د پکي دنده داده چي د سون د پروسې د پاره د اړتيا وړ هوا

## د گاز سېچلو تخنیک

برابره کړي او په عین حال کې سوي ګازونه د اور د خونې د دنه خخه بیا د دودکش تر پیل پوري ورسوی. یوازی د سون ارزښت په بايلرو کې د لوګي ایستونکي سیستم خخه د سو ګازو د ایستلو دنده هم د نوموري پکې په غاره ۵۵ه.

د ګازی برنو د پکو جورپښت او دندی د تېل سېچونکي برنو د پکو خخه کوم ځانګړۍ توپیرنه لري. دلته هم دراديالي پکو خخه چې پري يې د مخ و خواته لبې خېږي وي ګټه اخستل کېږي.

خرنګه چې په ځېدونکي سون ارزښت بايلر کې د هوا حجم لبې مګر په عین حال کې د فشار ضایعات لوړ دي نو په دی ډول بايلر کې د ثابتی بربیننا پکه د خپل ځانګړۍ موټور سره په کار اچول کېږي. د نورو عادي موټورو په پرتلہ دا ډول موټور د پرګوندي وي او دوراني سرعت يې د (3200 1/min) (څخه تر 4500 1/min) پوري رسیداي شي.

نظر د موټرو ډول ته کيداي شي چې د ګازی برنو د پکو دوراني سرعت ثابت وي او یا هم د ډېریدو او لبېدو (تنظیم) وړوي.

د معمول په ډول د هغو برنو د پاره چې د تودو خي د تولید قدرت يې تر (1000 KW) پوري وي د پکي دوراني سرعت هم ثابت وي. نو ځکه په دی ډول برنو کې د هوا د مقدار د تنظیم د پاره د سون د هوا کلاپان نصبيږي.


### 4.4.1.3 د سون د هوا د فشار د خارني آله

لکه د نامه خخه چې بسکاري د دی آله دنده داده چې د سون د هوا د فشار خارنه وکړي. که چېري د هوا فشار تر یوه ورکړه شوي مينيموم فشار تيتي ولاړ شي نو نوموري آله د سون و اتماتات ته خبر ورکوي. په خپل وار سره د سون اتماتات په سملاسي توګه د برنو په لور د ګاز جريان بندوي.

د هوا د فشار د خارني آله پر یوه ټاکل شوي فشار باندي له وړاندي خخه عياره وي. د نوموري فشار اندازه د معمول په ډول د (25 Pa) او (200 Pa) په منځ کې وي. د مينيموم فشار د تغیر خای د معمول په ډول لاک و مهر وي او د کار په جريان کې بیا عياريدو ته اړتیانه لري.

### 4.4.1.4 د هوا او ګاز د ګډولو آله

د تېلي برنو په شان دلته هم د هوا او ګاز د ګډولو آله اساسی دنده د هوا او ګاز بيو دبل سره ګډول او د لمبې د ثبات تامينول دي. د تېلي برنو په خلاف د ګازی برنو د هوا او ګاز د ګډولو د آله د پاره تر او سه پوري کوم واحد جورپښت وجود نه لري. د نوموري آله د بیلا بیلو ډولو خخه د یو شمير منل شوو آلو جورپښت په لاندي ساده شوي شکل کې وړاندي کېږي:

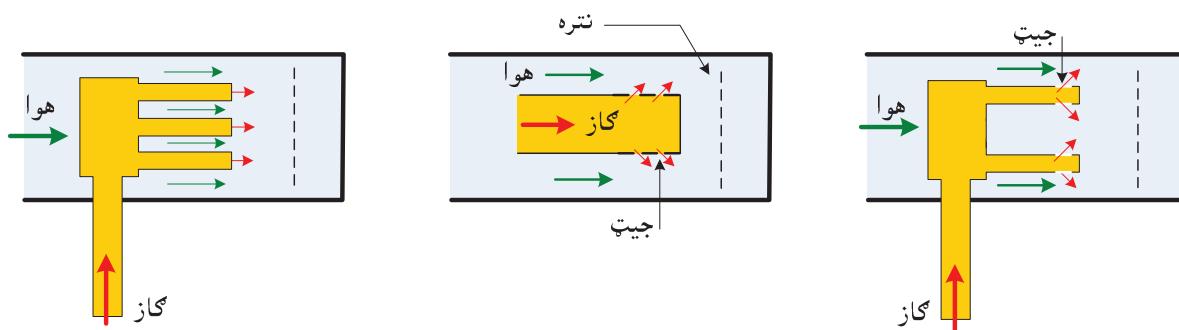

67-شکل د هوا او ګاز د ګډولو بیلا بیلو ډولونه

## د گاز سېچلو تخنیک

د پکه لرونکو بربر د پاره تتره د ھانگپري اهمیت لرونکي ده. د یوي خوا خخه تتره يا سوری لرونکي حلقة د هو او گاز د گپولو سره پوره مرسته کوي او دبلي خوا خخه د منفي فشار هغه ساحه چي د نتري شاته تشکيلپوري لمبي ته ثبات وربخني او نه پريردي چي لمبه وشكيري.

د دي دپاره چي لمبه د اور د خوني د جورې بنت سره مطابقت ولري، د هو او گاز د گپولو سيستم تل د عياريدو او اجست وپردي.


### 4.4.1.5 د اور اچوني آله

د پکه لرونکو بربر د پاره د اور اچول آلي په کار اچول کيپي. د دي ډول آلد کار پرسپيپ مو په مخکنپوي بحثو (4.2.1.2) کي توضیح کړ. د نومورو آلد جملی خخه یوه هم د اور اچوني الکترونيکه آله ده. دا ډول آله یو کندنسر لري چي ډېرژر (20 ms....100 ms) په مده کي چارچپري. د چارجیدو خه وروسته د کندنسر ولتاژ د یوه چټک الکترونيکي سوچ په مرسته تر (20 KV....20 KV) پوري جګپري. د جرقی تر تولید وروسته نوموري کندنسر بيرته خالي کيپي او بايد سره چارچ شي. د جرقی دوام د ( $\mu$ s 10) په حدودو کي وي. دا ډول آلي د یوي ډېرې لنډي شيبېي د جرقی د تولید په وجهه کولاي شي چي د بريښنا د مزو د تخریب سبب شي. نو خکه د دي ډول آلو کېبلونه بايد یوازي د دي آلي د جورونکي موسسيي د لارښونو سره سم غوره شي. په هغه صورت کي چي د گاز او هوا د مخلوط سرعت ډېر جګ وي نوبیا د اور چوني دپاره د هغو اتوماتو آلو خخه کار اخستل کيپي چي د اوږدي مدي یوه شعله تولید ولاي شي.

### 4.4.1.6 د اور اچوني الکترودونه

د اور اچوني دوه ډوله الکترودونه د توپير وپردي: یوقطبی الکترودونه او دوه قطبی الکترودونه. لکه د نامه خخه چي یې نسکاري په یو قطبی الکترود کي یو الکترود وجود لري چي د لورې ولتاژ بريښنا د هغه خخه تيرپوري. د دوهم الکترود دنده پڅله ډېرنډ پونې په غاره ده. په دوهم ډول الکترودو کي د لورې ولتاژ بريښنا د دوو الکترودو خخه تيرپوري. الکترودونه د معمول په ډول د ھانگپري او سپني او یا د نيكل د الياز خخه جورپوري او د تودوخي د لوري درجي په وړاندي غښتلي وي. الکترودونه د سراميك (خاورين) موادو خخه جور یو پياورې عايق پونې لري. د دي دپاره چي نوموري پونې د داسي موادو په وسیله ککړنه شي چي د بريښنا تيرونکي وسی نو هغوي ته د بنيښي یو پونې هم ورکوي. د ډېرنډ کلنۍ کنترول او خارني په وخت کي بايد د الکترودو تر منځ فاصله وکتل شي او د اړتیا په وخت کي بايد هغوي نوي شي. د معمول په ډول د گازې ډېرنډ الکترودو تر منځ فاصله د ( $3,5 \pm 0,5$ mm) په حدودو کي ده. د بريښنا د مزي په حیث بايد یوازي د تولیدي موسسيي له خوا غوره شوی کېيل په کار و اچول شي. هغوي د معمول په ډول د سيليكون (Silicone) او یا تفلون (Polytetrafluoroethylen) خخه جور وي. د نوموري کېيل عايق پونې بايد پنډ او د تودوخي په وړاندي غښتلي وي. د بريښنا کېيل بايد د ډېرنډ نورو برخو سره مبنې نه وي. په دي هکله دا لاندي شکل وګوري:

## د گاز سېھلو تختيک

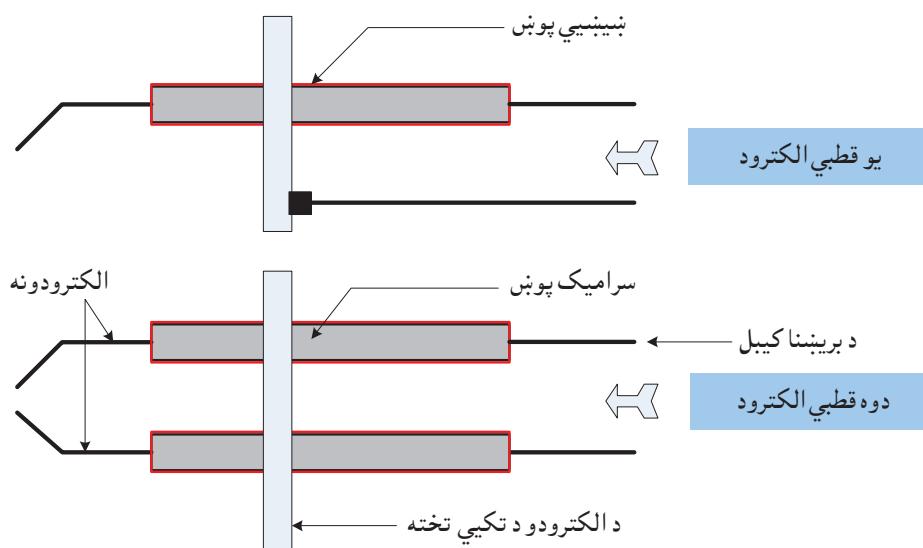

68-شکل يو قطبي او دوه قطبي الكترودونه

### 4.4.1.7 د لمبې د خارني آله

د لمبې د خارني دپاره دلاندي آلي د گتني اخستني وردي:

- د لمبې د ايونيزيشن آلي.

- UV-نلونه او ديو دونه.

- ترسرو لاندي ورانگو احساسونکي آلي يا (IR) آلي.

د لمبې د ايونيزيشن او UV آلو د جوربنت او د کارد خرنگوالي په هکله مو په همدي بحث کي معلومات وراندي کول. د IR آلو د جوربنت خانګړتیاوي او د کارپنسیپ دېل سېھلو د تختيک په برخه کي (درېم فصل) د کتلوا وردي. بايد يادونه وشي چي د IR آلو جورونکي شرکتونه د بیلا بیلو برندو دپاره د هغوي د لمبې مطابق IR آلي وراندي کوي. نوئکه په دي اره بايد د برند جورونکي موسسيي لارښونني په پام کي وساتل شي.

### 4.4.1.8 د سون اتمات

د گازي برندو دپاره د سون د اتمات بیلا بیل ډولونه په کار اچول کېږي:

- بې میتال آله.

- الکترونيکي او میکرو پروسسور آلي.

- د سون د پروسې مینیجر.


### 4.4.1.8.1 بې میتال آلي

د او سنیو بې میتال آلو پرمخ باندي یوه دايروي شکله حلقة نصب ده چي د بیلا بیلو رنگه توټو خخه جوره ده. کله چي د کومي غلطی په نتيجه کي برند په بېړه نيزه توګه ګل شي نو نوموري حلقة خرخي او د یوی تاکلي رنگه توټي مخته درېږي.

د همدي برخې د رنگ له مخي قضاوت کېږي چي غلطی د برند په کومي برخې پوري اړه لري.

## د گاز سېڅلۇ تختنیک

د داسی یوی حلقي ساده شوی شکل په لاندی کي د کتلوا وردي:

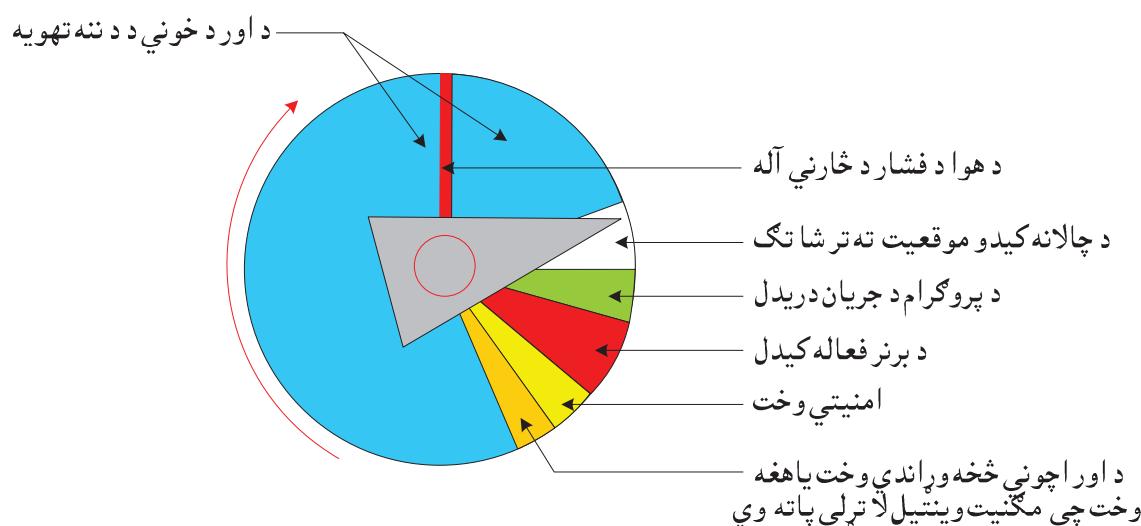

**69-شکل د غلطى د بسوولو حلقة**

### 4.4.1.8.2.... الکترونيکي او ميكرو پروسسور آلي

الکترونيکي او ميكرو پروسسور آلي کولاي شي چي د برنر د رهبري کولو توالي مرحلې وبنېي، منع ته راغلي غلطى خپلي حافظي ته وسپاري او وروسته يي بيا د لوستلو ور وگزو.

د لوبيو صنعتي برند د پاره بيا نوموري اتمات آلي کولاي شي چي د برنر د کارد جريان پر بسوولو سريبره د غلطى د منع ته راتگ په هکله يو تاکلى سگنان هم خپور کري. همدارنگه کيداي شي چي دا چول آلي د معایيني (دياگنوز) د سايلو سره و ترول شي تر خود برنر د رهبري کارد ليسلو ور وگرزى او يا يي د حافظي خخه هغه غلطى ولوستل شي چي د برنر د کار په جريان کي پيښه شوي وه.

د ميكرو پروسسور آلو خخه کيداي شي چي د ليري فاصلې خخه هم د په اصطلاح "بس سيستم" په مرسته د اړتيا وړ اطلاعات تر لاسه شي په او سنې وخت کي هخي رواني دي چي د برنر د رهبري او د بايلر د تنظيم چاري تولي د يوي واحدي آلي په مرسته سرته ورسيري.

د سون د اتمات هئيني داسی ډولونه هم شته چي د اور اچوني آله (ترانسفرم) د هغوي په دننه کي ئاي پر ئاي وي. په داسی آلو کي د معمول په ډول د اور اچوني الکترون د لمبې د خارني دنده هم په غاره لري.

### 4.4.1.8.3.... د سون د پروسې مينيجر

نوموري آله د ميكرو پروسسور آلو یو نوي او پر مخ تللې ډول د. د سون د پروسې مينيجر د برنر د کارتول جريان د یوه واحد ميكرو پروسسور په مرسته سرته رسوي. دا ډول آله یوه ديجيتاله پرده لري چي د هغې پر مخ د برنر د هري برخې د کار خرنګوال، د مثال په ډول د هوا د کلاپان موقعیت او يا د برنر د کار ډول او نور دلوستلو وردي.

د سون د پروسې مينيجر د تېل سېڅونکو او گاز سېڅونکو برندو دواړو د پاره د گتېي اخستني وردي. نوموري آله کولاي شي چي په اتماتيک ډول سره د برنر تېپ و پېژني.

## 4.4.2 د پکه لرونکي برنر د رهبري کولو پروگرام

لکه چي وړاندي مو هم وویل د یوه برنر د فعالیت تنظیم او رهبري د سون د اتمات په غاره ده. لاندي په لنه ډول

سره د یو مرحله ئي ګازې برند کار پروگرام د یوي نموني په توګه وړاندي کېږي:

- وروسته له دې خخه چي د بايلر له لوري د تودو خي د توليد غوبښنه وشي یا په بل عبارت سره د بايلر د تودو خي د درجي د تنظیم د آلي (ترموستات) له خوا د سون و اتمات ته اړوند سکنال وليرل شي، د ګاز د فشار خارونکي آله د ګاز د شبکي فشار کنترولوي او په عین حال کي د لمبي د خارونکي آلي چمتو والي هم د سون د اتمات له لوري کنترولېږي.
- که چيري د ګاز په شبکه کي د فشار اندازه ترمینیوم ضروري فشار تیته نه وي او د لمبي د خارني آله هم چمتو وي، نو د هوا کلاپان خلاصېږي، د پکي موتور چالانه کېږي او د اورد خونې تهويه پیل کېږي. په بل عبارت سره د اورد خونې د ننه هغه ګازو له وجوده پاکېږي چي په احتمالي ډول سره به د تيري دورې د فعالیت خخه پاتي وي. دا پرسه د 20 ثانيو په شاوخوا کي وخت نيسې.
- د دي نه وروسته د هوا د فشار د خارني آله ګوري چي د اړتیا ور فشار تامين دی او که نه؟ که چيري جواب مثبت وي نو په دې هکله د سون اتمات یو اړوند هېږد تر لاسه کوي.
- پسله دې خخه د اور اچونې پرسه پیل کېږي. تريوي لنه ی شبېږي وروسته چي د اور خخه وړاندي وخت په نامه یادېږي د اور چونې د ګاز مګنیت وینتیل خلاصېږي. په عین وخت کي د پکي کلاپان نور هم خلاصېږي او د اچونې د ګاز مطابق د هوا مقدار خوشې کوي.
- د اور اچونې آله د هوا او ګاز مخلوطه او راچوی او د اور اچونې لمبه په سوځدو پیل کوي.
- له دې خخه وروسته د لمبي د خارني آله د سون اتمات ته د خیریت سکنال ورکوي او د ګاز اساسی مګنیت وینتیل خلاصېږي. د دي سره یو ظای د پکي کلاپان هم په بشپړه توګه د هوا د جريان په مخ پرانستل کېږي.
- که چيري د امنیتی وخت په اوږدو کي د اور اچونې لمبه او یا اساسی لمبه بلنه شې نو برنر د سون د اتمات له لوري په بېړنې توګه د کاره اچول کېږي.
- د برنر بېړته په کار اچول د هغې تکمي د کښې کښلو په وسیله سرته رسیېږي چي د سون اتمات په مخ ظای په خای ده. په چېلې برنر بېړته د چالانه کیدو توګه نه لري.

## 4.4.3 د دوه مرحله ئي او مودولي برنر د پاره د هوا او ګاز د تنظیم

### سېستمونه

د دوه مرحله ئي او مودولي برنر د پاره د هوا او ګاز د تناسب تامين د یو مرحله یې برنر د خخه دې توپېر لري. په یو مرحله یې برنر کي د هوا اندازه د پکي د کلاپان په مرسته او د ګاز اندازه د ګاز د فشار د تنظیمونکي آلي په وسیله تاکل کېږي او هڅه کېږي چي د هوا او ګاز نوموري تناسب ثابت و ساتل شي.

خنګه چي په دوه مرحله یې او مودولي برنر د هغوي د تودو خي د توليد قدرت نظر و ضرورت ته تغير کوي، نو د سون د هوا او د ګاز د اندازو تغير هم بايد د یو بل سره په مخامن ارتباط کي د اسي صورت و نيسې چي د سون د پرسې کيفيت خراب نه شي. په بل عبارت سره په هره اندازه چي د هوا اندازه تغير و کړي نو د ګاز اندازه هم بايد د هغه سره په متناسب ډول سره ډېره او یا لړه شي.


## د گاز سېئلولو تخنيک

دا ډول سيستمونه چي د هو او ګاز د ګډ تنظيم په نامه یاد یوري بیلا یيل ډولونه لري. لاندي په لنډ ډول سره د هغويي نوم اخلو:

### 4.4.4.... د هو او ګاز د ګډ تنظيم ميختانيکي سيستم

دا ډول سيستم یو موتور لري چي د هو او ګاز د کلاپان سره په مخامنځ ډول او د ګاز د کلاپان سره د یوی پورته او ګښته کيدونکي ميلي په مرسته تړلی دی. په مودولي برنو کي د هو او ګاز د اندازي د لبیدو او یا ډبیدو د پاره یوه قوسی حلقة هم موجوده ډه چي د 5 خڅه تر 8 حللي د هو او ګاز د اندازي د تغيير امكانات لري. په دی ترتيب سره د برلن تودو خي د قدرت په هر پراو کي د هو او ګاز د اندازو تناساب نږدي ثابت ساتل کېږي. دا ډول سيستمونه اوس د زړو سيستمو په جملې کي شميرل کېږي او د هغوي خاي ورو، ورو الکترونيکي سيستمونه نيسې.

د دی سيستمو د کارد پرنسيپ په هکله د لاندي ساده شکل و ګوري:

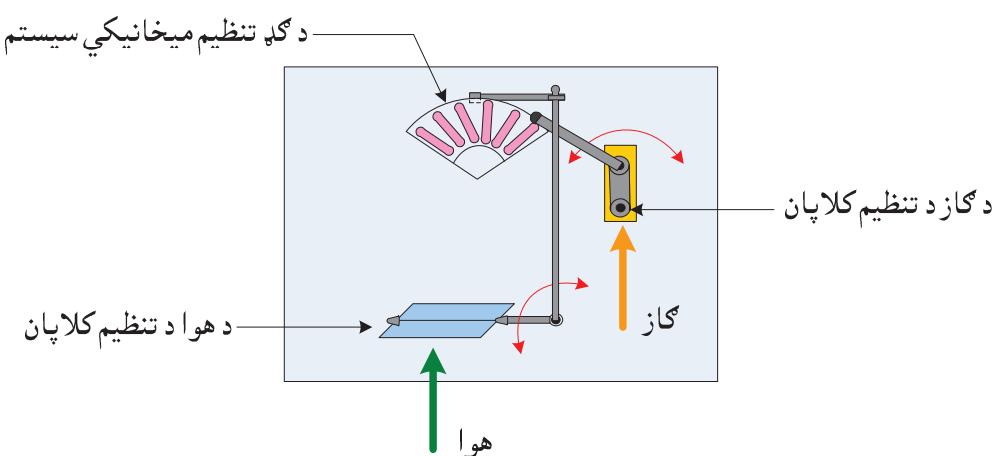

70-شکل د ګاز او هو او ګډ تنظيم ميختانيکي سيستم

### 4.4.5.... د هو او ګاز د ګډ تنظيم الکترونيکي سيستم

دا ډول سيستم د ګاز او هو او ګاز د هر یوه د پاره یو جدا موتور لري. د دی سيستم د رهبری چاري د یوه ميكرو پروسسور په غاره دی. نوموري ميكرو پروسسور د هو او ګاز د کلاپانو ورکړل شوی موقعیت حافظي ته سپاري او د هو او ګاز د اندازو تر منځ یوه حسابي رابطه منځ ته راوري. د همدي رابطي پر اساس دا سيستم د برلن تودو خي د قدرت د هري اندازي د پاره د هو او ګاز اړونده تناساب محاسبه کوي.

په دی ترتيب سره د الکترونيکي تنظيم په مرسته د هو او ګاز تناساب په دقیق ډول سره د برلن د کار په ټولو ساحو کي ثابت ساتل کېږي.

په اوس وخت کي دا ډول سيستمونه د معمول په ډول د هغنو برنو د پاره په کار لو یوري چي د تودو خي د تولید قدرت بي 100 کيلو واته او یا د هغه خڅه ډېروي.

### 4.4.6.... د هو او ګاز د ګډ تنظيم پنيوماتيکي سيستم


د دی سيستم د هو ارسولو نل په یوه تاکلي خاي کي د یوه خنډ په جوړولو او یا د وينتوری د جښه په اينسولد سره د اسي تنګوی چي د نوموري خاي دواړو خواو ته د فشار تفاوت منځ ته راشي. همدارنګه د دی خاي دواړي خواوي د دوو نلو په مرسته د ګاز د فشار د تنظيمونکي آلې سره نښلوي.

## د گاز سېچلو تخنيک

د فشار پورته ياد شوي تفاوت يا ديفرنس د سون د گاز د هغه فشار سره مساوي دی چي يайд د گاز د فشار د تنظيمونکي آلي له لوري تامين شي. دا ھول آلي د یو په یو (1:1) گه تنظيم آلو په نامه هم ياد بيري.

اوسمونکي آلي له لوري د گاز د ھول آلي کي د سون د هوافشار تغيير و کري نو په سملاسي تو گه د گاز د فشار د تنظيمونکي آلي له لوري د گاز د جريان اندازه هم تغيير مومي.

لاندي شكل به د دي ھول آلو د کار د خرنگوالي د توضيح سره مرسته و کري:

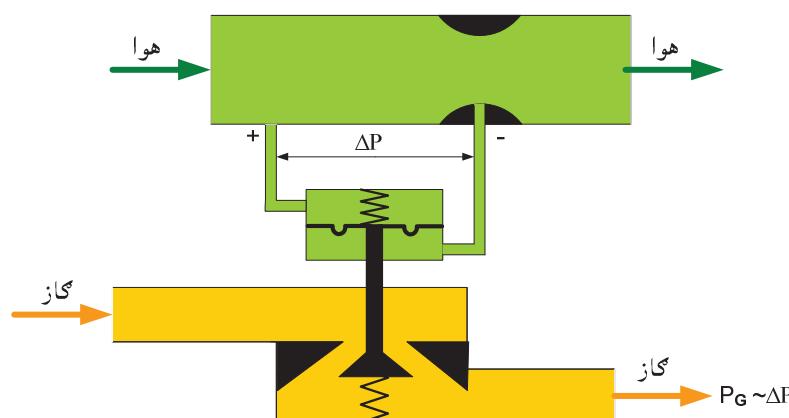

71-شکل د گاز او هواد گه تنظيم پنيوماتيکي سистем

د دي آلو په ھينو ھولو کي د پورته ذكر شو فشارو رابطه د (2:1) خخه نيولي بيا تر (5:1) پوري وي. دا ھول آلي د ثابتی رابطي د آلو په نامه هم ياد بيري، دا ھكه چي ورکول شوي رابطه بيا د تغيير ورنه د. په یو شمير آلو کي بيا دنومورو فشارو رابطه د (0,9) خخه تر (7,0) پوري د عيار ولو وروي.


### 4.4.7.... په سوو گازو کي د اكسیجن د اندازه کولو په مرسته د هواد گاز او

#### د گه تنظيم طريقه

د دي طريقي په مرسته زيارة ايستل کيږي ترڅو په سوو گازو کي د اكسیجن پاتي برخه د یوی خانګري آلي په مرسته اندازه شي. په دي اړه د سګنال د ترلاسه کولو خخه وروسته د اكسیجن د تنظيم آله د اضعافي هواد اندازه

داسي تنظيموي چي د هواد تناسب د عدد ( $\lambda$ ) قيمت د امكان ترپولي پوري تيټ وساتل شي.

د دي طريقي د توضيح د پاره دا لاندي ساده شکل د کتلوا وردی:

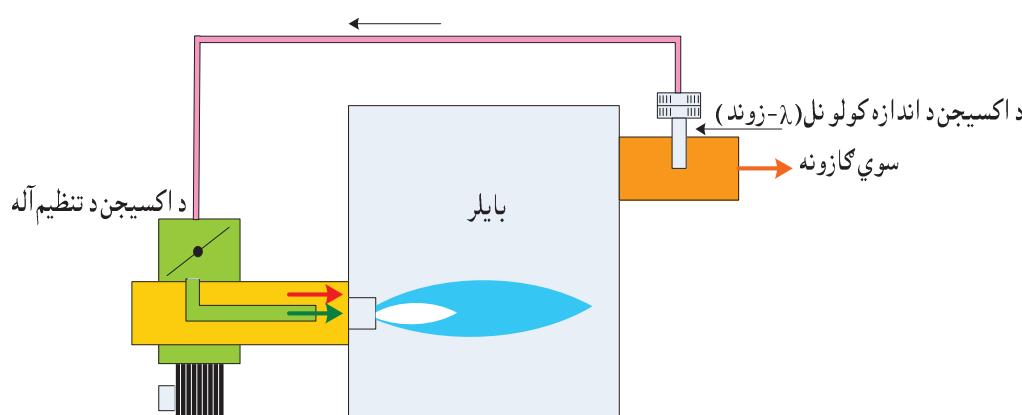


72-شکل د پاتي اكسیجن د اندازه کولو په مرسته د هواد گاز گه تنظيم

## 4.8.8 د پکه لرونکو برنرو د پاره د تنظيم او خارني وسایل

د اتموسفری برنر په شان پکه لرونکی برنر او په هغه پوري تپلی د گاز نل بايد د تنظيم او خارني په يوشمير داسي وسایلو سمبال وي چې د نوموري برنر د پاره د بي خطره او ډاډ من کار شرایط تضمین کړي.

لاندي شکل يو پکه لرونکي برنر ( $\Phi_B \leq 350 \text{ KW}$ ) د هغه د تنظيم او کنترول د ټولو اړوندہ وسایلو سره نبیي:

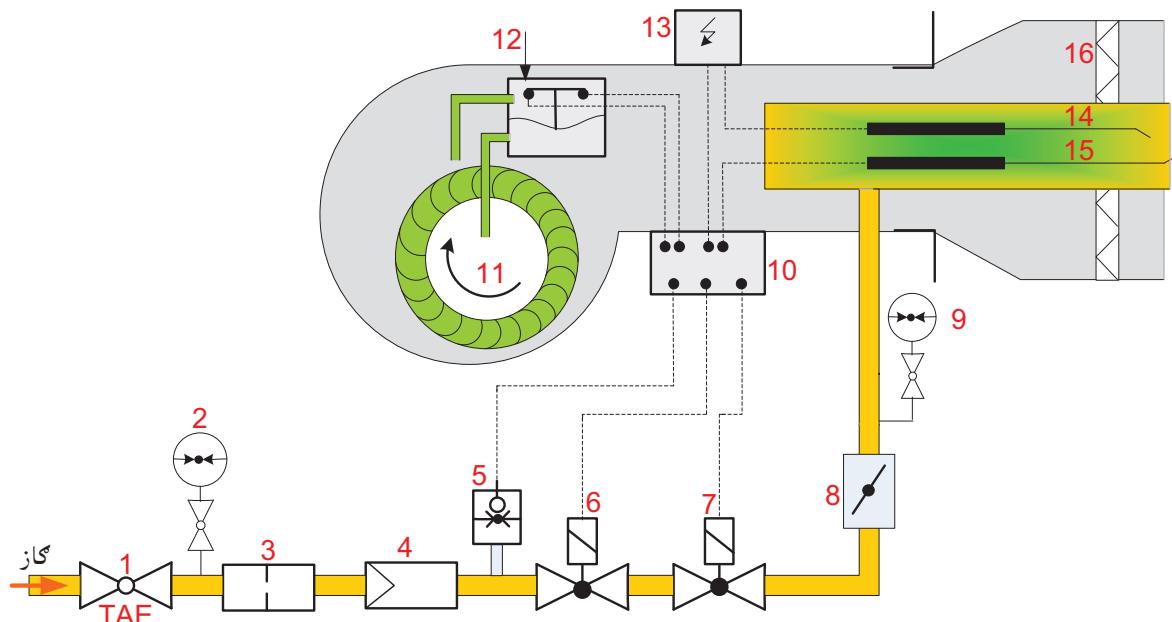

**شکل 73** د پکه لرونکي برنر ( $\Phi_B \leq 350 \text{ KW}$ ) د پاره د کنترول او تنظيم وسایل

په پورتني شکل کي بیول شوي وسایل دادي:

1- د گاز د تپلود پاره TAE لرونکي وال.

2- د گاز د فشار د اندازه کولو د پاره ئاي (د مانومتر د تپلود ئاي).

3- د گاز فلت.

4- د گاز د فشار د تنظيم آله.

5- د گاز د فشار خارونکي آله.

6- لوړې بي خطره مګنیت وینتیل.

7- دوهم بي خطره مګنیت وینتیل.

8- د گاز د اندازې د ډپرولو او لبرولو آله.

9- د جېټ په مخ کي د گاز د فشار د اندازه کولو ئاي (د مانومتر د تپلود ئاي).

10- د سون اتومات.

11- د برنر پکه.

12- د هواد فشار خارونکي آله.

13- اوړاچونکي ترانسفسمر.

14- اوړاچونکي الکترود.

15- د لمبي د خارني آله.

16- نتره.

## د گاز سېچلو تخنيک

په مخکنیو بحثونو کي مو د پورتنیو و سایلو د جوربنت او دندو په هکله د اړتیا و په اندازه معلومات وړاندي کړل. لاندي د ګاز د فلتر په هکله د خو کلمو ذکر اړین بولم:

### 4.4.8.1 د ګاز فلتر

د دې د پاره چې د ګاز سره یوځای ئینې پردي او ککړونکي مواد د برند خارني او کنترول و سایل چتمل نه کړي، نو د ګاز د نل پر سريو فلتر نصبوی. نوموري فلتر کيداي شي چې د یوی عادي جالۍ او یا هم د اساسې فلتر په شکل وسی (په هغه صورت کي چې ګاز د په چتيل وي).

د جالۍ د تارو تر منځ فاصله بايد تر (1mm) ډېره نه وي. د دې د پاره چې نوموري جالۍ هم په بنه ډول سره د ککړونکو موادو د تيريدو مخه و نيسې او هم د فشار ضایعات ډېر لوره ولاړ نه سې نو د معمول په ډول د جالۍ د تارو تر منځ فاصله د (120 μm) او (200 μm) تر منځ غوره کوي.

اساسي فلتر د خلاصیدو وړوي او د هغه د فلترونکو برخو د تعويض امکانات تل موجود وي.

د هغو برنسو د پاره چې د تودو خي باري (Φ<sub>B</sub> ≤ 350 KW) وي د دوهم مګنیت و ینتیل نصبول حتمي نه بلکه مشورتی بنه لري. ولې او سې برندې تول برنسونه په دوو مګنیت و ینتیلوباندي سمبال وي.

د هغو برنسو د پاره چې د تودو خي د تولید قدرت يې (Φ<sub>N</sub> ≥ 1,2 MW) وي بايد د کنترول په یوه د اسي سیستم باندي سمبال وي چې د هغه د کار په تئيجه کي تل دا ډاه موجود وي چې مګنیت و ینتیلوباندي تېينګ ترلي او په اصطلاح لیک نه دي.

د هغو برنسو د پاره چې د تودو خي د تولید قدرت يې (Φ<sub>N</sub> > 350 KW) وي بیا مشوره ورکول کېږي چې د هغوی د پاره دی هم د لیک د کنترول سیستم په نظر کي و نیول سی.

### 4.4.9 د مګنیت و ینتیل د ازمایلو سیستم

د دې خطر چې مګنیت و ینتیلونه دې د ګاز د وتلو په وړاندي پوره عاينه نه وي په لویو برنسو کي د وروکو برنسو په پرتله ډېر جګدې. نو ئکه هر خل چې یو لوی برنس چالانه او یا ګل کېږي لوړې تر هر خه د لیک د مخنيوی سیستم د نوموري برنس مګنیت و ینتیلونه کنترولوي چې تېینګ ترلي دي او که نه؟

د مګنیت و ینتیل د ازمایلو درې ډوله سیستمونه وجود لري:

### 4.4.9.1 د منفي فشار (اضعافي تیټ فشار) سیستم

دا ډول سیستم د خلا جورولو یو پمپ (واګم پمپ) لري چې د دوو تړلو مګنیت و ینتیل د تر منځ د (100 mbar) په شاوخوا کي منفي فشار جوروی. او س نو که چېږي د یوه تاکلي امنیتی و خت په دنه کي (د مثال په ډول 30 ثانیي) نوموري منفي فشار ثابت پاته نه شي نو نوموري سیستم برنسد کاره اچوي.

### 4.4.9.2 د مثبت فشار (اضعافي لور فشار) سیستم

په دې ډول سیستم کي بیا هم د دوو تړلو مګنیت و ینتیل د تر منځ یو پمپ د مثبت فشار یوه تاکلي اندازه (د مثال په توګه 50 mbar) فشار جوروی. که چېږي د یوه تاکلي و خت په او بد و کي نوموري فشار تر هغې اندازي تیټه ولاړ چې د ګاز خخه د ګتني د رسمې موسيسي له لوري اجازه ورکول شویده نو د کنترول آله په سملاسي توګه برنس ګلوي.

## د گاز سېئلولو تخنيک


### 4.4.9.3 د گاز د نل د فشار په مرسته د کنترول سیستم

په دی ډول سیستم کي د برنر تر ګلیدو سملاسي وروسته د کنترول سیستم په وار سره لوړۍ او دوهم مګنیت وینتیل تسویي. د ټست په پیل کي د کنترول د سیستم لوړۍ مګنیت وینتیل خلاص او دوهم مګنیت وینتیل تړي. په نتیجه کي د لوړۍ او دوهم مګنیت وینتیل تر منځ فشار د گاز د نل د نورمال فشار سره مساوی کېږي (د مثال په ډول 20 mbar). اوس نو که چیري د هغه وخت په جريان کي چې د ټست د پاره تاکل سوي دي د دواړو وینتیلولو تر منځ فشار تر (10 mbar) تیټ ولار شي نوبنکاره ده چې دوهم مګنیت وینتیل لیک دي.

د ټست په دوهم پراو کي دوهم مګنیت وینتیل خلاصېږي او لوړۍ وینتیل هم هغسي تړلې پاتېږي. تريوی شېږي وروسته د دواړو وینتیلولو تر منځ فشار د چاپيریاں د فشار سره مساوی کېږي. اوس نو که چیري لوړۍ وینتیل لیک نه وي نو د دواړو وینتیلولو تر منځ فشار باید تر (10 mbar) جګ ولار نه شي.

په هغه صورت کي چې له مګنیت وینتیلولو خخه یو هم د گاز د تیریدو په وړاندې په پوره اندازه سره عایق نه وي، د گاز د فشار د خارني آله فعالیې او برنر د کاره اچوي.

لاندي شکل د دی ډول سیستم د کار پرسنیپ بنېي:

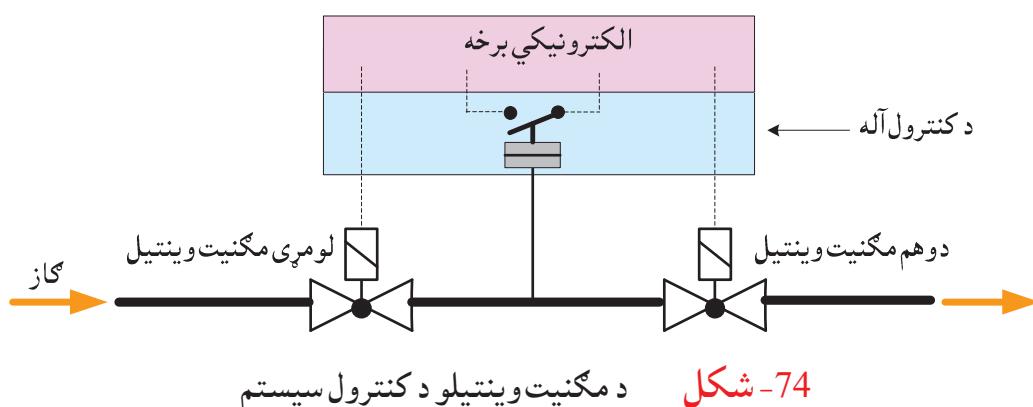


74-شکل د مګنیت وینتیلولو د کنترول سیستم

### 4.4.10 د کچې دراټیټولو چاري (CO) او (NOx)

په منل شوي توګه د پکه لرونکو برنو د (CO) او (NOx) د کچې دراټیټولو د پاره د دی لاندي میتودو خخه کار اخستل کېږي:

#### 4.4.10.1 د سوو گازو د ریسرکولیشن (ببا دوران) سیستم

ددی سیستم د کار پرسنیپ په دی لاندي شکل کي د کتل و پر دی:

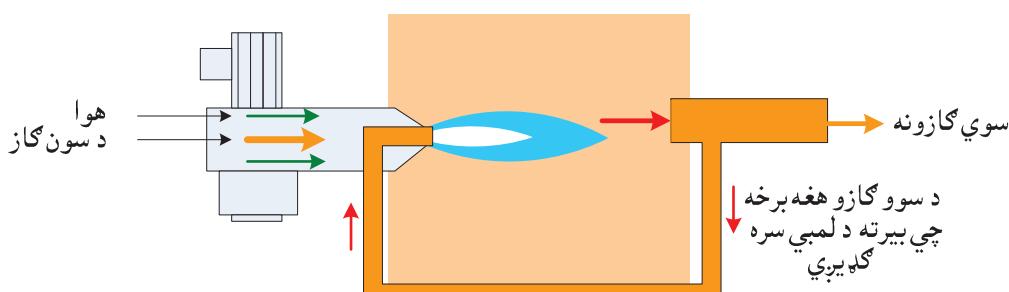

75-شکل د سوو گازو د ریسرکولیشن میتود

## د گاز سېخلو تخنيک


په دی سیستم کي د سوو گازو یوه برخه بيرته د لمبې ساحي ته بیا بی او د هغې سره بی گدوی. دا میتود چي د پکه لرونکو سیستمو د پاره ستندرد شمیرل کېږي تر ډېره حده پوري د لمبې د تودو خي درجه راتېټوي او تر (60%) پوري د (NOx) د کمنښت سبب گرزي.

### 4.4.10.2 د گاز د سېخلو دوه پړاویز میتود

په دی ډول سیستم کي یو مرکزي جېټ وجود لري چي د هغه خخه د گاز یوه برخه راوزي او د سون د پاره د اړتیا وړ ټولي هوا سره ګله یېږي. د سون په لوړۍ پړاو کي د گاز او هوانومورې مخلوط اور اخلي او د سېخلو لوړۍ ساحه (زون) جوړوي.

وروسته له دی خخه د گاز پاتي برخه د خارجي جېټونو په مرسته د لمبې سره ګله یېږي او په بشپړه تو ګه سوئي. د دی میتود خخه په ګټه اخستلو سره د لمبې د تودو خي درجه تېټېږي او د چاپيریال کړونکو موادو د تولید کچه کښته ئي.

د دی ډول سیستم د کار پرسنیپ په لاندي شکل کي وګوري:

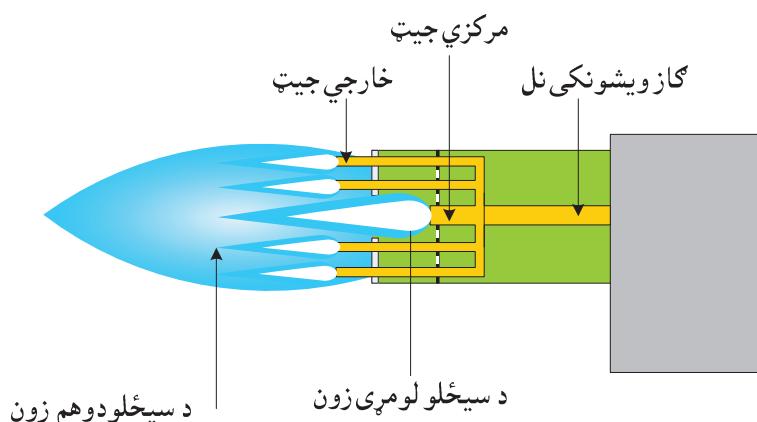

76-شکل د گاز د سېخلو دوه پړاویز سیستم

### 4.4.10.3 د لمبې په مرکز کي د یوه خارجي جسم د اینسودلو طریقه

په دی ډول سیستم کي یو خارجي جسم د لمبې په منځ کي خای په خای کوي. نومورې جسم د لمبې د تودو خي یوه ډېره برخه ځانته را اخلي او بیا بی او رخونی ته د وړانګو په خير بيرته ورکوي. په نتيجه کي د لمبې د تودو خي درجه تر ډېره حده پوري تېټېږي او تر (50%) پوري د (NOx) د لږيدو سبب گرزي.

### 4.4.11 د برنر په کار اچول او عیارول

توله گازی برنونه د هغوي د جوړونکو موسسو له لوري ازمايل شوي او له وړاندي خخه عیار شوي وي. د برنر تولیدي موسسه خپل برنس د یو شمیرل تاکلو معیارو له رویه عیاروی او بیا د نومورې برند حالت په ثابت ساتلو سره هغه د بیلا بیلو خواصو لرونکو گازو سره ازمايی.

دا ډول گازونه چي د ازمايلو د نورم گازو په نامه سره یاد یېږي د یوه حرف او یوه عدد په مرسته بشوول کېږي، د نموني په تو ګه (G20). د لته د (G) حرف نښي چي نومورې گاز د امتحانلو نورم گاز دی او (20) د نومورو گازو ګروپونه را په ګوته کوي (د مثال په ډول طبیعی گاز H او طبیعی گاز L).

## د گاز سېچلو تخنیک

---

د برنس تولیدونکي موسسه د از مايلو د نورم گاز د اصطلاح خخه د کارا خستني په وسیله غواړي و بنيې چي برنس د نوموري گاز په سېچلو سره ټولي هغه غونبتنې پوره کوي چي د برنس توليدی قدرت او د چاپيریال ککرونکو مواد د تولید په اړه وړاندي کېږي. نوموري معلومات د برنس پر هغې لوحې باندي هم د لوستل وړدي چي د نوموري پرمخ باندي نصبوي.

د برنس عيارولو خخه منظور دادی چي وکتل شي، تر کومي اندازي پوري نوموري برنس او هغه گازونه چي په منطقه کي د ګتي اخستني د پاره موجود دي، يو د بل سره مطابقت بنيې. همدارنګه د گاز هغه اندازه چي د سېچلو په خاطرد برنس په لور بهيږي د هغه د توليدي قدرت سره سرخوري او کنه؟

باید وویل سی چي د برنس بار په ډپريدو یا په بل عبارت سره د سون د گاز د مقدار په ډپريدو سره د سون د پروسي کيفيت تېته ځي او د خراغ د گاز او کاربن مونو اکسайд د توليد کچه پورته ځي. په عین حال کي د سون د گاز د مقدار په ډپريدو سره د برنس توليدي قدرت تېټېږي او د موثریت درجه بي کښته ځي. د معمول په ډول د برنس او بايلر پر لوحې باندي د هغوي د نورم قدرتو په هکله د اړتیا وړ معلومات ذکروي.

په عمل کي د ګازې برنس عيارول په دريو پېښو کي سرته رسېږي:

- 1- کله چي یو نوي برنس د لومري حل د پاره په کارا چول کېږي.
- 2- هغه وخت چي د یوه ډول گاز کورنۍ په عوض د بلې کورنۍ خخه ګته اخستل کېږي.
- 3- په هغه صورت کي چي د برنس د کلنې کنترول او خارني په وخت کي د ورکړل شوو او نوو اندازه شوو ارقامو په منځ کي توپير په ستړ ګوشي.

مخکي تردي چي د برنس په چالانه کولو پیل وشي باید د هغه خخه د ګتي اخستني لارښود او ورسره نور اسناد په ځير سره ولوستل شي او ټولي هغې مشوري په پام کي ونيول شي چي په دی هکله د برنس د توليدي موسسي له خواړکول شوي دي.

همدارنګه وړاندي له دي خخه چي د برنس د فعاليدو په کار پیل وشي باید دا لاندي عامي چاري تر سره شي:

- تر هرڅه باید دا ډاډ حاصل شي چي د بايلر او د کور تودولو (تسخین) د سیستم نوري برخي د او بوجه ډکي دي.
- باید کنترول شي چي د سون د پروسي د پاره د اړتیا وړ اندازه هوا په واک کي شته او کنه؟ په دی معني چي د هوارسلو ټوله سورې او کړکې باید خلاصې وي.
- د سوو ګازو د ایستلو سیستم هم باید یو حل وکتل شي او دا ډاډ حاصل شي چي د دودکش او بايلر وصلونکي ټوټه صحیح ځای پر ځای ده او د سوو ګازو د پارامترو د اندازه کولو د پاره اړونده سورې موجود دي.
- د سون د ګاز نل باید د هوا خخه خالي سې. د نل د لنډو ټوټو هوا کشي کیداي شي چي د ګاز د فشار د اندازه کولو د ځای (نیپل) د لاري سرته ورسې. د لویو نلو هوا کشي یا د یوه امتحاني برنس په مرسته کېږي، په دی معني چي د هوا او ګاز مخلوط ته او رورته کېږي، او یا هم نوموري مخلوط ازادي هوا ته رهنمایي کېږي. د اړونډي په صورت کي باید د لمبي د بيرته شاتګ د مخنيوي د پاره لازم اقدامات په نظر کي نیول شوي وي.
- باید د ګاز نل او پر هغه باندي نصب ټول وسايل (پرته د ګاز د میتر خخه)، یو ځای د ګاز د ټولو په وړاندي کنترول شي. دا ډول کنترول باید د فني پرسونل په مرسته تر سره شي.

## د گاز سېچلو تخنيک

باید وویل شي چي په مجموع کي د گاز د نل د ولپنگ کارونه یوازي هغه خوک باید تر سره کپري چي د دې ډول  
ولپنگ کاري رسمي اجازه ولري !!!  
د گاز د نل او په هغه پوري د تړلو وسايلو پست دوه پړاوه لري:

**- د گاز د نل مقدماتي کنترول:** د دې ډول پست په نتيجه کي غواړي وکتل شي چي د گاز د نل ولپنگ شوي  
ځایونه او یا د چوري په مرسته وصل شوي ټوټي تر کومي اندازې پوري د فشار د بار د منلو وړتیا لري. په دا  
ډول کنترول کي د ازمایلود فشار اندازه (1 bar) تشكيلوي. د فشار د مادي په حیث د نجیبه ګازو (د مثال په  
ډول سره نایتروجن) خخه کار اخلي. یوازي د اکسیجن خخه د تستولو د مادي په حیث کار اخستل منع دي.


که چيري د هغو وسايلو امتحاني فشار چي پر نوموري نل باندي تړلي دي تريوه بار تېټ وي نو هغوي باید  
د تستولو تر پیل وړاندې ليري شي، تر خود هغوي د له منځه تلو مخنيوي شوي وي.

د تستولو وخت (10) دقیقي وي او د دې وخت په جريان کي باید د امتحاني ګاز فشار ثابت پاته شي. د مقدماتي  
پست په دوران کي باید د ګاز نل د کومي وسيلي په مرسته یو خه وټکول شي، تر خو پڅله د ګاز د نل کوم  
احتمالې پټ درزا او با وړو کي سوری ئان وښي.

**- د ګاز د نل اصلي کنترول:** د دې ډول کنترول په مرسته غواړي دا ډاډ حاصل شي چي د ګاز نل او ورپوري  
تړلي وسايل د ګاز د وتلو په وړاندې پوره عاينه دي.

په دې پست کي د ګاز نل، د میتر خخه شروع بیا تر خپله برنر پوري، د یوه نجیبه ګاز او یا هوا د فشار په وسیله  
کنتروليږي (پڅله د ګاز برنراو د هغه د تنظیم او بي خطره کولو وسايل او همدارنګه د ګاز میتر په دې پست کي  
نه شاملېږي او باید د هغوي په لور اړونده والونه وټل شي).

د ګاز د نل د مقدماتي او اصلي کنترول د پاره اړونده وسايل په لاندي شکل کي د ليدو وړ دي:

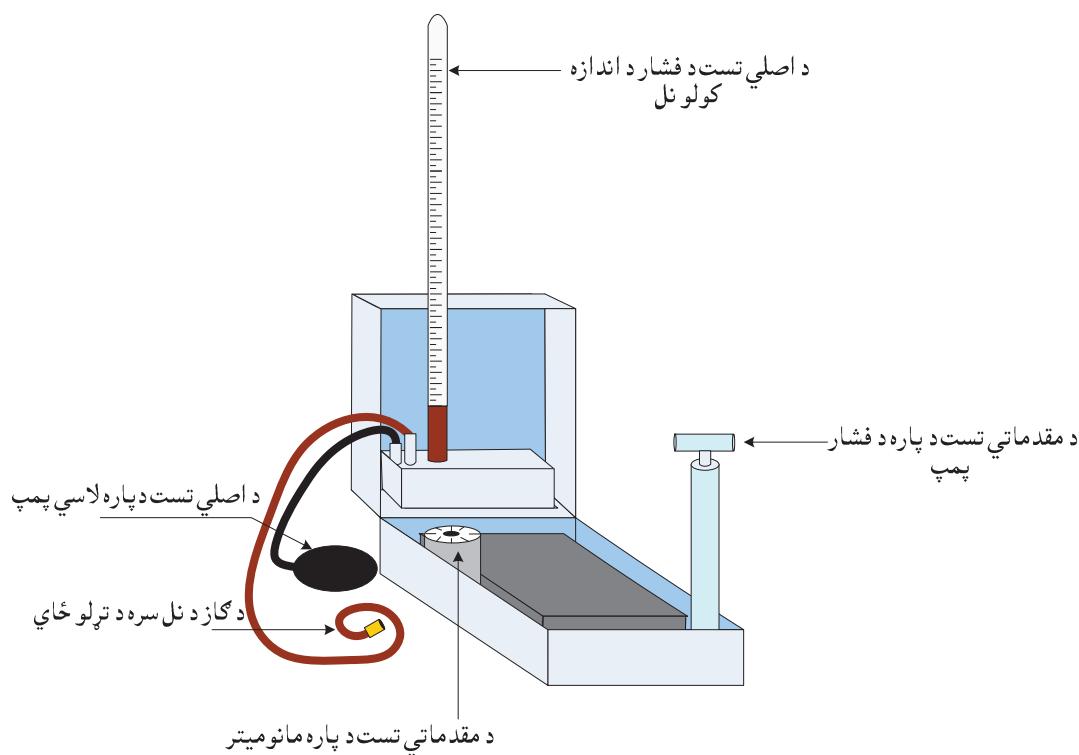

**77-شکل د ګاز د نل د کنترول وسايل**

## د گاز سېئللو تخنيک

په منل شوي توګه د تستولو فشار (110 mbar) وي او بايد يو خوشبيي انتظار و ايستل شي تر خود گاز او د نل د دنه ترمنځ د تودو خي درجی انډول منځ ته راشي. اوس نو بايد د (10) دقیقو په او بدو کي د امتحاني گاز فشار تېټ ولارنه شي. د لوبيونلو د ازمايلو پروسه کيداي شي چي د یوه خخه تردوه ساعته پوري وخت په بر کي ونيسي.

د مایع گازو د نلو د پاره د مقدماتي امتحاني فشار اندازه بايد د هغوي ترکاري فشار (10%) د پره ويولي په هر صورت بايد تر (1 bar) لبه نه وي. د اصلی تست فشار بايد (100 mbar) او د تستولو وخت بايد لبتر لبه 10 دقیقي وي.

که چيري د گاز د نل او د هغه د ارونده و سايلو د مونتاژ خخه و روسته د هغوي مقدماتي او اصلی تست سرته رسیدلي وي او په دي هکله پروتوكول موجود وي نو بوازي يو ډول څګ جورونکي مواد (سپري) پر هغو ئاييو باندي پاشي چي د هغه خخه د گاز د وتلوا احتمال شته. په دي ډول سره بيا هم دا ډاډ لاسته راهي چي د گاز نل د گاز د وتو په وړاندي عايق دي.

که هم د دې ډول کنترول ته د ربتياني تست نوم ورکول به ګران کارکوي، وي په عمل کي اکثراً د داسي څګ جورونکو مواد (سپري) و مرستي ته وردانګي تر خواضح او بسکاره ليک خايونه د ليدو وړو ګرزوي.

د پورته ذکر شوو چارو د سرته رسولو خخه و روسته د برند په کاراچولو او عيارولو چاري پيل کېږي:

### 4.5.... د ولار او بهيدونکي گاز د فشار کنترول

مخکي تردي چي برنس چالانه شي بايد د گاز د نل هغه موجود فشار چي د گاز خرخونکي موسسيي له خوا تربرنه پوري تامين شوي دی کنترول شي، پرته له دې خخه چي گاز جريان ولري. د گاز د دې ډول فشار ته د گاز د نل سره د برند ترلو فشار ياد ولار گاز فشار وايي.

د معمول په ډول د المان په اتحادي جمهوريت کي د برند مخته د ولار گاز د فشار اندازه بايد ترلاندي قيمتو جګه او يا تېټنه وي (په دي هکله بايد د برند توليدي موسسيي ټولي غوبنتني په نظر کي ونيول شي):

- د بناري گاز د پاره  $\leftrightarrow$  7,5.....15 mbar
- د طبيعي گاز د پاره  $\leftrightarrow$  17.....25 mbar
- د مایع گازو د پاره  $\leftrightarrow$  47,5.....57,5 mbar

که چيري د ولار گاز فشار د پورته يادو شوو پولو په دنه کي نه وي نو د برند چالانه کولو اجازه نشه او بايد د پرابلم علت ولتول وشي. د علتوونو په جمله کي د نل د قطر غلط انتخاب، د گاز د فلتر کړوالي او يا هم دوداني د پاره د گاز د فشار د عمومي تنظيمونکي آلې خرابوالۍ راتلاي شي. که چيري دالټوني هم کومه نتيجه ورنه کړي نو بايد د گاز د عمومي شبکي د مسولينو سره نوموري پرابلم شريک کړل شي.

د بهيدونکي گاز فشار هغه وخت اندازه کوي چي برنس په تول قدرت سره په کار پيل وکړي. د فشار نوموري اندازه د هغه جدول سره پرتله کوي چي د برند جورونکي موسسيي له خوا ورکړل شوي دي. که چيري اندازه شوي فشار د برند جورونکي موسسيي غوبنتني پوره نه کړي نو د برنس په کاراچول منع دي او لکه وړاندي چي مو ويل د پرابلم علت بايد ولتول شي. که چيري بيا هم نوموري پرابلم حل نه شو نو بايد د گاز د چمتو کونکي موسسيي سره مشوره وشي.

د برند ځينو ډولو توليدي موسسيي اجازه ورکوي چي د علت تر موندنې پوري د هغوي برند تودو خي د بار

## د گاز سېچلو تخنیک

پر(85%) باندي عيار كړل شي (ترڅو د ګاز خخه ګتیه اخستونکي د تودوخي خخه محروم پاته نه شي). په دي صورت کي د فشار هغه اندازه چي برند باید ورباندي عيار شي د برنر د فشار په جدول کي ذکروي. که چيری د فشار نوموري اندازه د برنر د تولیدونکي شرکت له خوانه وي ورکړه شوي نو کيدا ي شي چي د لاندي فورمول په مرسته هم تر لاسه شي:

$$P_{85\%} = (0,85)^2 \cdot P_{D.100\%}$$

په نوموري فورمول کي:

- د برنر د(85%) بار د پاره د ګاز فشار (Pa).

- د برنر د جېټ فشار په هغه صورت کي چي د برنر بار(100%) وي (Pa).

### 4.6.... د برنر د عيار ولو میتودونه

په کلې توګه د برنر عيارول دوه اړخه لري:

- د ګاز د اندازې تنظيم.

- د هواد اندازې تنظيم.

د هغو برنرو د پاره چي پکه (وينتيلاتور) نه لري د سون د هوا اندازه ثابته وي. په دي ډول برنرو کي د هوا د داخليدو د پاره د اړتیا وړ سوری له وړاندي خخه د برنر جوړونکي له خوا پري بنوډل شوي وي او نورنو د تغيير وړنه وي. په همدي دليل دا ډول برنرونده د هواد اندازې تنظيم ته اړتیا نه لري.

د پکه لرونکو برنرو عيارول نسبتاً ګران کاردي، دا ئکه چي د دي ډول برنرو د پاره د هوا او ګاز دواړو د اندازو عيارول په کاردي.

په عام ډول سره د برنر د عيارولو د پاره د دی لاندي طريقو خخه کار اخلي:

- د جېټ د فشار میتود.

- د عيار ولو حجمي میتود.

- د کاربن ډاي اکسайд میتود.

- پريلا بليلو ګارو باندي د برنر د عيارولو واحد میتود.

لاندي په لنډ ډول سره د هر میتود و ځانګړتیاوه ته یوه کتنه کوو:

### 4.6.1.... د جېټ د فشار میتود

لكه چي بسکاره د د یوه برنر د تودوخي باريوازي د هغه د جېټ د فشار او د ګاز د وُبی اندیکس د اندازو تابع وي، په دي شرط چي د برنر د پاره نور شرایط لکه د تودوخي درجه، د جېټ قطر او نور ثابت پاته شي.

ددی میتود خخه د ګتیه اخستني په صورت کي لوړۍ د ګاز د وُبی اندیکس قيمت د ګاز د چمتو کونکي موسسيي خخه په لاس راخي. وروسته له دی خخه د جېټ د فشار د معلومولو د پاره هغو جدولو ته مراجعيه کېږي چي د برنر د تولیدونکي شرکت له خوا ورکړل شوي دي. د نوموري جدولو خخه د جېټ فشار نظر د برنر د تودوخي بار او د ګاز د وُبی اندیکس قيمت ته غوره کېږي.

او سنود جېټ واقعي فشار د برنر د فعالیت په ترئ کي د یوه وزمه مانومتر په مرسته اندازه کوي او د جدول

## د گاز سېچلو تخنيک

خخه د غوره شوي فشار سره بي پر تله کوي. که چيري د جېتې د فشار اندازه د جدول د فشار د اندازي سره تو پير ولري نود ارونده تنظيمي پيچ په مرسته د برند جېتې واقعي فشار لبوا او يا ډپروي.

د جېتې د فشار د ميتوود په مرسته د برند عيارول د نورو ميتوود په پر تله ډپر لبوا خت غواري خو په دې شرط چې د برند په دننه کي رښتيا هم هغه جېتې خاي پر خاي وي چې په اسنادو کي بنوول شوي دي. په همدي خاطر بايد تر هر خه د مخه و کتل شي چې د برند په دننه کي کوم جېتې نصب شوي دي.

### 4.6.2 د عيارولو حجمي ميتوود

دا ډول عيارول د گاز د ميتر او یوه ساعت په مرسته صورت نيسسي. د کار په پيل کي باید په عملی شرایطو کي د گاز د پاره د هغه د تودو خي ارزښت معلوم وي. د برند چالانه کولو وروسته لس دقیقي صبر کوي تر خو د سون پروسه خپل ثابت حالت اختيار کړي. پسله دې خخه وخت نښاني کوي او د یوې دقیقي تر تېرپدو وروسته د گاز مصرف د مېټر له مخي لولي.

له دي نه وروسته د گاز د مصرف ضروري اندازه د لاندي فورمول په مرسته محاسبه کوي:

$$V_E = \Phi_B / H_{iB}$$

په نوموري فورمول کي:

. $V_E$ - د گاز هغه حجم دي چې برند پر هغه باندي عيار و سی ( $m^3/h$ )

. $\Phi_B$ - د برند تودو خي بار چې د هغه د لوحې او يا اسنادو له رویه لوستل کېږي (KW).

. $H_{iB}$ - د کار په شرایطو کي د گاز د تودو خي ارزښت ( $KWh/m^3$ ).

او سنو د محاسبه شوي او اندازه شوي حجمو اندازي یو د بل سره مقايسه کوي. که چيري د هغوي تر منځ تو پير ( $\pm 5\%$ ) او يا تر هغه ډپروي نو د گاز اندازه د ارونده تنظيمي پيچ په مرسته تر هغه وخته پوري ډپره او يا لبوي تر خو نوموري تو پير د ( $\pm 5\%$ ) د پولي خخه تېټې شي.

په هغه صورت کي چې د برند تودو خي بار وروکي او د گاز د تودو خي ارزښت جګ وي نو د ميتر خخه د تيريدونکي گاز حجم هم لبوي. په همدي دليل په دقیق ډول سره د گاز د ميتر خخه د تير شوي گاز د حجم لوستل اسانه نه وي. په داسي حالاتو کي باید د گاز د تيريدو وخت او بد شي او پري بنوول شي تر خو لبوا تر لبوا سل ليته گاز د ميتر خخه تيرشي.

### 4.6.3 د کاربن ډاي اکسайд ميتوود

د ټينو برندو د تولیدونکو له لوري دا غونښتنه کېږي چې د دوي برند دي د کاربن ډاي اکسайд د ميتوود په مرسته عيار کړل شي. د دي ميتوود ځانګړتیا داده چې د سوو گازو په دننه کي د کاربن ډاي اکسайд مقدار اندازه کېږي او بیاد عيارولو د هغه جدول سره مقايسه کېږي چې د برند جوړونکي له خوا ورکړل شوي دي.

که چيري د ورکړه شوي او اندازه شوي قيمتو تر منځ تو پير موجود وي نو د پکي د کلاپان او يا کوم بل ارګان په مرسته د گاز او هوا تناساب ته تر هغه پوري تغير ورکوي تر خو چې په سوو گازو کي د کاربن ډاي اکسайд اندازه دمنلو و پوکرزي.

د پکه نه لرونکو برندو د پاره دا ډول عيارولو خخه کارنه اخستل کېږي، ئکه چې په نوموري برندو کي د سون هوا په اتممات ډول سره ځان د گاز د اندازې د تغير سره عياروي. همدارنګه دا ډول ميتوود د هغه برندو د پاره

## د گاز سېئلولو تخنيک

---

چي د هو او گاز د گپ تنظيم پنيوماتيکي سيستم لري هم د گتني اخستلو ورنه دی.

### 4.6.4.... پربلايبلو گازو باندي د برنر د عيارولو واحد ميتود

د المان په اتحادي جمهوريت کي د مصرفيدونکي گاز کيفيت په ټولو منطقو کي يوشان نه دی. که چيري هغه برنر چي د L پر طبيعي گاز باندي عياروي د H گاز د پاره په کارولو بيربي نو د برنر د تودوخي بار جگيري او دسون د پروسې کيفيت تغير کوي. برعكس که چيري د H پر گاز باندي عيارشوی برنر په يوي بلې سيمې کي د L گاز د پاره گتني اخستني ته وړاندي شي نوبنکاره ده چي برنر په خپل ټول قدرت سره کارنه شي کولاي او د هغه د کار د موثریت ضربې تېټېږي.

ددی د پاره چي برنر هر ئلي بيرته د سره عيارنه شي، د برنر جورونکي موسسه هغه پريوه منځگړي وُبې اندیکس باندي داسي عياروي چي د بيلابيلو گازو د پاره د وُبې اندیکس د (12,0 KWh/m<sup>3</sup>) خنه نيوولي بيا تر (15,7 KWh/m<sup>3</sup>) پوري د سون د پروسې په کيفيت کي کوم داسي تغيرنه راخي چي د منلو ورنه وي. د پورته يادشوي منځگړي وُبې اندیکس قيمت (15,0 KWh/m<sup>3</sup>) قبول شوي دي.

بيا هم دا مسله باید په پام کي وساتل شي چي د هغو گازو د پاره چي د وُبې اندیکس قيمت بي تېټ وي، د برنر د تودوخي د تولید قدرت د پورته يادشوي ميتود خنه په گتني اخستني سره يوه اندازه لبېږي، ولې د البوالي بنستېزې اغېزې نه لري.

د عيارولو د ميتود د خېرنې خنه وروسته اوس په لنډ ډول سره د اتموسفرۍ او پکه لرونکو برنر د عيارولو وځانګړتیاو ته یو نظر اچو:

### 4.7.... د اتموسفرۍ برنر د عيارولو په هکله خينې تکي

ددی ډول برنر د پاره نظر د برنر د تودوخي و بار او د سون گاز د وُبې اندیکس قيمت ته، د فشار د جدول له رویه د جېټ د پاره د اړتیا وړ فشار لوستل کېږي او د برنر د جېټ د موجود فشار سره مقايسه کېږي. که چيري د نومورو فشارو تر منځ فرق موجود وي نو د عيارولو د اړوندې پېچ په مرسته د جېټ فشار لب او یا ډېږي.

د عيارولو دا ډول ميتود چي د جېټ د فشار د ميتود په نامه يادېږي په هغه صورت کي عملی کېږي چي د برنر د جېټ د فشار جدول موجود وي. که چيري دا ډول جدول موجود نه وي نوبیا د عيارولو د حجمي ميتود خنه کار اخلي.

لاندي په لنډ ډول سره د جېټ د فشار د ميتود پر بنست، د برنر د عيارولو د کارتريبي وړاندي کېږي (دنوموري ترتيب د پوهيدو د پاره 78 شکل خه ناخه مرسته کولاي شي):

- د کار په پيل کي د گاز وينتيل (1) خلاصوي.
- د گاز په نل کي د ولاړ گاز فشار اندازه کوي. د دی منظور د پاره یو U وزمه مانومېتر د گاز د نل سره (2) تړي. اندازه شوي فشار د برنر په کتلاک کي د ورکړه شوي قيمت سره مقايسه کوي. د اختلاف په صورت کي د هغه لارو، چارو مرستي ته وردانګي چي په همدي بحث کي (4.10.1) ورته اشاره شوي ده.
- برنر چالانه کوي او د بهيدونکي گاز فشار اندازه کوي. اندازه شوي فشار بيا هم د برنر د جورونکي له خوا د ورکړه شو ارقامو سره مقايسه کوي. که چيري نتيجه د منلو ورنه وي نو علت بي لتوی (4.10.1) او د اصلاح د پاره یې هڅه کوي.
- له دې نه وروسته برنر ګلوي او د گاز وينتيل (1) بيرته تړي.

## د گاز سېچلو تخنيک

- U وزمه مانو ميتر خلاصوي او د جېټه د فشار د اندازه کولو پر ئاي (3) بې تړي.
- د گاز وينتيل (1) بيرته خلاصوي، برنر چالانه کوي او د جېټه فشار د اندازه کوي.
- اندازه شوي فشار د جېټه د هغه فشار سره مقايسه کوي چي د برنر په اسنادو کي د برنر د جو پونکي له لوري د یوه جدول په ډول ورکړل شوي دي (په نوموري جدول کي د جېټه فشار د گاز د وُبی اندیکس او د برنر د تودو خي د بار د قيمتو تابع وي). که چيري د دوي تر منځ تو پير موجود وي، نو د اړونده تنظيمي پېچ په مرسته د جېټه فشار لږاو يا هېروي.


### 4.7.1 د سوو گازو د وتلو کنترول

د برنر تر چالانه کيدو 5 دقېقي وروسته د هغه ئاي مخته چي د سوو گازو د ډاډ من جريان آله نصب ده (4) یوه هنداره نيسې او ګوري چي د بايلر د مونتاژ خونې ته سوي گازونه وزي او کنه؟ په دې ترتیب سره د سوو گازو د ډاډ من جريان د آلي کار کنتروليږي. هنداره باید د سوو گازو نل ته وردنه نه شي. ددي ډول کنترول په جريان کي باید ټولي دروازي او کړکي تړلي وي.

باید وویل شي چي د برنر چالانه کيدو وروسته یوه اندازه لږ سوي گازونه په هر حال د بايلر د مونتاژ خونې ودننه ته وئي، تر خو پوري چي د دود ایستونکي نل په منځ کي د کش لازمه قوه منځ ته راشي. که چيري تر پنځو دقېقو وروسته بیا هم د کوتۍ و دننه ته سوي گازونه ووئي نو د هنداري پرمخ د هغوي اثر د غبار د یوه قشر په خير په سترګو ليدل کېږي. په دې صورت کي باید برنر ګل شي او د پرابلم علت ولتول شي.

که چيري بايلر د سوو گازو د خارني په آلي سمبال وي نو باید د نوموري آلي دنده هم کنترول شي. نوموري کنترول هغه وخت سره رسېږي چي بايلر او دود کش لا یو د بل سره نه وي تړل شوي. په داسي پېښه کي بسکاره خبره ده چي د برنر چالانه کولو څخه وروسته سوي گازونه د مونتاژ خونې ودننه ته وئي. او س که چيري د سوو گازو د خارني آله فعاله وي نو نوموري آله باید برنر د (2) دقېقو په جريان کي ګل کړي. تر قریب (20....15) دننه ته جريان په اتمومات ډول سره پخپله چالانه شي. که چيري د اسي نه وي نو د پرابلم تر حلیدو پوري د برنر څخه ګته اخستنه منځ ده.

که چيري د سوو گازو د وتلو کنترول په هغه وخت کي صورت ونیسي چي دود کش او بايلر سره تړلي وي نو باید په موقعي توګه د دود کش لوري د کوم شي په مرسته و تړل شي تر خو دود د دود کش په لوري ولاړ نه شي او برعکس د کوتۍ و دننه ته جريان پیدا کړي.

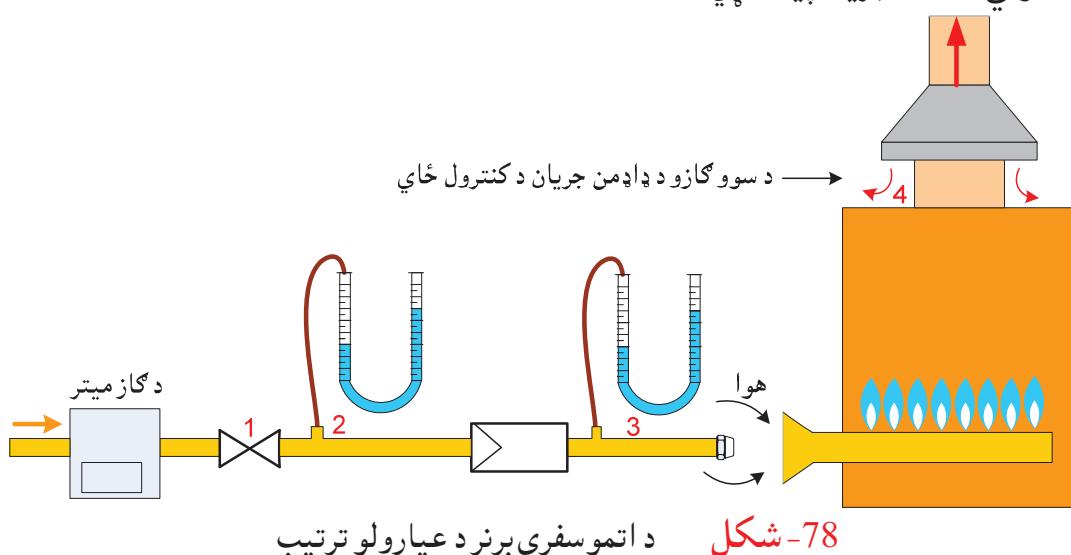

## 4.8 د پکه لرونکو برند عيارولو په هکله ځيني تکي

لکه وړاندی چې مویادونه وکړه پکه لرونکي برندونه باید هم د ګاز او هم د ګازه پلوه عيارشي. په دې دول برند کي د ګاز د اندازې عيارولو عیناً د اتموسفری برندو په شان ده. دلته هم کیدا ي شي چې د جېټ د فشار د میتود، د عيارولو د حجمي طریقي او یا هم د کاربن ډاي اکساید د میتود خخه کارواختل شي. د وړوکو برند پاره د معمول په ډول سره د جېټ د فشار د میتود خخه او د لویو برند عيارولو د پاره د حجمي میتود خخه ګتيه پورته کېږي.

د ګاز د اندازې د تغیر پیچ نظر و برنته، یا د ګاز د فشار د تنظیم د آلي په ګاوندي توب کي قرار لري او یا هم د مګنیت وینتیل سره یو ځای واقع وي.

په ځينو عصری برند کي د هوا او ګاز تنظیم یو د بل سره تپلى وي په دې معنی چې د ګاز د اندازې په تغیر سره د اړتیا وړاندaze هوا په اتومات ډول سره تغیر خوري. په دې هکله د نورو معلوماتو د پاره د (4.6) بحث ته رجوع کیدا ي شي.

د هواله پلوه د برند عياريدل د هوا د مقدار د مخامخ اندازه کولو د لاري سرتنه رسیېږي. د هوا د اندازې عيارولو په غیر مستقیمه توګه د سوو ګازو د پارامترو د اندازه کولو له لاري صورت نیسي. د دې مسلی علت دادې چې د سوو ګازو د پارامترو اندازه کول د هوا د هغې اندازې د اندازه کولو په پرتلې هېږاسانه او دقیق کار دې چې پکه یې و برنته د سون د پروسې د پاره رسوي. د بلې خوا خخه د سوو ګازو د پارامترو انالیز په هر صورت کي سرتنه رسپدونکي دې.

په لومړي قدم کي د برند جورونکي د لارښوونو له مخي د برند پکه په هغه موقعیت باندی اینښوں کېږي چې د برند په اسنادو کي بنوول شوي وي. وروسته له دې خخه برند چالانه کوي او د سوو ګازو انالیز تر سره کوي. که چېږي د سون ګازو پارامترونه او هغه ارقام چې د برند جورونکي له خوا ورکړل شوي دي، هېږو په سره ولري نو د برند پکي د کلاپان په تغیر ورکولو سره هڅه کېږي تر خود سون پروسه د یوه مناسب (أپتیمال) کیفیت په لرولو سره مخ په وړاندې ولاره شي.

په هغه صورت کي چې د سوو ګازو اندازه شوي پارامترونه او د برند جورونکي له خوا ورکړل شوي ارقام لې تفاوت سره ولري نو بیاد او رد نل په دننه کي د نتری په شاوايا مخ ته بیولو سره د سون د پروسې د کیفیت د لور بیولو هڅه کېږي.

په مناسب او یا اپتیمال ډول سره د سون د پروسې د عيارولو خخه منظور د لاندې هدفونو تر لاسه کول دي:

- د اضعافي هوا اندازه باید تر ممکني اندازې پوري لېږوي. دا خبره په دې معنی ده چې د سوو ګازو په دننه کي د کاربن ډاي اکساید اندازه باید و هغې پولي ته ورنډي وي چې د اجازي ورد تر ټولو لوري پولي په نامه پادېږي (د کاربن ډاي اکساید اندازه باپد تر هغه حد پوري لوري یووړل شي تر خو چې نورم یې اجازه ورکوي). همدارنګه هڅه کېږي تر خو د کاربن مونو اکساید اندازه تر (200) لېږوي.

باید هيرنه شي چې په ټولو پورته یادو شوو پیښو کي باید د برند اسنادو ته مراجعه وسی او هڅه وسی چې د هوا او ګاز اندازې د برند جورونکي د لارښوونو سره سم عياري شي.

همدارنګه د برند عيارولو ټولي چاري باید یوه اړوندې پرو توکول ته ورسیېږي او د برندو مالک ته وسپارل شي.

## د گاز سېچلو تخنيک

لاندي د دي چول پروتكول يوه نمونه وړاندي کيږي:

## 18-جدول: د برنر د پکار اچولو او عيارولو پروتكول

شمير	دبرنر د په کار اچولو او عيارولو چاري	يادونې
1	د سون د گاز چول	
2	د سون د گاز و بی انديکس ( $\text{KWh}/\text{m}^3$ )	
3	د سېچلو په شرایطو کي د گاز د تودوخي ارزښت ( $\text{KWh}/\text{m}^3$ )	
4	د برنر چول	
5	د برنر د تودوخي بار (KW)	
6	د بايلر چول	
7	د بايلر د تودوخي د توليد قدرت (KW)	
8	د گاز د نل او په هغه پوري د تړلو و سايلو دعايق والي کنترول(ليک کنترول)	
9	د هوا رسولو د سوريو او کړکيو کنترول	
	د دود ايستونکي سيسټم کتل	
10	د برنر د جېټ کتل	
11	د ولار او بهيدونکي گاز د فشار اندازه کول	
12	د جېټ د فشار اندازه کول	
13	د برنر چالانه کول	
14	د کار په حال کي د گاز د نل او د هغه د وسايلو دعايق والي کنترول	
15	د سوو گازو اناليز او د هغه پروتكول	
16	د ايونيزيشن برق اندازه کول ( $\mu\text{A}$ )	
17	د مونتاژ خونې ته د سوو گازو د وتلو کنترول	
	د سوو گازو د خارني د آلي کنترول	
	د برنر و مالک ته د اړونده اسنادو سپارل	
	په ګډه سره د برنر د په کار اچولو او عيارولو د پروتكول لاسليک	

## 4.9.... د تنظیم او خارني د وسایلو د دندو کنترول

کله چي د برند عيارولو او په کاراچولو کارپاي ته ورسيري نويو خل بيا بايد د تودو خي د توليد د ټولي دستگاه (باپلر او برند دوارو) اړونده وسایل کنترول شي. په لوموري قدم کي نوموري وسایل بايد د بايلر او برند اسنادو سره سم عيار وي. په دي معني چي دوي بايد د تودو خي او فشار پر هغه درجو او يا اندازو باندي اينسودل شوي وي چي د برند په اسنادو کي بشوول شوي دي. په دوهم قدم کي بايد هغوي خپلي دندی صحیح سرته ورسوي يا په بله اصطلاح فعالی وسي. ددي وسایلو په جملی کي ددي لاندي آلونوم اخستلاي شو:

- د بايلر د تودو خي د درجي تنظيمونکي آله (د باپلر ترموموستات).

- د بايلر د تودو خي د درجي خارونکي آله.

- د بايلر د فشار خارونکي آله.

- د تنظیم او خارني هغه وسایل چي د تودو او بود چمتو کولو سره اړه لري.

لاندي به د تنظیم او خارني د ھینو وسایلو د دندو د کنترول خرنګوالی وړاندي شي:

### 4.9.1.... د لمبي د خارني د آلي ازماښه

ددی ټست په پیل کي بايد برند ګل سی او د لمبې د خارني آله د باندي راوايستنل سی. وروسته له دی خخه بايد برند بيرته چالانه کړل شي. که چيري د لمبې د خارني آله جوړه وي نو تريوی لنډي شبېي وروسته بايد برند په اتمات ډول سره ګل شي. د برند ګلېدو وخت د هغه په اسنادو کي ورکړل شوي وي.

### 4.9.2.... د گاز د فشار د خارونکي آلي ازماښه

ددی ټست په ترڅي کي بايد د گاز پر نل باندي موجود وال په ورو، ورو ډول سره وتړل شي. که چيري نوموري آله په صحیح توګه فعاله وي نو بايد برند په اتمات ډول سره لوړۍ ګل شي او بیا بيرته د گاز د نل د پوره خلاصو سره سم چالانه شي.

### 4.9.3.... د سو ګازو د خارني د آلي ازماښه

که چيري د سو ګازو د خارني آله موجوده وي نو د هغې احساسونکي (سنسور) بايد د بايلر خخه خلاص شي او د سو ګازو منځ ته یووړل شي. د نوموري آلي د جوړو آلي په پیښه کي بايد برند په اتمات ډول سره ګل شي.

### 4.9.4.... د تودو خي د درجي د لورېدو د مخنيونکي آلي او د تودو خي د درجي د خارونکي آلي ازماښه

د بايلر د تودو خي د درجي تنظيمونکي آله (ترموستات) د نوموري آلي د جوړونکي د لارښوونو سره سم فعالوي او بیا بايلر د تودو خي تر هغې درجي پوري تودو چي د تودو خي د درجي خارونکي آله پر هغې باندي عياره وي. نوموري درجي ته ترسيدو وروسته د تودو خي د درجي خارونکي آله برند ګلوي ولې د بايلر د او بود سړیدو سره سم بايد برند بيرته په اتمات ډول سره پخپله چالانه شي.

په دوهم پړاو کي بايلر تر هغې درجي پوري تودو چي د تودو خي د درجي د لورېدو د مخنيونکي آله پر هغې باندي عياره وي. په دي صورت کي بايد د تودو خي د درجي د لورېدو د مخنيونکي آله برند داسي ګل کړي چي

## د گاز سېئللو تخنيک

---

بېرته پخپله د چالانه کيدو توان ونه لري. ترييو ي تاکلي مدي وروسته د اړوندي تکمي په کښيکښلو سره برنا او بايلر بېرته فعاله کيداي شي.

### 4.10.... د برند کتنی، خارني او ساتني چاري

خنګه چي د گازي بايلرو دنه په نسبې ډول لړ چتيلېږي نود تودو خي د تولید د ډول دستګاؤد حالت خخه په کال کي یو څل کتنه صورت نيسې. که چيرې د تفتیش په لړ کي د بايلرد پاکيدو اړتیا ولبدله شي نو په دي صورت کي د برنا او بايلرد پاکولو تر خنګ د هغوي د ساتني او خارني په هکله اړونده نوري چاري هم تر سره کوي.

په عادي حالت کي د برنا او بايلرد ساتني او خارني چاري په هردوه اويا دري کاله کي یو څل تر سره کيرې.  
د برنا او بايلرد تفتیش چاري په دي ډول دي:

- 1- د بايلر او په هغه پوري د تړلو تولو وسايلو عمومي معاينه. په دي هکله بايد دا لاندي اقدامات تر سره شي:
  - بايد وکتل شي چي دزنګ و هللو او ککروالي نښاني په سترګو کيرې او کنه؟
  - بايد وکتل شي چي د تودو خي د تبادلي سطحې چتلي دي او کنه؟ او ايا کومي بنستېيزې ساتني او پالني ته اړتیا شته او کنه؟
  - بايد د او بود حالت کتنه وشي، يا په بل عبارت د سیستم فشار بايد کنترول شي. د اړتیا په صورت کي بايد د او بود کمبنت پرابلډ حل شي.
  - د بايلر په خونه کي د نصب شوو تولو پمپونو حالت او کار بايد کنترول شي.
  - بايد د هوا رسولو سورې، کړکي او يا هم کانالونه او همدارنګه د هوا مرستندو یه آله معاينه او د نوافصو په ليدو سره د هغوي د اصلاح هڅه وسي.

- 2- د برنا او په هغه پوري د تړلو وسايلو کتنه:
  - بايد وکتل شي چي د برند چالانه کيدو په وخت کي نومورې ډېر لور او از تولیدوي او کنه؟
  - بايد وکتل شي چي برنر خومره چتيل دي؟ او ايا کومي اساسې پاک کاري ته اړتیا شته او کنه؟
  - بايد وکتل شي چي د برند لمبه د شکل او لوې والي له مخي د خپل کتلاک سره مطابقت لري او کنه؟
  - د ولار ګاز فشار، د بهيدونکي ګاز فشار او د جبې فشار بايد کنترول شي.
  - د دوه مرحله ئي او يا مودولي برند په صورت کي بايد پورته يادي شوي اندازه نيوني د برند قدرت په هري مرحلې کي جدا، جدا تر سره شي.

- 3- د تنظيمي او بیخطره کولو د تخنيک د آلو کتنه.
  - بايد وکتل شي چي د ګاز دنل او په هغه باندي تړلي وسايل لیک نه وي.
  - د لمبي د خارني آله بايد وازمایل شي.
  - د سوو ګازو د خارني آله (که چيرې موجوده وي) بايد تېست شي.

- 4- د تيزابي او بود انتقال او خونشي کولو د وسايلو کتنه:

- د سون ارزښت بايلر په صورت کي بايد د تيزابي او بود سيفون حالت وکتل شي. که چيرې نومورې بند وي نو بايد پاک شي.
- د خونشي کولو د آلې د موجوديت په صورت کي بايد وکتل شي چي د تيزابي او بود خونشي کولو مواد تر راتلونکي کاله پوري کفایت کوي او کنه؟
- د تيزابي او بود انتقال نل بايد معاینه شي چي کوب شوي نه وي او درزونه ونه لري.

## د گاز سېئللو تخنيک

---

د بايلر او برنر د ساتني او خارني په هکله اساسی اقدامات چي په نورمال حالت کي هر دوه او یا دري کاله وروسته سرته رسيرې پر پورتنېو کلنیزو کتنو برسيره دا لاندي چاري هم په بر کي نيسېي:

- 1- بايلر بايد د هغه د جورونکي د لارښونو سره سموچ (د ٻوه اړونده برس په مرسته) او یا هم د ئينو مایعاتو خخه په ګته اخستني سره پاک شي.
- 2- برنر بايد د هغه د جورونکي د لارښونو سره سموچ او یا لوند پاک شي.
- 3- بايد وکتل شي چي د اوراچوني الکترودونه پاک وي او کومه صدمه بي نه وي ليدلي.
- 4- بايد وکتل شي چي د لمبي د خارني آله پاکه او جوره وي.
- 5- د او بود حجمي پراختيا (انبساط) ذپرمه بايد کنترول شي.
- 6- د گاز فلتربايد پاک شي.

### 4.11.... د برنر په کار کي احتمالي غلطی او د هغه علتونه

- 1- که چيري د اتموسفرې برنرو په سوو گازو کي د کاربن مونو اکسайд اندازه ډېره جګه وي نو نوموري پر ابلم لاندي علتونه درلوداي شي:
  - د برنر هغه درزونه او سورې چي لمبه ئئني راوزي د خاورو، انساجو او یا نورو موادو په ذريعه چتيل شوي دي.
  - د بايلر داخلي ديوالونه او د تودوخي د تبادلي سطحي چتيل دي.
  - په برنر کي غلط جېتني نصب دي.
  - د جېتني فشار غلط عيارشوي دي.
- 2- که چيري د پکه لرونکو برنرو د سوو گازو اناليزد کاربن مونو اکسайд اندازه لوړه بنېي نو دا لاندي علتونه ددي مسلی سبب کیداي شي:
  - د سون د هوالړوالي.
  - د هو او گاز د ګډولو د آلي چتيل والي.
  - د پکي د خوخ د پرو چتيل والي.
  - برند تودوخي د توليد پر ٻوه داسي قدرت باندي عيارشوي دي چي د برنر د جورونکي موسسيي له خوا ترورکړل شوي قيمت ډېر زبات دي (د برنر باره پر جګ دي).
- 3- د پکه لرونکي برنر د گازو په اناليز کي د کاربن ډاي اکسайд اندازه نورمال دهولي خپله برنر ارام کارنه کوي او تکان خوري. لاندي علتونه ددي کار سبب کیداي شي:
  - د بايلر په دنه کي د فشار ضایعات نظر و هغه ارقامو ته چي د برنر جورونکي موسسيي ورکړي دي، ډېر جګ دي.
  - برنر د دي بايلر د پاره مناسب نه دي.
  - د سوو گازو د لاري د فشار ضایعات ډېر جګ دي.
- 4- د یوه پکه لرونکي بايلر د سوو گازو اناليزد قناعت وردي ولې بيا هم برنر په بېړني توګه ګلېږي. ددي پر ابلم علتونه دادي:
  - د هو او گاز د مخلوط ډېر لوب سرعت چي د لمبي د شکيدلو سبب کیداي شي.

## د گاز سېچلو تخنیک

---

- د دود ایستونکی کانال په دننه کی د کش قوه ډبره جګه ډه.
- 5- د لمبی د ایونیزیشن آلپی خخه د ګتی اخستنی په پینښه کی، د نومورپی آلپی د لمبی سگنانل ډبر ضعیف دی. په دی صورت کی د الاندی عوامل د دی کار سبب ګرزايد ای شي:
  - د ایونیزیشن الکترودو او سپنیز سیم ډبر چتیل دی.
  - د ایونیزیشن الکترودو سرامیک پونس درزلري او یا د چتیلو مواد د یو قشد هغه مخ پونسلی دی.
  - د مھکی سره اړپکی پري دی، یا په بل عبارت د برینښنا د محافظوی او صفری لینو تر منځ ارتباط نه شته.
- 6- د (UV) او (IR) آلو د لمبی پیژندنی سگنانل ضعیف دی. په دی اړه د الاندی علتو ته اشاره کولای شو:
  - د نومورو آلو بینښه او یا د لمبی احساسونکی (سنسور) چتیل شوي دی.
  - د (UV) آلپی په صورت کی د هغې بینښه غلطه غوره شویده. د دی آلو د پاره بايد یوازي هغه ټانګری بینښه نصب شي چې د (UV) وړانګو د تیریدو وړتیا ولري.
- 7- د برند چالانه کيدو خخه وروسته لمبه نه تشکیلېږي. علتو نه یې په لاندی ډول شمیرلاي شو:
  - د اور اچونی د الکترودو تر منځ فاصله ډبره ۵۵.
  - د اور اچونی الکترودونه جوړ نه دی.
  - د اور اچونی کېبل خراب دی.
  - د اور اچونی ترانسفرمرنقص لري.
- 8- د اور اچونی شعله د ګاز او هوا د مخلوط په دننه کی قرار نه لري او د لمبی منځ ته راتګ د کلک ټکان او لوړ او از سره ملګری دی. د دی کار علت دادی:
  - د اور اچونی الکترودونه غلط ظای پر ظای شوي دی.
- 9- د اور اچونی شعله لیدل کېږي خونومورپی شعله د اور اچونی توان نه لري. علت یې دا دی:
  - په دوه قطبی الکترودو کې یو د الکترودو خخه جوړ نه دی.
- 10- د برند نه ته د سون ګاز نه راخي. علتو نه په دا ډول دی:
  - د برند چالانه کيدو سره سمد بهیدونکی ګاز فشار په سملاسي توګه ډبر تیتیت حې.
  - د ګاز په شبکي کې د ګاز فشار تیتیت دی.
  - د ګاز وینتیلونه نه خلاصېږي.
- 11- د پکه لرونکی برند کار د چالانه کيدو په لوړیو شیبو کې د خنډ سره مخامنځ کېږي. د لاندی علتو نه د دی کار سبب کیدا ي شي:
  - د هوا د فشار د خارني آله د هوا د پوره فشار سگنانل نه ورکوي.
  - د هوا د فشار د خارني د آلپی د نلو خخه هوا وئي.
  - د هوا د فشار د آلپی ارتباطي لینونه جوړ نه دی.
  - د هوا د فشار د خارني آله خرابه ډه.
  - د هوا رسولو پکه نه ګرځي.
- 11- د سون اتمات په پرله پسی توګه چالانه دی ولی د اور لمبه نه تشکیلېږي او د سون اتمات هم برند نه ګلوي. د دی کار علت په لاندی ډول سره د توضیح وړ دی:

## د گاز سېچلو تخنیک

○ وړاندی له دی خخه چي د برنس که چالانه شي د هواد فشار د خارني آلې د هواد پوره فشار د موجودیت په هکله د سون اتمات ته سګنال ورکړي. او سون که چیري د پنځو د قیقو په او بدو کي برنس چالانه نه شي نو دا په دی معنی ده چي د هواد فشار د خارني آله خرابه ده. بر عکس که چیري د پنځو د قیقو په دننه کي برنس د پخوا په شان چالانه شونو امکان لري چي د شمال(باد) کومه خپه د هواد فشار د خارونکي آلې د بي ئایه فعالیدو سبب گرزیدلي وي.

- 12- برنس د یوه کلک ټکان او لور او از سره چالانه کيږي. د دی کار علتونه دادي:
- د او را چوني الکترودونه يا کاره دی او يا هم غلط الکترودونه غوره شوي دي.
  - د برنس د پاره د پيل(start) باره پرجګ دی.
  - د سوو گازو نلونه او کانالونه په چتيل دي او يا نوموري کانالونه صحیح غوره شوي نه دي. په دی معنی چي کو باو وړخایونه یې د بردی، يا هم نوموري کانالونه او نلونه په او بده دی او يا یې هم د افقی ټوټو او بدوا لى ډېرسیات دی.

- 11- برنس د خپل کار په وخت کي د شپيلکي په خير لور او ازونه ورکوي. په احتمالي ډول سره به د دی کار علتونه داوي:
- د پکه نه لرونکو برنسو په پیښه کي د دی احتمال شته چي برنس او د هغه د او رنلونه په چتيل وي.
  - د دی احتمال هم شته چي برنس، بایلر او د سوو گازو و سايبل دی په ګډه د یوه ريزونانس د منځ ته راتګ سبب گرزیدلي وسي. په دا سی پیښو کي باید د برنس او بایلر د جورونکي موسسيي خخه مرسته ترلاسه شي ترڅود مسلی د حل یوه معقوله لاره ولټول شي.

یوه ډېره د اهمیت ور موضوع چي باید د پامه ونه غورئول شي هغه د الکترو مقناطیسي خپو مسله ۵. د برنس درهبری، کنترول او تنظیم د یجیتالی آلې کولای شي چي د خپل الکترو مقناطیسي خپو په مرسته (د خپل کیبلو له لاري او يا هم د وړانګو په خير) د برنس کارد خند سره مخامنځ کړي، ولی دا ډول خندونه د معمول په توګه په منظم ډول سره منځ ته رائي. په هغه صورت کي چي د برنس په کار کي دا سی نواقص ولیدل شي چي د توضیح وړنه وي او د هغوي د علتونو لټول هم کومه نتيجه ورنه کړي نو باید د برنس جورونکي سره په دی هکله مشوره وسي.

### 4.12 د گاز انتقال، وېش او ذېرمه کول

#### 4.12.1 د طبیعی گاز انتقال، وېش او ذېرمه کول

په ننۍ نړۍ کي گاز د سون د یوې ډېري مهمي مادي په حیث ګنل کيږي. گاز د خپلی نسبی تیتی بېي، اسانه ګتني اخستني، پاک سو خپدو، د تودو خي د لور ارزښت، او د بدایو چینود درلود لوپه وجنه د نړۍ د انژزي په بازارو کي ستر خاي ګتلې دی. د مثال په ډول د المان په اتحادي جمهوریت کي 40 فيصده کورونه د گاز په وسیله تودېږي.

د گاز د همدي ارزښت له کبله په حق ده چي وویل شي: هغې خواته چي د گاز پاپ لاین غځېري هم هغې خواته هم د سیاسي او نظامي شخړو لمن خپرېږي.

دنیکه مرغه زموږ ګران هیواد افغانستان د طبیعی گازو به ایې ذېرمي لري. ولی په تاسف سره چي زموږ اکثریت هیوادوال د خپل وطن د طبیعی گاز خخه ګټه نه شي اخستلاي زموږ د هیواد پلازمینه د کابل بشارته

## د گاز سېچلو تخنيک

لامه د گازو د انتقال کوم نله دی غئدلی. په داسي حال کي چي زموږ خپل گاز کولاي شوه چي د هيوادوالو ډېري ستونزي لکه د بريښنا نشتوالي، د کور تودولو، پخلي، خان او کالي مينځلو پرابلمونه او همدارنګه زموږ د صنایعو د ودي په وړاندي پرتي ستونزي حل کاندي.

ډېرد افسوس ځای دادي چي زموږ په بنارو کي د پخلي په منظور د مایع گاز یوه ډېره برخه د همسایه ملکو خخه واردېږي. په داسي حال کي چي د هيواد د شمال خخه کابل ته د گازو د پاپ لاین غڅول کوم ځانګري اقتصادي او یا تخنيکي ستونزه نه لري (هغه مرستي ته په پام سره چي خارجي هيوادونه یې د افغانستان سره کوي او یا یې د کولو دعا لري).

که هه هم د گاز انتقال، ويشه او ڈېرمه کول د دي کتاب د بحث موضوع نه شميرل کېږي، خو بیا هم په دي اره د یو خو ګلمو ڈکر به د ګټي خخه خالي نه وي. اميد دي چي په راتلونکي وخت کي به په دي هکله مفصل معلومات د گاز رسولو په یوه جدا کتاب کي وړاندي شي.

د استخراج د ځایه خخه بیا تر ګته اخستونکي پوري گاز د لویو نلو (پاپ لاین) په مرسته انتقالیې. د دي سترو نلو قطر تر (1,5m) او د نلو په دنه کي د فشار اندازه تر (80 bar) پوري رسیدلاي سی. د دي دپاره چي د لاري په اوړدو کي د فشار د تېتیدو خخه مخنيوی شوي وي نو تره (130 km.....160 km) وروسته د گاز د فشار د جګولود یوی آلې (کمپریسور) د مرستي خخه کار اخلي.

د بنار په دنه کي گاز د متوسط فشار (تر 1000 mbar) په یوی شبکي کي ويشنل کېږي. د خپل حرکت په وروستي پړاو کي گاز د تېت فشار (45....100 mbar) شبکي ته د مصرف د پاره لېړدول کېږي. د گاز د انتقال نلونه کيدا ي شي چي د اوسبني او یا هم د مصنوعي موادو خخه جوړوي.

لکه چي بسکاره ده د سرولو او د فشار د تغير په نتيجه کي گاز په اسانۍ سره په مایع باندي بدليې. د ( $1 \text{ m}^3$ ) مایع طبیعي گاز خخه ( $580 \text{ m}^3$ ) طبیعي گاز جوړېږي. په همدي دليل ده چي په نړبواله کچه د لویو کښتيو او تانکرو په مرسته یوه ډېره اندازه مایع طبیعي گاز ليري پرتو سيمو ته لېړدول کېږي.

پورته ياد شوي یو متر مکعب مایع طبیعي گاز په نري واله سطحه د یوه واحد په حيث پیشندل شوي دي. دي واحد ته په مخفف ډول سره (LNG) وايې چي د (Natural Gas) مخفف دي.

د شپي او ورځي په بيلابيلو ساعتو کي او همدارنګه د کال په بيلابيلو موسمو کي د گاز د لګښت اندازي یو شان نه دي. د همدي مصارفو د پورته او کښته تللو تر منځ د انډول د ساتلو په منظور باید د طبیعي گازو د پاره ڈېرمي جوړي شي.

د روځني لګښتونو د پوره کولو دپاره د یو شمير کروي شکله لویو لوښو خخه د گاز د ڈېرمي په حيث کار اخلي. په دي لوښو کي گاز د (5 bar) خخه تر (8 bar) فشار پوري ساتل کېږي.

د گازو د لویو ڈېرمود جوړولو دپاره د دي لاندي امکاناتو خخه ګته اخستل کېږي:

**○ د تېلو او گازو په پخواني کانو کي د گاز ڈېرمه کول:** تر مئکي لاندي د گازو او تېلو پخواني معدنونه چي گاز او یا تېلېي خلاص شوي وي او اوس خالي وي کيدا ي شي چي د گازو د ډېري مناسبې ڈېرمي په حيث په کار واچول شي.

## د گاز سېچلو تخنیک

دا ډول کانونه چې د خالیګاه لرونکو ډبرینو قشرو خخه جوړ دي د گازو یوه ډېره اندازه په خپلو خالیګاو کي ساتلي شي. دوي ډگازد بيرته وتلو په وړاندي بنه عايق دي. د معدن دنه او به ډگازد پمپولو په مرسته د باندي شړل کيږي.

**○ د مالګي د ایستلو په کانو کي د گازو ذېرمه کول:** په دی ډول تر مئکي لاندي کانو کي د مالګي د او به کولو په مرسته لوې، لوې استوانه یې شکله غارونه جوړېږي. د دی غارو قطر تر (80m) او لوړوالۍ یې د (50m) خخه نیولي بیا تر (400m) پوري رسېږي. په 1995 کال کي دالمان په اتحادي جمهوریت کي د گازو د ساتلو 14 داسي ذېرمي موجودي وي.

**○ د مالګو په پخوانيو کانو کي د گازو ذېرمه کول:** داد مالګي د ایستلو هغه کانونه دې چې او س خالي دي او نور نو د مالګو د استخراج له پاره په درد نه خوري. نوموري کانونه د گازو د وتلو په وړاندي پوره عايق دي.

**○ د سپولو او مایع کولو په مرسته د گازو ذېرمه کول:** لکه وړاندي چې مو هم وویل طبیعي گاز په اسانۍ سره په مایع بدليږي او په مایع حالت کي ډگازد خپل اولي حجم یوازي (1/580) حصه اشغالو. د دې دپاره چې د موضوع خخه یو تصور منځ ته راغلې وي باید وویل شي چې د المان په اتحادي جمهوریت کي په 1995 کال کي (13,5) ميليارد متر مکعبه ګاز په تر مئکي لاندي ذېرمو کي ئای په ئای شوی و د ټینو تر مئکي لاندي ذېرمو ژورو والۍ تر (2500 m) پوري رسېږي.

### 4.12.2 د مایع ګاز انتقال، وېش او ذېرمه کول

د مایع ګازو خخه د معمول په ډول هلتہ ګټه اخستل کيږي چې د ګاز رسولو شبکي موجودي نه وي، د مثال په ډول کلې او د بنا رو هغه خندي چې د ګاز رسولو عمومي شبکي نه لري. د کور تو دولو په تخنيک کي معمولاً د مایع پروپان خخه کار اخستل کيږي. یوازي په لویو صنعتي دستگاؤ کي د پروپان او بوتان د مخلوط او یا هم د بوتان خخه ګټه پورته کيږي.

مایع ګازونه لکه پروپان او بوتان تریوی لبی اندazi فشار لاندی حتی د کوتی د تودو خي د درجی په موجودیت کي په مایع بدليږي او حجم يې د ګاز د حالت په پرتله 260 ئيلي لبیږي. په همدي دليل هغوي په تانکرو او بالونو کي ډېراسانه د انتقال وړدي.

خنګه چې مایع ګازونه تر هوا نبدي (1,8) ئيلي درانه دي نو باید هغوي د مئکي تر سطحي تیت کوم ئای کي د ټولیدو امکانات ونه لري. که چېري د نوموري ګازو او د هوا په یوه مخلوط کي د مایع ګازو اندازه د (9%....2%) هم وي بیاهم نوموري مخلوط د چاودیدو وړدي.

د مایع ګازو د ذېرمه کولو دپاره دا لاندی امکانات موجود دي:

**- ډگازد بالونو په مرسته د مایع ګازو ذېرمه کول:** دا ډول بالونونه په یوه تاکلي ئای پوري تینګ تړلې نه دي یا په بل عبارت د یوه ئای خخه بل ئای ته د انتقال وړدي. د او سيدو په کورو کي اجازه ده چې دا ډول بالونو خخه په کار اخستو سره تر (14) پوري مایع ګاز ذېرمه کړاي شي. د او سيدو په یوه کور کي د خالی بالون په ګډون یوازي دوه بالونه د اینسپودلو اجازه لري. یوازي د خوب په کوتې کي د ډگازد بالون اینسپودل منع دي. که چېري د بالون د ګاز وزن تر 14 کيلو ګرامه ډېر وي نو هغه باید د ودانۍ د باندي په یوه ځانګړي ئای کي ودرول شي.

## د گاز سېچلو تخنیک

**- د مایع گاز هغه لوښی چې پریو ه ثابت ئای ولاری دی:** د هغو ئایايد پاره چې د گاز مصرف يې جګ وي لکه گاز سېچونکي دستگاوي، بیا د گازو ثابتی ذېرمي جوروي او په تاکلو وختونو کي يې د مایع گاز خخه ډکوي. دا ډول ذېرمو جورول او د هغوي خخه ګټه اخستنه د ځانګړي اجازي غونښتونکي ده.

د مایع گازو دا ډول ذېرمي خلور ډولونه لري:

**1- هغه ذېرمي چې د مئکي پرمخ په ازاد ډول سره درول کېږي:** د دا ډول ذېرمو د درولو په صورت کي بايد د هغوي د چاودیدو او اور اخستود مخنيوي په خاطر توله د اړتیا وړ اقدامات ترسره شوي وي. په عین حال کي د لمد دورانګو په وسیله د نومورو ذېرمود بې خایه تودیدو د مخنيوي په منظور، دا ډول لونسو ته داسي رنګ ورکوي چې د لمد وړانګو ډېره برخه بېرته شاته منعکسوي.


په ذېرمي پوري د مربوطو والو، وينتيلو او نورو خلاص او ترل کيدونکو آلو د شاوخوا په دري متنه ساحي کي بايد هیڅ ډول خلاص کانال، سورى او یا داسي ئاي چې هلته گاز سره راټول شي موجود نه وي (79-شکل).

**2- هغه ذېرمي چې ترنیماي پوري په مئکي کي بنسخي دی:** د دې ډول ذېرمو هغه نیماي چې د مئکي تر سطحي تېټه واقع ده بايد لوټر لړه شل سانتي متنه د خاورو یا ریګو په وسیله پونسلی وي.

**3- هغه ذېرمي چې په بشپړ توګه په مئکي کي بنسخي دی:** دا ډول لوښي بايد د هري خوا خخه لوټر لړه د نيم مترا خاورو په وسیله پونسلی وي.

**4- هغه ذېرمي چې د یوی ځانګړي خونې په منځ کي درول کېږي:** د دې خونې فرش بايد د شاوخوا مئکي د سطحي خخه تېټ واقع نه وي. په دهليزو، زينو، او په هغو ئایو کي چې د اوروزني د اداري فعالیت د خنډ سره مخامنځ شي د گازو د ذېرمو ئاي په ئاي کول منع دي. د ذېرمي د خونې دروازه بايد یوازي د خارج له خوا خخه خلاصه شي او د خلاصيدو سمت يې هم بايد د دباندي په لوروي. نوموري دروازه بايد د اور په وړاندي پوره غښتلي وي.

په لاندي کي د نموني په ډول د مایع گازو د هغه ذېرمي یو ساده شوی شکل وړاندي کېږي چې په بشپړ توګه تر خاورو لاندي بنسخه ده:

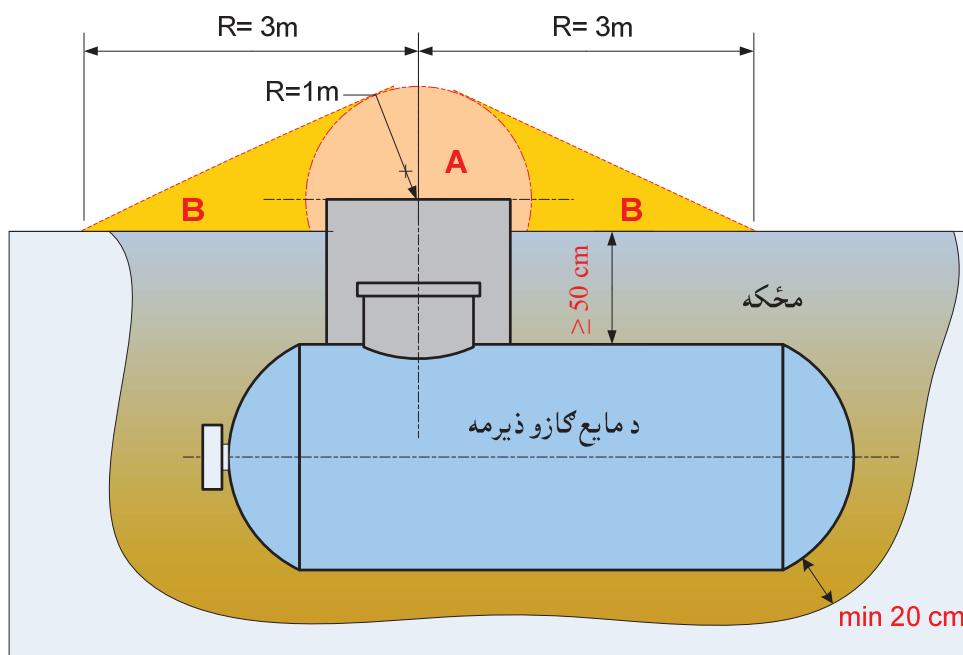

**79-شکل د مایع گازو هغه ذېرمه چې په بشپړ توګه په مئکي کي بنسخه ده**

## د گاز سېئللو تخنيک

په پورتني شکل کي **A** هغه ساچه ده چي د هغې د پاره بايد تل د چاودني او د اورد لګیدو د مخنيوي په هکله تولي غونبستني مراعات شي. او **B** هغه ساچه رابسيي چي د هغې په هکله د پورته يادو شوو غونبستنو پوره کول یوازي د ذبرمي د کولو په وخت کي حتمي ګنل کيږي.

د مونتاژ د خوني ديوالونه بايد د اورنه اخستونکي موادو خخه جوړوي او د نورو خونو سره بايد ارتباطي دروازې او کړکې ونه لري.

د خوني په دننه کي بايد د تهويي د پاره دوه سورې موجود وي. د نومورو سورې د هريوه مساحت بايد لېټر لبه د خوني د فرش(1/100) برخه وي. د بربیننا لينونه او جاینت بکس بايد داسي جوړوي چي د کومي چاودني په صورت کي هغوي ته صدمه پیښه نه شي.

په هغو ئاييو کي چي د مايغ ګازو ذېرمي درول کېږي بايد د دي ګازو نوم، د خطر سمبول او د هغه سره تپلي احتمالي خطرات ولیکل شي. لاندي د دا ډول سمبولو خونموني وړاندي کېږي:



د اور اخستولوي خطر لري



د اور لګول، د سګرتڅکول او د لخ ګروپ روښانه کول منع دي



یوازي موظف پرسونل د ننزو حق لري



د چاوديدو وړ هوا په اړه ګواښ

**80-شکل د خطر یو شمیر سمبولونه**


## 5....د تودوخي د تولید دیگونه یا بایلرونه 5.1 پر تولگیو باندی د بایلرو و پش او د هغه بېلونکي تکي



## د (174) پانی پاتې برخه



## د (175) پانی پاتی برخه

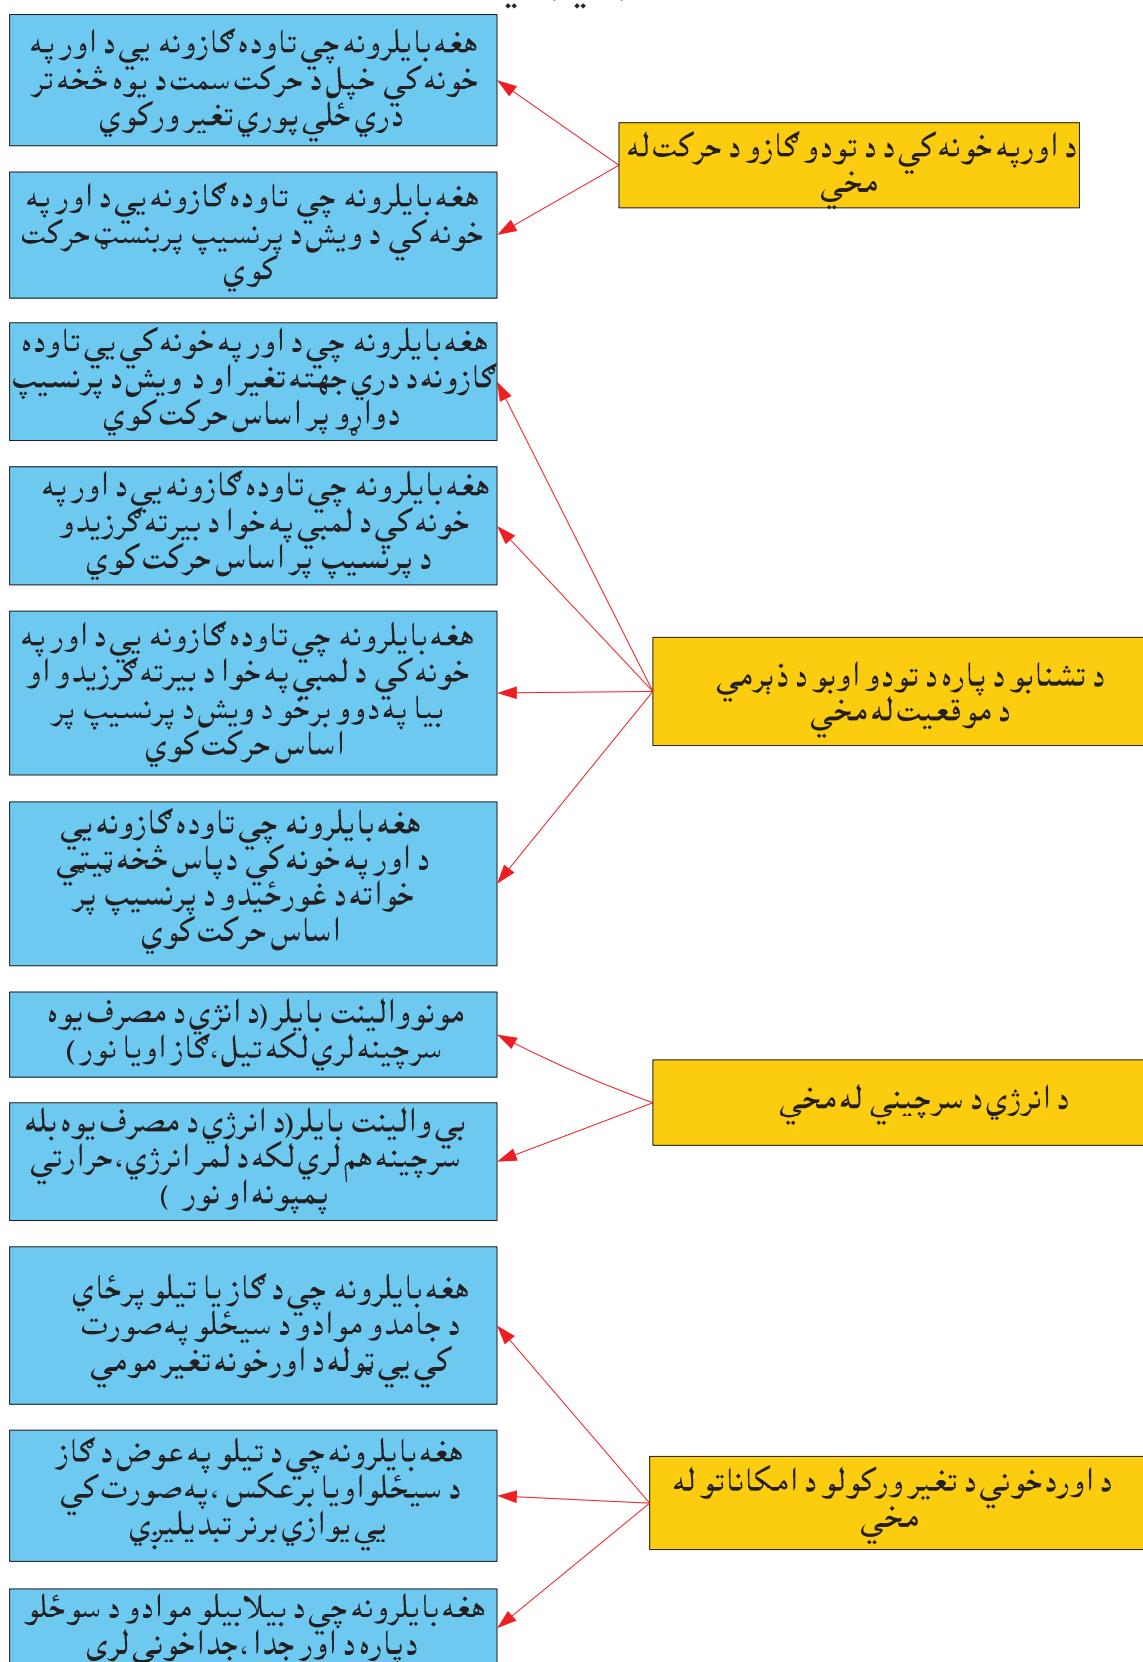

لاندي د تودو خي د تولید د بکو با باپلرو د یو شمېر مهمو ډولو و جوړښت او د کار ځانګړې تباو ته دېوی  
څېړنیزی کتنی هڅه کوو:

## 5.1.1 ستندرد بایلر

ستندرد بایلرونه هغه پخوانیو بایلرو ته ویل کېږي چې د اوپو د تودو خي د یوی تاکلي درجي، د مثال په ډول په المان کې ( $70^{\circ}\text{C}$ - $90^{\circ}\text{C}$ ) او په پخوانی شوروی اتحاد کې ( $70^{\circ}\text{C}$ - $95^{\circ}\text{C}$ )، د پاره په کارلویېږي او د خپل جورېښت او د هغې مادي د خصوصیاتو له مخي چې دوي ترینه جوړ شویدی د اوپو د تودو خي د ټیقو درجو د پاره مناسب نه دي. په او سنې وخت کې ستندرد بایلرونه یوازې په یو شمېر خانګړو حالاتو کې د ګتې اخستني او نصبولو وړدي:

- یوازې په موجودو ودانیو او بایلرخانو کې د زرو بایلرو د بدلو لو په صورت کې.
  - یوازې په هغه صورت کې چې بایلر د پیژندنی (CE) علامه (Communautes Europeennes) او د اروپا د شورا (EU) د مطابقت سند چې د هربایلر د پاره د هغه ډول او د انرژي د موثریت درجه تاکي د خان سره ولري. د ستندرد بایلر خخه د ګتې پورته کولو د ساحو ځینې مثالونه دادی:
  - د تودو خي د هغه مصرف کونکي د پاره چې تلې په تقریبې ډول د سانتي ګراد د 60 درجو خخه لوري توډي او به په کارو وي.
  - په هغه بایلرخانو کې چې خو بایلرونه ولري د بنسټيزيا د لمړي درجي بایلر په حیث. په بنسټيزيه توګه ستندرد، NT او BWK بايلرونه د هغوي د ګټورتوب (موثریت) د درجي له رویه یو د بل خخه توپیر پیدا کوي. د همدي ګټورتوب د درجي په اساس هربایلر د یوه خخه تر خلورپوري ستوري (د انرژي د موثریت علامي) لري. لاندې جدول د پورته یاد شوو بایلرو ځینې توپironه په ډاګه کوي:
- 19-جدول** د موثریت ترقولو لړ هغه درجي چې بایلرونه یې باید ولري

د EU د مطابقت د سند د غونښتونو له مخي د انرژي د موثریت ترقولو لړ درجي						
هـ مـوـثـيـتـ عـلـامـيـهـ	د موثریت درجه ( $\eta_k$ )		د موثریت درجه ( $\eta_k$ )		د بایلر محاسبوي قدرت $\Phi_{NL}$	د بایلر تیپ
	$\eta_K$	د اوپو د تودو خي وسطی درجه	$\eta_K$	د اوپو د تودو خي وسطی درجه		
	%	°C	%	°C		
★	81,8...87,8	$\geq 50$	85,2...89,2	70	4....400	ستندرد بایلر
★★	88,4...91,4	40	88,4...91,4	70	4....400	بايلر او د سون NT (BWK) دارزښت (BWK) هغه بایلرونه چې ماياعات سوځوي
★★★ يا ★★★★	97,6...99,6	30	91,6...93,6	70	4....400	د سون د ارزښت (BWK) نور پاته (BWK) بایلرونه

د بايلرو د مخکنېه تولیدي موسيو له خواستندرد بايلر تقریباً بازار ته نه وړاندی کېږي او په عملی ساحه کې نور کوم ځانګړۍ رول نه لوړوي.

## 5.1.2 د تودوخي د تیټي درجې بايلر(NT- بايلر)

دا هغه بايلرونه دی چې په پرله پسی توګه (د اوبردي مدي دپاره) بايلر ته د ستنيدونکو (سری شوي او بلو) د تودوخي د ( $35^{\circ}\text{C}$ .. $40^{\circ}\text{C}$ ) سره د کارامکان ولري. په دی معنی چې د تسخین د سیستم خخه د راتلونکو او بلو د تودوخي د تیټي درجې سره د دی ډول بايلرو په دنه کې د تودوخي د تبادلي پر سطحو باندي او به نه تشکيلېږي او که تشکيلي هم شي نو یوازي د یوه ډير لند وخت د پاره. د دی بايلرو د تودوخي سطحي د داسي موادو خخه جوړي دی چې د او بلو پورته یاد شوي کندنسیشن هغوي ته کوم زيان نه شي رسولي.

په اوسيي وخت کې د ګازو او تيلو د سوڅلود د پاره دا بايلرونه د قيمت او موثریت درجې له مخې ډير مناسب شميرل کېږي. د تيل سیچلو په ساحه کې خودا بايلرونه (د تودوخي د لب او ډير قدرت په دواړو کته ګوريو کي) تر تولو ډير استعماليدونکي بايلرونه حسابېږي. د ګاز سیچلو په ساحه کې بیا د تودوخي د لب قدرت درلودونکي NT - بايلرونه، په تيره بیا هغه بايلرونه چه برنيې وينتيلياتور نه لري، ډير په زړه پوري او ګټه ورثابت شوي دي. ځکه د ډول بايلرونه او از نه لري، د پکار اچولو او ګټي اخستلو له پلوه ساده دی او مدرن ډولونه يې د موثریت درجې او د ضررلرونکو موادو د تولید له کبله هم تر هغو بايلرو چه برنيې وينتيلياتور لري پاتي نه دي.

د NT- بايلر د پاره یوازني شرط دادی چې که چيرې د هغه قدرت د (70KW) خخه ډير وي نوبیا باید د هغه د تودوخي قدرت د تنظيم (د اړتیا په وخت کې د ډيريدو او لبیدو) وړوي او یا هم باید د یوه بايلر په ئای دي دو ه بايلره نصب شي.

هغه بايلرونه چې د ستنيدونکو او بلو د تودوخي درجه يې تر  $40^{\circ}\text{C}$  لوړه وي هم په همدي ګروپ کې راتلاي شي، خو په دی شرط چې د هغوي د تودوخي قدرت د تنظيم (درجه لرونکي تنظيم يا درجه نه لرونکي تنظيم) وړ وي او د EU د مطابقت د سند له مخې د موثریت د تر تولی تیټي، د اجازي وړ درجې غونښتنی (19- جدول) پوره کړي.

په NT- بايلرو کې د او بلو د تیټي درجې له برکته د وتونکو لوګيو او سوو ګازو سره د تودوخي د ضاياعتو او همدارنګه د تودوخي د هغوضاياعتو اندازه کمېږي چې د بايلر د کار نه کولو په فاصلو کې منځ ته رائي. ځنګه چې NT- بايلرو ته داخلیدونکي او به د تودوخي تیټه درجه لري، نو دا خطر شته چې د لوګي او سوو ګازو سره ملګري د او بلو بخار، د او بلو تودونکو سطحو پر مخرسوب وکړي او د هغيو د زنگ و هلوباعت و ګرزي د پورتني مسلی په ارتباط د بايلر او رد خونې او نورو او پوندو برخو جورښت باید داسي وي چې د او بلو د بخار د تودوخي درجه یوازي د ډير لب وخت د پاره د شبنم و هلولو تر درجې را تیټه شي (د مثال په ډول په هغه وخت کې چې سور شوي بايلر د کار نه کولو د مرحلې خخه وروسته بېرته چالانه کېږي). په عین حال کې دا کوبښ هم باید ونه شي چې د لوګيو او سوو ګازو د تودوخي درجه دو مره تیټه شي چې خارج ته د هغوي بیول د پرابلم سره مخ شي. دبلي خواخه د دی د پاره چې د بايلر او به تودونکي هغه سطحي چې د لوګي او سوو ګازو سره په تماس کې دی د زنگ و هلولو خخه وسائل شي، باید هغوي د ځانګړو زنگ نه و هونکو موادو لکه چدن، د سليسيوم (Si) په واسطه غني شي چدن، زنگ نه و هونکي او سپنه او یا هم د چدن او او سپني د ترکيبي عناصر و خخه جوړي شوي وي.

د او بود بخار د رسوب (کندنسیشن) د پر ابلم په هکله به NT- بايلرو کي ئيني د حل لاري په نظر کي نيوں شويدي چه دلتنه په لنډه دول سره د هغوي خخه يادونه کيري:

- په ئينو بايلرو کي توديدونکي او بود بايلر د اورد خوني شاته په مخامنځول قرار نه لري، چې په دي ډول د اورد خوني ديوالونه په ډيره لنډه مده کي د تودو خي تر ضروري درجي پوري توديرې. د سون خونه چې د زنگ نه و هونکي او سپني خخه جوره شويده او استوانه يې شکل لري د اورد خوني شاته په یوه فاصله سره قرار لري دا ډول د سون خوني د **وچو سون خونو** او ياد سرو سون خونو په نامه ياديرې.

- ئيني NT- بايلرونه د توديدونکو او بود د پاره دوي کړي (حلقي) لري: لمپني کړي او د وهمه کړي. د بايلر د چالانه کيدو په وخت کي لمري توله تودو خه د لمپني کړي او بوده چې حجم يې ډير لبدي ورکول کيري او دا او بود په ډيره چتکي سره توديرې. وروسته بيا د او بود کونیکشني حرکت په وسیله سره (نوموري حرکت د تودو او سرو او بود کثافتو د توپير په وجهه منع ته راهي) د دوهمي کړي او بود توديرې چې په دي ډول سره د هغو تودو سطحود تودو خي درجه کوم چې د سوو ګازو سره په تماس کي دي، د شبنم وهلو تر درجي پوري نه راتيبيري.

- د بايلر داخلی ديوالو ته د يو شمير غابنو، پابو او پردو په ورکولو سره د هغوي تودو خه اخستونکي سطحي ډيروي چې په دي ترتیب سره د او بود خواته د ديوالو (تودو خه ورکونکو سطحو) د تودو خي د درجي د لوروالي سبب ګرزي او دا په خپل نوبت سره د او بود ډير ژر توديدل تامينوي.


- په ئينو حالاتو کي او بوده تودو خه ورکونکي سطحي د دوو يادری لايه قشرو خخه جورېږي او په دي ترتیب سره د سوو ګازو خواته د سطحي (تودو خه اخستونکي سطحي) او د او بود خواته د سطحي (تودو خه ورکونکي سطحي) تر منع د تودو خي د درجي داسي توپير منع ته راهي چې د او بود بخار د کندنسیشن مخه نيسې.



د تودو خي د تېتېي درجي تېل سېخونکي چدنې باپل (Vitorond-100) چې د فييسمن (Viessmann) د شرکت له خواجورې شوي دي.


په همدي ارتباط کيدا يشي چه د يو شمير نورو نوبنتونو خخه هم يادونه وشي چې د ئينو مدرنو بايلرو په جورېښت کي په پام کي نيوں شويدي:

- د دی دپاره چې د بایلر پر هغو سطحو چه ستنيدونکي، سپري او به پکبني بهيږي د او بو بخار رسوب ونه کري، دسوو گازو او د سپرو او بو دواړو د **يو لوري** حرکت د پرنسيپ خخه کار اخستل کيږي. په لمري سرکي سپري او به د ډيرو تودو گازو ( $\approx 700$  °C.. $850$  °C) سره په تماس کي راخي، د خپل حرکت په او بد دالي کي که خه هم دسوو گازو د تودو خي درجه تيقيېري خو په مقابل کي بي د او بو د تودو خي درجه لورېري چې په کلې توګه د او بو د بخار د کندنسيشن د امكان ساҳه ډيره تنگوي.

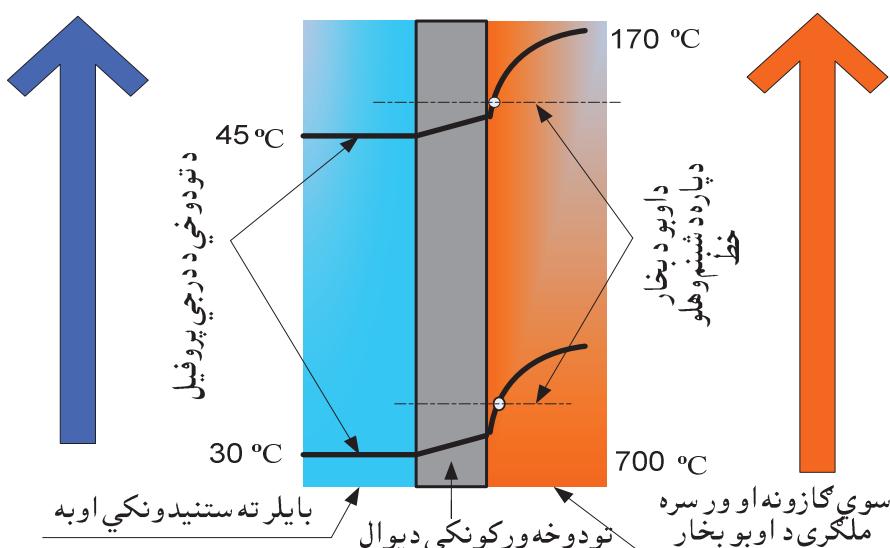

**شکل 81** د سوو گازو او سپرو او بو د **يو لوري** حرکت پرنسيپ

- د ستنيدونکو سپرو او بو د تودو خي د درجي د جګولو په منظور هغوي مخکي له دی خخه چې د بایلر د ډيرو تودو سطحو سره په تماس کي شي، د تقسيمي دونکو او بو (تودو خه ورونکو او بو) سره ګډه ډيري. دا پرنسيپ چې د **ترموستريم** (توده جريان) په نامه سره يادېږي د او بو د بخار د کندنسيشن د مخنيوي په قسمت کي په زړه پوري نتيجې ورکوي او برسيره پردي د بایلر دا خلي سرکوليشن (دوران) هم بنه کوي.

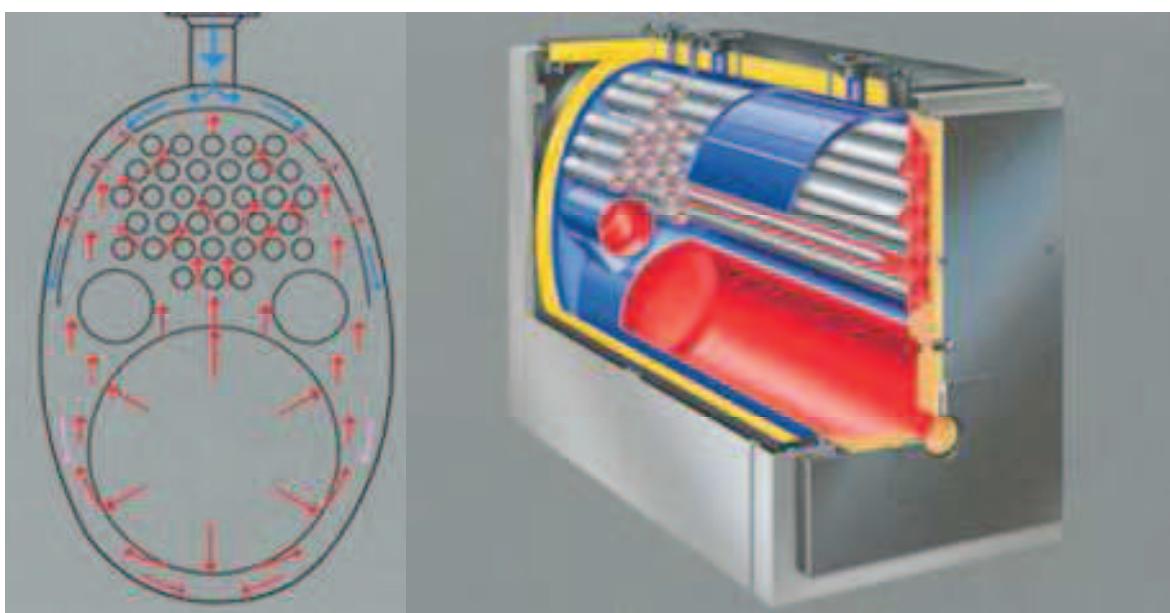

د شرکت د NT - بایلر (Viessmann) په دننه کي د او بو جرپان

- د سوو گازو **کمپوزیت (Composit)** نل بل هغه تخنیک دی چې د پاملرنې وړ ګرزيدلی دی.  
د دی تخنیک پر بنسته د سوو گازو نل د دری قشرو خخه: **مرکزی نل، هو او خارجی نل** یا پونس خخه جوړ دی.  
مرکزی نل او خارجی نل یو د بل سره د یوی فلزی فیتی په واسطه چې پر مرکزی نل باندی پیچل شویده تماس  
پیدا کوي.

د فیتی حلقي د سوو گازو د حرکت د لور په او بد و کي ډيرېږي، چې په دی ترتیب سره د مرکزی نل په پیل کي  
چې د فلزی حلقو شمير لب او د تودو خي د انتقال په وړاندی مقاومت تیتی دی، نو د سرو او بو خواته د تودو خي  
جريان هم غښتلي دی. د حرکت په مسیر کي د سوو گازو د تودو خي درجه تیتیږي ولی په مقابل کي بې د فیتی د  
حلقو د شمير په ډيريدو سره د تودو خي د انتقال مقاومت لورېږي. دا کارد دی سبب ګرزي چې د سوو گازو د نل  
د سطحی د تودو خي درجه دو مره جګه پاته شي چې د او بو د بخار کندنسیشن منځ ته رانه شي.

- د کمپیوټري دیزاین په وسیله د بايلرد تودو خه اخستونکو او تودو خه ورکونکو سطحودپاره ترمودیناميکي  
بنه والی تامينېږي. دا ډول اصلاح شوي سطحی د **Computer Design (CD)** سطحونه په نامه سره یادېږي.

په پیل کي (CD) سطحی په ئانګړي توګه د اتموسفری گاز بايلر (هغه بايلر چې برنريې وينتيلیاتور نه لري)  
د پاره په نظر کي نیول شوي وي. دا مسله په لاندې ډول د توضیح وړد:

خنګه چې بسکاره ده، سوی گازونه د بايلر په داخل کي، د خپل حرکت په مسیر کي سېږي (د مثال په توګه  
د C ° 850 خخه بیا تر 160 ° پوري)، چې په نتیجه کي بې حجم لبرېږي او د گاز د قانون پر اساس د خپل  
لمړني حجم يوازي (39%) تشکيلو. دا په دی معنی ده چې د سوو گازو د جريان سرعت او د تودو خي ورکولو  
اندازه لبرېږي.

که خه هم د سوو گازو د جريان په لاره کي د یو شمير پردو په ورکولو سره چه د گاز د خرخیدو او تاویدو باعث  
ګرزي، د تودو خي د ورکولو (انتقال) کیفیت بنه کېږي، مګر دا بنه والی په عین حال کي د سوو گازو د حرکت په  
مقابل کي د مقاومت د لورېدو سبب کېږي. د نوموري مقاومت ډيريدل په خپل وار سره د وينتيلیاتور نه  
لرونکي بايلرد دننه خخه د سوو گازو د ایستلو کارد ستونزو سره منځ کوي.

د دی مسلی د حل د پاره د کمپیوټري دیزاین په مرسته، د سوو گازو د حرکت په او بد و کي یو شمير پونستي  
(تحتی یا پردي) ئاي پر ئاي کوي. دا پونستي د سوو گازو د حرکت فضا ورو، ورو داسي تنګوی تر خودا  
گازونه وکولاي شي خپل لوړنې سرعت وساتي. په عین حال کي د حرکت د لاري د مقاومت د تیتیدو د پاره په  
تدریجي توګه د هوارو پونستيو (تحتو) په عوض د مخروطي شکله پونستيو خخه کار اخستل کېږي.

په دی ترتیب سره سوی گازونه هم خپل لور سرعت ساتي او هم خپله تودو خه د بايلر دیوالو ته په بنه ډول سره  
ورکوي، چې دا کار په خپل وار سره د وينتيلیاتور نه لرونکي بايلرد پاره د انژزي خخه د ګتني اخستني درجه  
قریب (93%) ته جګوی. د ګتني اخستني دا ډول لوره درجه پخوا يوازي د وينتيلیاتور لرونکي بايلر په صورت  
کي حاصلیدا اي شوه.



د تودوخي د تيتي درجو باپلو يو شمير نموني چي د (Buderus) د شرکت له خوا بازار ته و پاراندي کېږي.

5


### د NT-بایلر خخه د کارا خستني په ارتبا ط حیني غوبښتنی

که خه هم د هر NT-بایلر خخه د عمل په ډګر کي د ګټي اخستني مشخص شرایط او معیارونه د هغه په اړوندو اسنادو کي چي د تولیدي موسسي له خوا رانيونکي په اختيار کي اينسول کيربي په مفصل ډول ذکر دي، خو بيا هم يو شمير عامي غوبښتنی او شرایط موجود دي چي يو NT-بایلر بي باید پوره کړي. په دی لړ کي کولاي شو چه د مثال په توګه د دی لاندی غوبښتو خخه یادونه وکرو:

- د بایلر د پاره د او بود تر قولو لب (مینیموم) او یا ثابت (const) حجمي جريان غوبښته.
- د بایلر د دنه او بود پاره د تر قولو تيتي درجي (چه باید حتمي تامين وي) غوبښته.
- بایلر ته د تسخين د سیستم خخه د ستنيدونکو او بود پاره د تودوخي د مینیموم درجي غوبښته.
- د اور مینیموم قدرت (يوazi د هغو بایلر د پاره چه د برنزد اور قدرت بي د تنظيم يا په بل عبارت د لبیدو او هیريد و وړوي).

دا چي د پورتنيو غونستنو خخه بايد يوه اويا تولي پوره کاري شي د هر بایلر د جوربنت په خرنگوالي پوري اره پيدا کوي. د دي غونستنو د پوره کولو د پاره په عادي حالاتو کي بيلابيلي لاري چاري غوره کيداي شي. دا ډول يو شمير لارو چارو خخه د بيلگي په توګه په لاندي ډول سره يادونه کيري:

### 1- د بایلر د پاره د او بود مينيموم حجمي جريان تامينول:

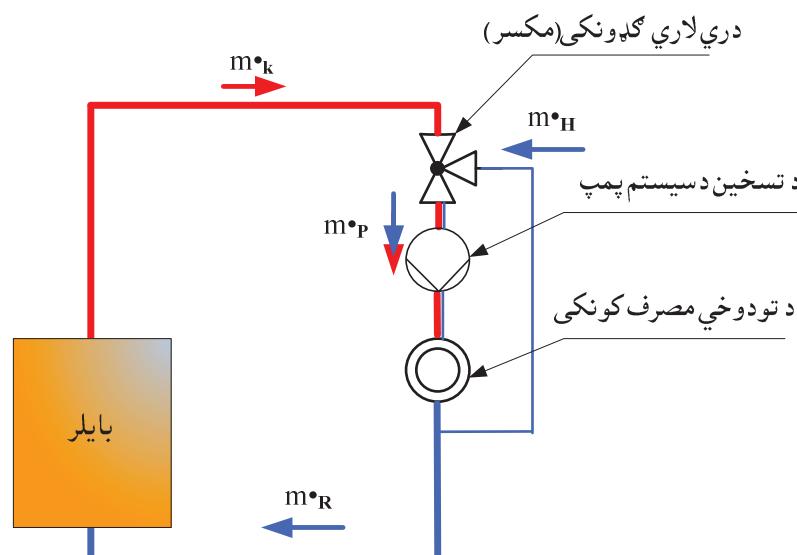


82-شکل د بایلر د پاره د او بود يوه مينيموم کتلوي جريان تامينول

لکه خرنگه چي د شکل خخه بنکاري د تسخين د سیستم د او بود کتلوي جريان ( $m_{p}$ ) چه د سیستم د پمپ په وسیله تامينيږي د بایلر خخه د راتلونکو او بود ( $m_{k}$ ) او بایلر ته د ستنيدونکو او بود يوې برخي ( $m_{H}$ ) د ګډولو خخه لاس ته رائي.

د ( $m_{k}$ ) مقدار کولاي شي چي د صفر خخه نيولي بيا تر 100 فيصدو پوري تغیر و کړي نظر و دي ته چي مکسر پر کومي درجي باندي اينسي دي. د ګډيونکو او بود ( $m_{H}$ ) اندازه هم د بایلر خخه د راتلونکو او بود ( $m_{k}$ ) د اندازي د تغیر سره سم تغیر کوي چي په دي ترتیب سره د بایلر د پاره د او بود مينيموم کتلوي جريان تامينيږي.

### 2- د بایلر د پاره د او بود ثابت حجمي جريان تامينول:

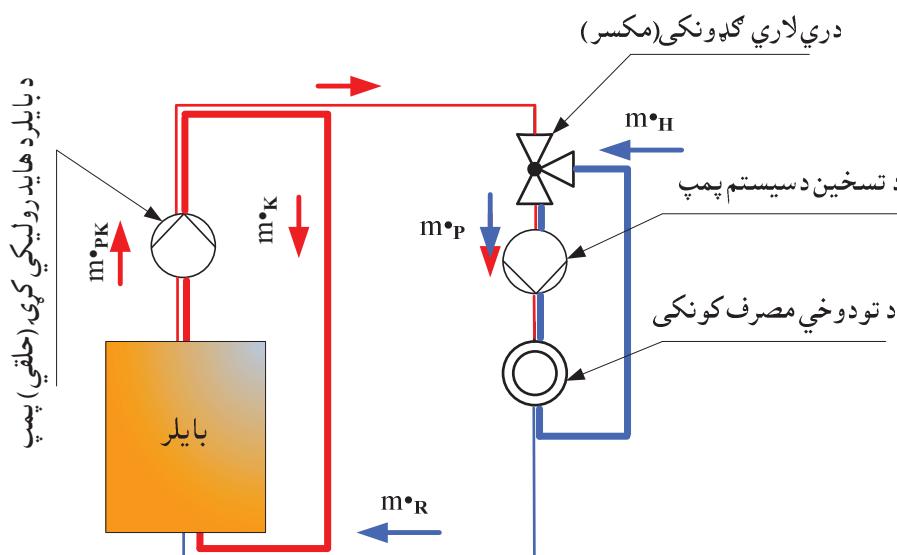

83-شکل د بایلر د پاره د او بود يوه ثابت حجمي جريان تامينول

په پورتنی حالت کي د بایلر د هايدروليکي حلقي د پاره یو مستقل پمپ نصب دی. کله چي مکسر په مکمل ډول سره خلاص وي نود بایلر د حلقي پمپ او د تسخين د سیستم پمپ مساوي اندازه او به پمپوي، په دی معني چي تولي تو دي او به د تسخين د سیستم په لور درومي او د آن ډول راوستو په نل کي او به نه بهيري يعني ( $m_{k=0}$ ). هر خومره چي مکسر د بایلر له خواراتلونکي او به لبې کړي په هم هغه اندازه د موازنې په نل کي د تلونکو او بو مقدار ډيرېږي.

په دی ترتیب سره د هغو او بو مقدار چي د بایلر د حلقي پمپ یي پمپوي ( $m_{pk}$ ) په دی پوري اړه نه پیدا کوي چي مکسر پر کومي درجي ايښي دی او تل ثابت پاتيرې.

په نړيواله سطحه د بایلر د تولید خني نامتو شرکتونه د مثال په ډول د بودیروس کمپني د خپلو NT-بويلرو لپاره (که چدنې وي او که فلزي) د او بو د تر ټولو لب حجمي جريان غونتنه نه وړاندي کوي.


### 3- د بایلر د دته او بو د پاره د تودو خي تر ټولو تېته درجه:

که څه هم نتي عصری بایلرونه نور نود سیستم د تودو خي د درجو په هکله هیڅ ډول غونتنی چي باید حتمي تامين کړاي شي نه وړاندي کوي، خو بیا هم دا خبره په مطلق ډول سره د ټولو بایلر د پاره صدق نه کوي. دا مسله په تیره بیا په هغو حالاتو کي ډير اهمیت پیدا کوي چي د بایلر تولیدي قدرت ډير لورپوي او بایلر باید له یوې او بدی مدي کار نه کولو خخه وروسته بېرته ګرم شي. په همدي دليل د کار په پیل کي بایلر مجبور دی چي د تودو خي د داسي تېټو درجو سره کار و کړي چي د اجازي وړنه وي.

په هر حال باید په یاد و ساتل شي چي هغه بایلرونه چي پورتنی غونتنه نه حتمي کوي د خپل هايدروليکي ساده توب او د لب مصرف له پلوه تل د غوره توب لومړي حق لري.

### 4- د کور تودولو(تسخين) د سیستم خخه د ستنيدونکو او بو د تودو خي مينيموم درجه:


د دی غونتنی د پوره کيدو د پاره بیلا بیلی طریقی وجود لري ولی د ټولو لپاره یو شریک اصل دا دی چي بایلر ته د ستنيدونکو او بو د تودو خي د درجي د ګګولو د پاره د هغوي سره د یوې لتهي مدي د پاره د تقسيميونکو تودو او بونل تړل کېږي. د تودو او سپو او بو دا ډول ګډول د بیلا بیلولارو خخه سرته رسیدلای شي. د موضوع دښه روښانه کولو د پاره لاندي خو مثاله وړاندي کېږي:  
- تقسيميونکي (تودو خه وړونکي) او به د یوه فرعوي (بای پاس) نل په وسیله چي د ګډولو مستقل پمپ لري،  
د ستنيدونکو او بو د نل سره وصلېږي:

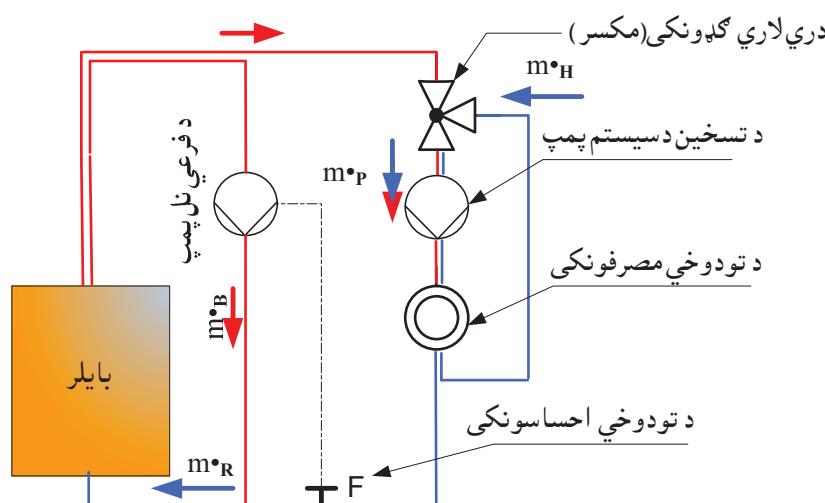

84-شکل د یوه پمپ لرونکي بای پاس نل په مرسته د ستنيدونکو او بو د تودو خي د درجي لورول

که چيري د ستنيدونکو او بو د تودوخي درجه د ترقولو ټيتي ضروري درجي خخه هم کښته ولاره شي، نو د تودوخي د احساسونکي د خبرتيا په آساس د فرعي(باي پاس) نل پمپ په کار شروع کوي چي په نتيجه کي د تودو او بو د ګډولونه وروسته، بایلر ته د ستنيدونکو او بو د تودوخي درجه بيرته جګري.

- تقسيمي دونکي(تودوخي ورونکي) او به د داسي یوه فرعي(باي پاس) نل په وسیله د ستنيدونکو او بو د نل سره وصلېږي چي د بایلر د حلقي د پمپ سره وصل دي:

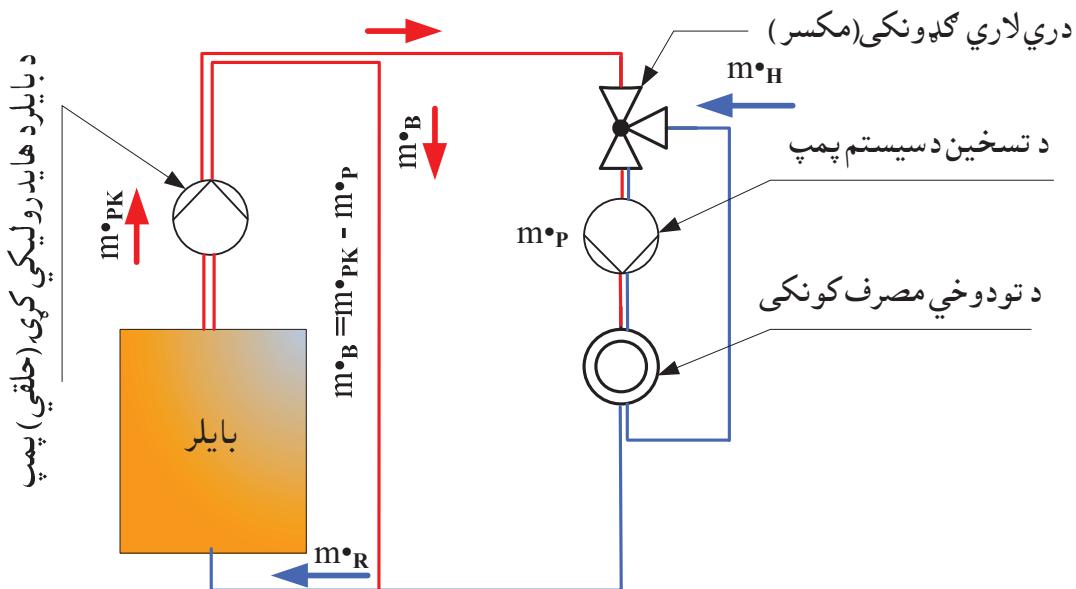


**85-شکل** د بایلر د حلقي د پمپ سره د ترلي یوه بای پاس نل په مرسته د ستنيدونکو او بو د تودوخي  
د درجي لورپول

په ثابتو حالاتو کي (کله چي بایلر په عادي ډول کار کوي)، تل دا امکان وجود لري چي د تقسيمي دونکو او بو په ورگډولو سره د ستنيدونکو او بو د تودوخي درجه جګه کړاي شي. مګر په هغه حالاتو کي چي بایلر په ثابت ډول کار نه کوي او یا باید تریوی مدي ځنډ وروسته د تسخین مکمل سیستم د تودوخي تر لوړي درجی پوري تود شي، نوبیا په داسي حالاتو کي تریو ډیره وخته پوري د ګډولو په مرسته د ستنيدونکو او بو د پاره د تودوخي ضروري درجه نه شي تامين کیدا.

د بيلگي په توګه د شپي له خوا چي د کور تودولو د سیستم د او بو د تودوخي درجه ټيټيږي او سهارا باید د سیستم د تودوخي درجه بيرته تر کاري درجی پوري لوره شي، نو د کار په لومړيو شیبو کي د تودو او سپو او بو د ګډولو سره، سره بایلر ته د ستنيدونکو او بو د تودوخي درجه ژرنه لورېږي.

د دې د پاره چي د تقسيمي دونکو(د بایلر خخه د تلونکو) او بو د تودوخي درجه په چټکۍ سره جګه شي (تر خو د ګډولو کار موثر تمام شي) باید بایلر ته د ستنيدونکو او بو مقدار لېشي. لاندي شکل د دي میتود د کار پرنسپ په رونمانه کوي:

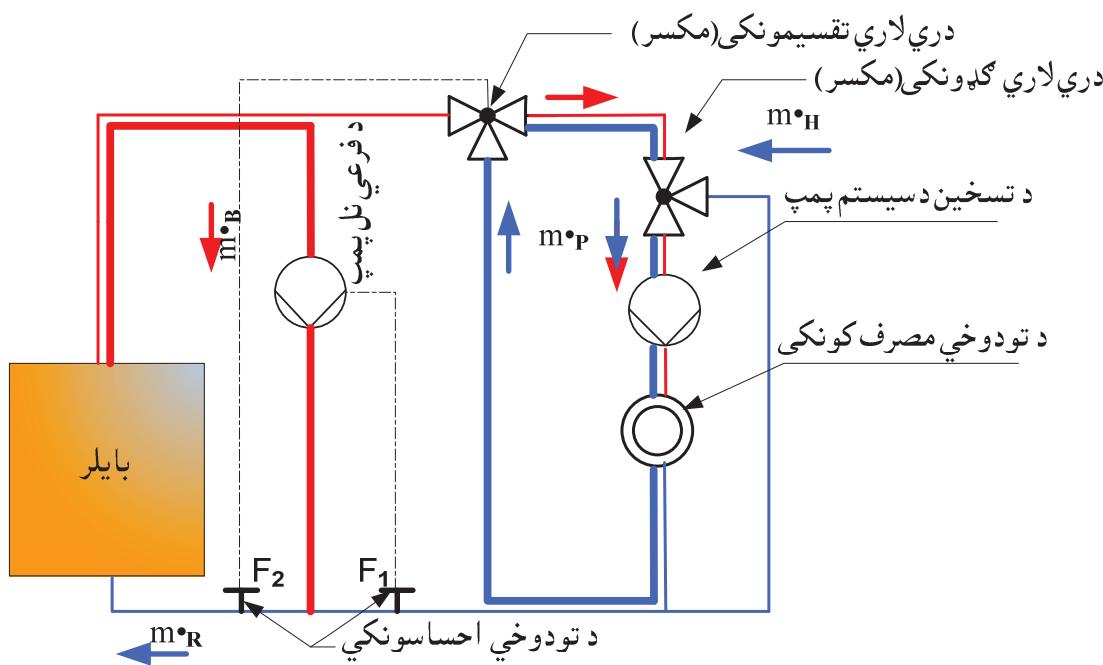

**شکل 86** بایلر ته د ستنيدونکو او بود مقدار د لبولو پرسنسيپ

لکه د شکل خخه چي بشکاري، کله چي د تسخين د سيسنتم خخه د ستنيدونکو او بود تودوخي درجه تر ضروري مينيموم درجي تيته شي د تودوخي احساسونکي ( $F_1$ ) د بایلر تنظيمونکي آلي (ترموستات) ته خبر ورکوي او هغه په خپل و ارسره د گډولو پمپ په کار اچوي.

که چيري بیا هم د ستنيدونکو او بود تودوخي درجه په پوره اندازه جگه نه شوه، نو بیا د تودوخي د احساسونکي ( $F_2$ ) د خبرتیا خخه و روتسته د بایلر تنظيمونکي آله د دری لاری تقسیمونکي و ينتيل په مرسته د تسخين د سيسنتم خخه د ستنيدونکو او بوزياته برخه بيرته د تسخين د سيسنتم په خوا رهنمایي کوي. په دي ترتيب سره بایلر ته د ستنيدونکو سرو او بود مقدار لبېږي او همدا پاتي او به په سرعت سره د تودوخي لورې درجي ته رسېږي.

**هغه ساحي چي د هغو د پاره د NT- بایلرو خخه ګته اخستنه ډېره مناسبه ده:**

- د تيل سيخلو په ساحه کي:

د تودوخي د لب او يا ډير قدرت لرونکي NT- بایلرونه (وروكى او لوې بایلر دواړه).

- د ګاز سيخلو په ساحه کي:

وروكى NT - بایلرونه په تيره بیا اتموسفرې ګاز بایلرونه.

- په خو بایلره د ستګاؤ کي د دوهمي درجي بایلر په توګه.

- په هغه صورت کي چي یو سيسنتم تل د تودوخي لورو درجو ته اړتیا ولري، یعنی دا چي د ستنيدونکو او بود د پاره  $\Theta > 50^{\circ}\text{C}$  وي.

### 5.1.3 د سون ارزښت (BWK) بایلر

مخکي لدی خخه چي د سون ارزښت (BWK) بایلر په اړه خه وویل شي، بنده داده چي د سون د موادو (تيلو يا ګازو) د پاره د هغوي د تودو خي ارزښت او د سون ارزښت تر منځ پر توپير باندي یو ځل بیالنده رنا و اچول شي:

**د تودو خي ارزښت (Hi)** د تودو خي هغې اندازې ته (په کيلو وات ساعت سره) ويـل کـيـريـي چـيـ دـ يـوهـ کـيلـوـ گـرامـ ياـ یـوهـ لـيـترـ ياـ یـوهـ مـتـرـ مـكـعـبـ سـوـنـ موـاـدـ دـ پـورـهـ سـوـخـيـدـوـ خـخـهـ پـهـ لـاسـ رـاـئـيـ بـيـلـهـ دـ خـخـهـ چـيـ دـ سـوـ ګـازـوـ سـرهـ یـوهـ کـاـيـ دـ اوـبـوـ بـخـارـ بـيـرـتـهـ پـهـ مـاـيـعـ تـبـدـيـلـ شـيـ اوـ دـ هـغـهـ دـ تـوـدوـ خـيـ خـخـهـ ګـتـهـ پـورـتـهـ شـيـ.

**د سون ارزښت (Hs)** د تودو خي هغې اندازې ته (په کيلو وات ساعت سره) ويـل کـيـريـي چـيـ دـ يـوهـ کـيلـوـ گـرامـ ياـ یـوهـ لـيـترـ ياـ یـوهـ مـتـرـ مـكـعـبـ سـوـنـ موـاـدـ دـ خـخـهـ پـهـ لـاسـ رـاـئـيـ پـهـ هـغـهـ صـورـتـ کـيـ چـيـ دـ سـوـنـ تـرـ پـروـسـيـ وـرـوـسـتـهـ منـځـ تـهـ رـاغـلـىـ دـ اوـبـوـ بـخـارـ بـيـرـتـهـ پـهـ مـاـيـعـ تـبـدـيـلـ شـيـ اوـ دـ تـوـدوـ خـيـ خـخـهـ یـيـ ګـتـهـ وـاـخـسـتـلـ شـيـ.

او **Hi** پـهـ لـانـدـيـ واحدـاتـوـ سـرـهـ انـداـزـهـ کـيـريـيـ:

- د سون د جامد د مواد د پاره: KWh/Kg اوـياـ دـ زـرـوـ واحدـاتـوـ پـهـ حـسـابـ (MJ/Kg).
- د سون د مـاـيـعـ موـاـدـ دـ پـارـهـ: KWh/Kg اوـياـ Iـ اوـياـ هـمـ دـ زـرـوـ واحدـاتـوـ پـهـ حـسـابـ (MJ/Kg; MJ/m<sup>3</sup>).
- د سون د ګـازـوـ دـ پـارـهـ: KWh/m<sup>3</sup> اوـياـ دـ زـرـوـ واحدـاتـوـ پـهـ حـسـابـ (MJ/m<sup>3</sup>).

بـاـيـدـ هـيـرـ نـهـ شـيـ چـيـ پـهـ مـحـاـسـبـاتـوـ اوـ جـدـولـوـ کـيـ دـ ګـازـاتـوـ دـ پـارـهـ دـ تـوـدوـ خـيـ دـ اـرـزـښـتـ (Hi) قـيـمـتـونـهـ دـ نـورـمـ شـرـايـطـوـ دـ پـارـهـ وـرـکـولـ کـيـريـيـ (P = 1013 mbar; Θ = 0 °C).

پـهـ دـيـ دـولـ سـرـهـ وـيـلاـيـ شـوـ چـيـ:

#### د اوـبـوـ دـ بـخـارـ کـيـدوـ اوـياـ دـ اوـبـوـ دـ بـخـارـ دـ کـنـدـنـسـيـشـنـ تـوـدوـ خـيـ

لـکـهـ خـنـگـهـ چـيـ دـ سـوـنـ ګـازـونـهـ دـ مـعـمـولـ پـهـ توـګـهـ پـهـ نـورـمـ شـرـايـطـوـ کـيـ نـهـ سـيـئـلـ کـيـريـيـ اوـ دـ ګـازـ حـجـمـ دـ کـارـدـ خـايـ (دـ سـوـخـوـلـوـ دـ سـاـحـيـ) دـ تـوـدوـ خـيـ پـهـ درـجـيـ اوـ فـشـارـ پـورـيـ اـرـهـ لـرـيـ نـوـ ځـكـهـ پـهـ هـرـهـ عملـيـ پـيـښـهـ کـيـ بـاـيـدـ دـ ګـازـاتـوـ دـ پـارـهـ دـ کـارـدـ سـاـحـيـ دـ تـوـدوـ خـيـ اـرـزـښـتـ (Hib) پـهـ نـظـرـ کـيـ وـنـيـولـ شـيـ.

کـلـهـ کـلـهـ هـمـ دـ کـارـدـ سـاـحـيـ دـ تـوـدوـ خـيـ دـ اـرـزـښـتـ (Hib) دـ پـارـهـ يـوـ مـتـوـسـطـ قـيـمـتـ دـ تـوـدوـ خـيـ دـ (10 °C) اوـ دـ فـشـارـ دـ (1030mbar) دـ پـارـهـ وـرـکـولـ کـيـريـيـ.

پـهـ عـامـ دـولـ سـرـهـ وـيـلاـيـ شـوـ چـيـ دـ (Hib) قـيـمـتـ تـرـ (Hi) نـبـدـيـ (7%) لـبـوـيـ پـهـ هـرـ حالـ دـ (Hib) قـيـمـتـ بـاـيـدـ دـ ګـازـ پـلـورـونـکـيـ موـسـسـيـ خـخـهـ پـهـ لـاسـ رـاـوـلـ شـيـ.

د سون ارزښت پـهـ اـرـتـبـاطـ يـوـهـ بـلـهـ مـوـضـوعـ هـمـ بـاـيـدـ يـادـهـ کـرـاـيـ شـيـ اوـ هـغـهـ دـادـهـ چـيـ پـهـ ئـيـنـيـ هـيـوـادـوـ کـيـ لـکـهـ دـ الـمانـ پـهـ فـدـرـالـيـ جـمـهـورـيـتـ کـيـ پـهـ تـارـيـخـيـ لـحـاظـ دـ تـوـدوـ خـيـ اـرـزـښـتـ (Hi) دـ مـقـيـاسـ پـهـ توـګـهـ ګـنـيلـ کـيـديـ، دـ ځـكـهـ چـيـ پـهـ تـيـرـوـ کـيـ دـ سـوـنـ ګـازـوـ پـهـ دـنـنـهـ کـيـ دـ اوـبـوـ دـ بـخـارـ دـ تـوـدوـ خـيـ خـخـهـ ګـتـهـ نـهـ اـخـسـتـلـ کـيـدـهـ اوـ دـ سـوـنـ اـرـزـښـتـ تـخـنـيـکـ وـجـودـ نـهـ دـرـلـوـ دـ سـوـنـ اـرـزـښـتـ بـاـيـلـرـوـ دـ منـځـ تـهـ رـاـتـګـ خـخـهـ وـرـوـسـتـهـ قـرـيـبـ پـهـ تـوـلـوـ مـقـاـيـسـوـيـ جـدـولـ کـيـ دـ هـغـوـيـ دـ مـوـثـرـيـتـ ضـرـيـبـ تـرـ سـلـ فـيـصـدـهـ دـ يـرـ بـسـوـولـ کـيـريـيـ. دـ مـوـثـرـيـتـ نـوـمـوـرـيـ ضـرـيـبـوـنـهـ يـواـزـيـ پـهـ حـسـابـيـ لـحـاظـ دـ تـوـدوـ خـيـ دـ اـرـزـښـتـ اوـ دـ سـوـنـ دـ اـرـزـښـتـ توـپـيـرـونـهـ رـاـپـهـ ګـوـتهـ کـوـيـ اوـ دـ مـوـثـرـيـتـ رـبـتـيـانـيـ ضـرـيـبـوـنـهـ نـهـ شـيـ حـسـابـيـدـاـيـ، ځـكـهـ چـيـ پـهـ فـزـيـكـيـ لـحـاظـ دـ مـوـثـرـيـتـ ضـرـيـبـ پـهـ اـيـدـيـالـ حـالـتـ (تـرـ تـوـلـوـ مـنـاسـبـ حـالـتـ) کـيـ يـواـزـيـ سـلـوـ فـيـصـدـوـ تـهـ وـرـنـبـدـيـ کـيـدـاـيـ شـيـ.

لاندی جدول د سون د یو شمیر مواد د پاره د (Hs) او (Hi) قیمتونه په مقایسوی ډول سره بنیي.

## 20- جدول د تودوخي د ارزښت او د سون د ارزښت مقایسوی قیمتونه

Hs/Hi	د سون ارزښت	د تودوخي ارزښت	
-	KWh/m <sup>3</sup> د گاز لپاره KWh/Kg د تیلو لپاره	KWh/m <sup>3</sup> د گاز لپاره KWh/Kg د تیلو لپاره	نوم
1,107	11,47	10,36	طبيعي گاز H
1,107	9,78	8,83	طبيعي گاز L
1,113	11,07	9,94	میتان CH <sub>4</sub>
1,086	28,03	25,80	پروپان C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>
1,085	37,0	34,1	بوتان C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>
1,183	3,54	2,99	هایدروجن H <sub>2</sub>
1,099	12,97	11,80	بنزین
1,079	12,80	11,86	د سون تیل EL
1,052	11,75	11,17	د سون تیل S
1,052	11,92	11,33	پترول
1,075	12,44	11,57	ډیزل

اوسم که اصلی موضوع ته راشونو ویلای شو چې د **BWK** بایلرو په کتار کې هغه بايلرونه راخي چې د سوو ګازو سره ملګری داوبو بخار بيرته په مايغ بدلوی او د لاس ته راغلي اثرېي خخه د تسخين د سیستم داوبو د تودولو د پاره ګټه اخلي.

ددی مطلب د پوره کیدو د پاره سوی ګازونه مخکي له دي خخه چې د دود ایستونکي نل (دودکش) په وسیله ازادي فضاته واستول شي، بايلر ته د ستنيدونکو (سرپ) او بود نلو سره په تماس کي راوستل کېږي. داوبو بخار و نومورو سپو سطحونه چې د تودوخي درجه یې د شبنم تر درجی پوري تېټه ده، خپله تودوخته ورکوي، په او بوبه تبدیلیبې او د بايلر خخه د کانالیزايون نل ته اویا هم که ضروروي د خونشي کولو د پاره بلی مخصوصي دستگاه ته لیېل کېږي.

په **BWK** بایلرو کې د کندنسیشن پروسه په دوو بیلا بیلو شکلو سره د عمل ډګر مومي:

- د کندنسیشن پروسه د بايلر په دننه کي د بيرته ستنيدونکو او بود نلو پر سپو سطحوباندي صورت مومي.

په عام ډول سره دا ډول بايلرونه د تودوخي د قدرت تر 30 KW پوري، پر دیوال باندي د ځریدونکو بايلرو په شکل و بازار ته وړاندی کېږي.

- سوی ګازونه د تودوخي د تبادلي یوی بلی جدا دستگاه ته رهنمایي کېږي او د کندنسیشن پروسه د بايلر خخه د باندی د نومورو سطحو پر مخ صورت نیسي.

**BWK** بايلرونه د سون د موادو خخه تر اعظمي ممکني کچي پوري گتیه پورته کوي نو ځکه د اقتصادي نظرتيکي له مخي دوي تل تر نورو بايلرو غوره ګنل کيږي. په ځانګړي توګه چيرته چي ګاز موجود وي تل زيار ايستل کيږي تر خو **BWK** بايلرونه انتخاب شي (په هغه صورت کي چي د انتخاب د پاره کوم بل تاکونکي معیار د لوړي توب حق ونه لري).

که د **NT**-**بايلرو** په صورت کي ټول کونښ د دې د پاره کيږي چي د او بود بخار د کندنسیشن مخه و نیول شی او یا د هغوي ساھه تر ممکني آندازي پوري محدوده کړاي شي، د **BWK** بايلرو په صورت کي بیا بر عکس زيار ايستل کيږي تر خود او بود بخار د کندنسیشن ساھه نوره هم پراخه شي تر خود ګاز او تيلو د سون ارزښت خخه په لوړه کچه ګتیه واختسل شي.

يوه د هغو ستونزو خخه چي **BWK** بايلرونه ورسه مخ دي هغه د کندنسیشن د پروسې خخه وروسته د مضره تيزابي او بود مسله ده. د ګاز د سیخلو خخه وروسته د تيزابي او بود  $P^H$  د (3) خخه تر (5) پوري او د تيل سیخلو په صورت کي د تيزابي او بود  $P^H$  د (1,5...3) په حدود کي وي. چي په دې حساب د تودوخي د لبقدرت **BWK** بايلرونه د خپلو لوړنيو مصارفو يعني رانیولو، ځای په ځای کولو او د مضره او بود لېردولو او یا خونشي کولو له پلوه د **NT**-**بايلرو** په پرتله یو خه ګران تمامیږي، مګر کله چي د بايلر د تودوخي قدرت تر 25 کيلو واته جګيږي بیانو د سون د مواد د کلنۍ اړتیا قیمت تاکونکي کيږي او د **BWK** بايلرونه بېرته خپله برلاسي د عمل په ډګرکي نسيي.


که خه هم **BWK** بايلرونه هم د تيلو او هم د ګازو د پاره تولید یېري خو بیاهم ګاز سیئونکي **BWK** بايلرو د اقتصاد او د خپل کار د ساده والي له پلوه خپل بنه والي په ثبوت رسولي. دا ځکه چي د سون د ګازو په ترکیب کي دهایدروجن اندازه نظر و تيلو ته ډيره ۵۵.



د ولف (Wolf) د شرکت تيل سېئونکي **BWK** بايلرونه



دوازهاوپت (Weishaupt) د شرکت تيل سېئونکي **BWK** بايلرونه

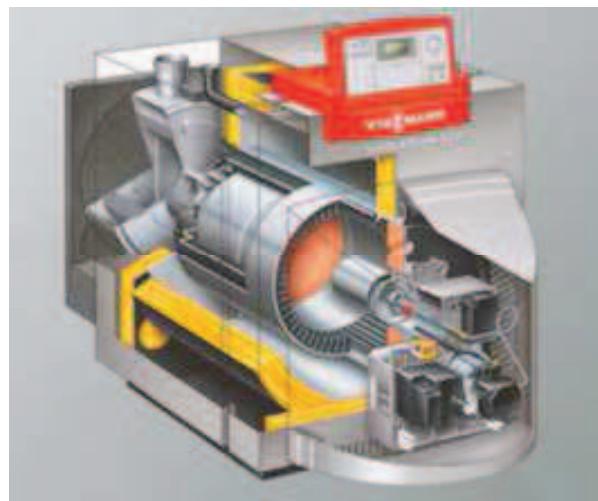

دفیسمن (Viessmann) د شرکت اتموسفری BWK - باپلر



د بودبروس (Buderus) د شرکت اتموسفری BWK - باپلر

که چيري د گازو او تيلو دوازو د (Hi) او (Hs) ترمنځ فرق ته و ګورو نو وينو چي د گازو د (Hi) او (Hs) ترمنځ توپيرد تيلو د (Hi) او (Hs) ترمنځ د فرق خخه دوه واره ډيره د، چي په نتيجه کي يې د لاس ته راغلي تودوخي اندازه هم د تيلو په پرتله دوه برابره ډيره ده. په همدي سبب نړدي ټول **بایلرونه** د گاز سیئحلو په ساحه کي په کار اچول کيږي.

د بلې خوا خخه د گاز سیئحلو په صورت کي د شبند درجه نړدي (8k) ، د شبند و هلو تر هغې درجي جګه ده چي د تيلو سیئحلو په صورت کي لاس ته راخي، چي دا واقعيت هم د سون د ارزش خخه د ګتي اخستني امکانات تر ډيره حده پوري نښه کوي.

لكه خنګه چي روښانه ده **بایلرونه** خپل د ګتي اخستني جګ موثریت هلتله حاصلوي چي و بايلر ته دستنيدونکو او بود تودوخي درجه تر ( $50^{\circ}\text{C}$ ) تيته وي او دا هغه حالت دی چه د کال په او بدو کي اکثره وخت موبورسره مخ يو. ځکه د کال هغه وختونه چي د خارجي هوا د تودوخي ربنتيانې درجه، د خارجي هوا د تودوخي د محاسبوي درجي (هغه درجه چي د تودوخي د ضاييعاتو د محاسبې په وخت کي په نظر کي نیول کيږي) په حدودو کي وي، ډيرنه دي. چي دا هم د **BWK** **بایلرو** په ګته يو قوي دليل شميرل کيدا ي شي.


حتی په هغو حالاتو کي چي د تودوخي بیلا بیل مصرف کونکي د خپلو سیستمو د پاره د تقسیمونکو او بو د تودوخي و بیلا بیل درجو ته اړتیا ولري، که چیري لېټر لړه (10%) ستنيدونکي او به هم د تودوخي تېټه درجه ولري په دی ارزی چي د **BWK** بايلر په کار و اچول شي. د هايدروليکي پلوه هم **BWK** بايلر هیڅ ډول ګران اتصالی سیستمونه نه لري چه دا مسله هم کولاي شي د هفوی یوه اندازه لور قیمت تره یره حده پوري جبران کړي.

د **BWK** بايلر خخه د مناسبي ګتي اخستني یو بل په زړه پوري مثال دا هم کیدا يشي چي نوموري بايلر په دوه بايلر سیستم کي د بنستیز(اساسي) بايلر په توګه په کار و اچول شي: که چیري د هر بايلر د تودوخي قدرت د تودوخي د ټول ضروري قدرت (50%) غوره شي نو **BWK** بايلر د هغه بايلر په توګه چي د تودوخي د تولید اساسی بارور په غاره دی، د ټول کال د ضروري تودوخي (86%) تولیدوي چي په دی ترتیب سره د سیستم د موثریت ضریب په پوره اندازه سره لوروی او دا په داسی حال کي چي د پانګه اچونی لو مرپنی لګښتونه یې هم دومره جګ نه دي.

که د **NT**-بايلرو د پاره دا غوبښته طرح وه چي تر (70 KW) د تودوخي د قدرت د لورې دو په صورت کي یا باید د بايلر د تودوخي تولیدي قدرت د تنظیم (لېيدو او ډيريدو) وړوي او یا هم باید د یوه بايلر په ځای دوه بايلر نصب شي، د **BWK** بايلر دا غوبښته خپل ارزښت د لاسه ورکوي. په عین حال کي د **NT**-بايلرو او **BWK** بايلرو دواړو د پاره دا اجازه ده چي د هفوی د تودوخي قدرت د دواني د تودوخي د ضایعاتو د اندازي له رویه ونه تاکل شي (پردي موضوع باندي رنا اچول به یو خه وروسته راشي).


### 5.1.3.1 د او بو د بخار د کندنسیشن (بیرته په او بو بدليدو) د پاره شرایط

- په **BWK** بايلرو کي د او بو د بخار د کندنسیشن د پاره دوه شیان تاکونکي دي.
- د سوو ګازو د حرکت په عرضاني مقطع کي د هفوی د هستي د تودوخي درجه.
- د بايلر د هفو دیوالو د سطحود تودوخي درجی چي د سرو او بو سره په تماس کي دي. په خپل وار سره د تودوخي دا درجی هم د ستنيدونکو او بو د تودوخي په درجی پوري اړه پیدا کوي.
- که د سوو ګازو د هستي د تودوخي درجه د کندنسیشن او بو د تشکیل او په ځانګړي توګه د هفوی د مقدار د پاره تاکونکي رول لري نو بايلر ته د ستنيدونکو او بو د تودوخي درجه په کلې ډول د کندنسیشن د منځ ته راتګ او یا نه راتګ شرط تاکي. د کندنسیشن په اړه کیدا يشي چي د درو ممکنو حالتو خخه په لاندي ډول یادونه وشي:
- د کندنسیشن او به نه تشکیلېږي ځکه چي د ستنيدونکو او بو او د سوو ګازو د هستي درجی د شبنم تر درجی جګي پرتي دي:

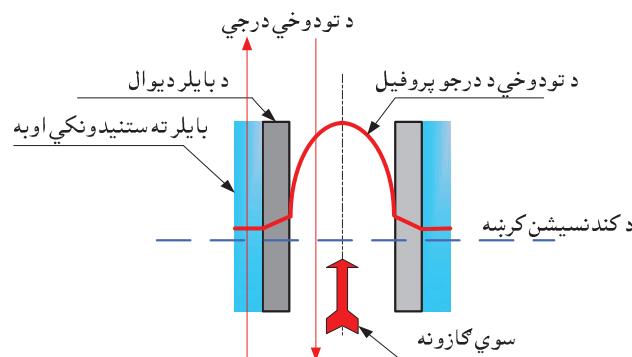


87-شکل د کندنسیشن د نه تشکیلیدو شرایط

- د ستنيدونکو او بود تودو خي درجه د شبنم تر درجي تييه پرته ده ولی د سوو گازو د هستي د تودو خي درجه د شبنم تر درجي جگه واقع ده. چي پهدي صورت کي قسمی کندنسیشن منح ته راهي. د کندنسات اندازه د تودو خي د پروفيل او د شبنم د کربني د يوبل د قطع کولود نقطي په موقعیت پوري اره پيدا کوي. او همدا تکي (نقطه) د کندنسات د قشر پسور تاکي.

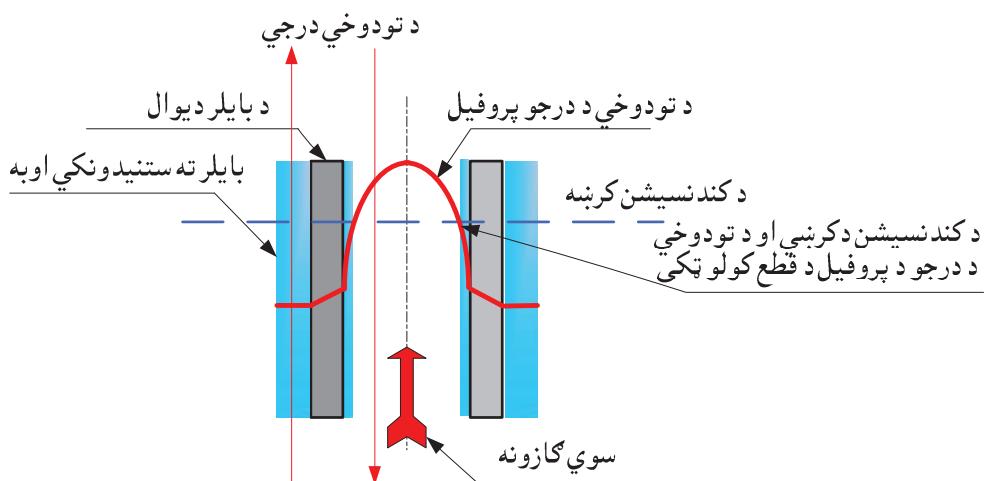

**88-شکل** د او بود قسمی کندنسیشن شرایط

- د سوو گازو د هستي او د او بود تودو خي درجي دواپي د کندنسیشن تر کربني تيبي پرتی دي. پهدي صورت کي پوره کندنسیشن منح ته راهي د کندنسیشن ساھه د سوو گازو د حرکت و تولي مقطع ته پراختيا موسي.

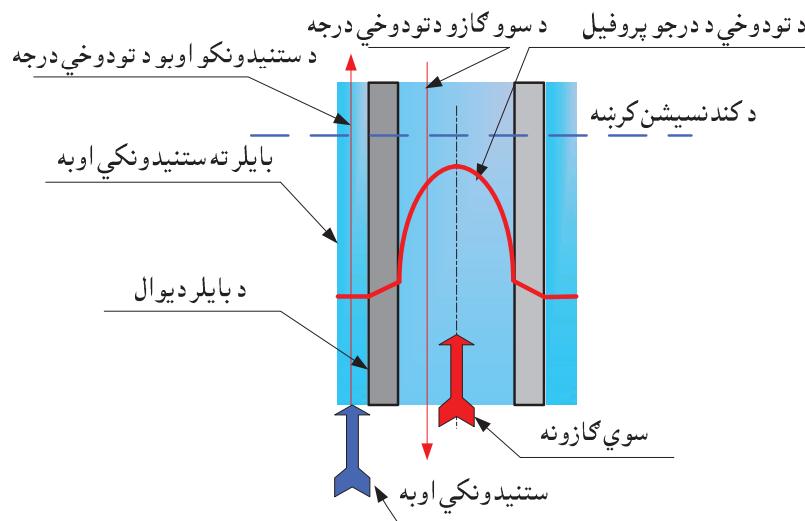


**89-شکل** د پوره کندنسیشن د منح ته راتلو شرایط

پهدي حساب د **BWK** بایلرو په صورت کي کوبنښ کېږي ترڅو د پوره کندنسیشن د پاره شرایط برابري یوازي د سوو گازو د هستي او د او بود تودو خي د درجود سم انتخاب او هدایت په صورت کي دا مقصد تر لاسه کیداي شي.

کله چي د ستنيدونکو او بود تودو خي درجه د شبنم تر درجي تييه وي بیانو د کندنسیشن د پروسی د پاره د سوو گازو د هستي د تودو خي د درجي څرنګوالي تاکونکي عامل ګرزي. لکه څنګه چي د لاندي شکل خخه بنکاري، سوی گازونه د څل حرکت په لمپي سرکي د تودو خي هېره جگه درجه لري، نو ځکه د کندنسات او بود

د تشکیل د پاره هم بنه شرایط مهیانه وي. يوازي د حرکت په وروستي پراو کي چي د سوو گازو د تودوخي  
درجه همراه تييه شي د پوره او موثر کندنسيشن د پاره لار خلاصيبي.

### د سوو گازو د هستي د تودوخي درجه

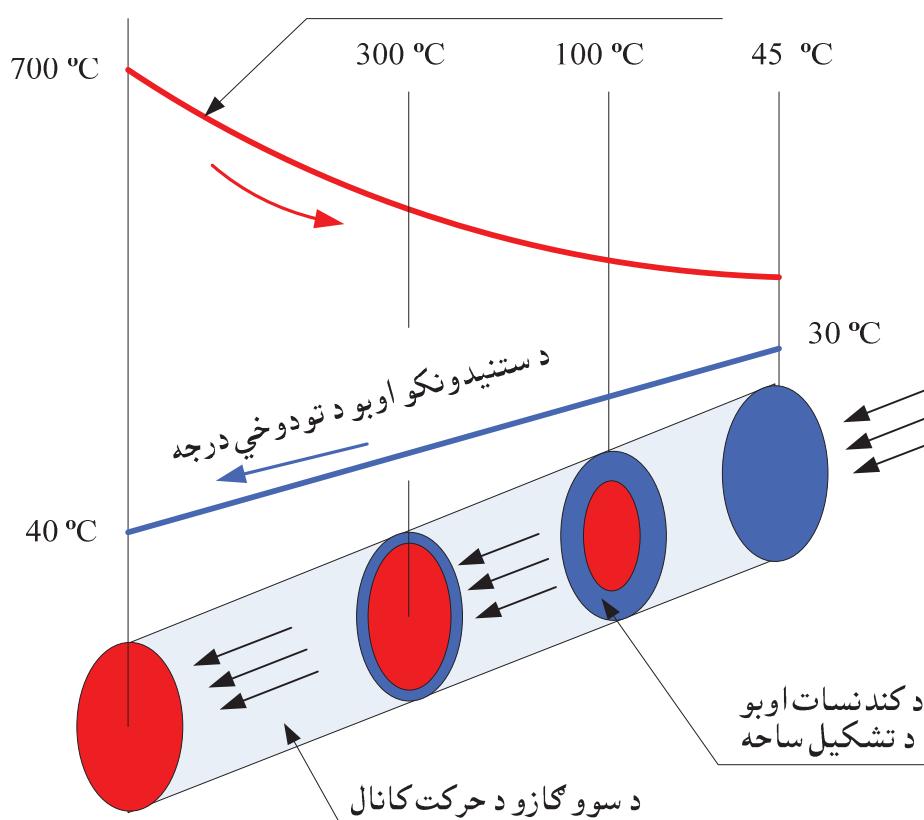

### 90-شکل د کندنسيشن د جوريده ساحي

په همي علت د کanal په اخر کي چيري چي سوي گازونه د تودوخي تر تولو تييه درجه لري باید د ستنيدونکو او بو د تودوخي درجه هم همراه تييه وي.

د NT-BWK بايلرو په خلاف چي سوي گازونه او ستنيدونکي او بهه په يوه لور حرکت کوي، په BWK بايلرو کي سوي گازونه او ستنيدونکي او بهه دواړه يو د بل په مخالفو جهتو کي خوئيږي.

د پورتني شکل خخه يوه بله نتيجه هم اخستلاي شو او هغه داده چي د تقسيمي دونکي او بو (تودوخه وړونکو او بو) د تودوخي درجه د کندنسيشن د پاره هیڅ ډول عملی ارزښت نه لري، حکه کله چي سوي گازونه د 300 °C خخه تر 700 °C پوري د تودوخي درجه ولري، يوازي په نظري (تيوريك) ډول د کندنسات د يوې وړو کي ساحي د تشکيل امکان شته.

د کندنسات د منځ ته راتګ د پاره ربښيانې ساحه يوازي د سوو گازو د حرکت وروستي د 20% څخه تر 25% پوري لاره تشکيلوي. د ډي ساحي خخه د اعظمي ګتني اخستاني په منظور ننۍ، مدرن BWK بايلر ديوې خوا د کندنسيشن د پروسي د پاره خانګړي جوري شوي سطحي په کاراچوي، او د بلې خوا خخه د بايلر کارداسي تنظيموي چي هغه د خپل کار اکثريت وخت په لبر قدرت سره کار وکړي، تر خود سوو گازو د هستي د تودوخي درجه تييه وساتل شي.

### 5.1.3.2 د BKW بايلرو د کار د بنه کولو په اړه ئینی تخنیکی لاري چاري

د کندنسیشن د پروسی د پاره د تودو خي د تخنیکی هغوضروري شرایطو چې پورته مو ورڅخه یادونه و کړه برسيره یو شمير نور نوبتونه هم کیدا ي شي دلنه د اهمیت وړو ګنل شي:

- تر تولو لمري زييار ايسټل کېږي تر خو کندنسیشن د خاځکو په خير منځ ته راشي او تر ممکنه حده پوري د هغه کندنسیشن مخه نیول کېږي چې د یوې پردي په شکل د ټولې تودو خه ورکونکي سطحي مخه پېټوي. ځکه داسي د اوپو یو پنه قشرد تودو خي د تبادلي د پاره مانع گرزي. د اوپو د خاځکي، خاځکي کندنسیشن په صورت کي هغوي ډيرژر د تودو خي ورکونکي سطحي خخه بهېږي او په دې ډول د تودو خي د ګټور انتقال سبب گرزي.

- د کندنسات اوپو د ډيرژر انتقال په منظور کونښن کېږي تر خو هغه سطحي چې کندنسات ورباندي تشکيلېږي په عمودي ډول سره نصب کړي.

- لکه مخکي چې یادونه و شوه سوي ګازونه او ستنيدونکي او بهه یو دبل په مخالفو جهتو کي په حرکت راولي تر خو د سوو ګازو د حرکت د لاري په وروستي برخه کي د هغوي او د اوپو تر منځ د تودو خي تر تولو لپه فرق (دیفرنس) منځ ته راشي.

- یو بل په زړه پوري تخنیکي نوبنت دادي چې د سوو ګازو د خوئيدو لاري ته د کندنسیشن تر ساحي پوري پښتني یا پري ورکوي او د کندنسیشن د ساحي خخه شروع بيرته د لشم د یوال لرونکي یو کانال شروع کېږي. لکه مخکي چې مود NT- بايلرو په برخه کي پردي مسلی رنا و اچول چې د پرو، پښتيو او پردو موجوديت د تودو خي د تبادلي د سطحي د تودو خي درجه لوروسي، ولې دلته د سوو ګازو د پرو لرونکو برخود تودو خي درجې لوړيدل په عين حال کي چې د سوو ګازو د بنکاره (سنستيتف) تودو خي د کمنښت باعث گرزي، د کندنسیشن پر پروسی هم کوم منفي اثر نه اچوي ځکه په هر حال دلته د سوو ګازو د تودو خي د جګي درجې په وجهه د کندنسیشن د تشکيل امکانات نه شته.

لنډه دا چې د سوو ګازو د کانال په لرونکي برخه د سوو ګازو د بنکاره (سنستيتف) تودو خي د یوې برخې د ګټيلو او د کانال لشمه برخه د سوو ګازو د پتني (لاتنت) تودو خي (هغه تودو خي چه د اوپو بخاري د ڈيان سره لري) د ډيرې برخې د بيرته ګټيلو باعث گرزي.

- په ئينو BWK بايلرو کي د تودو خي د تبادلي سطحي یوشمير داسي پرس شوي کندۍ او کپري لري چې د سوو ګازو د حرکت په اوپدو کي ورو، ورو تکيږي. دا ډول سطحي چې د تودو خي - کندنس (condens) سطحو په نامه یادېږي، د ګازو د ژور ګله و د اوپرو و پوکو خرخیدو (ميکرو توربولنس) باعث گرزي، چې دا بهير (پروسه) په خپل وار سره د تودو خي اغيزمنه تبادله او د سوو ګازو د هستي د تودو خي د درجي تېټيدل منځ ته راوري. دود کش ته د ننوتو په وخت کي د سوو ګازو د تودو خي درجه د ستنيدونکو اوپو د تودو خي تر درجي یوازي د (5k) خخه تر (10k) پوري جګه وي، چې په نتيجه کي یې پراخ او اغيزمن کندنسیشن منځ ته رائي.


- په وروکو، پرديوال ځپیدونکو BWK بايلرو کي د کندنسیشنې سطحو د پاره د المونيم او یاد المونيم دالياز خخه د جور شوو پښتيو (پرو) لرونکو ځانګړو نلو خخه کار اخستل کېږي. سوي ګازونه او ستنيدونکي اوپه یو دبل په مخالفو جهتو کي بهېږي چې په نتيجه کي د سوو ګازو د تودو خي درجه په داه منه توګه سره تېټيږي او د اوپو د بخار د کندنسیشن د پاره مناسب شرایط منځ ته رائي.

- د سون ارزښت خخه د پوره ګټي اخستني د پاره بل مهم عامل برتر د چې قدرت يې د جګيدو او تېټيډو ورتيا ولري.

- د کندنسیشن د پروسی دپاره یو بل مهم عامل د سون د گاز او د هوا د اندازی سمتناسب دی. په او سنیو مدرنو **BWK** بایلرو کي کوبنبن کېږي تر خود سون د گاز او د هوا د گډولو چاري په اتومات ډول سره داسي سرته ورسیپري چي د برذر د قدرت د تغیر په ټولو مرحلو کي د اضعافي هوا اندازه تر ضروري مینیموم ډیره نه شي.



د فيسمن(Viessmann) د شرکت د (BWK) بایلرو پو شمېرنموني

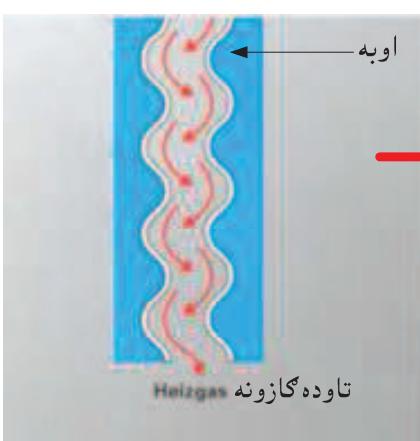


د فيسمن (Viessmann) د پر مخکه درېدونکو (BWK) بایلرو جوریپري چي د سوو گاز او د او بو تر منځ د تودو خي د تبادلي سطحي داسي تغیر ورکوي او په دې ترتیب سره پو ګډو د پا (توربولنټ) خصلت غوره کوي. نوموپ، حرکت د او بو او سوو گاز او تر منځ د تودو خي تبادله ډيره ګړندي کوي.


### 5.1.3.3 د تودوخي د بېلاپلو درجود سىستمۇ پەصورت کى د BWK بايلرو ئىينى ئانگرتىاواي

لکه خنگە چى مخكى يادونه وشوه **BWK** بايلرونه هلتە پە أغىزىمنە توگە خپلى بىيىكىنى پە اثباترسوی چە بايلر تە د ستنيدونكى او بود تودوخي درجه تىيە وي. نو خكە د **NT**-بايلرو پە خلاف پە لووي لاس(قصدىي ۋول) د ستنيدونكى او بود تودوخي درجي د لورپولو خخە باید ۋەھ وشى. د دى منظور د پارە باید د ستنيدونكى سپو او بول سره تودى او بە گلۈي نە شي او هىدارنگە د خلور لارى مكسىر پە عوض چى د ستنيدونكى او بود تودوخي درجي د جىكيدو سبب گۈزى باید د درى لارى مكسىر نصىبىدلۇ غورە و گىل شى. پە شىماتىك ۋول سره پورتنى مطلب د لاندى دوو شكلو پە مرستە پە بىنە توگە بىيانىدلەي شى.

**خلور لارى مكسىر د ستنيدونكى او بود تودوخي درجي د جىكيدو**  
**باعث گۈزى او د نصبولو خخە يىي باید ۋەھ وشى**

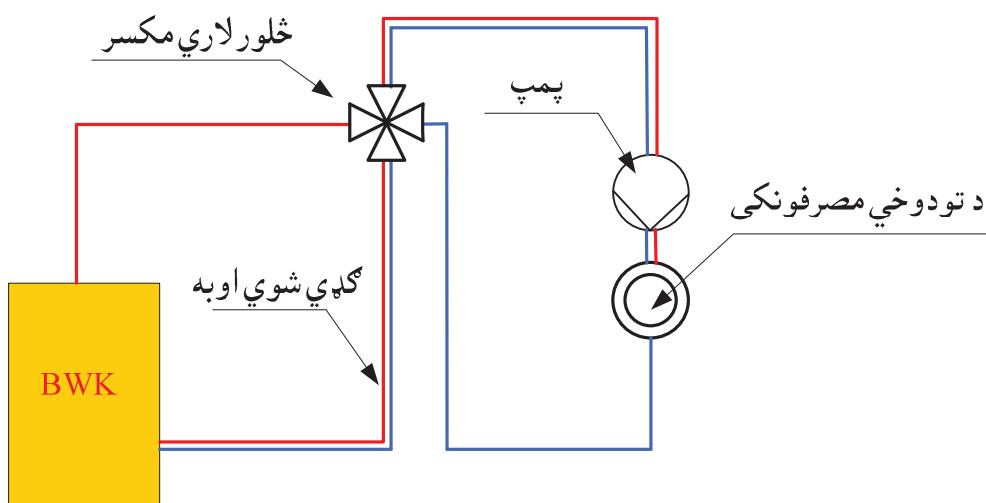


**درى لارى مكسىر بايلر تە د ستنيدونكى او بود تودوخي درجي**  
**د لورپيدو سبب نە گۈزى**

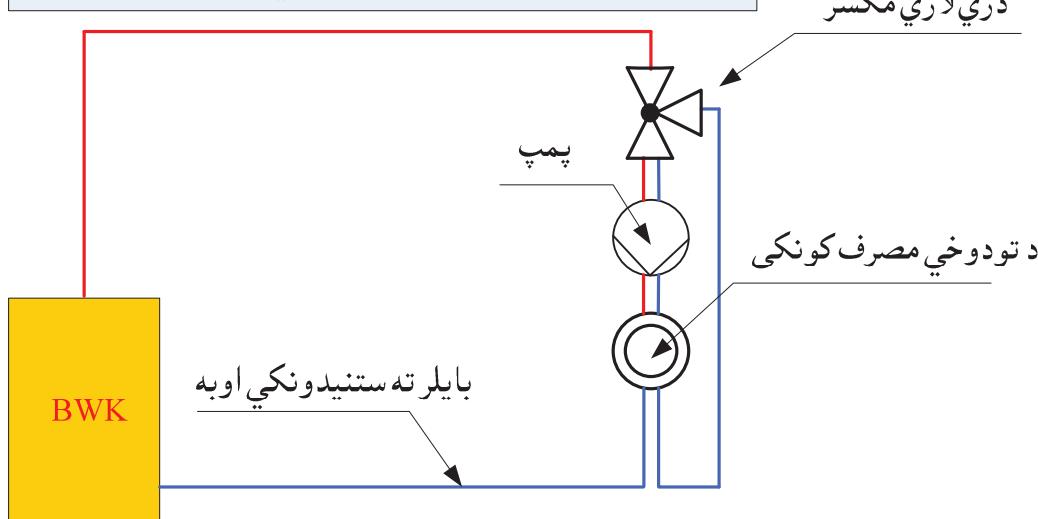


91-شىكل درى لارى او خلور لارى مكسىر

مگر په هغه صورت کي چي بايلر دوو يا چورو داسي سيستمو سره تپلي وي چي د تودوخي بيلابيلي درجي ولري، نو بايلر ته دستنيدونه وروسته د مجبوريت له رويء د تودوخي د لورو او تيتو درجو لرونکي او به يو د بل سره گهيربي. د داسي سيستمو یوه نمونه په لاندي ډول سره وړاندي کيږي.

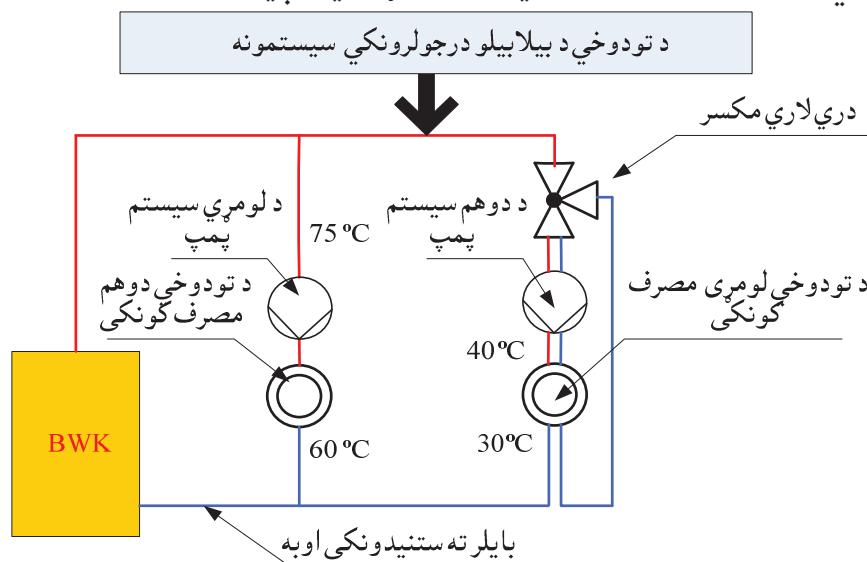

**شکل 92** د تودوخي د مختلفو درجو لرونکي سيستمونه

د بايلرو د تولید ځينو نامتو شرکتونو په دي اړه ډئيني نو نوبنتونو خخه کار اخستي دي، تر خود انرژي له پلوه د بايلر کار نور هم ګټور کړي. په دي هکله د مثال په توګه کولاي شو د بوديروس د کمپني. د یوه نوبنت خخه په لاندي ډول سره یادونه وکړو:

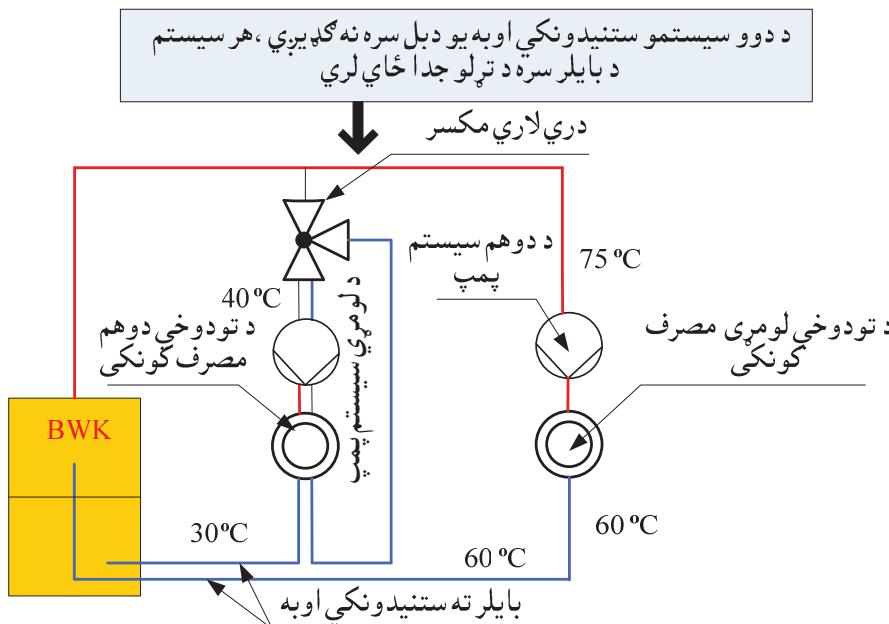

**شکل 93** د بايلر سره د مختلفو سيستمو ډول جدا خاچيونه


لكه خنګه چي د شکل خخه بسكاري د تودوخي درجي لرونکي او به مخامنځ د بايلر د کندنسيشن ساحي ته غزول کېږي او د تودوخي د جګي درجې درڅونکي او به د بايلر د هغې ساحي سره وصلېږي چي په هر حال هلتله د کندنسيشن امکان وجود نه لري. د سيستمو دا ډول وصلولو په صورت کي بايلر په عملی توګه د ټول کال په اوږدو کي د مکمل کندنسيشن په شرایطو کي کار کولاي شي.

### 5.1.3.4 د سون ارزښت خپلواکي دستګاوي

په سوو گازو کي د پتي تو دوخي څخه د ګتي اخستني په منظور، دا ډول د سون ارزښت آلي د بایلر څخه جدا نصبيېي. د سون ارزښت خپلواکي آلي باید په ډير حیر سره داسي غوره شي تر خود بایلر سره سمون (مطابقت) ولري. همدارنګه دا آلي باید د بایلر سره یو ئاي وازمایل شي تر خو په راتلونکي کي د بایلر کار په پوره اندازه سره ډادمن شي.

د سون ارزښت خپلواکي آلي په عادي تو ګه د لويو بایلرو د پاره نصبيېي. دا ډول آلو په کاراچول د مثال په ډول د لامبو و هلود ډنډو (حوضو) د او بود تودولو د پاره ډير مناسب شميرل کېږي. ځکه هلتنه د تو دوخي د تيټي درجي او به په کاردي چي د سون ارزښت څخه د پوره ګتي اخستني د پاره بنه شرایط منځ ته راولي.

لاندي په لنډه ډول سره د داسي یو سيستم شيمما وړاندي کېږي:

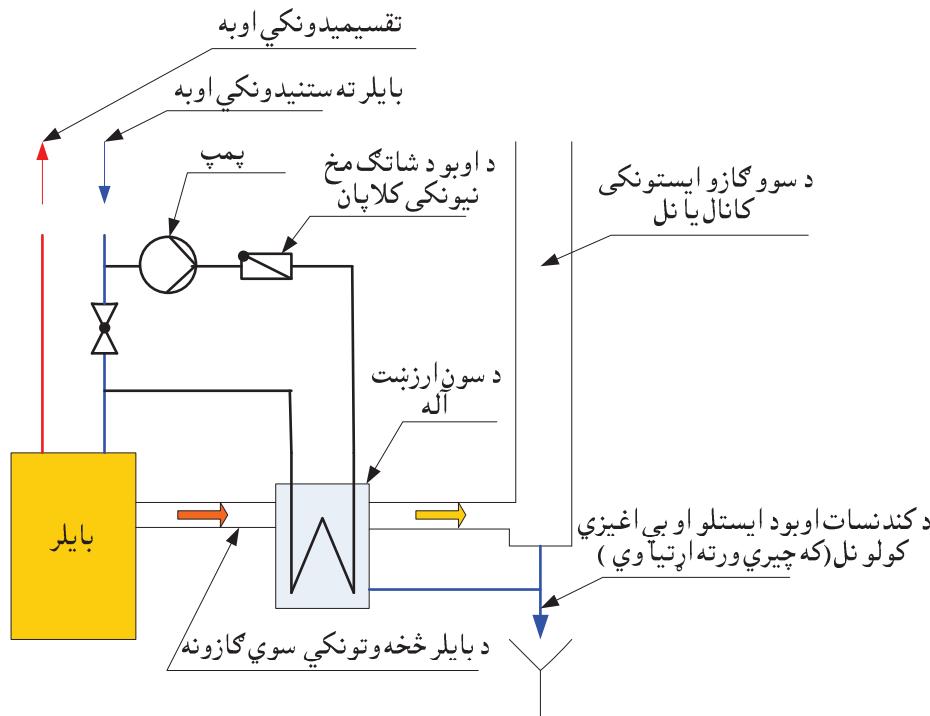

شکل 94- د بایلرو د سون ارزښت آلي د تړلو ځانګړتیاوی

### 5.1.3.5 د کندنسات او بود انتقال او بې اغیزه کول

لکه چي مخکي مو یادونه وکړه، د او بود بخار د کندنسيشن څخه وروسته تشکيل شوي او به تيزابي خواص لري. په دې اړه کيدای شي چي د کاربن د تيزابو، د سلفرد تيزابو او نورو څخه نوم واخلو چي د سون ارزښت په تخنيک کي د طبیعي ګاز، مایع ګاز او تيلو د سیچلو څخه وروسته په لاس راخي.

د ګاز سیچلو په سون ارزښت تخنيک کي د تيزابود تشکيل بنستيې منبع د کاربن ډاي اکسайд ګاز دی چي په او بوكې د حلیدو څخه وروسته د کاربن تيزاب جوړوي.

ددې د پاره چي دا تيزابي او به د هستو ګني د ودانیو د کانالیزا سیون د او بود سیستمو او د هغوي د پاکولو دوسایلو کار د خطر سره مخامنځ نه کړي، ضرور ده تر خودا تيزابي او به په صحیح شکل سره انتقال او که اړتیا وي نو بې اغیزه (خونشي) هم شي.

لاندي جدول بنسيي چي په کومو پینېو کي د تيزابي او بود پاکول حتمي دي:

## 21-جدول د تیزابی او بو پاکول

د تیزابی او بو د بی اغیزه کولو ارتیا			
د بی اغیزه کولو ضرورت	د سون دمادونوم	د بايلرقدرت	
په عادي حال کي بي اغیزه کولو ته ارتیا نشته			
بي اغیزه کول په هغه صورت کي ضرور ده چي د هستو گنی د کانالیزا سیون د او بو د پاکول د دستگاه ظرفیت و روکی وي	گاز		< 25 KW
که چیري د کانالیزا سیون د سیستم نلونه او وصلونکي توقيي د تیزابي او بو د انتقال د پاره مناسيبي نه وي			
بي اغیزه کول په هغه صورت کي ضرور ده چي د کانالیزا سیون د هغو او بو اندازه کافي نه وي چي د تیزابي او بو سره گاهي بي تر خود هغوي غلظت لبکري او په کانال کي د هغوي تعامل د کوت شوو (انبار شوو) (القلی) موادو سره تضمين کري. (د کانالیزا سیون د او بو کلنی اندازه باید لبتر لبه 25 واره د تیزابي هغو او بو د حجم خخه ډيره وي چي د تشکيليدو انتظار بي کي بي).	گاز	د 25 KW خخه نيولي بياتر 200 KW پوري	
بي اغیزه کول حتمي ده	گاز		$\geq 200$ KW
بي اغیزه کول حتمي ده	تيل	د وړوکو او لویو بايلرو دواړو د پاره	

د تشکيليدونکو تیزابي او بو حجم لکه مخکي چي ورته اشاره و شوه د سون د موادو په نوعیت، د ستنيدونکو او بو د تودو خي په درجي، د سوو ګازو د تودو خي په درجي او د هغې اضعافي هوا په اندازي پوري اړه پیدا کوي چه د سون د موادو سره د هغوي د سیئحلو په منظور ګاهي بي.

په نظری (تيوريک) ډول د تیزابي او بو هغه اندازه چي د تشکيل احتماليي شته د لاندي جدول خخه اخستل کیدا ي شي:

## 22-جدول د تیزابي او بو د تشکيل اندازه

په نظری لحاظ د تیزابي او بو د تشکيل ممکنه اندازه			
د تیزابي او بو اندازه	د تیزابي او بو اندازه نظر د بايلرقدرت ته Kg/KWh	د سون د موادو نوم	
د تیزابي او بو اندازه $\Leftrightarrow$ د تيلو د پاره : Kg/l $\Leftrightarrow$ د ګاز د پاره : Kg/m <sup>3</sup>			
1,7 (په تقریبی ډول) 1,55	0,16	E/LL	طبيعي ګاز
3,4 (په تقریبی ډول)	0,13	پروپان	
0,9 (په تقریبی ډول)	0,09	د سون د پاره (EL) تيل	

د تیزابی او بو د ستونزی په هکله ضرور ده چي د هري منطقی د کانالیزا سیون د او بو د پاکولو د اداري اړونده نور مونه او قواعد په نظر کي کي و نیول شي.

د کندنسات او بو تر تپولو ډیره (max) کلني اندازه کیداي شي چي د لاندي فورمول په وسیله هم محاسبه شي:

$$V_k = (\Phi_k \cdot m_k \cdot b_{Vh}) / 1000$$

د تیزابی او بو کلني حجم ( $m^3/a$ ).

$\Phi_k$  - بايلر ته ورکړل شوی د تودو خي قدرت (د تودو خي بار) په (KW).

$m_k$  - د کندنسات او بو مخصوصه اندازه (په محاسباتو کي د ګاز د پاره Kg/KWh 0,14 او د تپولو د پاره 0,08 Kg/KWh).

$b_{Vh}$  - په یوه کال کي د بايلر خخه د ګتي اخستني ګړي (ساعتونه).

### 5.1.3.6 د کندنسات او بو د بېولو (انتقال) ځینې ځانګړتیاوی

د تیزابی او بو د انتقال په هکله دا لاندی پکو ته باید پاملننه وشي:

- د دی د پاره چي د کندنسات او بو د انتقال نل ته د سوي ګازو د ورننوتو مخه و نیول شي باید د بايلر خخه و نل ته د تیزابی او بو انتقال د یوه سیفون په مرسته ترسره شي.

- د بايلر او د هستو ګني د و دانيو د کانالیزا سیون د نل تر منع، د تیزابی او بو غزوول شوی نل باید د زنگ و هلو په وړاندی د ټینګو موادو لکه د مصنوعي موادو او یا د زنگ نه و هونکي او سپني خخه جوړ شوی وي.

- تیزابی او به باید د هستو ګني د و دانيو د کانالیزا سیون نل ته د یوه سیفون لرونکي قيف په مرسته داخلی شي.

- د بايلر د جوړونکي موسسي د غوبښتو مطابق، د دود ایستونکي نل (د دکش) خخه لاس ته راغلي تیزابي او به باید ځانته انتقال شي او د بايلر په خوا یې د بهيدو خخه باید مخنيوي وشي.

- باید وکتل شي چي د کانالیزا سیون د او بو د انتقال نلونه د کندنسات او بو د انتقال د پاره مناسب دي او که نه؟

### 5.1.3.7 د کندنسات او بو د بې اغیزه کولو ډولونه

د کندنسات او بو د بې اغیزه کولو دا لاندی ډولونه موجود دي:

- د بې اغیزه کولو هغه سیستم چي پمپ نه لري.

- پمپ لرونکي سیستمونه چي بې اغیزه شوی او به باید یوی لوري ارتفاع ته پورته کړي د مثال په ډول کله چي د خونشي کولو آله په تهکوي کي قرار ولري.

- پمپ لرونکي سیستمونه چي د بې اغیزه کولو د عملی خارنه هم کولای شي. د مثال په توګه کله چي د بې اغیزه کولو مواد باید نوي شي، نو دا سیستم د ځانه یو خبرتیا (سګنال) خپروي.


د بې اغیزه کولو موادو په حيث د معمول په ډول د جامد او توټه شوی مګنیزیوم اکسید خخه کار اخستل کېږي.

د تپول سیحونکي **BWK** بايلر د پاره باید د بې اغیزه کولو د آلي برسيره د فعال کاربن (اکتیف کاربن) یو فلترا هم نصب شي ترڅو په تیزابی او بو کي د سلفر او کاربن پاتیشنونی او ايري بيرته را ګرزوی. د لوبيو تپول سیحونکو

**BWK** د پاره بیا د مایع خونشي کونکي موادو خخه هم ګته اخستل کېږي.

د بې اغیزه کولو د موادو اندازه په عادي توګه لټر لټه د یوه کال د پاره محاسبه کېږي، په دی ډول چي د بايلر د یوه کال فعالیت په مده کي د هغوي نوي کيدو ته باید اړتیا پیدا نه شي.

لاندی شکل په ساده ډول سره د گاز سیخونکي **BWK** بايلر د پاره د تيزابي او بود خونشي کولو د آلي د کار خرنگوالي نبيي:

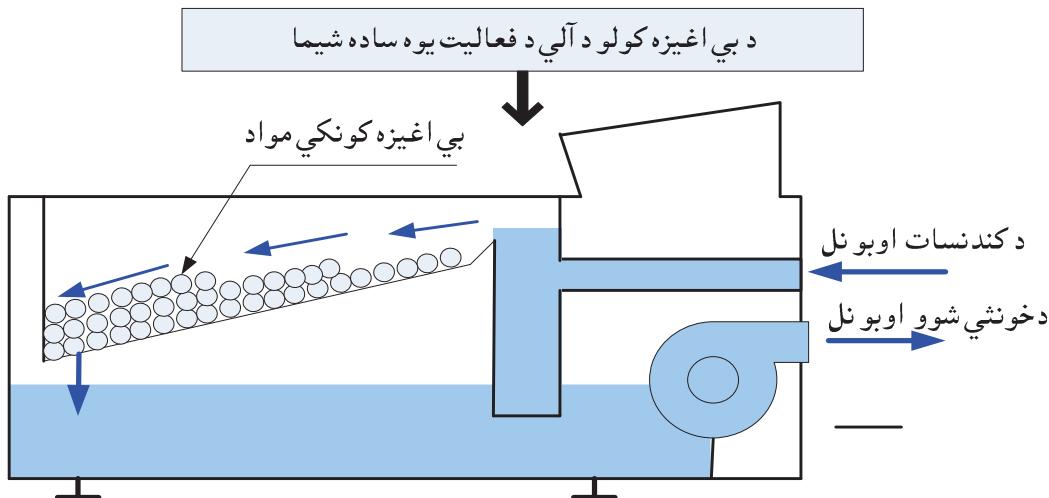

### 95-شکل د بي اغيزه کولو د آلي د کار خرنگوالي

د پورتني شکل خخه بشکاري چي تيزابي او بهد القلي خواصو لرونکو موادو سره په تماس کي رائي او د خونشي کيدو خخه وروسته د آلي په لاندی برخه کي راپوليبري. په دې وخت کي د هغوي د  $H^P$  اندازه  $6,5$  خخه تر  $10$  پوري رسبي.


کله چي د خونشي شو او بود سطحه یوه تاکل شوي حد ته ورسبي، د پمپ په وسیله د کاناليزاسيون د نل په خوا پمپيرې. دا پمپونه کولاي شي چي خونشي شو او به تر  $4,5$  متره پوري جګ پمپ کړي.

#### 5.1.3.8 د **BWK** بايلر د پاره د چنباک او بود تودولو د سیستم انتخاب

لومړۍ تر ټولو بايد روښانه شي چي د چنباک تودي او به هغو تودو او بود ته ويل کېږي چي په کورو کي د حمام، شاور، پخلنځي او کالو پري منحلو د پاره تري نه ګته اخستل کېږي او په حقیقت کي د چنباک د او بود کيفيت لري. دا او به بايد د هغو تودو او بود سره غلطې نه شي چي د صنعتي مقاصدو د پاره استعمالېږي.


لكه مخکي چي يادونه وشود دي د پاره چي **BWK** بايلر و کولاي شي د انرژي خخه په اغيزمنه تو ګه ګته پورته کړي، ضرور ده تر خود ستنیدونکو او بود تودو خي درجه تر ممکنه حده پوري تيټه وي. په همدي دليل د **BWK** بايلر د پاره د چنباک او بود تودولو د سیستم غوره کول د غوخ ارزښت در لوډونکي د. په تيره بيا چي په نوو جورو شو و دانيو کي د چنباک د او بود تودولو د پاره د انرژي د مصرف اندازه (د دانيو د انرژي د عمومي لګښت په پرتله) ډيره جګه شوي ده.

که چيري د **BWK** بايلر د پاره د چنباک د تودو او بود یوه معمولي ذيرمه نصب شي چي د او بود ټول حجم بي په مساويانه ډول سره تودېږي نو بايلر ته د ستنیدونکي او بود تودو خي درجه ډيرژرې دی اندازه سره جګښې چي د کندنسیشن پروسه د ژورو ستونځو سره مخامخ کوي. د دي ډول سیستم ساده شيما په لاندی ډول سره وړاندی کېږي:

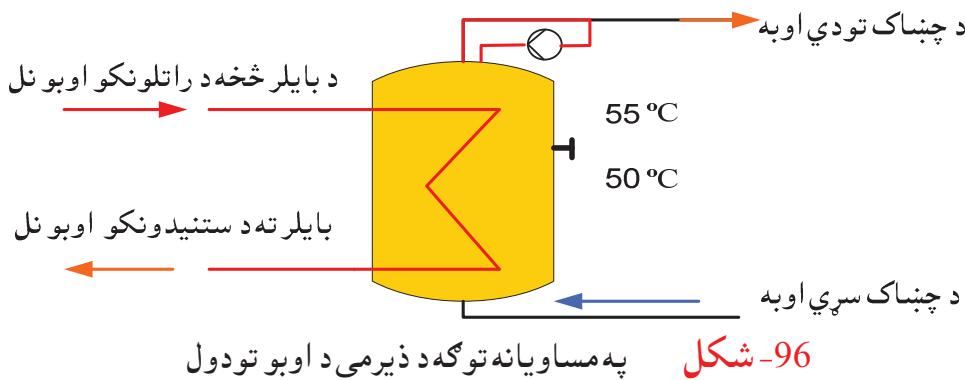

د دې د پاره چې بايلر ته د ستنيدونکو او بو د تودو خي درجه تېتیه پاته شي باید د چنساک د تودو او بو ذيرمه د تودو خي د درجو بيلاليل قشرونکه ولري، چې په دې صورت کي تودو خي ورکونکي نل د ذيرمي په لاندي برخه کي هله چې دا او بو د تودو خي درجه تېتیه ده ئاي په ئاي كېږي. تو دي او به د خپل لې کشافت په سبب پاس ئي او د اړتیا په وخت کي د مصرف کونکي په خوا بهيږي. سري او به ورو، ورو د کښته خوا خخه د ذيرمي لې شوي حجم بيړته د کوي او کله چې د سپو او بو سطحه یوه پاکلي حد ته جګه شوه د تودو خي د درجي احساسونکي (sensor) د بايلر د تنظيم آلي (ترموستات) ته سگنان استوي او هغه په خپل وار سره اړونده پمپ په کار اچوي ترڅو د بايلر خخه تو دي او به بيا د ذيرمي په خوا په حرکت راشي.

لاندي شکل کولاي شي چې په ساده ډول سره د یوی داسي ذيرمي د کارد خرنګوالي بسکارندوي وي:

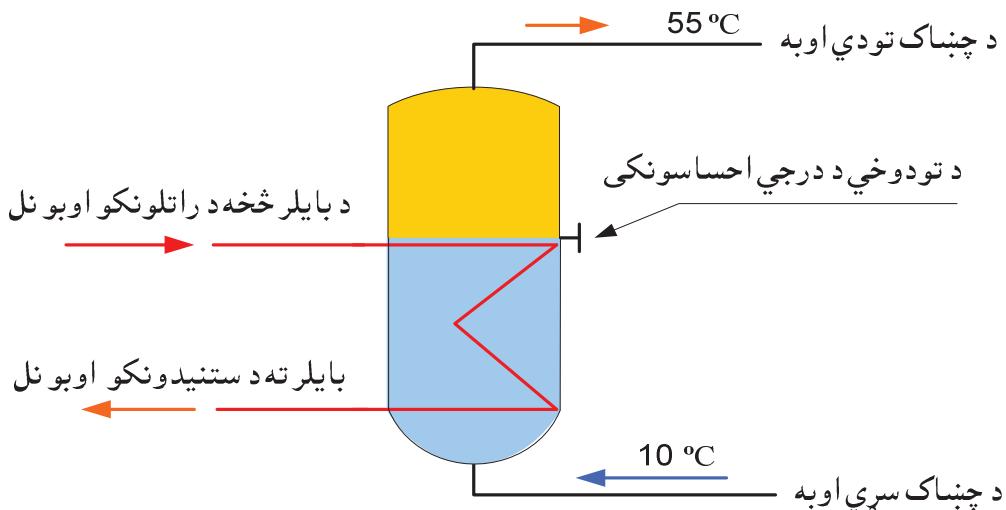

د شکل خخه بسکاري چې د تودو خي د تبادلي نل (ريگستر) تل د سپو او بو په برخه کي قرار لري او د دې امكان برابروي ترڅو د بايلر ته د ستنيدونکو او بو د تودو خي درجه تېتیه و ساتل شي او د کندنسيشن د پروسې د پاره په زړه پوري شرایط مهيا شي.


دلويو او متوسطو **BWK** بايلرو د پاره بيا یو بل سيسنتم نېه نتيجه ورکړي ده. د دې ډول بايلرو د تودو خي د تبادلي سيسنتم او پخپله د او بو ذيرمه یو دبل خخه جدا وي. د تودو خي د تبادلي سيسنتم په منل شوي تو ګه پلن (هوار) تودو خه آليشونکي وي چې د او بو د ذيرمي پرس، ارخ ته او يا هم د ديوال پرمخ په ازاده تو ګه نصبيږي.

دا سیستم دد ی اجازه ورکوي تر خود او بود تودولو د عملیي په توله مده کي و بايلر ته د ستنيدونکي او بود تو دو خي درجه د سانتي گراد د 30 خخه تر 40 درجو پوري تييه و ساتي.

خرنگه چي د تو دو خي د الیشونکي د ی ھول سیستم ابعاد په ازاد ھول سره غوره کيداي شي نودا امكان هم په لاس رائي چي مخکي له مخکي خخه و بايلر ته د ستنيدونکو او بود تو دو خي درجي او د تو دو خي د الیشونکي سیستم يود بل سره د مطابقت خرنگوالي اتکل کرای شي.

و بايلر ته د ستنيدونکو او بود تو دو خي درجه چي د ھول کال په مده کي تييه ساتل کيربي، د پوره کندنسيشن د پاره بنه شرایط برابوري او د عادي سیستمو په پرتله د 6 خخه تر 9 فيصده پوره د انرژي د سپما باعث گرزي.

دادسي یو سیستم د کار ساده شوي شيمما په لاندي ھول سره و راندي کيربي:

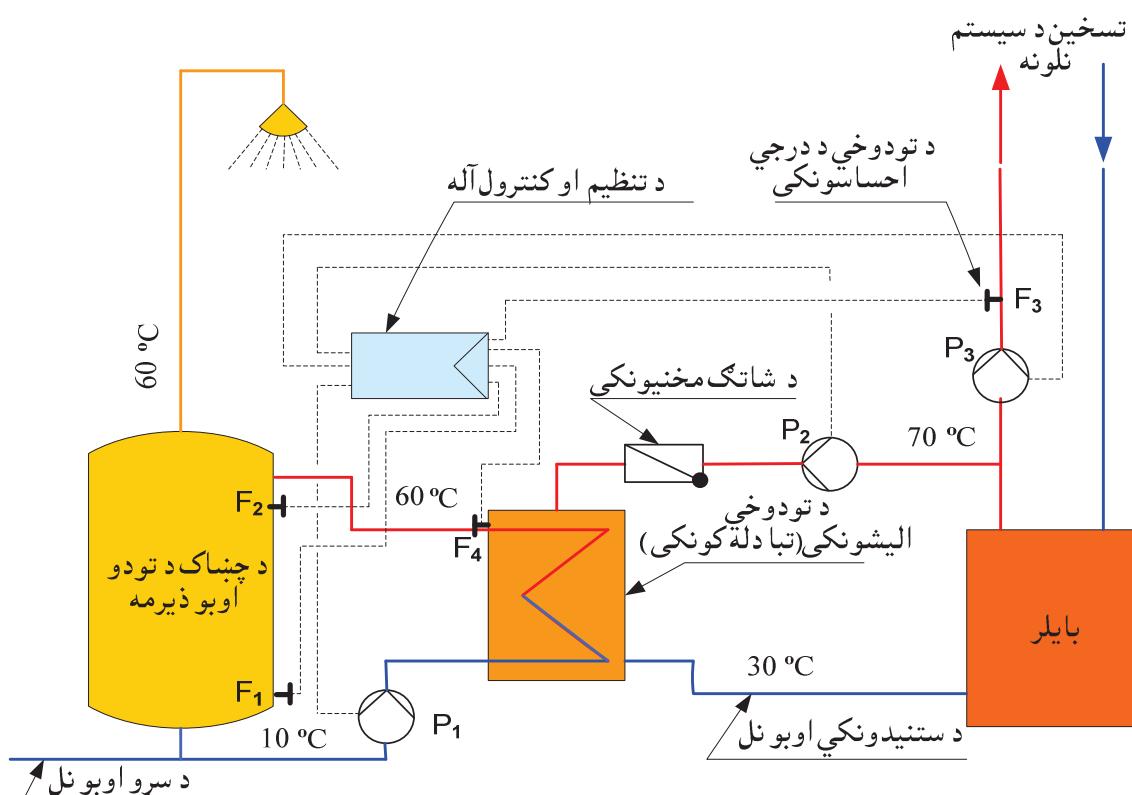

### 98- شکل په ازاد ھول سره د تو دو خي د تبادله کونکي آلي ھاي په ھاي کول

کله چي د او بود تو دلو ته ارتيا پيداشي نود تو دو خي د احساسونکي ( $F_2$ ) په واسطه دا خبرتيا(سگنان) د تنظيم و آلي ته رسول کيربي، په خپل وار سره د تنظيم آله د ( $P_1$ ) پمپ په کار اچوي چي د او بود ذيرمي د لاندي برخوي خخه سري او به  $(10^{\circ}\text{C})$  د تو دو خي الیشونکي (تبادله کونکي) آلي ته پمپوي او هلتله تر تو ديدلو و روسته بيرته د او بود ذيرمي پورتنې برخوي ته ورل کيربي. د تو دلو پروسه تر هفه وخته پوري دوام مو مي تر خو چي د تو دو خي د درجي د احساسونکي ( $F_1$ ) له خوا چي د گلونکي سنسور(sensor) په نامه هم ياد بيري، اړوندہ سگنان د تنظيم آلي ته نه وي رسيدلى.

د تو دو خي د الیشونکي (تبادله کونکي) خخه د وتونکو او بود تو دو خي درجه د ( $F_4$ ) په وسیله سره کنترو ليبي. په هغه صورت کي چي د وتونکو او بود تو دو خي درجه د ورکول شوي درجي خخه تو پير ولري، نو بيا د ( $F_4$ ) له خوا اړوندہ سگنان د تنظيم آلي ته رسبي. د نوموري آلي د دستور سره سم ( $P_2$ ) پمپ په فعالیت پیل کوي او یا هم که ضروري د پمپ ګرئیدنه (دوران) ورو کوي.

د او بود ذیرمی د پاسنۍ برخې خخه د تودو او بود انتقال سره سمد ذیرمی لاندې برخې ته د سرو او بود نل خخه نوري او به دا خلېږي او د ذيرمي لېشوي حجم بيتره پوره کوي. په دې ترتیب سره کیدای شي چې و بايلر ته دستنيدونکو او بود تودو خې درجه تل د سانتي گراد د 30 درجو په حدودو کي تیته و ساتل شي. په عين حال کي یاد شوي سیستم دا پرتيا هم لري چې تودي شوي او به د ذيرمی د پاسنۍ برخې خخه په مخامنځ دول سره و مصرف کونکي ته انتقال کړي، پرته له دې خخه چې د نورو سرو او بود سره ګلهې شي.

### 5.1.4 پرمئکه دريدونکي (ولار) بايلرونه

په وروستيو لسيزو کي د تسخين په تخنيک کي د سترو بدلونونو د راتلو سره، سره ولار و بايلرو بيا هم د منل شوو تودو خه توليدونکو دستګاؤ په حيث خپل مقام ساتلي دي.

نېي ولار بايلرونه د هستوګني د یوه وړو کي کور خخه نیولي بیا تر غټو صنعتي فابريکو پوري چې د تودو خې اړتیا بې په لس هاوو ميګا و اته ته رسیداي شي، د ګتني اخستني وړ دي.

ولار بايلرونه په عمومي ډول سره په لاندې تولګيکيو باندي ويshelf کېږي:  
- ستندرد بايلرونه.

- د تودو خې د ټېټي درجي (NT) بايلرونه.

- د سون ارزښت (ګازيا تيل سیئونکي) ولار بايلرونه (BWK بايلرونه).

- چدنې بايلرونه.

- او سپنیز (پولادي) بايلرونه.

- د جامدو موادو سیئونکي بايلرونه.

- د بخار د تیټ فشار بايلرونه (کله چې د بايلر د کارد پاره د اجازي و پر ترقولو جګ فشار د یوه بار خخه ډيرنه شي).

- د بخار د لور فشار بايلرونه (کله چې د بايلر د کارد پاره د اجازي و پر ترقولو جګ فشار د یوه بار خخه ډيروي).

- د تودو او بود بايلرونه (کله چې د تسخين د پاره د تودو او بود تودو خې درجه د سانتي گراد تر 100 درجو جګه نه شي).

- د جوشو او بود تیټ فشاره بايلرونه (کله چې د او بود تودو خې درجه د 100 °C < Θ ≤ 120 °C) په حدودو کي وي.

- د جوشو او بود لور فشاره بايلرونه (کله چې د او بود تودو خې درجه د سانتي گراد د 120 درجو خخه جګه وي).

د تقولو هغه بايلر د پاره چې د او بود تودو خې درجه د 100 °C لورې وي، هغه غونښتنې او د بي خطره کولو د تخنيک اصول صدق لري چې د بخار د بايلر په وړاندي طرح دي.

په مخکنې بحثونو کي د ستندرد (NT) او (BWK) بايلر د خصوصياتو او د کارد ځانګړتیاوه په هکله یوه اندازه معلومات وړاندي شوه. په دې برخه کي د چدنې او او سپنیز و بايلر په ځینو ځانګړتیاوه باندي په لندې ډول سره کتنه کېږي:

### 5.1.5 چدنې بايلر

لكه د نامه خخه چې يې بنکاري، د دې ډول بايلر نامتووالې د هغې مادي سره تراو پیدا کوي چې هغوي ور خخه جوړ شوي دي.

خاوری رنگه چدن چې په منل شوي توګه دا بایلرونه تری نه جوړ دي په خپل تركيب کي د یوی جگي اندازي ګرافيت په وجهه په اسانۍ سره د غوبښني سره سم بنه او قالب اختياروي، د زنگ و هلو په وړاندي ډيرتینګ دی، او د تودو خي د تیرولو بنه وس (قابلیت) لري.

په منل شوي توګه دا ډول بایلرونه د خوپلتو خخه جوړ وي چې په مخامنځ ډول د مونتاژ په ساحه کي یو دبل سره ترل کېږي. د دې ډول جوړښت بنه والي په دې کې هم دې چې نومورپه بایلر په تیره بیا لوی بایلر (50 کيلو واته او د هغه نه لوی) د جدا پلتلو په خيرد بایلر د مونتاژ خونی ته ورد اخليږي او په اسانۍ سره د یوه زاره بایلر په عوض مونتاژ يېږي، حتی که د دنه کيدو د پاره یې دروازه په پوره اندازه لویه هم نه وي.

وړوکي چدنې بایلرونه د مونو بلاک بایلرو په ډول سره هم د ګتني اخستني ډګرته وړاندي کېږي. که چېري د چدن خارجي سطحي ته کوم تغیرنه وي ورکړل شوي نو هغه د یوه داسي قشر خخه جوړ وي چې د سيليسيووم (Si) اندازه یې بېخي ډيره وي او سيليسيووم (Si) لکه چې معلومه ده د کيمياوي تاثيراتو په وړاندي ډير مقاومت لري.


دا موضوع په تیره بیا د (NT) بایلرو د پلتلو د تولید د پاره هله چې کله، کله د کندنسات او به تشکيلیدا ي شي، ډير اهميت لري. د بلې خوا خخه د چدنې بایلرو جوړونکي ټينې موسسي چدن د یو شمير ځانګړو کيمياوي موادو په ورزیاتولو سره په اصطلاح پیچکاري کوي ترڅو د کړولو او کشولو په وړاندي د هغوي ګلکوالۍ او نور فزيکي خواص بنه شي.

د چدنې بایلر پلتونه په خپلو کي د پاس او تېيت لور خخه د ځانګړي پولادي نېپل په واسطه سره وصلېږي. د پلتلو ترل په یوه ورکشاب کي د هايدروليکي پرس په مرسته په ميخانيکي توګه تر سره کېږي او یا هم په مخامنځ ډول د مونتاژ په ډګر کي د لاس په واسطه د ځانګړي پرس آلي په مرسته سرته رسېږي. د ترلو د نور هم ډاډمن کيدو د پاره د پلتلو په پاسنى برخه کي د هغوي ترمنځ یو او سپنیز تیر (Mile) تېروي.

لکه ځنکه چې معلومه ده د بایلر د تودولو سره سمد هغه پلتونه یوه اندازه پراختيا (انبساط) مومي. د اوږدوالي په لور د بایلر د پراختيا د جبران په منظور د پلتلو د ټېټونکو نېټو مخته قاب شکله فنونه اينسودل کېږي.




د بودېروس (Buderus) د شرکت په یوی فابرېکي کي د چدنې پلتلو تولید

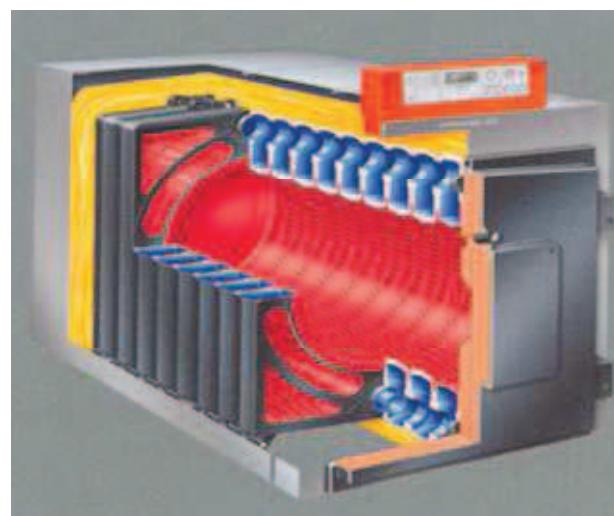

د فيسمن (Viessmann) د شرکت چدنې بابلر (Vitorond-200)

د مونتاژ ترتیب په دی ډول دی چې لومړی د بایلر د شاخو اته پلتی یا وروستی پلتی درول کېږي، وروسته له دی خخه د پلتیو هغه سطحی چې یو دبل سره وصلیږی په ډیر خیر سره د بایلر د کیت (د عایق کولو د پاره ځانګړي مایع مواد) په واسطه رنګکېږي. او نیپل د لرگې د چکش په مرسته تکول کېږي ترڅو خپل ځای ته ورسول شي. د ټولو پلتیو د تړلو خخه وروسته د هغوي پر سراو سپینیزه میله تیرېږي او د فنري قابونو د ځای په ځای کولو خخه وروسته نېټ تېینګکېږي (باید هیرنه شي چې د نېټ په ټیټولو کې د زور خخه کار و انه خستل شي). وروسته له دی خخه د پلتیو خخه راوتلي د کیت پاتي شونی پاکېږي او په عمودي ډول د بایلر دریدل د او بود ترازو په واسطه کنترول کېږي.

د بایلر د تودولو خخه وروسته یو خل بیا باید تقول اتصالی ځایونه په ډیر خیر سره کنترول شي. لاندی شکل په ساده ډول سره پورتنی مطلب بیانولی شي:

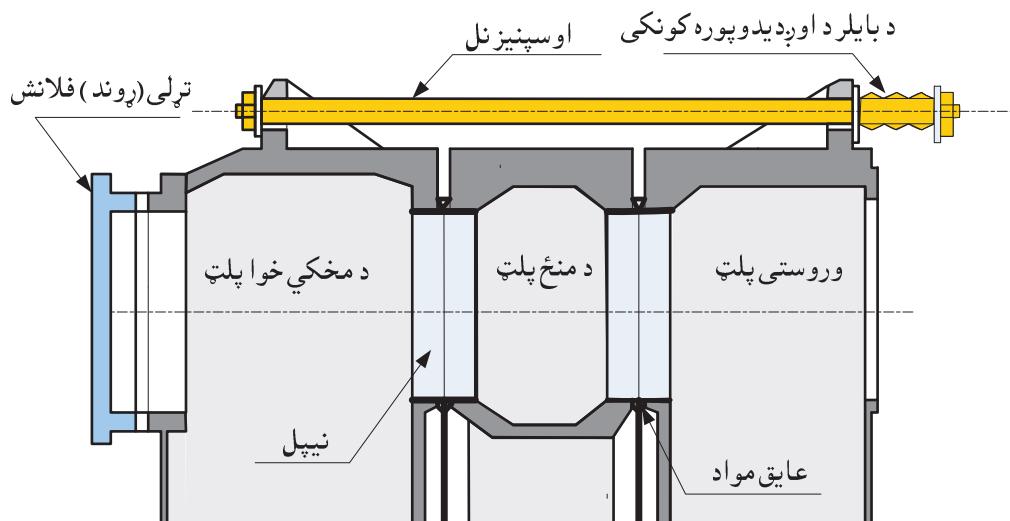

**99-شکل** د چدنی بایلر د تړلو ترتیب

### 5.1.6 اوپسینیز بایلر

اوپسینیز بایلرونه په معمولی ډول د بلاک په ډول د کار ډګر ته وړاندی کېږي. یوازی د لویو بایلرو په صورت کي هغوي د خو تقوتو په خير لکه د او رخونه، د تودو خي د تبادلي سطحی او د ګاز د ایستولو برخی د مونتاژ ساحي ته راول کېږي او هلتې یو د بل سره ولډنګ کېږي. د (NT) بایلرو، د بخار د بایلرو او د جامدو مواد د بایلرو د پاره په منل شوي توګه د معمولی اوپسینی لکه ST-37 (1.0037) او یا هم د اړوندي غوبښني په صورت کي د H 2 (1.0425) خخه کار اخستل کېږي. د اوپسینی پنډوالی د بایلر د کاري فشار په اندازي پوري اړه لري.

د سون ارزښت بایلرو د پاره بیا هغه ځانګړي اوپسینی چې د زنګ او تیزابی او بول په وړاندی لور مقاومت لري استعمالیږي. د ګاز سیئونکي سون ارزښت بایلر د پاره 10 18 10 CNiMoTi 1.4571(X) ډول ځانګړي د اوپسینی الیاژ او د تیل سیئونکي سون ارزښت بایلر د پاره 5 20 25 NiCrMoCu 1.4571(X) ډول د اوپسینی الیاژ خخه کار اخستل کېږي.

### 5.1.7 د زنګ نه و هونکو موادو خخه جوړ شوي بایلرونه

د اوپسینی او چدن برسيره چې د بایلرو په جوړښت کي ورڅخه کار اخستل کېږي د بایلر د پاره د اوپسینی او چدن د ګډه ترکیب خخه د هغوي د ټینو خواصو د بنه کولو په منظور هم ګټه پورته کېږي.



د فیسمن (Viessmann) د شرکت او سپنیز با پلر چي د صنعتي مقاصدو لپاره پکار اچول کېږي



د فیسمن (Viessmann) د شرکت واره بايلرونه چي د زنگ نه و هونکي او سپني خخه جوړ شوي دي

د تیل سیخونکی سون ارزښت بایلر د پاره د غیرفلزی موادو خخه کار اخستنې روح په روح رواج مو می، چې په دی ساھه کې تر ټولو ډیر د مصنوعی مواد او سرامیک یا خاورین موادو نوم ترغوره کېږي. همدارنګه د ګرافیتو خخه د جوړ شوو موادو خخه هم کولای شونوم واخلو.

د ګاز سیخونکی سون ارزښت بایلر د پاره په تیله بیا د ځریدونکو **BWK** بایلرو د پاره بیا د المونیم خخه پراخه ګته اخستنې شروع شویده.

ددی موادو د ټولو مثبتو خواصو سره، سره باید هیرنه کړای شي چې هغوي د بایلر بیهه د او سپنیزو او چدنی بایلرو په پرتله ډیره جګکوي.

## 5.1.8 د طبیعی او اضعافی فشار غونښتونکی بایلرونه

### 5.1.8.1 د طبیعی فشار بایلرونه

د طبیعی فشار د بایلرو د اورد خونی په دننه او ورپسی تړلی کانال کی تیت فشار (د منفي فشار ساھه) حاکمیت لري. د سوو ګازو انتقال په دی بایلرو کې د هغې قوي په مرسته ترسه کېږي چې د سوو ګازو او د دود ایستونکی کانال یا نل د باندې د تودو خې د درجود توپیر په سبب را منځته کېږي. په ځینو حالتونکی د سوو ګازو د ایستلو د پاره د یوه وینتیلیاتور د کش د قوي خخه هم ګته اخستل کیدای شي.

دا ډول بایلرونه کیدای شي وړو کې تیل یا ګاز سیخونکی مخصوص (یوازی د ګاز یاد تیلو د سیخلو د پاره) بایلرونه وي او یا هم هغه ګاز سیخونکی مخصوص (یوازی د ګاز سیخلو د پاره) بایلرونه وي چې برنيبي وینتیلیاتور نه لري. همدارنګه په دی کتار کې جامد مواد سیخونکی بایلرونه هم راتلاي شي. د دی ډول بایلرو د پاره باید د دود ایستلو د کانال یا نل لوی والی د سوو ګازو د حرکت دلاري د مقاومت د اندازی مطابق، په ډیر ئېږد سره غوره شي. د ارتیا وړتیت فشار د فرعی هوا د آلې په مرسته ثابت ساتل کیدای شي.

### 5.1.8.2 د سوو ګازو د ایستلو د پاره د اضعافی فشار غونښتونکی بایلر

د ځینو دیگو په تېره بیا د **BWK** بایلرو د وتونکو سوو ګازو د تودو خې د درجی د ټیټوالی په وجهه، طبیعی قوه د دی وس نه لري چه د سوو ګازو د ډاډ من ایستلو سبب شي. همدارنګه په هغه صورت کې چې بایلر دودانې د بام تر پونښن لاندې نصب وي نود دود ایستونکی کانال یا نل ټولو پر والی هم د دی اجازه نه ورکوي ترڅو سوی ګازونه د طبیعی قوي په زور وایستل شي. په داسې پیښو کې باید د برنس وینتیلیاتور د دیگ په دننه او ورپسی تړلی کانال کې دومره اضعافی فشار تولید کړي ترڅو د سوو ګازو د لاري د اوږدو د ټولو مقاومت د پاره کفایت وکړي.

دا ډول دیگو د پاره ډیر د اهمیت وړ خبره داده چې د بایلر دروازه، د او رخونه او ورپسی تړلی توقي په ډاډ منه توګه سره عایق وي ترڅو د بایلر خخه د باندې د سوو ګازو د وتلو باعث نه شي.

د **BWK** بایلرو برسیره چې مخکي مو ورڅه یادونه وکړه، هغه ځانګړې ګاز او تیل سیخونکی دیگونه چې قدرت بی تر 50 کيلو واته جګ وي، د معمول په ډول د همدي بایلرو په کتار کې راخي.


## 5.1.9 د اور په خونه کې د سوو ګازو د حرکت له مخي د بایلرو بېلا بېل ډولونه

ددی د پاره چې د سوی ګازو د تودو خې خخه په اغيز منه توګه ګته پورته شي نو هغوي د اور په خونه او همدارنګه په ورپسی تړلوا تودو خه ورکونکو برخو کې ګرزوی راګرځوي. دا کار د سوو ګازو د تودو خې خخه

## بایلرونه


داعظمي ګتي اخستني برسيره د سوو ګازو د تودو خي د درجي په تيتو لو سره په غير مستقيمهول و چاپيريال ته دزيان رسونکو موادو د اچولو کچه تريويي اندازي پوري تيتو.

- هغه بايلرونه چي سوي ګازونه يي د اوپه خونه او ورپسي ترلو کانالوکي خپل د حرکت سمت ته دري ځلي تغييرورکوي:

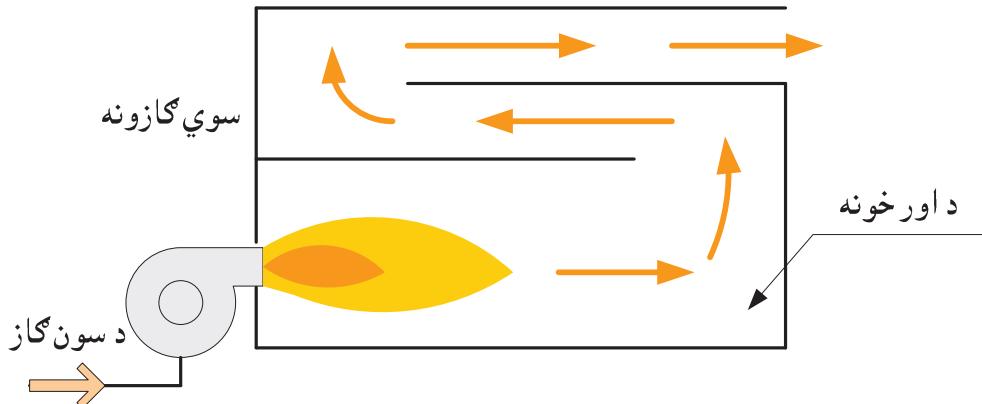


**100-شکل** د اوپه خونه کي د سوو ګازو د خوئيدني دري جهته تغيير

- هغه بايلرونه چي سوي ګازونه يي د اوپه خونه کي د ويش د پرنسيپ پر اساس حرکت کوي:

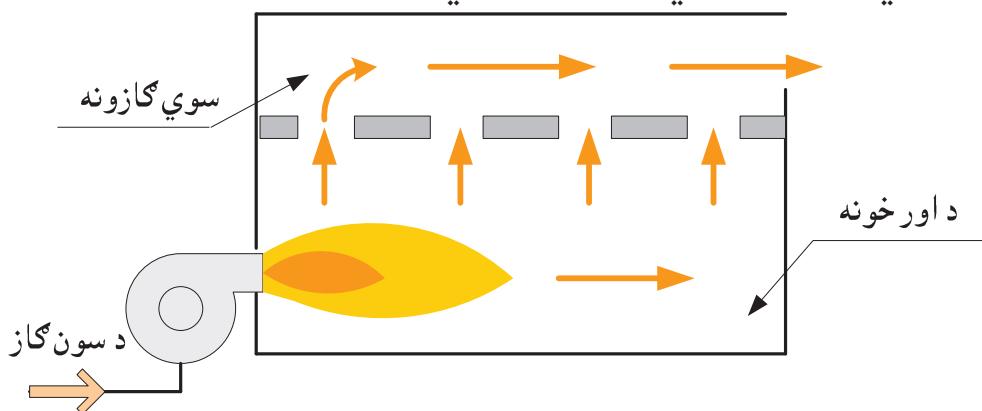


**101-شکل** د ويش د پرنسيپ پر اساس د سوو ګازو حرکت

- هغه بايلرونه چي سوي ګازونه يي د اوپه خونه کي د دري جهته تغيير او ويش د پرنسيپ دواړو پر اساس حرکت کوي:

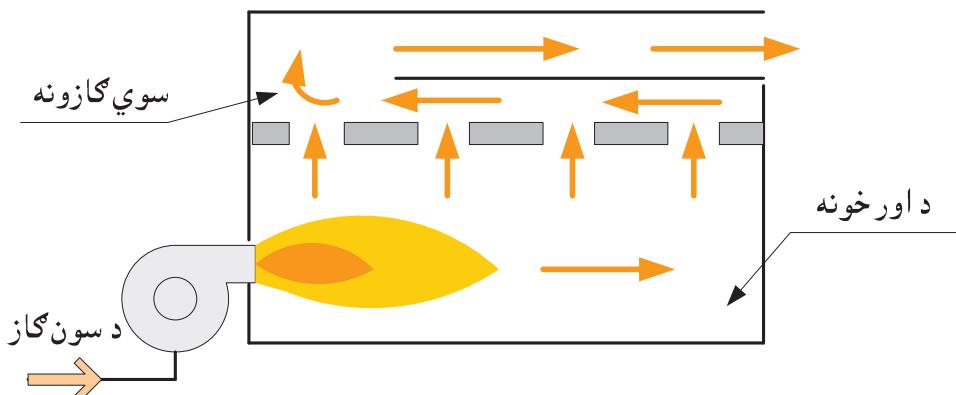


**102-شکل** دري جهته تغيير او د ويش پرنسيپ

- هغه بايلرونه چي سوي گازونه بي د اوړ په خونه کي د لمبي په خوا د بيرته ګرځيدو د پرنسيپ پر اساس حرکت کوي:

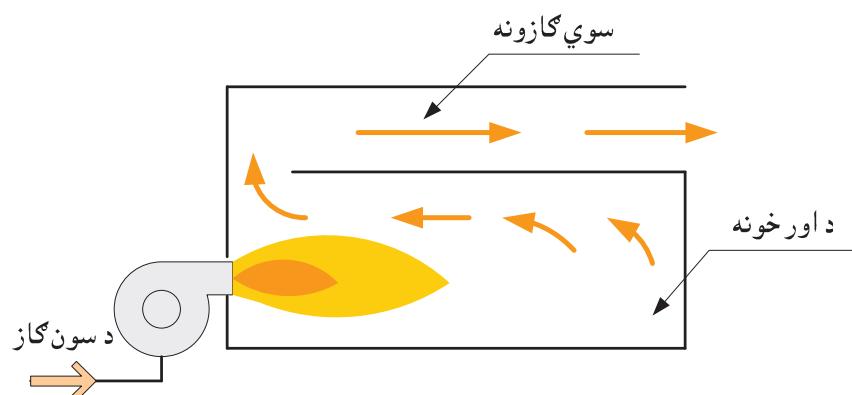


**شکل 103** د لمبي په لور د بيرته ګرځيدو پرنسيپ

- هغه بايلرونه چي سوي گازونه بي د اوړ په خونه کي د لمبي په خوا د ګرځيدو او بيا پردوو برخود ويش د پرنسيپ پر اساس حرکت کوي:

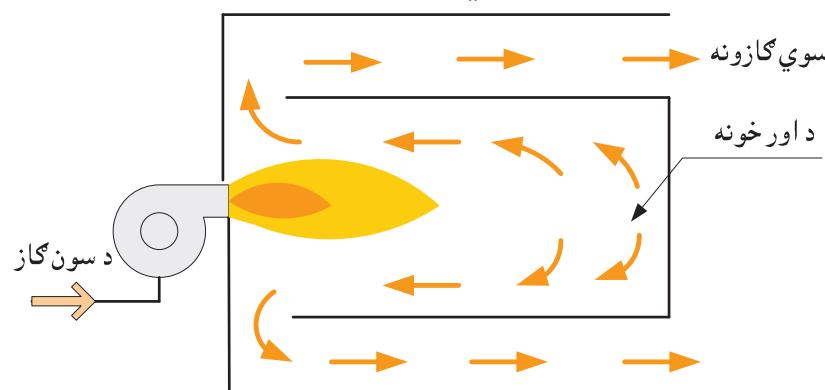

**شکل 104** د لمبي په لور د بيرته ګرځيدو او ويش پرنسيپ

- هغه بايلرونه چي سوي گازونه بي د اوړ په خونه کي د پاس طرف څخه تېتني خوا ته د غورځيدو د پرنسيپ پر اساس حرکت کوي:

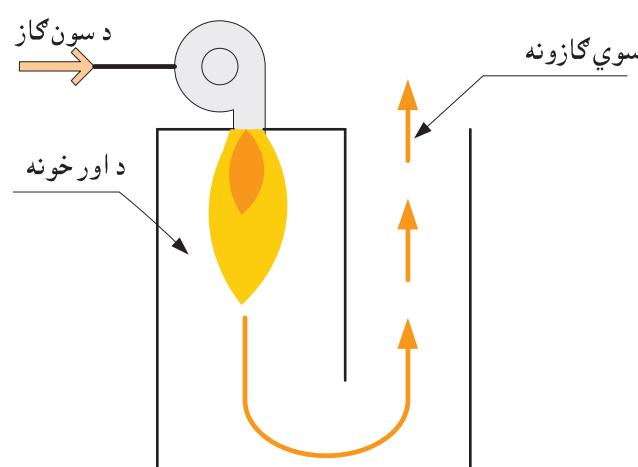

**شکل 105** د پاس لوري څخه تېتني خوا ته د غورځيدو پرنسيپ

### 5.1.10 د اورد خونی په هکله یو خو مهم تکي

د اورد خونی دندہ په لوړې قدم کي داده چي د پوره او پاک سیخلو د پروسې د پاره د اړتیا وړ شرایط برابر کړي، تر خود امکان تر حده پوري چاپیریال ته د زیان رسونکو موادو د اچولو اندازه ټیته شي او په عین حال کي د تشعشعی او کنویکشنی تودو خي د یوی زیاتي برخی په اخستلو سره د سوو ګازو څخه په اغیز منه توګه د انژېي د ګتیلو سبب و ګرزي.

په همدي علت دی چي د اورد خونی د شکل او لوی والي او د غوره شوي سون مادي د ډول (تيل، ګازاو نور) یو د بل سره سمون ډير د ارزښت وړ دي.

**د هغو تيل او یا ګاز سیحونکو دیگو د پاره چي پکه لرونکي برنونه لري باید دلاندي تکي په نظر کي ونيول شي:**

- که چيرې د بایلر د اور خونه تردی اندازې پوري وړوکي وي چي لمبه د خونی د دیوال سره تماس پیدا کړي نو دا مسله د دی سبب ګرزي چي د اور لمبه په پوره او یا قسمی ډول سره سره شي. په خپل وار سره د لمبي سړيدل د سیخلو پروسه نیمګړي کوي (ګاز يا تيل پوره نه سوئي) او په نتیجه کي د چاپیریال هواد نور هم چتیلو لو باعث ګرزي.

د اورد خونی بي ئایه لوی والي هم د دی سبب ګرزي چي د هوا هغه قشر چه د لمبي پرشاوه خوارا تاو دی ډير لوی شي او په نتیجه کي بیاهم د لمبي خندي د هوا سره په ګډه پوله کي سړي شي.

- د تيل او یا ګاز سیخلو هغو بایلرو د پاره چي برنونه بی وینتیلیاتور لري په منل شوي توګه دوه ډوله د اور خونی غوره کېږي: د سوو ګازو د درې جهته تغیر خونه او یا د لمبي په خوا د سوو ګازو د بېرته ګرزي دو خونه.

- په عام ډول سره د پرمختلواو نوو بایلرو د پاره د اور ګردي (استوانې شکله) خونه غوره کېږي چي د سون د موادو د پوره سیخلو او د زیان رسونکو موادو د لړ غورخولو (emission) په برخه کي بي بنه نتیجه ورکړي ده.

- اروپائي نورمنه د اورد خونی د اوږدوالي او قطر په هکله خپلي تاکلي غونښتنی لري چي د برنا او بایلر د انتخاب په وخت کي باید له پامه و نه لوېږي.

**د ګاز سیحونکي بایلرو د پاره چي برنري وینتیلیاتور نه لري** بیا د لمبي او د اورد خونی د شکل په هکله غونښتنی یو خه توپیر لري. په دې بایلرو کي لمبه یا بیخی ډيره وړوکي وي او یا هم د فرشی لمبي په شکل حتی په سترګو هم نه لیدل کېږي. په همدي علت د اور خونه هم د پورته یاد شوو بایلرو په پرتله دلته وړوکي وي.

د معمول په ډول دارنګه بایلرونه د برنا سره یو خاي د یوه پوره واحد په شکل د ګټي اخستانی ډګر ته وړاندي کېږي او د برنا او د اورد خونی یو دبل سره د جوړ راتلو پرا بلمونه مخکي له مخکي څخه حل وي.

**د جامدوموادو سیحونکي بایلرو د اور خونی دوه ډوله دي:**

- د اورد خونی لوړې تیپ دا ډول جو پښتل لري چي سو خیدونکي مواد (د مثال په ډول د ډبروسکاره) د سر دخوا څخه او را اخلي او د سون د موادو ټول قشر په سکرو تو بدلوی. دا ډول د اور خونی د وړوکو او ساده دیگو د پاره چي د هغوي د جو پښت او کار په هکله ډيرې غونښتنی طرح نه وي په کار اچول کېږي.

- د اور د خونی په دو هم ډول کي د سون جامد مواد د لاندي خوا خخه اور اخلي او د یوه تاکلي قشر د سوچيدو خخه و روسته نوي مواد ورو، ورو د پاس خخه کوزي خوا ته نبويرې او د سیخل شو موادو ئاي نيسسي، چي په دې ترتیب سره د سون پروسه په برابره توګه، د انډول سره او د ډير وخت دپاره دوام موندلې شي او د بايلرد قدرت د ثابت ساتلو امكان منع ته رائي.

### 5.1.11 د تودو او جوشو او بو بایلرونه

د تودو او بو دیگونه هغه بایلرونه دی چي د تسخین د سیستم اویا د نورو مصرفونکو دپاره او به د تودو خي تر  $100^{\circ}\text{C}$  پوري تودوی.

د جوشو او بو بایلرونه بیا په دوو ډلو ويشل کيري:

- د ټيټي فشار بایلرونه چي دا او بو د تودو خي درجه يي د  $100^{\circ}\text{C}$  خخه پورته بيا تر  $120^{\circ}\text{C}$  پوري وي.

- د لور فشار بایلرونه چي دا او بو د تودو خي درجه يي تر  $120^{\circ}\text{C}$  لوره وي.

د دي سیستمو دپاره د بې خطره کولو د وسایلو، غونښتنو او خانګړې تیاو په هکله به په راتلونکي کتاب کي پوره معلومات وړاندې شي.

### 5.1.12 هغه بایلرونه چي د سون د مواد د تبدیلی په صورت کي يې د اور خونه

#### تغیر مومنی

په هغو سیمومو کي چي د سیخلولو دپاره یوه ثابته د سون ماده تل موجوده نه وي اویا د اقتصادي پلوه دابنه و ګنل شي چي کله، کله د سون د نورو موادو خخه هم ګته و اخستل شي، دا سی بایلرونه په کار لویبوي چي کولای شي د ګاز په عوض تیل او یا سکاره، لرکي او نور او یا هم بر عکس ولکوي. د اور د خونی او د بايلرد اړوندو برخو تغیر باید دیوه مسلکي شرکت له خوا تر سره شي.

### 5.1.13 هغه بایلرونه چي د سون د مواد د تبدیلی په صورت کي يې یوازی برزن

#### تغیر مومنی

په دې بایلرو کي د اور په خونه کي کوم تغیر نه رائي، یوازی د ګاز سیخونکي برزن په عوض تیل سیخونکي برزن او یا هم بر عکس نصبېږي او د تیلو او یا ګاز رسولو نلونه د برزن سره و صلیږي. د دي تغیر د راوستو د پاره د کومي مسلکي موسسيي مرستي ته اړتیا نشتنه.

### 5.1.14 هغه بایلرونه چي د بېلا بېلو سون مواد د سیخلولو دپاره دوې د سون

#### خونی لري

په دې بایلرو کي د تیلو او یا ګازو د سیخلولو دپاره د اور بیله خونه او د سکرو او یا لرګيو د سیخلولو دپاره د اور جدا خونه د خپلو تولو ضروري وسایلو سره موجوده وي. د دي بایلرو د کنترول سیستمونه په اتممات ډول سره په یوه وخت کي د دواړو او رخونو د فعالیت مخنيوی کوي.


پورتني دري واره بایلرونه ورو، ورو د مارکيټ خخه د ورکيدو په حال کي دي او ئاي بي د ګاز او یا تیل سیخلولو مخصوص دیگونه نيسسي چي په ډيره اغيزمنه توګه د سون د مواد او د بايلرد تولو برخود پوره سمون او مطابقت خاوندان دي.

### 5.1.15 بلاک ډوله او پلیتی بایلرونه

لکه د نامه خخه چي یې نسکاري بلاک ډوله بایلرونه د یوی پوره توټي په شان د جورونکي له خوا مارکيت ته وړاندی کېږي او د عمل په ډګر کي د تپلو کوم خاص کارتنه اړتیا ندلري. او سپنیز(لوی او واړه) او وړوکي چدنۍ بایلرونه په همدي کتار کي رائحي. یوازي په هغه صورت کي چي او سپنیز بایلرونه بیخې ډير لوی وي کیداي شي چي هغوي د دوو او یا درو توټو په خير د مونتاز په ساحه کي یو دبل سره ولدنګ شي. د داسې ولدنګ د پاره خینې خانګري غونښتنې شته چي باید له پامه ونه لویږي. چدنۍ لوی بایلرونه د څو پلیتیو خخه جوړ دي چي د مونتاز په ډګر کي یو دبل سره تپل کېږي.

### 5.1.16 د چبناک د او بو د مخامنځ تودولو بایلرونه


په دی بایلرو کي د چبناک د او بو نلونه په مخامنځ ډول د سون د موادو د تودو خي سره په تماس کي رائحي بیله دی خخه چي کومه بله تودو خه تبادله کونکي سطحه وجود ولري. دا ډول بایلرونه هلتنه د ګتني اوختنې وردې چي تل و یوی ډيرې اندازې ګرمو او بو ته اړتیا وي لکه د سپورت سالونونه، رستورانونه، هوتلونه او نور. د هستوګنې په ودانیو او دفترونو کي چیري چي د چبناک د تودو او بو مرکزی سیستمونه موجودنه وي بیا د معمول په ډول د وړوکو ګازې او یا برقي بایلرو خخه کار اخستل کېږي. لاندې شکل په ساده ډول سره د داسې بایلرو د کار پرنسيپ روښانه کوي:

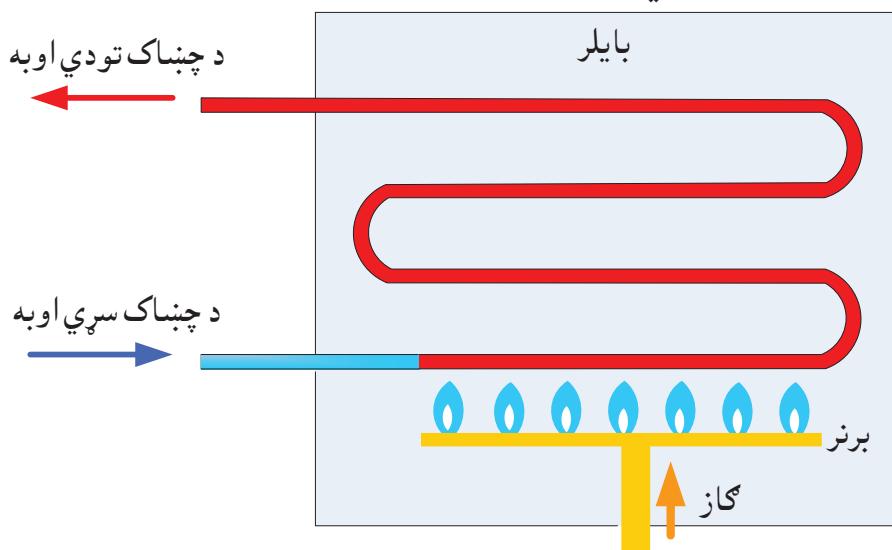

106-شکل په مستقیمه توګه د چبناک د او بو تودول

### 5.1.17 هغه بایلرونه چي د چبناک او به په مخامنځ ډول سره نه تودوی

دا هغه بایلرونه دی چي په غیرمستقیمه توګه د تودو خي د تبادلي د سطحي په مرسته د چبناک او به تودوی. د تودو او بو ذيرمه د خپل غټه والي له مخي کیداي شي د بایلر پرس، تر بایلر لاندې او یاهم د بایلر اړخ ته ئائي پر خای شي. د دې سیستمو په هکله به ډير معلومات د چبناک د او بو د ګرمولو په بحث کي وړاندی شي. لاندې شیما د دارنګه بایلرو د کار پرنسيپ په ساده ډول سره بنیي:

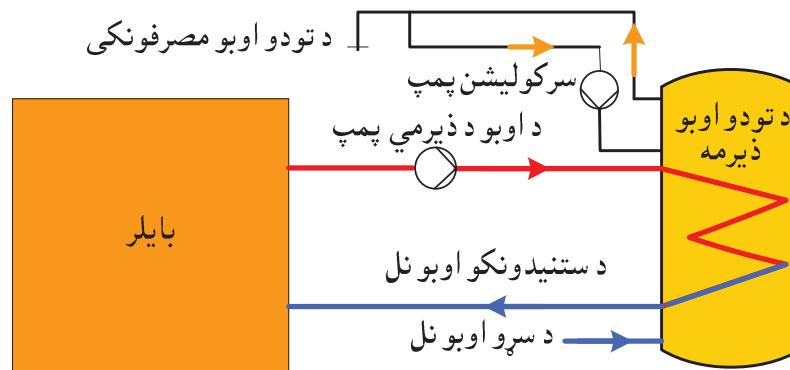


107-شکل د تودو او بو ذیرمه د بایلر په خنگ کي خاي پر خاي ده

### 5.1.18 بریننا سیئونکي بایلرونه

د کورونو د تودولو د پاره په مخامنځو دل بریننا خنځه ګته اخستل يا خوا اصلًا اجازه نه وي او یا هم یوازی په محدود دهول سره اجازه ورکول کېږي.

د بیلگی په دهول سره د المان په اتحادی جمهوریت کي د هر کور د تسخین د پاره کیدای شي د اسي آله په کار واچول شي چې د تودو خي د تولید قدرت بي په اعظمي دهول تردوه کيلو واته پوري وي. د زیاتي بریننا د مصرف د اجازي د اخستلو د پاره بايد و اړوندو ادارو ته مراجعه وشي. د معمول په دهول دا اداري د ډيرې بریننا دلګولو اجازه یوازې په تاکلو وختو کي د مثال په توګه د شپې د خوا خنځه ورکوي. نو ټکه دورخې له خوا د تودو خي د اړتیاو د پوره کولو په خاطر باید دکور تودولو د پاره د تودو او بو یوه ذیرمه په پام کي ونيول شي.

د دي سیستمو د کار د پرنسيپ د روښانه کولو د پاره لاندي ساده شوي شيمما وړاندي کېږي:

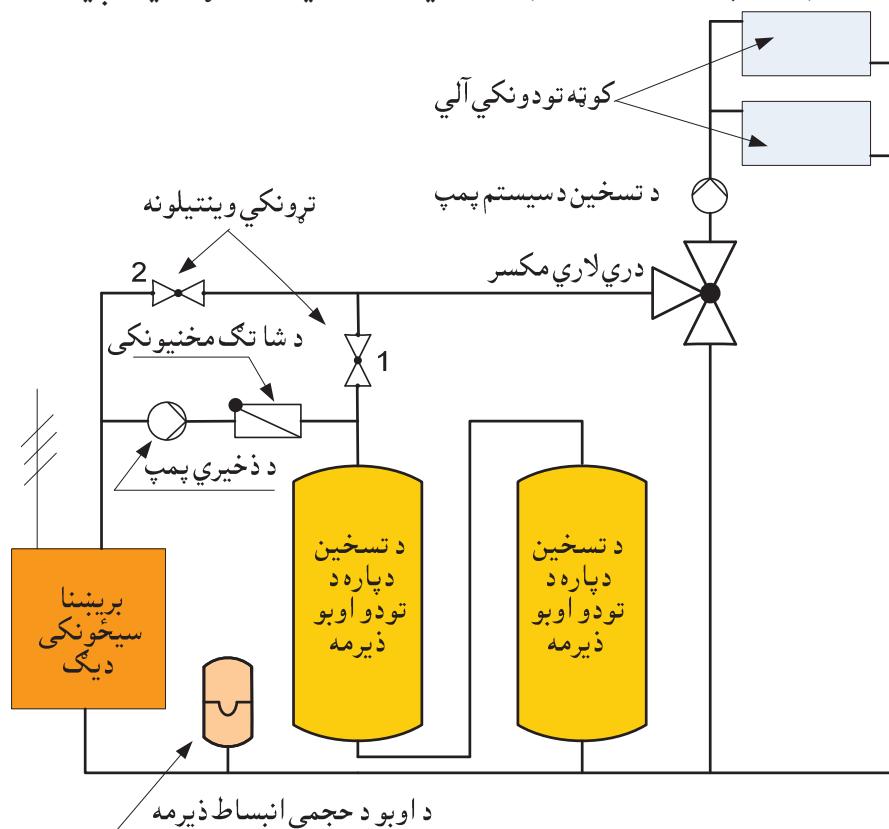

108-شکل بریننا لگونکي بایلر


دا ډول ذیرمه لرونکی بربینسا یې سیستمو نه د تیلو او گاز سیخونکو سیستمو په پرتلہ د ډیر لګښت درلودونکي دي. ټکه د اړوندو ذیرمو، د سیستم د سمون او خارني د وسایلو، پمپ او نورو وسایلو رانیول، همدارنګه دهغوي د ځای په ځای کولو د پاره د یوی لوبي کوتۍ چمتو کول په مقايسوی ډول د ډير پانګي اچونی ته اړتیا لري.

د شپې د خوا خخه چې بربینسا د اړوندو بربینسا خرخونکو شرکتو له خوا په تیټ قیمت سره وړاندي کېږي او یا په هغه ساعتو کي چې د بربینسا د ریاست د خوا خخه اجازه ورکړل شوي وي، بربینسا سیخونکي بایلر په فعالیت شروع کوي. په دې وخت کي اول و ینتیل تپلي وي او د او بود ذیرمي پمپ د ذیرمو د کولو کار سره رسوي. د ورځي له خوا بیا د هم و ینتیل تپلي پاته کېږي او ذیرمه شوي او به د تسخین د سیستم د پمپ په ذريعه د تودو خي د مصروفونکي په خوا په حرکت راځي.

پورتني يادي شوي پروسې د بایلر د سمون او خارني د آلي له خوا په اتمات ډول سره ترسره کېږي.


### 5.1.19 مونو والنت (Monovalent) او بي والنت (Bivalent) (بایلرونه)

که چيري د یوی ودانۍ د اړتیا و پر تودو خه یوازي د بایلر په سیلې چمتو شي او د انژي د کومي بلې منبعي خخه مرسته ترلاسه نه شي نو دا ډول سیستمو نه د تودو خي د تولید مونو والنت سیستمو نه نومېږي. د بي والنت سیستمو په صورت کي د منل شوو سون موادو لکه گاز، تیلو، سکرو او لرګو په اړخ کي د انژي د یو شمير کمکي منابعو لکه د لم انژي، حرارتی پمپ او نورو خخه هم کار اخستل کېږي. د دې سیستمو د کارد خرنګوالي په هکله به د کتاب په دوهمي برخې کي په تفصیل سره معلومات وړاندي شي، دلتنه یوه ساده شوي شيماد هغوي د کار پر پرنسیپ د رنما اچولو په منظور وړاندي کېږي:

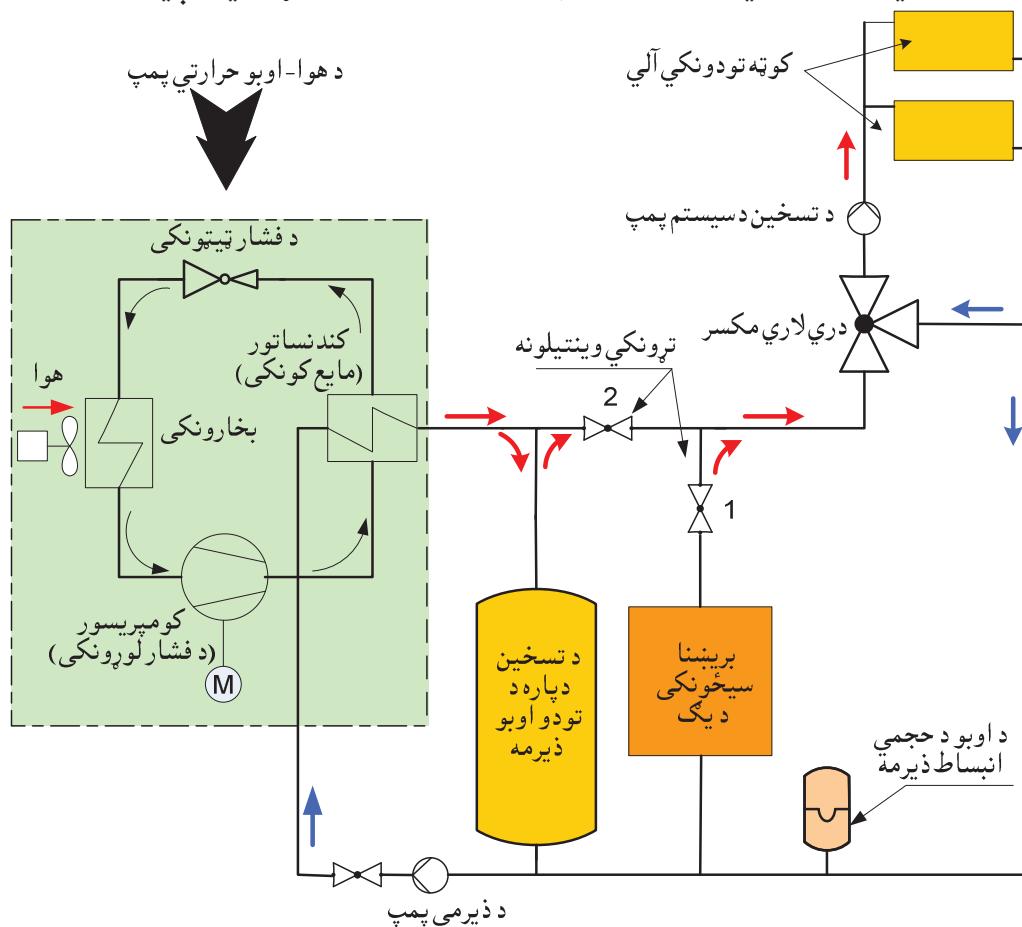


109-شکل بي والنت سیستمو نه

په هغه وخت کي چي د هو **اوبو** حرارتی پمپ فعالیت کوي نو د ذیرمي پمپ چالانه وي او د تسخین د پاره د تدو او بود ذيرمي په ډکولو لگيا وي. د ذيرمي د ډکولو په توله مده کي لمري وينتيل خلاص وي مگر دوهم وينتيل ترلي پاته وي، بايلر کار کوي او د تسخین د سیستم د پاره د اړتیا و په تدو خه برابوري. کله چي د ذيرمي د ډکولو کار پاي ته ورسيري، لمري وينتيل ترلي کيري او د دوهم وينتيل په خلاصيدو سره ذيرمه شوي تدو خه چي د حرارتی پمپ د فعالیت نتيجه ده د تدو خي د مصرفونکي په خوا په حرکت رائي. د حرارتی پمپ د ترلي حلقي په دنه کي يوه ژربخاريدونکي مایع په حرکت کي وي. د خارجي تودي هوا خخه د تدو خي په اخستو سره دا مایع په بخار تبدیلېږي. د بخارونکي آلي خخه د وتوهه وروسته نوموري ماده د کومپرسور(Compressor) په خوا درومي. هلته د دي مادي فشار او په نتيجه کي د تدو خي درجه ډيره لوپوري. په کندنساتور(Condensator) کي دا ماده خپله تدو خه د تسخین د سیستم او بو ته ورکوي او بيرته په مایع باندي اوږي. د خپل دوراني حرکت په وروستي پراو کي نوموري مایع د فشار د تيپونکي آلي خخه تيرپوري، فشار بي بيرته نورمال حالت ته ګرخي او دبل څل بخار کيدو د پاره د بخارونکي آلي په لور خوئيږي.

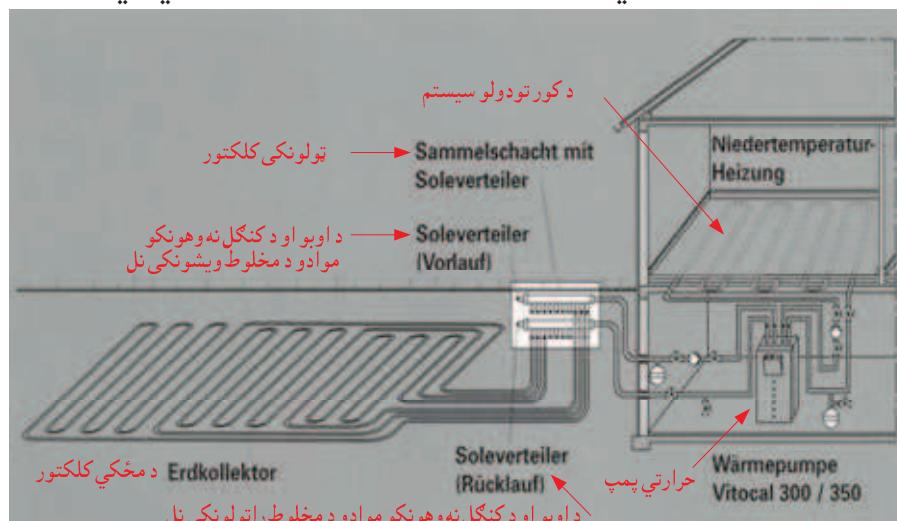

د فيسمان (Viessmann) د شرکت له خوا د جو پدونکو حرارتی پمپو یوه نمونه

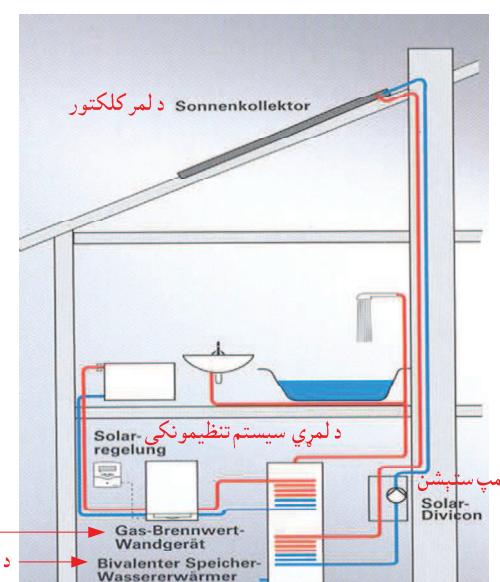

## 5.1.20 جامد مواد سیئونکي بایلرونه

په وروستيو لسیزو کي د سون جامدو موادو د چاپيریال د چتلونکو موادو په توګه شهرت موندلی دی، چې گواکي د نتني عصرغونتنې په مشکل سره پوره کولاي شي. ځکه پوره روښانه ده چې د دي مواد سیئونکي بایلرونه د ګازو او تیل سیئونکو دیکوپه پرتله د هوسايني او د کارد اسانتيما او نورو ځانګړتیاو له پلوه د مقايسي ويشه ده. مګر که د چاپيریال د پاک ساتني او د اقتصادي نظر تکو لکه د سون د مواد شتون، د هغوي د رايسيلو، انتقال، او ساتلو د تولو اړخو خخه د امسله و خيرل شي، نو دي نتيجي رسېرو چې په هغو خایو کي چې دا مواد په لوره پیمانه او تیت قيمت سره چمتو کیدا يې شي او یا هم دا مواد د تولید د یوه اضعافي محصول په توګه منځ ته راخي لکه د لرګيو ټوټي او پارچي او د لرګيو براده چې د نجاري، د لرګيو د پري کولو، سورت او په پخو توکو باندي د هغوي د بدلو لو د فابريکود فعالیت محصول دي، د دي مواد خخه ګته اخستنه پرخای او د اهميت وړد.

د جامدو مواد سیئونکو بایلرو په کتار کي دلاندي بایلرونه راخي:

- کوكس لګونکي بایلر.

- سکاره لګونکي بایلر.

- لرګي لګونکي بایلر.

## 5.1.20.1 هغه جامد مواد چې په بایلر کي یې د سیخلو اجازه شته

په اروپائي هيوا دوکي د سون د پاره جامد مواد په یو شمير ګروپونو باندي ويشل شویدي. د مثال په ډول د المان په فدرالي جمهوريت کي د چاپيریال د ساتني د قانون (BImSchV) له مخي د سون هغه جامد مواد چې په بایلرو کي د سوڅولو وردي په لاندي ګروپو باندي تقسيم شویدي:

### 23-جدول د سون د پاره د جامدو موادو ګروپونه

کلاس(ګروپ)	د سون د موادو نومونه
1	د ډبرو سکاره، د ډبرو د سکرو بریکت (غتني یا کلولي) او د ډبرو د سکرو کوكس
2	نصواري سکاره، د هغوي بریکت، د هغوي کوكس
3	د ټرفو بریکت، د سون د پاره ټرف
3a	د لرګيو سکاره، د لرګيو د سکرو بریکت
4	په طبیعت کي پراته د لرګيو ټوټي، د لرګيو سره مل د هغوي پوټکي او پوست شوي لرګي
5	د لرګيو براده او پارچي
5a	د لرګيو پرس شوي بریکت
6	لاک شوي او رنگ شوي لرګي
7	د لرګيو سربس شوي تختي او پلټونه
8	خاشي، وچ وابنه او د نباتاتونور پاتي شوني

## 5.1.20.2 د سون د لرګيو په هکله ځيني غونتنې

د دي د پاره چې د لرګيو خخه په اقتصادي مناسبه توګه ګته و اخستل شي او و چاپيریال ته د زيان رسونکو موادو کچه را تیته شي، لرګي باید د دي لاندي خواصو درلودونکي وي:  
- په لرګو کي د پاتي رطوبت اندازه باید تر 30% جګه نه وي. په عمل کي دا په دي معني ده چې لرګي باید لې تر

- لېه يو يا دوه كاله په يوه تهويه شوي او د باران خخه په امان گدام کي ساتل شوي وي.
- د يو فاميلىي او دوه فاميلىي کورو د بایلرو د پاره بايد د لرگو د تقوود کنارو جکوالى د 15 سانتي مترو خخه ډيرنه شي. وړوکي توتی چي د لمبي سره د تماس سطحه بي ډيره ده، ژر او را خلي، بنه سوئي او د مضره مواد او اندازه یې ټبده.
- لرگي بايد د پوره اندازي هوا په موجوديت کي او د لمبي سره وسوي. د لويو توتی په اړخ کي بايد وړي پارچي او توتی چي ژريوه غښتلي لمبه جورو وي هم واچول شي.

### 5.1.20.3 د هوا کړونکو موادو د اچولو په هکله حیني غوبنتني

د چاپيرياں د پاک سانتي د قواعدو له مخي د هغو بایلرو د پاره چي جامد مواد سوئي او د تودو خي د توليد قدرت بي تر 15 کيلووا ته جگ وي، هوا ته د زيان رسونکو ګازو او دورو (ګرد) د غورخولو په هکله یو شمير غوبنتني وجود لري چي د اړوندو ادارو د خوا خخه بايد کنترول شي.

لاندي جدول د المان د جمهوريت د چاپيرياں د پاک سانتي د قانون له مخي، د جامد مواد سیئونکو بایلرو د پاره د چاپيرياں کړونکو موادو د غورخولو په هکله مطرح غوبنتني روښانه کوي:

**24-جدول** د جامد مواد د سیئولو په هکله غوبنتني

سکاره			
جامدي ذري (ګرد)	کاربن مونو اكسايد (CO)		
د 8% اکسیجن په موجوديت کي د جامد و ذرو تر ټولو لوړ قيمت $\downarrow$ ( gr/m <sup>3</sup> )	د تودو خي د توليد قدرت (KW) $\downarrow$	د 13% اکسیجن په موجوديت کي د CO تر ټولو لوړ قيمت $\downarrow$ ( gr/m <sup>3</sup> )	د تودو خي د توليد قدرت (KW) $\downarrow$
کومه غوبنتنه وجود نه لري	تر KW 15 پوري $\leftrightarrow$	کومه ځانګړي غوبنتنه وجود نه لري	په دي هکله کومه غوبنتنه يا پوله مطرح نه ده
0,15	>15KW		

لرگي			
جامدي ذري (ګرد)	کاربن مونو اكسايد (CO)		
کومه غوبنتنه وجود نه لري	تر KW 15 پوري	کومه غوبنتنه وجود نه لري	تر KW 15 پوري
0,15	>15KW	4	د 15 KW خخه نیولي تر 50KW پوري
		2	د 50 KW خخه نیولي تر 150KW پوري
		1	د 150 KW خخه نیولي تر 500KW پوري
		0,5	>500KW

که چيري د بایلر دننه ته لرگي د لاس په وسیله اچول کېږي نو دا کنترول یو ټل د دیگ د په کار اچولو په وخت کي تر سره کېږي. د هغو لرگو د پاره چي په 6 او 7 کلاس کي رائي، که لرگي د لاس په واسطه و اچول شي او یا هم په میخانیکي ډول بایلر ته دننه شي، په دواړو حالاتو کي دا ډول کنترول باید په هر کال کي یو ټل تکرار شي.




لرگي سېخونکي باپلر Logano S 231  
چي د Buderus د کمپني له خوا جوړېږي

لرگي سېخونکي باپلر Vitolig 200  
چي د Viessmann د کمپني له خوا جوړېږي



دلرگې پېلت سېخونکي او سپني خخه جوړه شوي د اورخونه

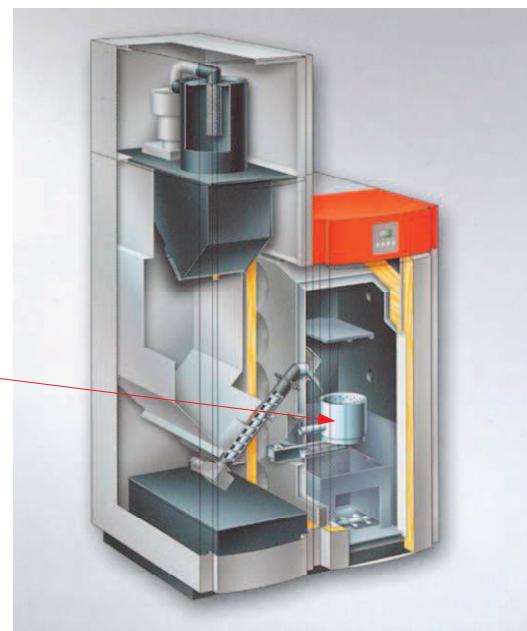

دلرگې پېلت سېخونکي باپلر (2,9....25.9 KW) Vitolig 300  
چي د Viessmann د کمپني له خوا جوړېږي

### 5.1.20.4 د بایلر جورښت

د سکرو او لرګیو سیچونکی بایلر یوه خونه لري چي د سون د موادو خخه ډکیري. د دی خونی په لاندی برخه کي یوه سرامیکه (د خاورینو موادو خخه جوره شوي او د اوريه وړاندي تینګه) جالی (نغری) وي چې پرهفهي باندی لرگی يا سکاره اوډل کیږي. ترنوموري جالی لاندی د ایرو د ټولپدو خونه ئای پر ئای د چي د هوا رسولو د پنجري سره وصل وي. د همدي پنجري په واسطه د هوا هدایت او کنترول هم سرته رسیږي. ټینې بایلرونه بیا د هوا رسولو د پاره د یوه وینتیلیاتور د مرستي خخه هم کاراخي. د سون د کوتی ډکول یا د لاس په وسیله او یا هم په اتمات شکل سره سرته رسیږي او د سکرو يا لرگو لګول هم کیدا ي شي د بربیننا په مرسته سره وشي.


### 5.1.20.5 په لرگي سېچونکي بایلر کي د سون د پروسې خرنګوالی

د بایلر په دننه کي د لرگو سوھيدل په پنځو پراوو کي سرته رسیږي:

- د لرگو وچول.
- د لرگو خخه د سپکو، د سون وړ ګازو خارجیدل چي د پیرولايز (Pyrolyse) مرحله هم ورته واي.
- د سوھيدو لوړۍ پراو.
- د سون اساسې پراو.
- د سون فرعې یا وروستې پراو.

لاندی شکل د لرگو د سون پر پورتنيو مرحلو باندی خه ناخه رننا اچولي شي:

د پاتي رطوبت خخه د لرگو وچول

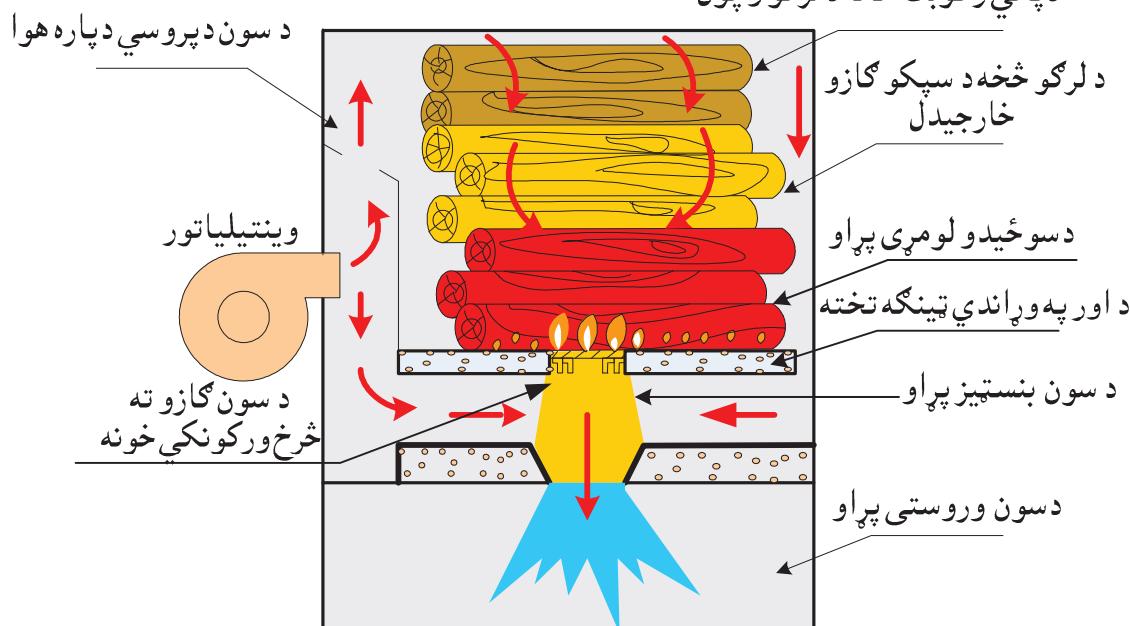

110-شکل د لرگو د سون د پروسې خرنګوالی

لكه د شکل خخه چې بسکاري، په لوړۍ سرکي کي لرگي د پاتي رطوبت په ليري کولو سره وچيري. د تودو خي په یوې تاکلي درجي کي د لرگو خخه یوه اندازه سپک او بنه سوھيدونکي ګازونه خارجېږي چي د سون په لوړۍ پراو کي اور اخلي.

وینتیلیاتور د هوا یوه برخه د یوه کانال په مرسته د سون د موادو د ډکولو خونی ته رسوي او بله برخه بېي د بایلر هغه ساحي ته بیا بېي چې په چتېکي، سره هغه ګازو نه خرخوي چي لا تراوسه پوري نه د یوې سوھيدلې. د لته د سون

د گازو اساسی سوئیدنہ صورت نیسی.

د هوا هغه برخه چي د لرگو ڈکی خونی ته ورنوزی، هلته د لور فشار یو ساحه تولیدوي او سوي گازونه او د سون د موادو هغې برخی چي لاتراوسه پوري نه دی سوئیدلې په زور سره د سکروپو په خوا ټيله کوي او د خرخ ورکونکي حلقي خخه بې تيروي. دلته د دوهم پراو هوا چي یوه اندازه توده شوي هموي د سون د موادو د اساسی سوئيدو سره مرسته کوي.

د سون په بنستیزه پراو کي د تودو خي درجه د سانتي گراد تر 1100 درجو رسیبوي نو ټکه د سون د موادو د هغې برخی د سوئيدو سبب هم گرزي چي په ډير زحمت سره اور اخلي.

ددوهم پراو هوا چي د (ثربو-آير-پرسنیپ) د تکالوژي پر اساس د لمبی د خوا خخه کشیبوي، د دی باعث گرزي ترڅو د بوي څرخیدونکي او تربولنتي (ګډوډي) لمبی د لنډي سوئيدو خخه وروسته د کاربن مونو اکساید اندازه په ډير قوت سره کمبیت پیدا کړي.


د سون په وروستي پراو کي د سون د موادو هغه برخه سوئي چي بیا هم نه وي لګيدلې او د سوئيدو د پروسېي خخه بېرته پاتي وي.

د دی د پاره چي دا ډول بایلر د اقتصادی پلوه په اغيزمنه توګه کار و کړي، بنه داده چي د تسخین د سیستم لپاره د او بويه فرعی ذيرمه به نظر کي ونیول شي ترڅو په هغو ساعتو کي چي بایلر ته د سون د پاره نور لرگي نه اچول کېږي، د کورد تودولو دنده په غاره واخلي. د ذيرمي لوی والی باید داسې وتاکل شي چي د بایلر د تودو خي د هر کيلو و ات قادرت د پاره لبر تر لبه 25 لیتره حجم موجود وي.

د اتیپ بایلرونه باید د ستنيدونکو او بود تودو خي د درجي د لورولو سیستم ولري، ټکه که چیري و بایلر ته د ستنيدونکو او بود تودو خي درجه تر  $55^{\circ}\text{C}$  پیته سی نو د هغوي سره د تماس لرونکو او سپنیزو برخود په اصطلاح خولي کيدو (کندنسیشن) او په نتیجه کي د زنگ و هللو سبب گرزي.

### 5.1.21 د لرگيو د توتو-پارچو او د لرگيو د بُرادي سېئونکي بایلر

په دی ډول سیستم کي د لرگو پارچي او یا براده د یوه اتمومات سیستم په مرسته لوړۍ یوی گوري ته بیول کېږي، هلته د گاز کيدو د پراو خخه وروسته، د سون تولید شوي گازونه د بایلر دننه ته ئې او سوئي. د دی ډول سیستم د کاريوه ساده شيما په لاندي ډول سره وړاندي کېږي:

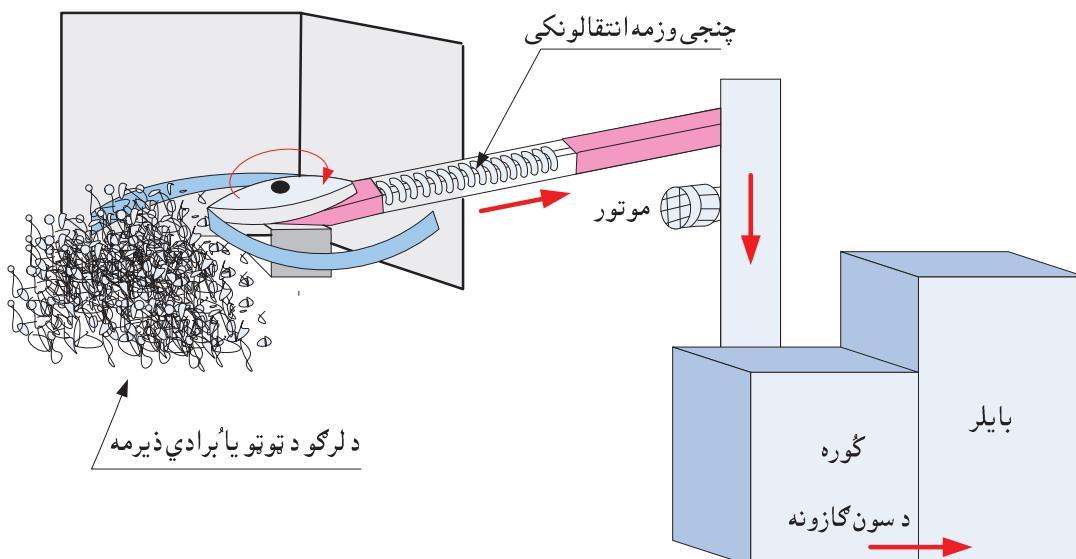

111-شکل د لرگو د بُرادي سېئونکي بایلر


د انژي د چيرې سپما او و چاپيریال ته د اچول کيدونکو ماضرو موادو د کچي د تېتېدو په خاطر، لرگي سیخونکي بایلر و نه د معمول په توګه د یوه وينتيلاتور درلودونکي دي. نومورې وينتيلاتور نظر د بایلر جورېښت ته د بایلر د فشار او یا هم د کش په طرف نصبېږي.

### 5.1.22 سکاره سېخونکي بایلر

د تسخین په منظور په منل شوي ډول د ډبرو سکاره (د کوكس په شکل) او بور سکاره (د بريكت په شکل) استعمالېږي، دا ځکه چي د سکرو دا ډلونه په نسبې توګه لړ او به، سلفر او نورضررسونکي جامد مواد لري. سکاره بايد په یوه و چهاره کي وساتل شي. په ډيرو غټو ګدامو کي بايد د سکرو د پخپله او را خستو د مخنيوي د پاره سګنال ورکونکي آلي نصب شي.

د دي د پاره چي کوكس په اغيزمنه توګه و سوچي، پر نغرۍ باندي په سمه ډول سره هوار شي او د قشر جګوالې بې مناسب وي بايد د هغه د توبو قطره غوره شوي بایلر د اړوندو غونښنو سره مطابقت ولري.

لاندي شکل د دي ډول بایلر د کارد خرنګوالې په هکله څه ناخه رنها اچولي شي:

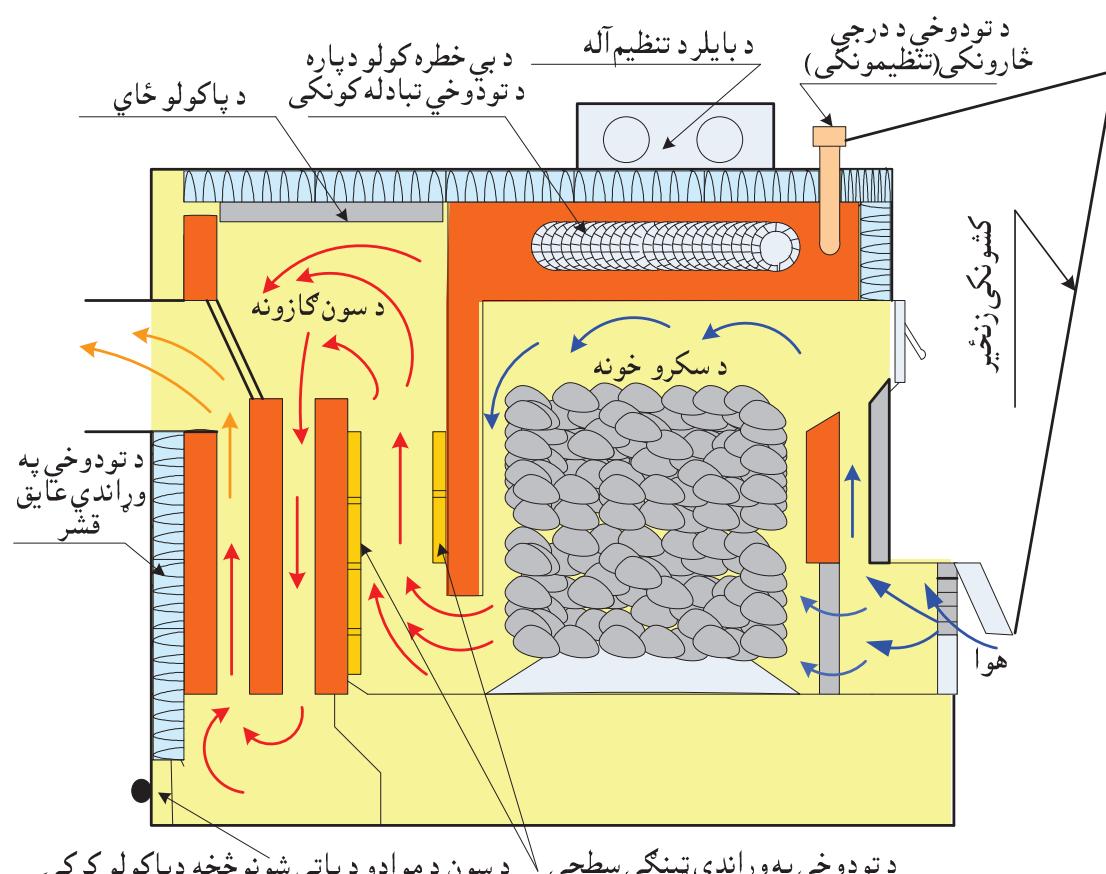

112-شکل د سکاره سېخونکي بایلر د کارتتیب

25-جدول د کوكس د ټوبو منل شوي (مروجي) اندازي

لوې کوكس	مات کوكس	مات کوكس	مات کوكس
مات کوكس	4	10 mm....20 mm	0 mm....10 mm
مات کوكس	I	0 mm....10 mm	0 mm....6 mm
مات کوكس	II	60mm....80 mm	40mm....60 mm
مات کوكس		20mm....40 mm	20mm....40 mm
مات کوكس		3	3


### 5.1.22.1 د سوو گازو د ایستلو ډولونه

لکه مخکي چي مود او رد خوني په برخه کي يادونه وکړه، د لرګو او سکرو د سیئلولو بايلرونه دوه ډوله د اور خوني لري:

- هغه خوني چي د سون مواد يې د سرد خوا خخه او را خلي او ټوله مواد يې په یوه وخت کي په سکرو تو بدليږي. دا ډول خوني د معمول په ډول د سکرو د لګولو د پاره غوره کيربي، هکه په یو وارد ټولو لرګو لګول او په سکرو تو باندۍ د هغوي بدلو له د اقتصادي پلوه د مره به نتیجه نه ورکوي.

- هغه خوني چي د سون مواد يې د کښته خوا خخه او را خلي او په نوبت سره یو قشري بل قشر پسي سوخي. دا ډول د اور خوني د لرګو او سکرو دواړو د سیئلولو د پاره مناسي شميرل کيربي. د هغوي د موثریت ضریب جګ دی او د بايلر د تودو خي قدرت هم په دی ډول سیستمو کي د تنظیم (لړولو او ډیرولو) وړوي.

د بايلر په دننه کي د سوو گازو د لاري د اوږدو لو او د هغوي خخه د لا ډيري تودو خي د ګټلو په منظور، نوموري گازونه په بايلر کي د ډول، ډول کانالو په جوړولو سره ګرځوي را ګرځوي. دا کانالونه کيداي شي چي د بايلر په راسته یا چپه اړخ کي اويا هم دواړو خواو ته موقعیت ولري. د بايلر خخه د سوو گازو ایستونکي او د دودکش سره و صليدونکي نل هم کيداي شي چي د بايلر د سرخوا ته اويا هم د پنسو خوا ته خاي پر خاي شي.  
لاندي خوشکلونه به وکولاي شي چي پورتى مطلب تريوی اندازی پوري روښانه کړي:

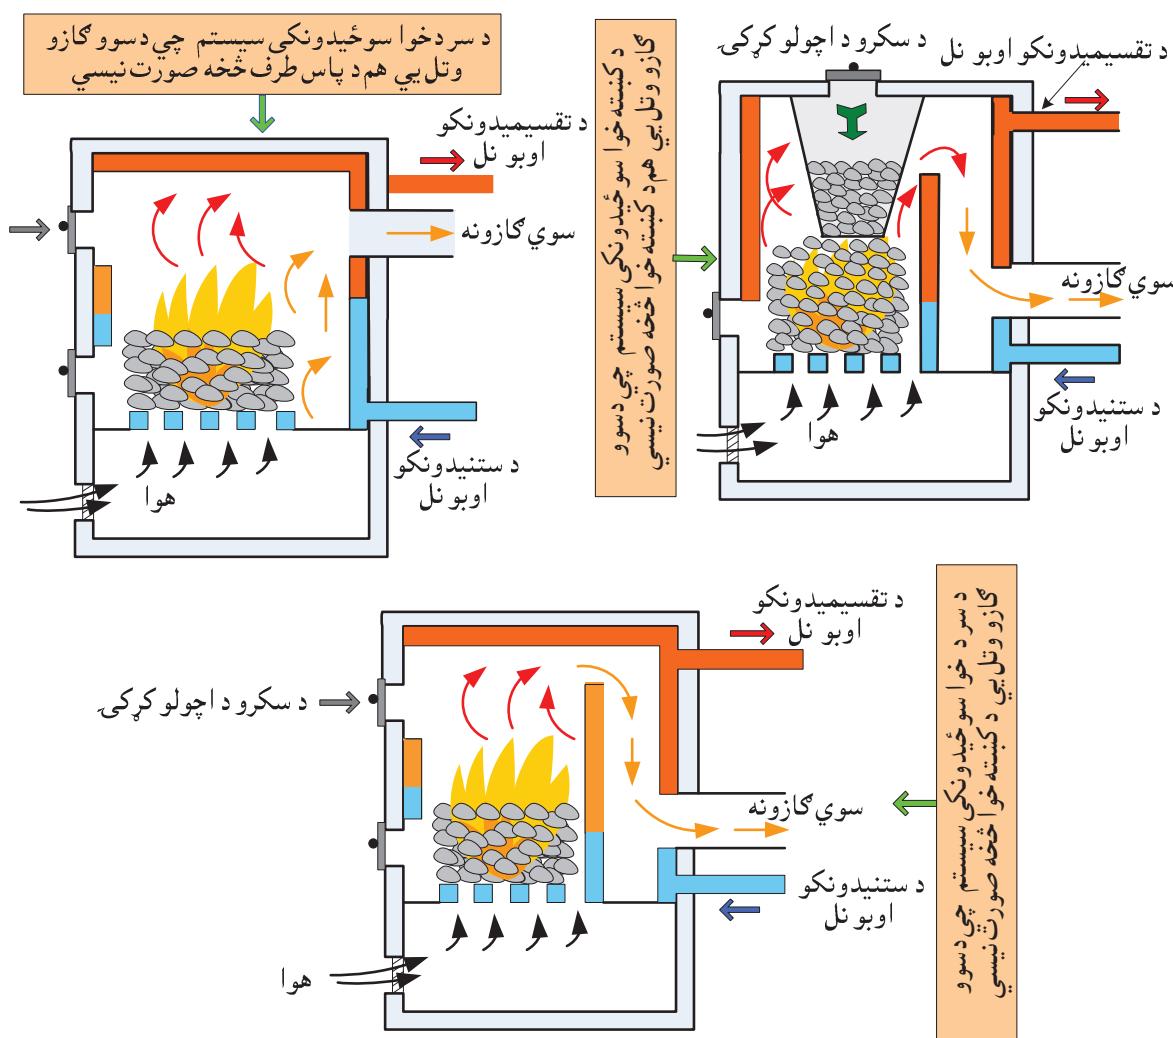

د بايلر په دننه کي د سوو گازو د خوئیدنی ډولونه 113-شکل

## 5.1.22.2 د جامدو موادو سېخونکو بایلرو او د تيلو يا گاز سېخونکو د لرگو ګډ کار

په هغو حالاتو کي چي د لرگو اويا سکرو د بایلر د پاره تل د سون مواد په اختیار کي نه وي او يا هم د اقتصادي پلوه کوم بل د قناعت ور د لیل موجود وي، کیداي شي چي د دی بایلر په ارخ کي کوم بل گازی او يا هم تیلی بایلر نصب شي. د معمول په ډول دواړه بایلر په نوبت سره کار کوي. په یوه وخت کي د دواړه بایلرو کارکول د نادراتو خخه شمیرل کېږي.

د دواړه بایلرو د ګډ کار په صورت کي بايد د هغوي د کارد بي خطره کولو تخنيک ته ژوره پاملنې وشي. په تيره بیا په ټینو هغو ټانګرو حالاتو کي چي دواړه بایلرونه د یوه ګډ دود ایستونکي نل اويا هم کانال سره وصل وي. په دی صورت کي د حل یوه لاره د سون د ګازو د تودو خي درجی د څارونکي آلي نصبول دي. نوموري آله نه پريبدې چي دواړه بایلر په یوه وخت کي کار و کړي. په هغه صورت کي چي د سکرو يا لرگو بایلر د سون د موادو خخه ډک شي او ولګول شي، د سون د ګازو د تودو خي درجی څارونکي آله په فوري ډول دا پېښه احساسوي او د ګاز سېخونکي بایلر د بېندا نور کار مخنيوي کوي. د تخنيکي نظر ليد له پلوه د حل بنې لارداده چي هر بایلر خپل ئانته جدا دودکش ولري.

د دواړه بایلرو د کار ترتیب په ډول دي: په هغه وخت کي چي د سکرو يا لرگيو بایلر کار کوي او د اړتیا وړ تودو خه تامينوي اويا هم د تودو خي د فرعی ذيرمي خخه په پوره اندازه سره تودو خه ترلاسه کیداي شي نو په دی وخت کي د ګازو اويا تيلو بایلر ګل وي. کله چي د سکرو يا لرگو بایلر نور نو د دي توان د لاسه ورکړي چي د اړتیا وړ اندازه تودو خه تامين کړي نو بیا په اتممات ډول سره ګازی يا تیلی بایلر په کار شروع کوي.

## 5.1.22.3 د کور تودولو د سیستم د پاره د یوې فرعی ذېرمي اړتیا

دلرگو او سکرو سېخونکو بایلرو د تودو خي قدرت په اسانۍ سره د سمون او تنظیم (لړولو او ډیرولو) وړ نه وي، په تيره بیا په هغو حالاتو کي چي بایلر په خپل ټول قدرت سره کارنه کوي. و لړ تودو خي ته د اړتیا په وخت کي، بایلر ته د داخلیدونکي هوا اندازه په اتممات ډول سره لږېږي چي په نتيجه کي د سون د پروسې د کیفیت د تیټیدو باعث ګرزي. دا پېښه په خپل وارسره د زیان رسونکو موادو د تولید کچه جګوی چي د بایلر د داخلی سطحه او د دودکش د چتليدو سبب ګرزي.

په بایلر کي د سون د ناوړه پروسې خخه د تورو، قيرنګه پاتي شونو ټولیدل د یوې خوا خخه د تودو خه اخستونکو سطحه د تودو خي د انتقال قابلیت تیټیو او د بل لوري خخه په دودکش کي د دي موادو د پوره اندازې ټولیدل کولي شي چي د اورد لګيدو باعث هم و ګرزي.

دلرگي سېخونکي بایلر کار هغه وخت بیله پرابلمه او د چاپېریاں ساتني د غونښتنو مطابق تضمین کیداي شي چي د بایلر د تسخین د سیستم د پاره د تودو خي یوه فرعی ذيرمه وجود ولري. دا ذيرمه د تودو خي اضعافي اندازه ئانته اخلي او د اړتیا په وخت کي بې بېرته سیستم ته ورکوي.

په دي ترتیب سره کولي شي چي د یوې فرعی ذيرمي نېټګني په لاندي ډول سره خلاصه کړو:

- د تودو خي فرعی ذيرمه د بایلر د تودو خي د قدرت د سمون يا تنظیم چاري نه کوي.


- د بایلر خخه د ګتني اخستني د شرایطو په نه کولو سره دي ته لړ اړتیا پیدا کېږي ترڅو بایلرو دودکش پاک اوياز، ژرد هغوي تخنيکي پالنه او مرأقبت وشي.

- په نسه توګه سره د سون د موادو سیچل د زیان رسونکو موادو د کچي د تیټیدو او د چاپیریال د پاک ساتني له اړخه د بنو نتيجو د لاسته راوستو سبب ګرزي.

کله چي سکاره یا لرگي سیئونکي بايلر کارکوي نو د فرعي ذيرمي پمپ نوموري ذيرمي ته د تودو او بورسول پیل کوي. کله چي په ذيرمه کي د او بود تودو خي درجه یوی تاکلي مينيموم درجي ته چي مخکي له مخکي خخه ورکره شوي ده ورسيري، د ګاز يا تيلو سیچللو بايلر خپل کار بندوي او د تسخين او یا هم د چښاك د ګرم او او بود د پاره د تودو خي تول بار نوموري ذيرمه او د جامدو موادو سیئونکي بايلر په غاړه اخلي.

دا کار تر هغه وخته دوام پيدا کوي تر خو چي د ذيرمي د او بود تودو خي درجه تريوی ورکره شوي مينيموم درجي پوري تيټه ولاړه شي. په دې صورت کي په اتوماتيک ډول سره د ګاز يا تيل سیچللو بايلر بيرته په کار شروع کوي او په عوض کي یې د لرگو یا سکرو سیچللو بايلر خپل کار ختموي.

لاندي ساده شوي شيما د نومورو بايلرو او د فرعي ذيرمي د کار پر پرسېپ باندي یوه اندازه رنما اچوي:

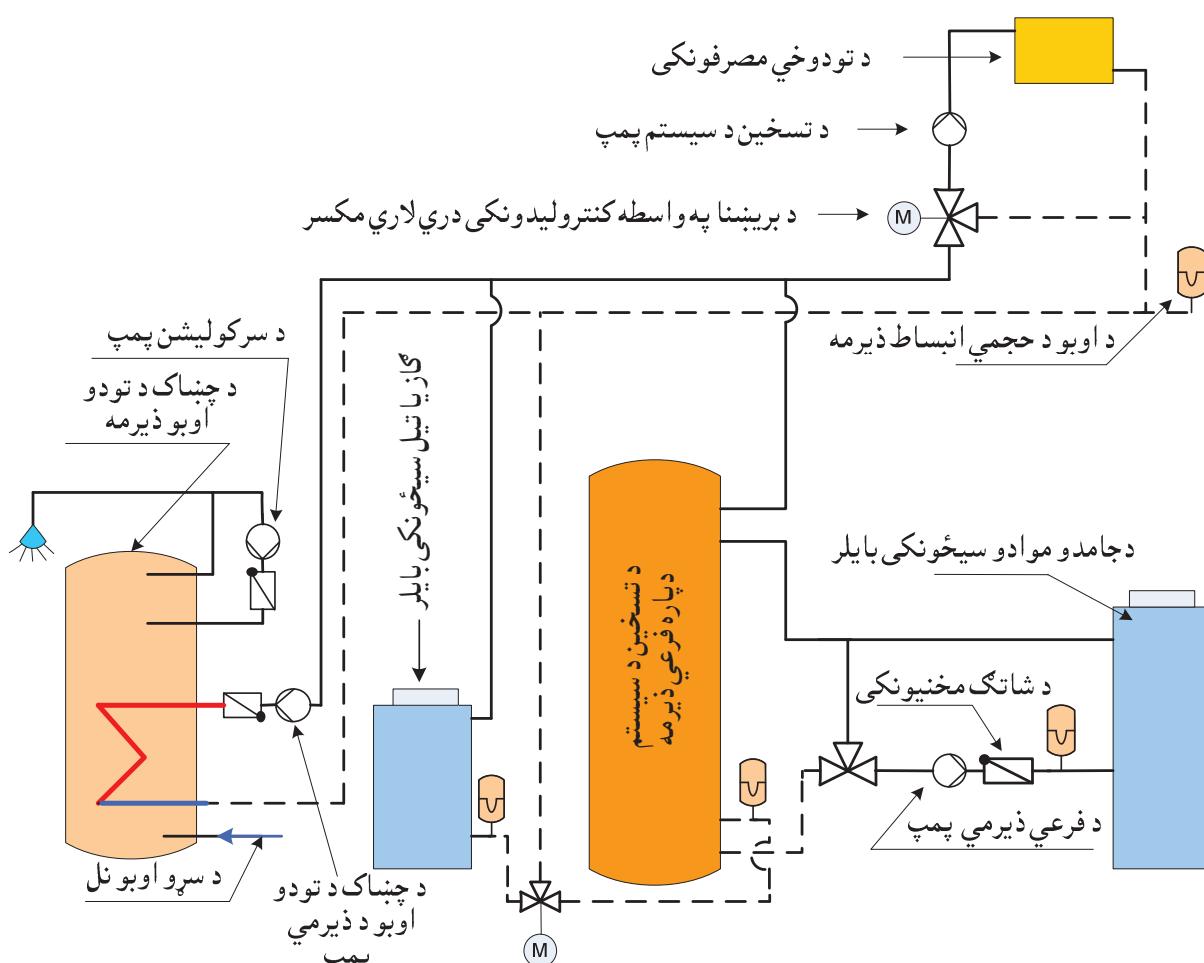

**114-شکل** د کور تودولو(تسخين) د سیستم د پاره یوه فرعي ذيرمه

که چيري د تسخين د سیستم د پاره خو فرعي ذيرمي په نظر کي نيوں شوي وي نو باید د تودو خي بار پر هغوي باندي په مساوي ډول سره وويشل شي. دې هدف د لاسته راړلوا په منظور د هغوي تر منع ارتباطي نلونه باید

د **تیخلمان**(Tichelmann) د سیستم پراساس یو د بل سره و ترل شي (دې سیستم د خرنگوالی په هکله به د کتاب په دو همه برخه کي د کور تودولو د سیستمو په بحث کي معلومات وړاندي شي).

دې د پاره چي د فرعي ذخيري او به په پوره اندازه (تر  $^{\circ}\text{C}$  90 پوري) تودي شي باید د ذيرمي د پمپ د او بود پمپولو قدرت دو مره جګ وي چي د لرگو یا سکرو د بايلر د تقسيمي دونکو او ستنيدونکو او بود تودو خو

د درجو فرق د (5k....10k) په حدودو کي وي.

د بي خطره کولو د تخنيک د غونبتنو په اساس، د بايلر د پاره د او بود حجمي انبساط د ذيرمي د انتخاب په وخت کي باید د فرعی ذيرمي د او بود حجم د يروالي هم په پام کي ونیول شي.

### 5.1.23 د بخار بايلرونه

په او سنې وخت کي د هستوگني د کورو د تودولو په د ګر کي د او بود بخار د ګونه خپل ارزښت د لاسه ورکړي دی. نوموري بايلرونه په صنعتي فابریکو اونورو ورته هفو ځایو کي په کار ګمارل کېږي چي د او بود بخار ته يا د تسخین په منظور اويا هم د نوموري بخار څخه د مخامنځتی اخستني د پاره اړتیا لیدل کېږي (لكه کتنځي، روغتونونه، د کالو ګندلو فابریکي، کالې پرمیئنځونکي موسسي، د دوبنا يا مرباجوړ لو فابریکي او نور). د او بود بخار د ګونه او ورپوري تړلي د تسخین سیستمونه د دوو تودو خه وړونکو او راړونکو مادو (کندنسات او بخار) سره کار کوي. په همدي دليل هغوي د تودو او بود بايلرو او د تودو او بود تسخین د سیستمو سره د کارد څرنګوالی، د سمون، خارني او همدارنګه د بي خطره کولو د تخنيک له پلوه په بنستیزه توګه توپیر لري.

د بخار بايلرونه د خپل کارد ځانګړتیا او د او بود بخار د ډول له مخي په لاندي لو یو ګروپو باندي وي شل شوي دي:

- د تیټ فشار بايلرونه: په د ډول بايلرو کي د کارتقولو لوړ، د اجازي وړ فشار (max 1bar) او د بخار د پاره تر قولو لوړ د تودو خي درجه تر (120 °C) پوري وي. باید هيرنه شي چي د هستوگني د ودانيو د تودولو د پاره یوازي د تیټ فشار بايلر د نصبولو اجازه شته.
- د لوړ فشار بايلرونه: د د ډول بايلرو د پاره کاري فشار تر یوه بار ډير او د بخار د تودو خي درجه بې هم تر (120 °C) جګه وي.
- د بخار د ګړندي تولید بايلرونه: دا ډول بايلرونه د لوړ فشار بخار تولیدوي. که چېږي ځینې مصرف کونکي د تیټ فشار بخار ته ضرورت ولري نو د فشار د تیټونکي آلي په وسیله د بخار لوړ فشار د اړتیا تر کچي پوري لړولي شي.

### 5.1.23.1 د تیټ فشار بايلر

د تیټ فشار بايلرونه په منل شوي توګه د لو یو پخلنځيو، کتنځيو او نورو ورته ودانيو او همدارنګه د صنعتي مقاصدو د پاره د ګتني اخستني وړ دي.

د تیټ بخار د بايلرو په توګه کيدا اي شي چي چدنې اويا او سپنیز بايلرونه استعمال شي. د خپل جورښت له مخي دا بايلرونه و عادي تیل يا ګاز سیحونکو مخصوصو بايلرو ته ډير ورته دی. د تیټ فشار بايلر د کارتتیب په د ډول دي:

لومړۍ تر هر خه او به د بايلر په دننه کي د جوش تردرجي پوري توديرې او په بخاريدو شروع کوي، د بخار او او بوبو یو ګډه ترکیب د بخار د ذيرمي په خوا په حرکت رائي. هلتنه د یو شمير ځانګړو او بوبو او بخار بیلونکو پانو (تحتو) سره د تکر څخه وروسته او به او بخار سره جدا کېږي او بخار په اصطلاح وچېږي.

هغه او به چي د ذيرمي په کښته برخه کي تولیدي بيرته د یوه ارتباطي نل په وسیله د بايلر په خوا درومي. منځ ته راغلى د او بوبخار د بايلر په دننه کي د مره لوړ (مثبت) فشار تولیدوي چي د بخار د حرکت دلاري د تولو مقاومتولکه نلو، کوتاه تودونکي آلو، خلاصونکو او تروونکو وسايلو او نورو د پاره کفایت کوي.

کله چې بایلر کار نه کوي نو تول ارتباطي نلونه يې د هو اخخه ډک وي. د بخار د منځ ته راتګ او مخ په وړاندې د خوئیدو خخه وروسته په نلو کي موجوده هوا، د هوا کښونکي نل د لاري د باندي ایستل کېږي.


په هغه وخت کي چې بایلر کار نه کوي بیا د نوموري هوا کښونکي نل د لاري د سیستم نلونه بيرته د هو اخخه ډکېږي چې د نلو په دننه کي د خلا د منځ ته راتګ خخه مخنيوي، وشي.

د تودوخي مصرفونکي (کوتې تودونکي آلي او نورو) ته د رسیدو خخه وروسته د اوبو بخار خپله تودو خه د لاسه ورکوي او بيرته په او بو (کندنسات) تبدیلېږي.

د تودوخي د مصرفونکي خخه د تلونه وروسته د کندنسات او بو سره یوه اندازه د او بو بخار هم یو ئاي وي، په همدي دليل د نل دا برخه د کندنساتو د وچ نل په نامه سره یادېږي.

دد ي دپاره چې نوموري بخار د کندنساتو نل ته وردنه نه شي، نو د کندنساتو او بخار جدا کونکي یوه آله نصبيېږي. د نوموري آلي خخه د تيريدو خخه وروسته موجود کندنسات د یوه نل په وسیله چې د کندنساتو دلانده (ډک) نل په نامه سره یادېږي بيرته بایلر ته داخلېږي.

دد ي بایلرو د کار پرنسیپ په لنډه ډول سره د لاندې شکل په وسیله هم روښانه کیدا ي شي:

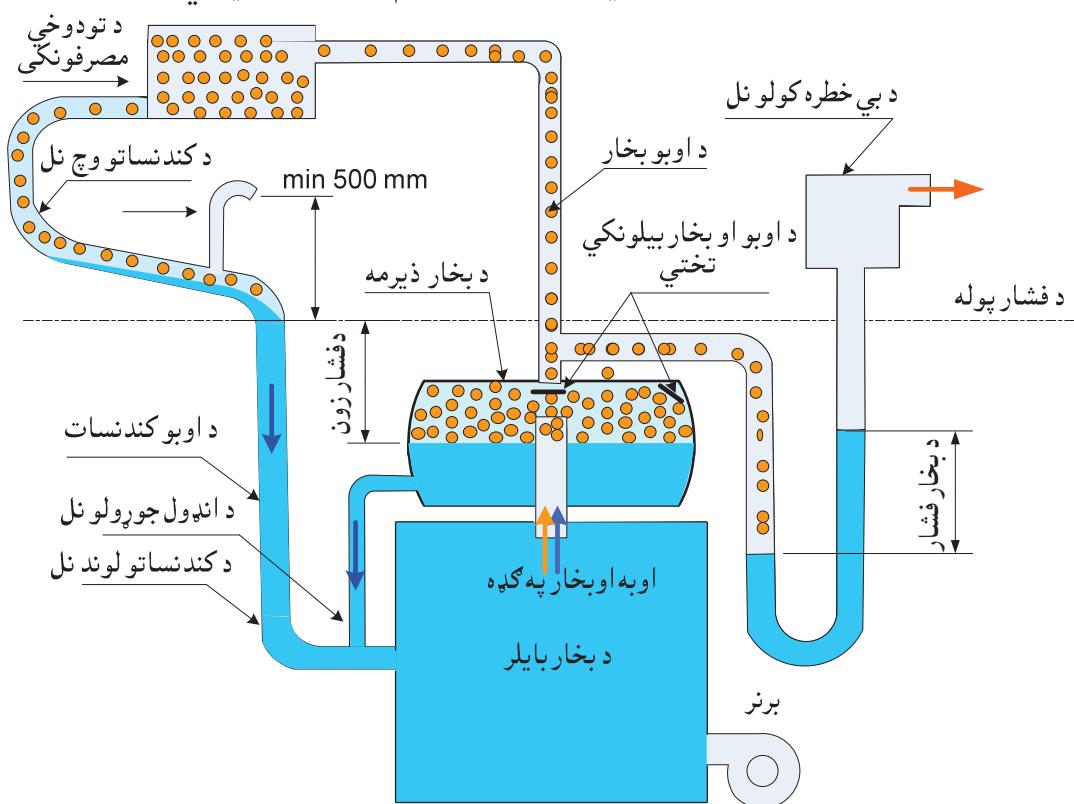

**شکل 115** د بخار د بایلر د کار ترتیب


د او بو د بخار ذيرمه کیدا ي شي چې د بایلر په دننه کي قرار ولري او ياد یوه استوانې شکله لوښي په خير چې کله، کله د بخار ډول هم ورته وايي د بایلر پر سر موقعیت اختیار کري.

### 5.1.23.2 د تیټ فشار بایلر د پاره د بی خطره تخنیک و سابل

دد ي دپاره چې د تیټ فشار بایلر په ډاډمنه او بی خطره توګه سره خپله دنده اجرا کړي د اروپا يې نور مونو د غونښتو له مخي بايد په لاندې وسايلو سره سمبال وي:

1. د بی خطره کولو وینتیل یا د بی خطره کولو نل.
2. د او بو د سطحې د بنودلو آله چې د او بو د ګیلاس په نامه سره هم یادېږي.


3. د او بود سطحي تنظيمونکي آله.
4. د او بود سطحي ساتونکي آله (د بخار د توليد د پاره د گاز او تيل سیخونکو بايلرو په صورت کي نوموري آلي ته د او بود لريدو مخنيونکي آله او د جامدو موادو سیخونکي بايلرو په صورت کي ورته د او بود لريدو شپيلکه وايي).
5. مانوميتر.
6. د فشار تنظيمونکي آله (د بخار د توليد د پاره د جامدو موادو سیخونکي بايلرو په صورت کي ورته د سون د پرسې د پاره د هوا تنظيمونکي آله وايي).
7. د فشار خارونکي آله (د بخار د توليد د پاره د جامدو موادو سیخونکي بايلرو په صورت کي نوموري آلي ته د لور فشار شپيلکه وايي).
8. د بايلرد ډکولو وسايل.
9. د او بود لاي او ختو خخه د بايلرد خالي ګولود پاره وينتيل.
10. د بايلرد پاکولو د پاره خلاص او ترک ګيدونکي کرکي.
- پورته ياد شوي وسايل د گاز يا تيل سیخولو او سکاره يا لرگي سیخونکو بايلرو د پاره ځيني ځانګړتیاوي لري چي وروسته به د هغوي خخه يادونه وشي.
- پورته نومول شوي وسايل د موضوع د بنه روبنانيه کيدو په خاطر، د گازيا تيل سیخونکو او جامدو موادو د سیخونکو بايلرو د پاره په لاندي دوو شکلو کي په جدا، جدا ډول سره بنوول شويدي:

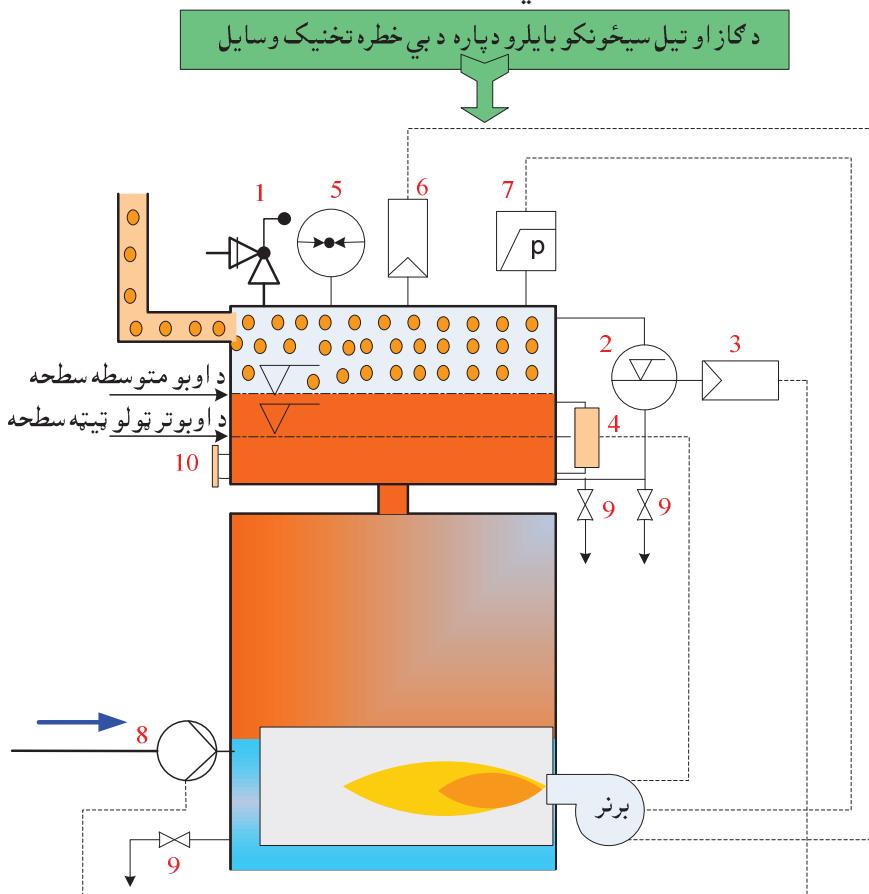

**116-شکل** د بخار د توليد گاز او يا تيل سیخونکي بايلرو او د هغه د پاره د بي خطره تخنيک وسايل

1. بي خطره وزن لرونکي وينتيل (کيادي شي چي د بي خطره فنري وينتيل خخه هم کار و اخستل شي).
2. د او بود سطحي بنوونکي.

- 3- د او بود سطحي تنظيمونکي.  
 4- د او بود لبیدو مخ نيونکي.  
 5- مانو ميتر.  
 6- د فشار تنظيمونکي.  
 7- د فشار خارونکي.  
 8- و بايلر ته د او بود رسولو پمپ.  
 9- د بايلر خخه د لايوا او چتيلو او بود تخلبي وينتيل.  
 10- د بايلر د پاكولو د پاره خلاص او ترپ کيدونکي کپکي.

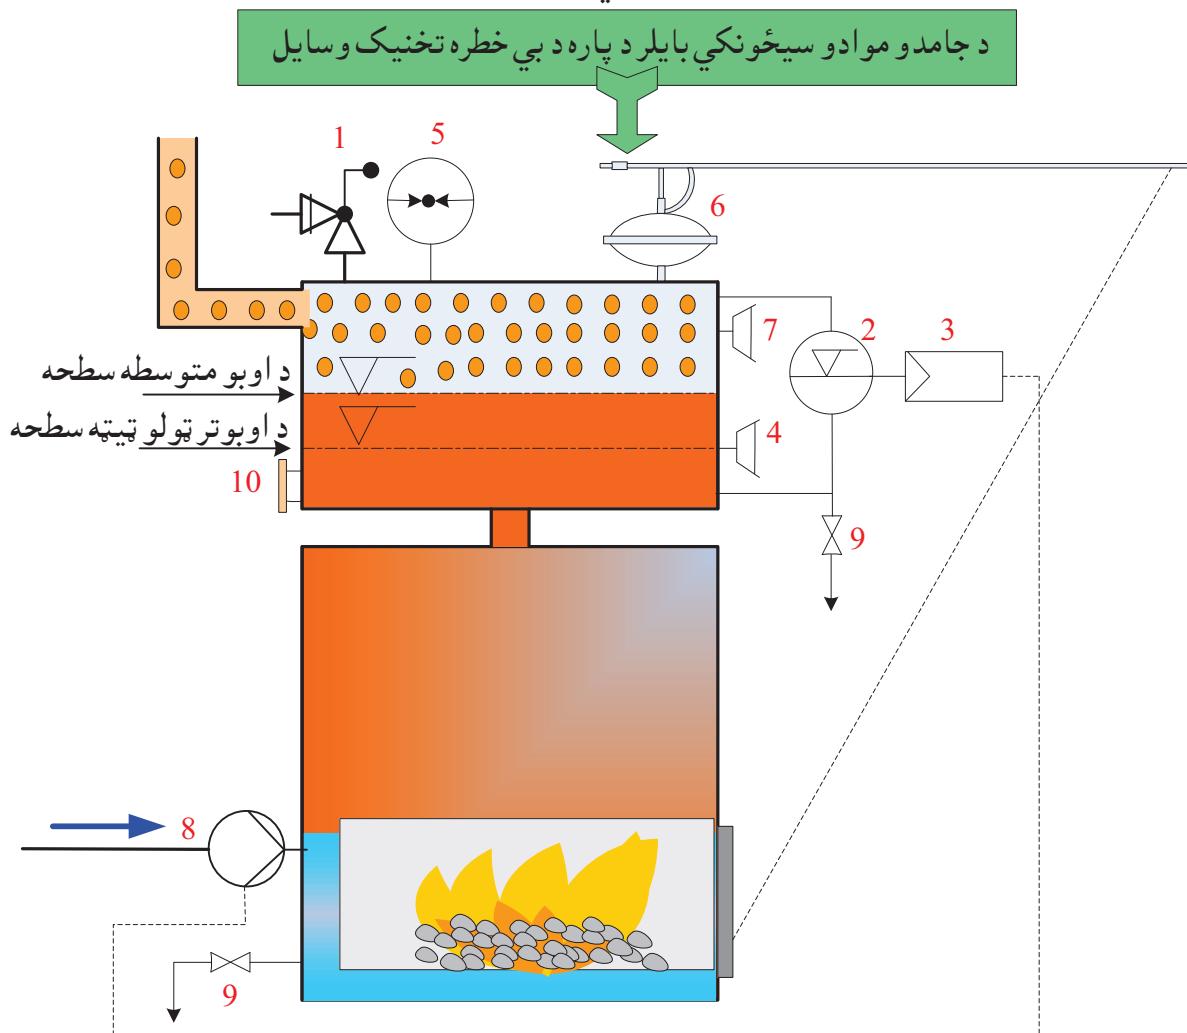

**117-شکل** د بخار د تولید د پاره د جامدو موادو سیحونکي بايلر او د هغه د پاره د بي خطره تخنيک وسایل

هغه خه چي د بي خطره تخنيک په اړه پورتنې دواړه بايلرونه سره بيلوي دادي:

4- د او بود سطحي ساتونکي (د او بود شپيلکه).

6- د سون د پروسې د پاره د هوا تنظيمونکي (د مثال په ډول د فشار تنظيمونکي هغه آله چي ممبران لري).


7- د لور فشار شپيلکه.

د بي خطره تخنيک د پورتنيونو مول شوو وسایلو د کار پر خرنګوالې د روښنابې اچولو په منظور، په لاندي ډول سره یوه اندازه معلومات وړاندې کېږي:

**1- بې خطره وینتیل يا بې خطره نل:** د دی د پاره چي د بایلر په دننه کي د فشار د بې ئايىه لورىدۇ مخنييۇي وشى، ضرور دە چي بایلر د بې خطره كولو پە يوه وینتیل او يا يوه نل باندى سمبال شى. د هفو بایلر د پاره چي د كار تر تولو لور، د اجازىي ور فشار بىي تر (0,5 bar) پورىي وي بىي خطره نل او د هفو بایلر د پاره چي د كارى فشار تر تولو لوره اندازه بىي تر (1 bar) پورىي وي د بىي خطره كولو يونل بايد پە نظر كى ونى يول شى.

بى خطره وینتیل كىدايى شي چي وزن لرونكى اويا هم فنرى وینتیل وي. نومورىي بىي خطره وینتیلۇنە بايد پرى نېدىي چي د بایلر پە دننه کي فشار د ور كېل شوي تر تولو لور، د اجازىي ور فشار خىخەد (0,3 bar) پە اندازه جىڭ ولارشى. بايد يادونه وشى چي د نورو ۋانگىرتىباو پە ارخ كى د هربايلر د پاره دەھىغە د كارد تر تولو لور فشار اندازه چي دەمىدى بایلر د پاره د اجازىي ور وي، دەھىغە پە لوحى باندى ليكلىشى وي. پە هەفە صورت كىي چي د بایلر د كارى فشار تر تولو لوره اندازه د ( $\leq 0,5\text{bar}$ ) پە حدودو كى وي نو د وزن لرونكى وینتیل اندازه بايد تر (DN 150) ھىرىنە شى او كە د كارى فشار ماكسىموم د ( $> 0,5\text{bar} \dots 1\text{bar}$ ) پە حدودو كى وي بىاد وزن لرونكى وینتیل اندازه بايد تر (DN 50) جىگە نە شى (DN د يوه نل يا وینتیل د داخلى قطر سره معادل دى. د هەفە پە ھەكلە بە دكتاب پە دوھىمە بىرخە كى پورە معلومات ورلاندى شى).

د بى خطره وینتیلۇ د كار ترتىب پە دى ۋول دى:

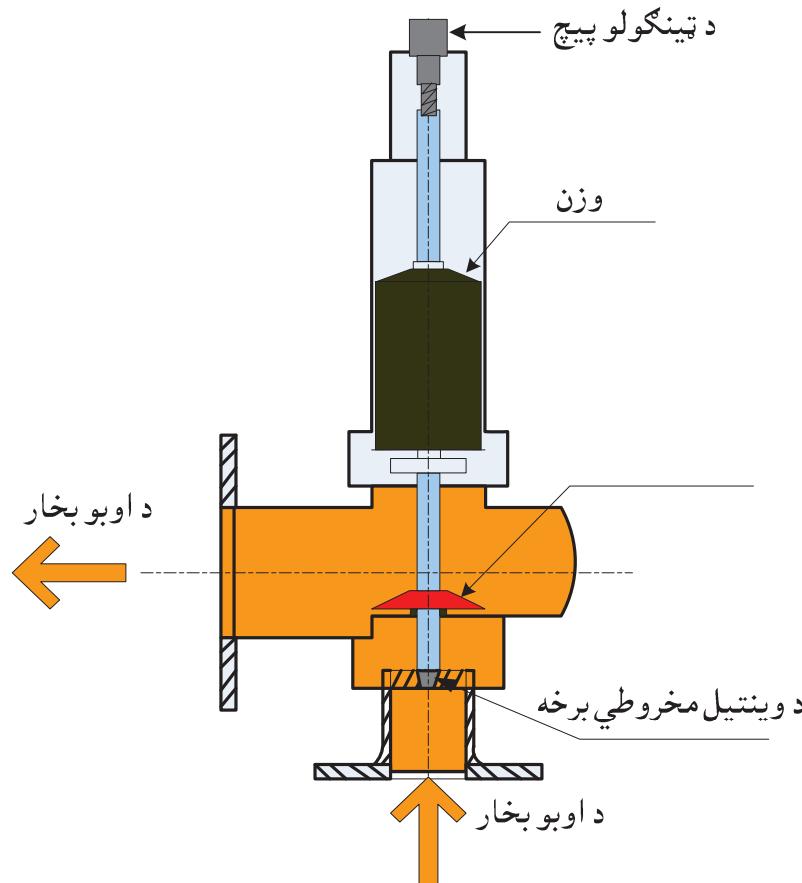


**118-شىك** د بى خطره وینتیل د كار ترتىب

لکە د شىك خەنە چىنىڭارى د اوپۇ بخار د وینتیل پە مخروط باندى عمل كوي. كە چىرىي د بخار فشار تر تاكل

شوي اندازي هير شي نو نوموري مخروط پورته کوي او د وينتيل د قاب په پورته کيدو سره هغه وزن تپيله کوي چي د وينتيل په دتنه کي خاي په خاي دي. په نتيجه کي خارج ته د او بود بخار د وتلو لاره پرانستل کيربي او د بايلر په دتنه کي د فشار د تيپيدو سبب گرزي.

د بي خطره نل خخه د کار اخستلو په صورت کي باید د بايلر فشار تر هغه کاري ماکسیموم فشار چي ورته تاکل شويدي د (0,1 bar) په اندازه نور جگ ولارنه شي.

لاندي شکل د بي خطره نل د کار پرسنيپ تريوه حده پوري رونسانه کولاي شي:

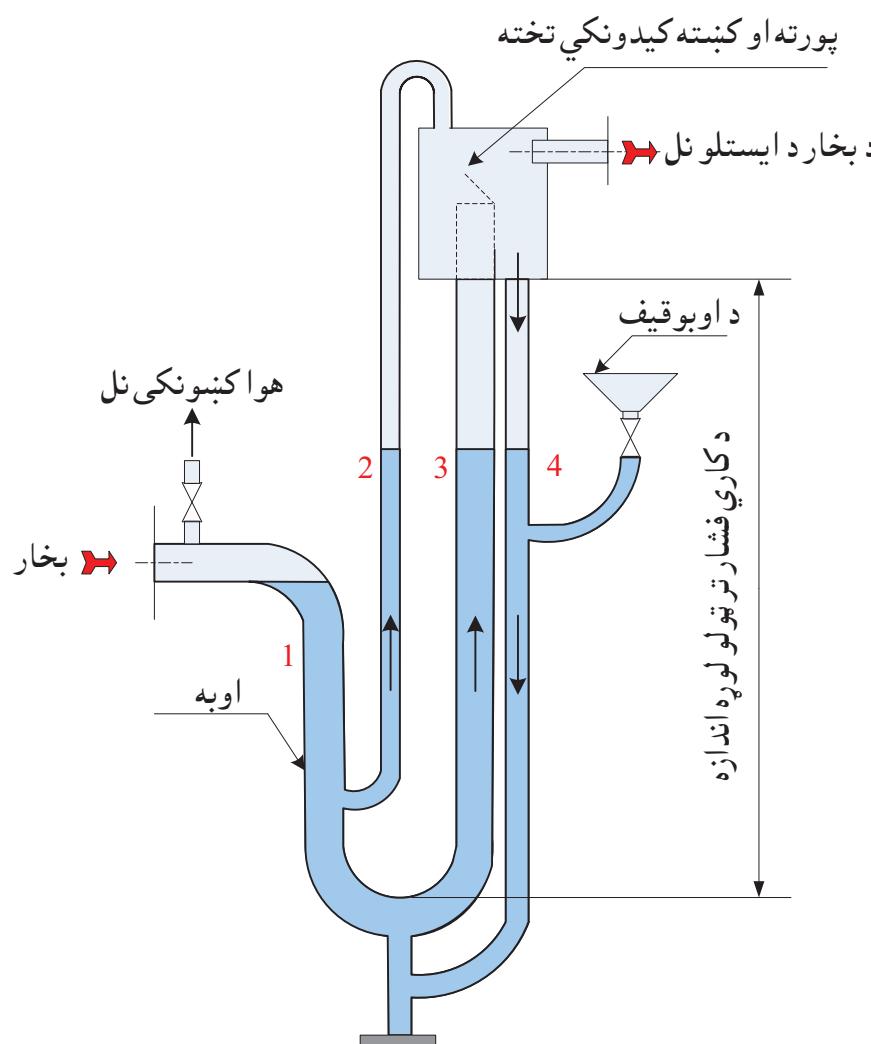

119-شکل د بي خطره نل د کار پرسنيپ

پورتنى شکل بسيي چي بخار د (1) نل د لاري په هغو او بوندي فشار راوري چي د بي خطره نل په دتنه کي خاي په خاي دي. که چيري د بخار فشار جگ شي نو نوموري بخار، او به د (2) نل تر خولي پوري تپيله کوي. په نتيجه کي د بخار د وتلو د پاره لار خلاصيبي او دا بخار د بخار ايستلو دنل له لاري خارج ته بيوں کيربي. په هغه صورت کي چي د بايلر دتنه فشار په لوره پيمانه سره جگ شي نوبيا د او بخار هغه تولي او به چي په (3) نل کي وجود لري د نوموري نل خخه د باندي باسي. د بي خطره نل په پورتنى برخه کي او به او د او بخار خپلي لاري يو د بل خخه بيلوي، او به په (4) نل کي بيرته کښته رائي او بخار د بخار ايستونکي نل د لاري د باندي وړل کيربي.

بی خطره وینتیل او بی خطره نل باید د بایلر د فشار د خونی سره د نلو په وسیله د اسی تپلی وي چی نوموری نلونه د بایلر خواته میلان ولري. د دوی او بایلر د فشار د خونی ترمنع غزوول شوی نلونه باید هیخ ډول خلاص

او تپل کیدونکی آلي (وینتیل او د اسی نور) ونمه لري او د یخنی په وراندي بنه عاينق وي. د بخار ایستلو نل باید د بایلر په طرف جگیدونکی میلان ونه لري او قطربي په هیخ ئایي کي وروکي نه شي. نوموری نل باید د اسی ئایي ته وغزوول شي چي د ناخاپي بخار ایستلو په وخت کي هیخوک ونه سوھوي اویا بی ونه ډاروي.


## 2- د او بود سطحي نسونکي آله:

نوموری آله د معمول په توګه د یوه درجه لرونکي نښښي ګيلاس شکل لري چي د هغه له مخي د بایلر په دننه کي د موجودو او بود سطحه په هره شيبه کي د لوستلو ورو وي.

د دی آلي پر مخ باید د او بود ترقولو تېته، د اجازي وړ سطحه په رونبانه ډول سره نښښي شوي وي او په د اسی توګه نصب شي چي د ماتيدو د خطرسره مخامخ نه وي.

## 3- د او بود سطحي تنظيمونکي آله

دا آله د یوي خوا د بایلر د بخار د خونی او د بلي خوا د بایلر د هغې برخې سره تپلی ده چي او به پکبني ئایي پر ئایي دي. کله چي بایلر په خپل ټول قدرت سره کار کوي نو نوموری آله د بایلر په دننه کي د او بود سطحه په د اسی توګه تنظيموي چي تو پير بي د وسطي سطحي خخه یوازي د ( $\pm 20\text{mm}$ ) په اندازه امكانان لري.

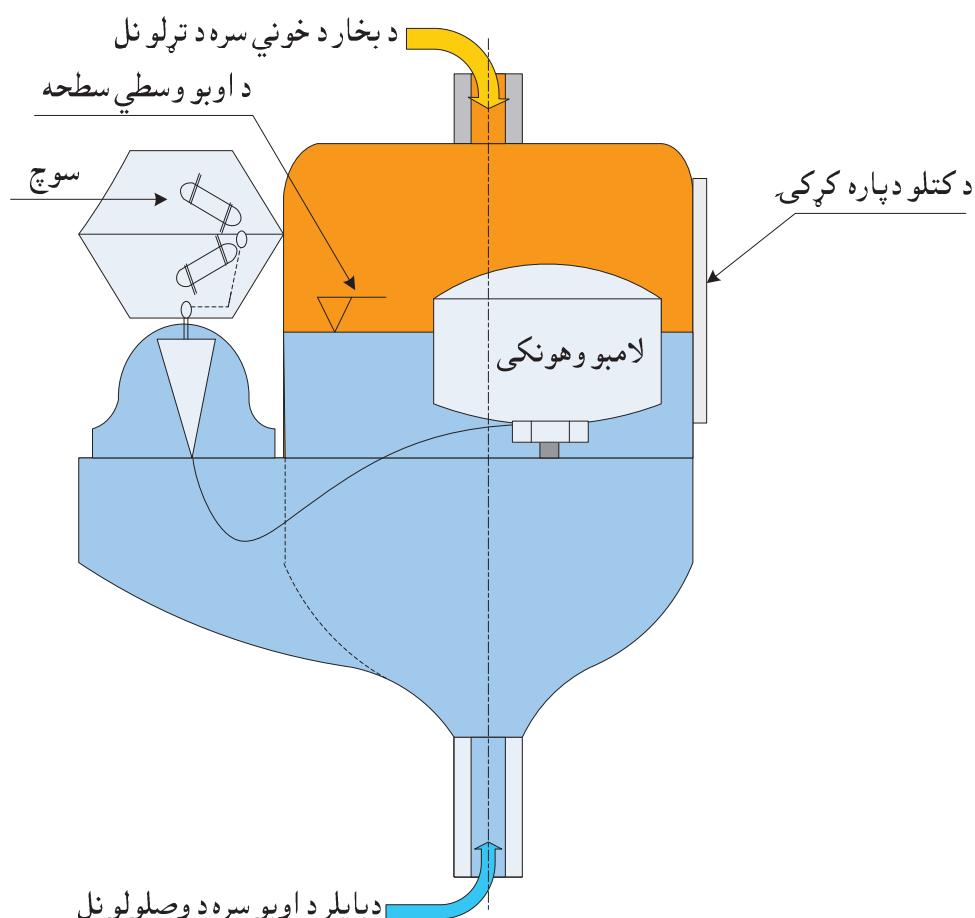

120-شکل د او بود سطحي د تنظيمونکي آلي د کار پرنسپ

لکه د پورتنی شکل خخه چي بسکاري د نوموري آلي په دنه کي يو لامبو و هونکي ئاي په ئاي دي. كله چي په بایلر کي د او بو سطحه تييه ولاره شي نو نوموري لامبو و هونکي كښته ئي. تر تاکل شوي اندازي د نوموري سطحه تييديل د هغه سوچ د په کار اچولو سبب گرزي چي و بایلر ته د او بو رسولود پمپ سره وصل دي. نوموري پمپ د بایلر د او بو سطحه ترورکول شوي اندازي پوري بيرته جگوي، چي په نتيجه کي يي لامبو و هونکي بيرته تر هغه ئاي پوري جگيري ترخو سوچ گل او پمپ د فعاليت خخه ولوبي.

#### 4- د او بو د سطحه ساتونکي آلي يا د او بو د لريدو مخنيونکي آله

##### I. د گازاو تېل سېخونکي بایلر په صورت کي:

که چيري د بایلر په دنه کي د او بو سطحه ترخپلي تر تولو تيتي پولي چي ورته اجازه ده نورهم کښته ولاره شي نو د او بو د **كمبنت مخنيونکي آله** سمدلاسه د بایلر برنر گلوي او د بایلر د نور کار مخه تر هغه وخته پوري نيسسي تر خود موظف پرسونل له خوا د او بو د لريدو علت روبانه شوي اونقصاص اصلاح شوي نه وي. د دي د پاره چي هر خه ژر مسول کسان د او بو د دي خطرناکه لريدو خخه خبر شي نو بنه داده چي د سگنال ورکولو يوه آله هم په نظر کي ونيول شي (نوموري سگنال کيداي شي د او ز په شکل او يا هم د خطر ديوه گروپ دروبانه کيدو په ډول سره وي).

##### II. د لگو او سکرو سېخونکي بایلر په صورت کي:


د او بو د کمبنت د مخنيوي په منظور، باید د بخار دا ډول بایلر په يو يو آلي سمبالي وي چي په اصطلاح د او بو د لريدو شبيلکه (اشپلاق) ورته واي.

د نوموري آلي د تړونل د بایلر د او بو د تر تولي تيتي پولي په برخه کي نصبيوي او پخپله شبيلکه د فشار تر پولي جګه غزول کيږي (117 شکل). په هغه صورت کي چي د او بو سطحه ترخپلي خطرناکي کربني تييه ولاره شي، نو د او بو بخار سمدلاسه د ارونده نل د لاري نوموري آلي ته ورنوزي او شبيلکي ته ورته يو او ز ورکوي، او په نتيجه کي د موظف نفر پام خپل خواته اروي.

#### 5- مانوميتر

مانوميتر د بایلر د فشار د خوني سره تړل کيږي، او د ((0 bar) چخه تر (25bar) پوري د فشار د بندولو امكانات باید ولري.

د دي د پاره چي مانوميتر په مخامنځ ډول د بخار سره په تماس کي نه وي، هغه د يوه ترومپت شکله نل په واسطه د بایلر سره وصلوي او په دنه کي يي يوه اندازه او به اچوي.

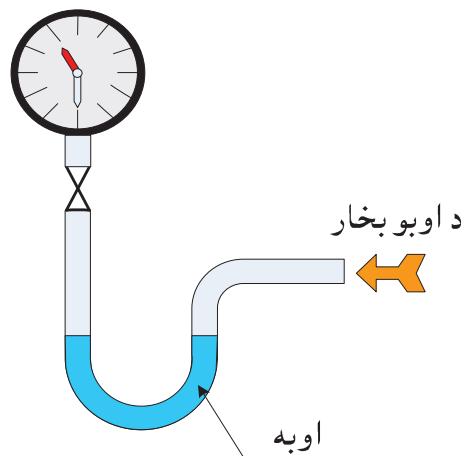

121-شکل فشار سنجونکي يا مانوميتر

که چیري د مانوميتر په واسطه بنسودل شوي فشار هره گوري پورته او کښته د تغیر په حال کي وي نو دا پيسيه د دي خبری بیانونکي ده چي د نوموري ترومپت دوله نل په منځ کي او به نشته. د مانوميتر پر بنسينکه باندي باید د کارتې لولوپ، د اجازي وړ فشار په سره رنګ سره نښاني شي.

## 6- د فشار تنظيمونکي آلي

### I. د ګازاو تېل سېخونکي بایلر په صورت کي:


#### د فشار تنظيمونکي آله

دا ډول بایلرونه په داسي برندو باندي سمبال دي چي قدرت يي د اړتيا سره سم په دوو پراوو کي د لبیدو او هيريدو وړوي او یا هم د داسي برندو درلodonکي دي چي قدرت يي د یوه پروگرام له مخي د تغیر او تنظيم امکانات ولري.

د معمول په ډول د برند او پراو د بایلر پر 60% قدرت باندي عيار وي.

د غوره شوي برند سره سم باید ګاز او تيل سېخونکي بایلد فشار تنظيمونکي دوي آلي ولري چي وکولي شي برند په هر پراو کي د ورکړه سوي فشار مطابق چالانه او ګل کړي. د دي خبری معني داده چي د فشار تنظيمونکي آلي برند اړتيا سره سم د بخار د لړ فشار د پاره په نيمکله قدرت (لومړۍ پراو) فعالوي او د لور فشار د پاره يي په پوره قدرت (دوهم پراو) سره فعاله کوي.

د فشار د تنظيمونکو آلو د پاره ورکړه شوي د فشار اندازي باید د فشار ترهغي اندازي ټيتي عيار شوي وي چي د فشار د خارونکي آله ورباندي عيار ده. که داسي نه وي نو د فشار خارونکي آله به برند هره گوري د اړتيا نه پرته په اضطراري ډول د فعاليت څخه اچوي.

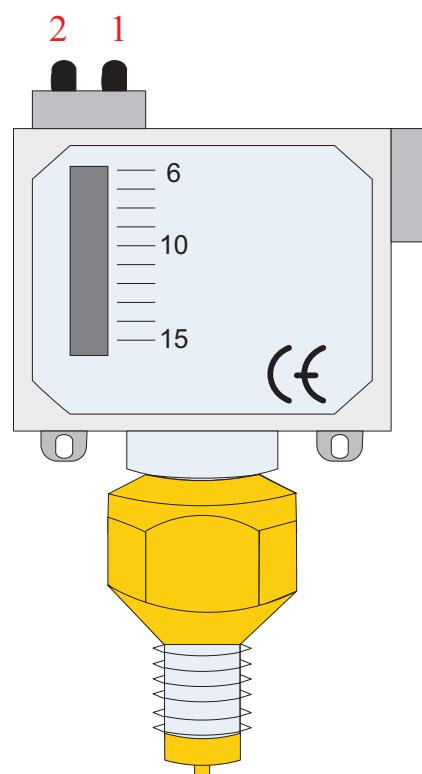

122-شکل د فشار د تنظيمونکي آلي جورښت

د لوړو چوري لرونکي پیچ په وسیله (122-شکل) د هغه تیټ فشار اندازه ټاکل کېږي چې د فشار تنظیمونکي آله باید برنر چالانه کړي او د دوهم پیچ په واسطه د برنر د ګل کیدو او چالانه کیدو د فشارو تر منځ تفاوت ټاکل کېږي.

د دی دپاره چې د فشار تنظیمونکي آله د بی ځایه ګرمیدو خخه وسائل شي باید هغه د مانومیتر په شان د یوه ترومپت ډوله نل په ذريعه چې په منځ کې بی او به وي د بايلر د بخار د خونی سره وټول شي.


## II. د سکرو اولر ګو سېخونکي بايلر په صورت کې:

د سون د پروسی دپاره د هوای تنظیمونکي آله:

د جامدو موادو سېخونکي بايلر په داسي آلي سمبال د چې د بايلر په دتنه کې د فشار د تغیر سره سم د سون د پروسی دپاره د هوای مقدار لږ اویا ډیروي.

\* د نوموري آلي په دتنه کې یو ممبران یا خوئیدونکي پرده ځای په ځای وي چې د بخار د فشار د لورې دو په صورت کې لورې خواته او د فشار د تیټیدو په پیښه کې بيرته کښته خواته حرکت کوي او په همدي علت یاده شوي آله د **ممبران-فشار تنظیمونکي آلي** په نامه سره هم یاد یېږي.

لاندی شکل د دی آلي د کارد پرنسيپ بیانونکي دی:

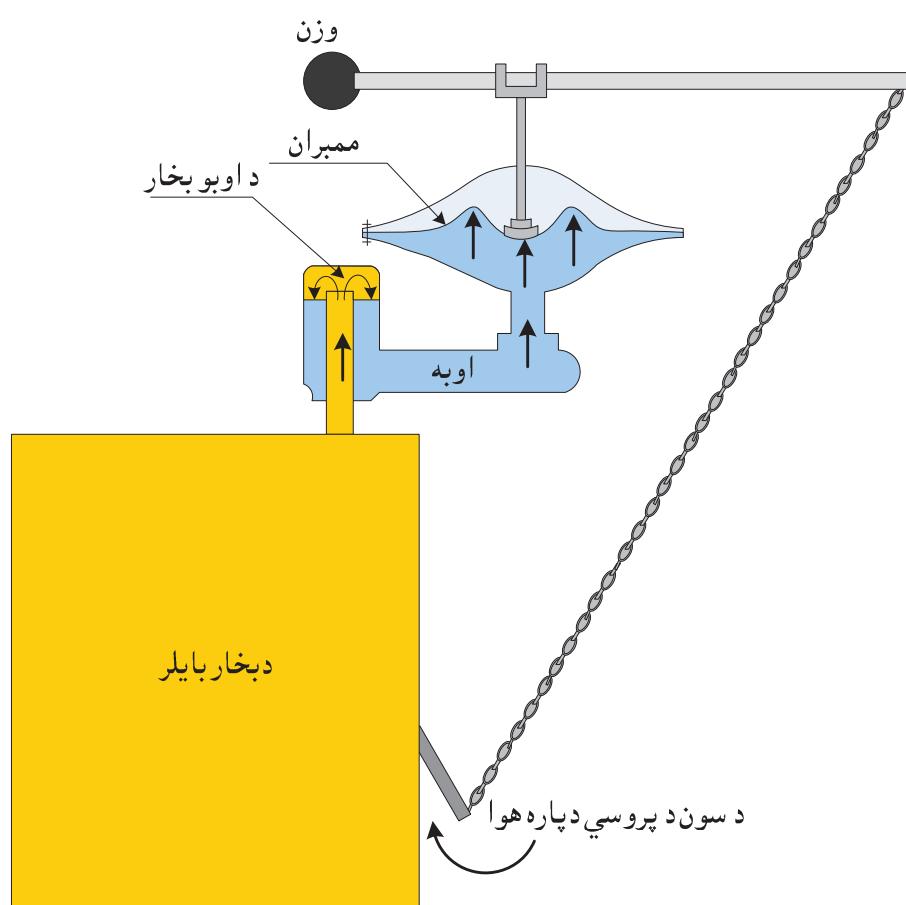

123-شکل د سون د پروسی دپاره د هوای د تنظیمونکي آلي جوړښت

لکه د شکل خخه چې معلومېږي د بايلر په دتنه کې د فشار د جگیدو په صورت کې د او بوبخار په هغو او بوباندي فشار را پوري چې د آلي په دتنه کې ځای په ځای دي. په خپل وار سره نوموري او به په ممبران باندي تاثیر اچوي او پورته خواته بې په حرکت راولي.

په نتیجه کي د پاس په طرف د هغه زنخیر په خوئيدو سره چي د بايلر د کړکۍ سره تړلی دی، د هوا هغه اندازه بېرېږي چي د بايلر و دننه ته د سون د پروسې سره د مرستي د پاره ننوژي.

برعکس، کله چي د بايلر په دننه کي د بخار فشار لبرېږي نو پر خوئيدونکي پردې (ممبران) باندي د اوبو فشار هم تېيتېږي، خوئيدونکي پرده (ممبران) بېرته کښته ئي او د هوا کړکۍ د لوړو ډاشار د اندازې سره سم، د داخلیدونکي هوا اندازه لږوي.

## 7- د ډاشار خارونکي آلې

### I. د ګاز او تبل سیخونکي بايلر په صورت کي:

**د ډاشار خارونکي آله:**

لکه چي وړاندي مو هم یادونه وکړه دې آلې ته د ګاز او تیل سیخونکي بايلر د پاره د ډاشار خارونکي آله وايې. د آله د ګازيا تیل سیخونکي بايلر برنس هغه وخت ګلوي چي د بخار فشار خپل تر تولو لوري، د اجازي وړ فشار پولي ته ورسېږي. د یادونې ورده، که چېري د بايلر په دننه کي د اوبو بخار د **1,3 bar** پولي ته ورسېږي، د ډاشار خارونکي آله په هر حال برنس د فعالیت خخه اچوي.

ډاشار خارونکي آله پريوه داسي ډاشار باندي عياره وي چي وړاندي له دې خخه چي بي خطره وينتیل په کار ولوږې، د بايلر برنس ګلوي او په دې ترتیب سره خارج ته د بخار د وتلو او ضایع کيدو مخه نيسې.

د اوبو د کمنېت د مخنيونکي آلې سره بي توپيردادي چي د اوبو د بخار د لوېدو سره سم د بايلر برنس بېرته په اتمات ډول سره چالانه کېږي.

### II. د سکرو او لرکو سېخونکي بايلر په صورت کي:

**د ډاشار شپیلکه:**


د جامدو مواد د سیخونکي بايلرو د پاره د ډاشار خارونکي آله د ډاشار شپیلکي په نامه یادېږي. کله چي د بخار ډاشار د بايلر د پاره تر تولو لوري، د اجازي وړاندازې ته ورنډي شي نو نوموري د ډاشار شپیلکه د او azi سګنال په ورکولو سره د موظف پرسونل پام دي خبرې ته را اړو چي د ډاشار د نور هم جګيدو په صورت کي به بي خطره نل په فعالیت شروع وکړي او خارج ته به د بخار د غورځولو سبب شي.

## د اوبو خخه د بايلر د کولو او خالي کولو وسايل

د بخار د تېيت ډاشار بايلر باید په حتمي ډول بايلر ته د اوبو رسولو یو نل او همدارنګه د اوبو خخه د بايلر د خالي کولو یو نل ولري. پردي برسيره په یوه تر تولو تېيت خاي کي باید د لایو او ختو خخه د بايلر د تخلیي امکانات هم په پام کي ونبول شي.

د دې د پاره چي د بايلر د بي خطره کولو، کنترول او خارني وسايل په بنه ډول سره کار و کړي باید د کارد یوه پلان سره سم په منظم ډول بايلر د ټولو شوو لایو او چېلیو خخه خالي کړاي شي.

د لایو خخه د تخلیي کار کیدا ي شي په اتمات ډول سره او یا هم د لاس په وسیله تر سره شي. په هر حال د لایو خخه د تخلیي نل باید تر هغه وخته پوري خلاص پاته شي تر خود نل خخه رنې او بهنه وي بهيدلي. لاندي شکل د لایو او ختو خخه د تخلیي د پاره یو ژر خلاص او تړل کیدونکي وینتیل بنېي:

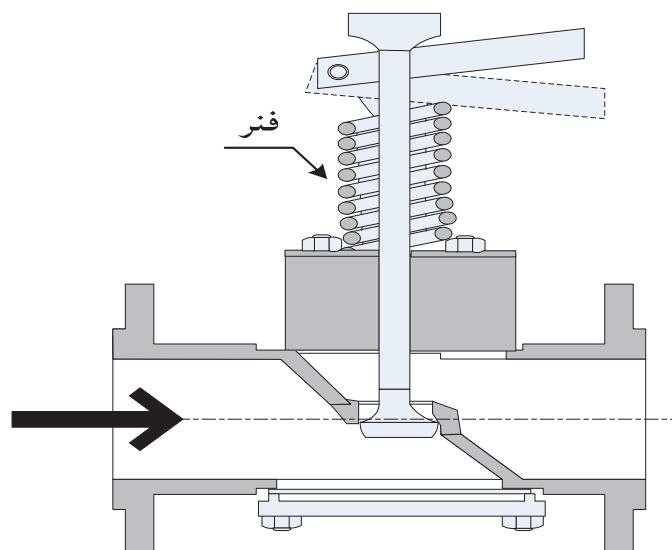

**124-شکل** د لایو او چتپلیو خخه د بایلر د خالی کولو وینتیل

### 5.1.23.3 د او بو د بخار او کندنسات نلو د غزو لو په هکله خو تکي

د تسخین په دی دول سیستمو کی تودو خه د **بخار** د نل په وسیله تر مصروفونکی پوری رسول کېږي، و کوته ه ګرمونکی آلي (سطحي) ته د تودو خي د ورکولو خخه وروسته بخار بیرته په او بو تبدیلېږي او د **کندنسات** د نل په ذريعه د بایلر اويا هم کوم بل کندنسات ټولونکی لوښي په لوري بیول کېږي.

که چيري د کندنساتو نل د بایلر د کاري فشار ترزون (115-شکل) لور واقع وي نو د کندنساتو د وچ نل په نامه او په بر عکس پیښه کي بی د کندنساتو د لاندنه نل په نامه سره يادېږي.

د کندنساتو وچ نل بايد د بایلر په خوا د میلان په لرولو سره وغزو لشي او تر ټولو تیت تکي (نقطه) بی بايد د فشار ترزون لوره واقع وي تر خو په سیستم کي موجوده هوا د یوه هوا کښونکي نل په واسطه د باندي وايستل شي او د بایلر د کارنه کولو په وخت کي نومورې هوا وکولاي شي بيرته نلو ته داخله شي (تر خو په نلو کي د منفي فشار د منع ته راتگ مخه و نیول شي).

د دی د پاره چي د سیستم د هوا کښونکي نل (هاکش) خخه د کندنساتو دوتلو مخنيوي وشي باید نومورې هوا کش د فشار ترزون لبر لبه 500 ملې متراه جګ ئاي پر ئاي شي.

د دی د پاره چي په نلو کي د او بو د تکان (ضربي) مخه و نیول شي، د بخار او کندنسات نلونه په یوه تاکلي میلان سره غزوی او په ټولو تیت ټولو ځایو، د نلو د ختم په نقطو او همدارنګه په هغو ځایو کي چي نلونه خپل د حرکت مسیر ته تغیر ورکوي، د کندنساتو تیرونکي یوه آله نصبوي.

#### - د او بو تکان يا ضربه -


کله چي د او بو بخار یوه ساره نل ته داخل شي، د هغه یوه برخه د نل په دیوال باندي د او بو د خاڅکو (کندنسات) په خير رسوب کوي. د نومورو خاڅکو اندازه په دی پوری اړه لري چي نومورې نل خومره به عايق دی. که چيري نومورې خاڅکي په خپل وخت او زمان سره د نل خخه ونه ایستل شي نو داسي وخت راحي چي د ډير سرعت درلودونکي بخار (d 90 په حدودو کي  $km/h = 25m/s$ ) هغوي د دیوال خخه په اصطلاح شکوي او د خان سره یې بیاېي. کله چي د او بو خاڅکي په یوه داسي ګرندي توب سره د کومي ګلکي سطحي لکه وینتیل سره تکر وکړي نو دورو کي مرمي په شان د هغوي د تخريب اويا د کوېدو سبب ګرزي.

په ئينو پينسو کي کله چي ډير تود بخار د نسبتاً ساره شوي کندنسات سره په تماس کي راشي نود او بو بخار په ډير سرعت سره په او بو باندي او پري. لکه خنگه چي رو بنانه ده، د او بو د بخار حجم 1700 څلني د او بو تر حجم ډير ده. نوځکه په هغه خاي کي چي د او بو بخار په ډير ګړندي توب سره په او بو تبدیل شي، د منفي فشار يوه ساحه يا خلا منځ ته رائي. د نوموري خلا د پوره کولو او د فشار د مساوي کولو په منظور شاو خوا ته پرتی د او بو نوري خاځکي همدي خوا ته په خوچيدو شروع کوي، د هغويي د تکراو یو د بل سره د لګيدو په نتيجه کي هم د او بو تکان منځ ته راتلاي شي.

د دی د پاره چي په ربتيما هم د او بو خاځکي د نلو پرداخلي ديواالوباندي ټينګي نښتي پاتي نه شي، ځكه یوازي د دوي د وزن قوه د دې د پاره کفایت نه کوي چي د نلو د داخلی ديواالود اصطکاک پر قوي زورشي او د نلو څخه پخپله ووزي، نو باید د نلو میلان وروکي غوره نه شي. د عملی تجربو له مخي نوموري میلان باید د 1:100....1:200 یه حدودو کوي.


لکه مخکی چي يادونه و شوه د او بود بخار نل بايد د بایلر په خوا میلان ولري، دا ئکه چي د او بو بخار اود او بود بخار په نل کي تشکيلidonکي، کندنسات بايد دواړه په یوه جهت کي حرکت وکړي. یوازي په ځانګړي پېښو کي، کله چي د بخار دنل اوږدوالي تر 2 متره ډيرنه وي، کيداي شي چي نومورې نل د معکوس میلان سره هم وغزوول شي. په دي صورت کي بايد د نل قطر تر محاسبه شوي اندازي یوه درجه غټه انتخاب شي تر خو منځ ته راتلونکي کندنسات د او بود تکان د خطر څخه پرته، د بخار د حرکت په معکوس جهت کي د بهيدو امکان تر لاسه کري.

لاندی شکل د او بود بخار او کندنسات د نلو د غزید و یوه ساده شوی شبیا بنیی:

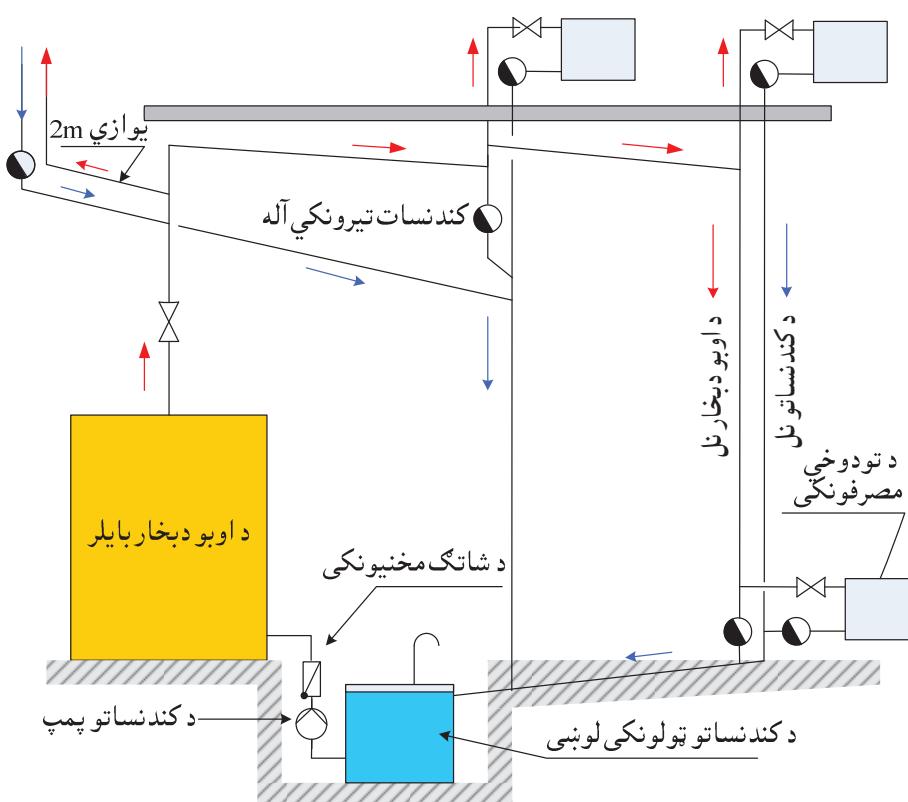

### 125- شکل د بخار او کندنساتو د نلو دغزو لو ترتیب


که چيري د او بو د بخار يو او بد نل د مهکي په يوي لوپي او ژوري ساحي کي غزول کيپي نو بايد نوموري نل په اصطلاح د "اري د غابن" د پرنسپ پراساس وغزول شي: تره 15 متره فاصلې وروسته بايد د بخار نل د يوي لنډي عمودي ټوتي په وسیله د پاس په طرف يووپل شي تر خود بايلر په خوا د اړتيا و په میلان تامين کړاي شي او په عین حال کي بايد د کندنساتو د تيرونکي يوي آلي نصبول هم له پامهونه لوپي (126-شکل).

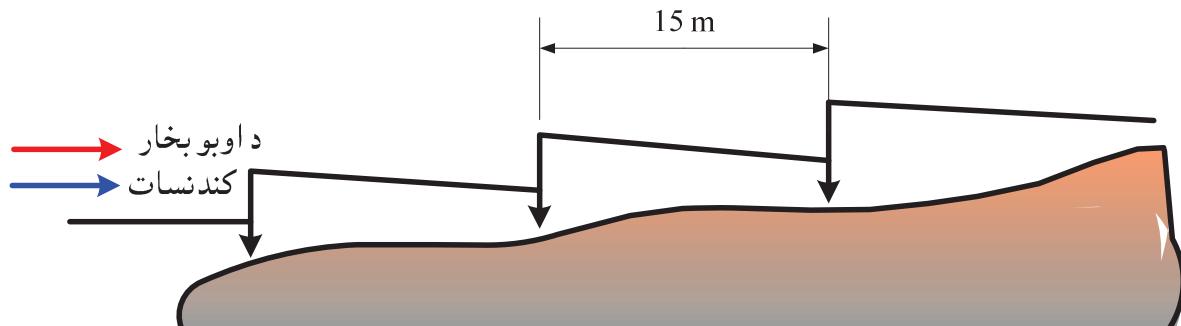

**126-شکل** د بخار او د کندنساتو د او بد نلو د غزولو څانګړتیاوي

د بخار د نلو د غزولو په هکله يوه بله د اهميت و په خبره داده، چي د دوو بیلا بیلو قطره در لودونکي نلونه بايد داسي یو د بل سره وتړل شي چي د وصلولو په ئاي کي د کندنساتو د ټولیدو او دريدو د پاره شرایط برابر نه شي. د دي هدف د پاره بايد نلونه په ايکس سنتريک (excentric) ډول يعني د ګډ محور په تغيير ورکولو سره وصل شي.

د پورتني خبري د بنې روښانه کيدو د پاره لاندي شکل د ليدو وړدی:

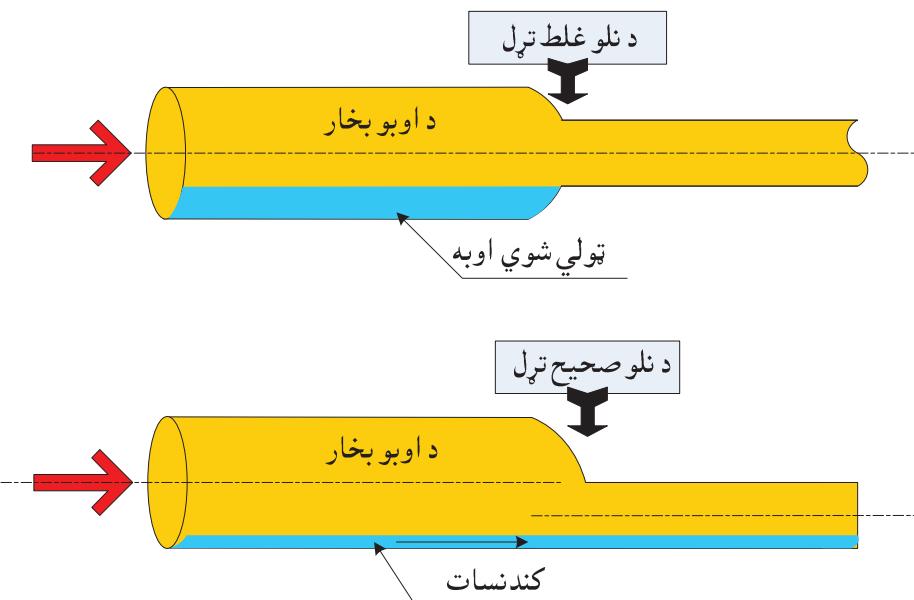


**127-شکل** د او بو د بخار د بیلا بیلو قطره لرونکي نلو یو د بل سره تړل

### - د او بو د بخار د نل خخه د کندنساتو ایستل


لکه مخکي چي مویادونه وکړه، د او بو د بخار د سیستم د پاره ډیره مهمه خبره داده چي د بخار په نلو کي منع ته راغلی کندنسات په بنې ډول سره د نلو خخه وایستل شي. د دي هدف د ترلاسه کولو د پاره بايد دا لاندي تکي په نظرکي و نیوں شي:

- د غزول شوي نلو په ټولو ټېتيو نقطو کي باید د کندنساتو د ټولیداو او دریدو د مخنيوی په خاطر، د کندنساتو د انتقال نلونه نصب شي. لاندي شکل د کندنساتو د صحیح ایستلو پر طریقی باندي یو خه رنا اچوي:

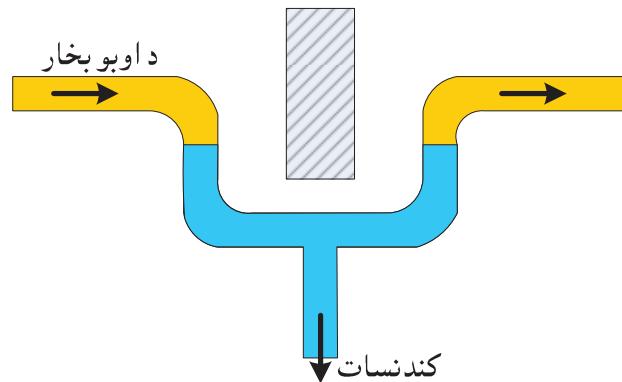

**شکل 128** د بخار د نل خخه د کندنساتو د ایستلو صحیح طریقه

- د کندنساتو او د بخار د نلو د وصلونکي ټوتهي قطر باید دومره وړو کي نه وي چي د بخار په نل کي د کندنساتو د ټولیدو او دریدو سبب و ګرزي او په نتيجه کي د بخار د نل نورمال کار د خطر سره مخامخ کري. په همدي علت بنه داده چي د نوموري ټوتهي قطر د بخار د نل د قطر سره یو شان غوره شي.  
په هغه صورت کي چي د بخار د نل قطر تر 200 ملي متره ډيروي نو بيا د وصلونکي ټوتهي د پاره 200 ملي متره نل کفایت کوي:

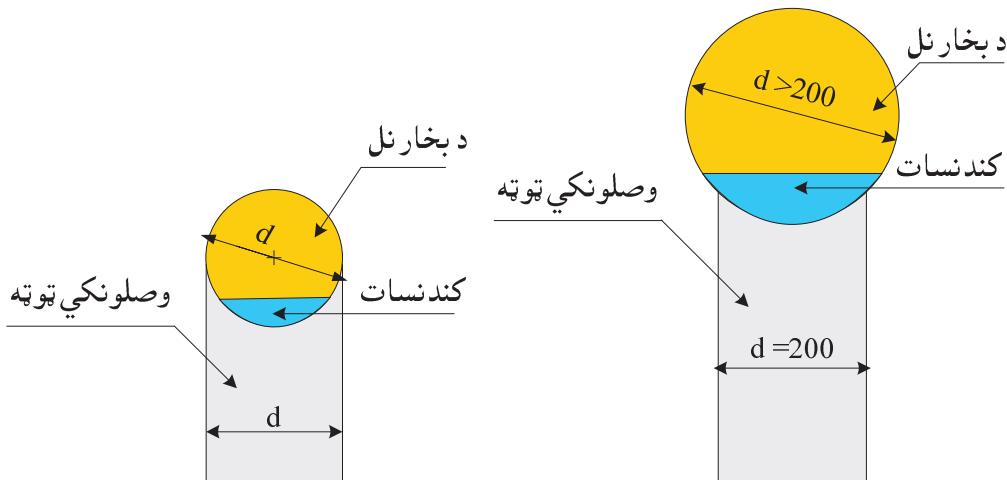


**شکل 129** د بخار او کندنساتو د نلو تر منځ وصلونکي ټوته

په هغه صورت کي چي د وصلونکي ټوته او د بخار د نل قطرونه سره مساوي وي، باید د نوموري ټوته او بدوالی د نيم متر په شاوخوا کي وي.

که چيري د دي ټوته سره کندنسات تیرونکي آله د یوه عمودي نل په وسیله وصل وي نو د نوموري نل کښته برخه د لایو او چېلیو د ټولولو په حیث کار کوي چي په تاکلو و ختو کي د اړونده فلانش په خلاصولو سره خارج ته وړل کېږي.

په عین زمان کي د کندنسات تیرونکي آلي مخته یو فلتر هم نصبيږي تر خود لایو او ختيو په واسطه د نوموري آلي د بندیدو مخه و نیول شي.

د مسلی د بنه روښانه کيدو د پاره لاندي شکل و راندي کېږي:

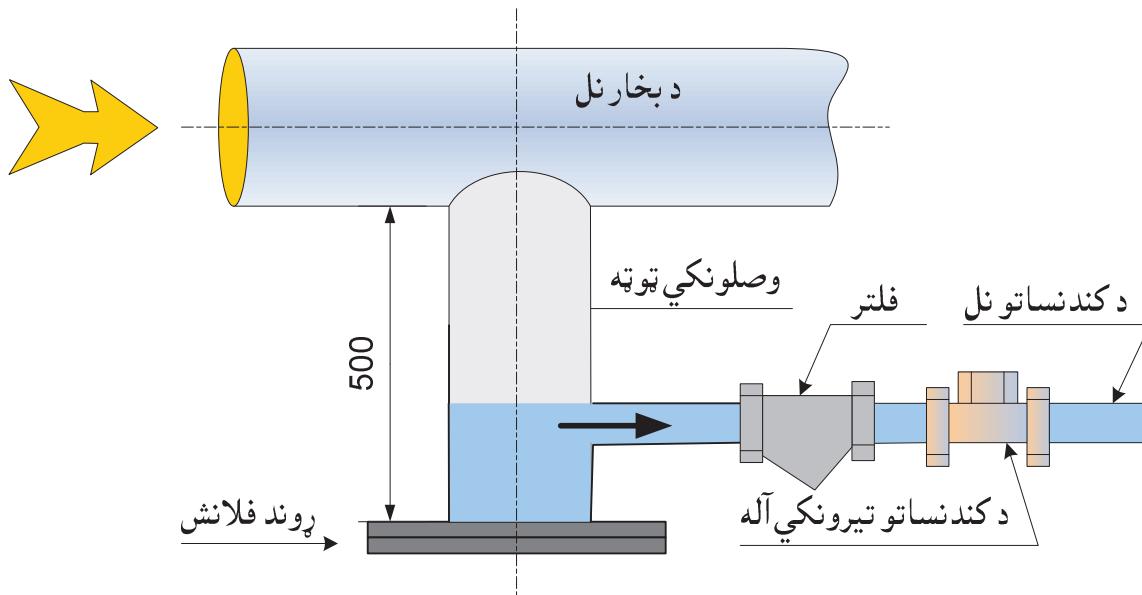

**130-شکل** د کندنساتو پر نل باندي د فلترا، رونډ فلاپش او کندنساتو د تیرونکي آلي موقعیت

#### 5.1.23.4 د کندنسات او بو تیرونکي آله

د کندنساتو تیرونکي آله دوي مهمي دندي په غاره لري:

- د سيستم خخه د منځ ته راغلو کندنساتو ليري کول.

- د هغې هوڅخه د سيستم خالي کول چي د سيستم د چالانه کيدو په لوړيو شیبو اویا د برنا  
د ګلیدو خخه وروسته په سيستم کي راغونه یېږي.

د پورتیو دندو په اړخ کي د کندنساتو تیرونکي آله دا وظیفه هم لري چي د سيستم خخه د او بو د بخار د وتلو  
مخه نیسي.

کندنسات تیرونکي آلي په دریو عمدہ ډلو باندي ويشهل کېږي:

- لامبو و هونکي آلي.


- ترميكى (حرارتى) کندنسات تیرونکي آلي.

- ترموديناميکي کندنسات تیرونکي آلي.

##### 5.1.23.4.1 لامبو و هونکي آلي

په دي ډول آلو کي د کندنساتو تیرونکي وينتيل د یوی ميلي په وسیله د یوه کروي شکله لامبو و هونکي سره  
ترپلى دی. راټوليدونکي کندنسات او به ورو، ورو نوموري لامبو و هونکي پورته کوي. تريوه تاکلي ځایه پوري  
د لامبو و هونکي د جګيدو خخه وروسته، د کندنساتو تیرونکي وینتيل خلاصېږي او کندنسات د باندي بیول  
کېږي.

پورتني کندنسات تیرونکي آله د هوا د ایستلو یوه وسیله هم لري چي د ترميك پرنسيپ پراساس کار کوي،  
يعني دا چي په ساره حالت کي بیخی خلاصه وي، یوازې هغه وخت چي د او بو بخار کندنسات تیرونکي آلي ته  
دننه شي او نوموري اله ګرمه کړي نویبا هغه پخپله تړل کېږي او د او بو د بخار د وتلو مخنيوی کوي.  
ددی آلي د کار پرنسيپ د لاندي شکل په مرسته توضیح کیدا ي شي:

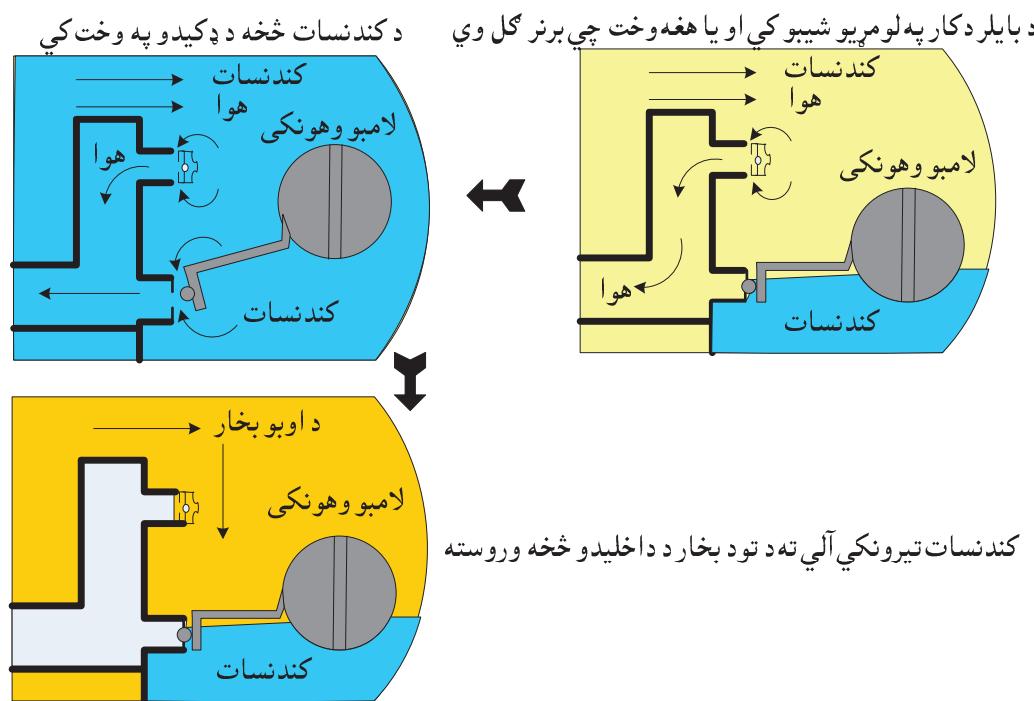

### 131-شکل د کندنسات د تيرولو د پاره د لامبو و هونکي آلي د کار پرسنې پ

د دي ډول کندنسات تيرونکو آلو بنېگنه په دي کي ده چي په پرله پسي توګه کار کوي او د سیستم د باريما فشار د پورته او کښته تللو خخه نه متأثره کيږي. په عين حال کي نوموري آلي يو شمير ضعيف تکي هم لري لکه دا بوب د ضربی په وړاندي لړې مقاومت، د يخ و هلو خطر، او د لایو او چتليو خخه متأثره کيدل. نو ټکه د دي ډول آلي مخ ته بايد يو فلتر نصب شي او د يخني په وړاندي بنه عايق شي.

#### 5.1.23.4.2 ترميكه (حراري) آلي

دا ډول کندنسات تيرونکي آلي په درې ډلود ويشهلو وړدي:  
1- بي ميتاله حراري آلي.

2- کپسول لرونکي حراري آلي.

3- ګوندي کندنسات تيرونکي آلي.

لاندي په لنډ ډول سره د دی آلو د کار پر خرنګوالي يوه کتنه کيږي:

#### 1- بي ميتاله حراري آلي

په دي آلو کي د لامبو و هونکي په ځائي يوه حلقة ځائي پر ځائي ده. نوموري حلقة د دوو داسي فلزو خخه جوړه ده چي د تودولو په نتيجه کي د پراخوالې (انبساط) مختلف ضربيونه لري.

د بایلر د کار د پيل نه مخکي او د کار په لو مرپيو شيبو کي نوموري آله خلاصه وي او کندنسات او هوا په ازاد ډول ټکي و تلاني شي. د تودو خي د درجي په لوړيدو سره نوموري بي ميتاله حلقة ځان کېوي او ورو، ورو د وينتيل د ترلو سبب ګرزي.

دا ډول آلي تل يوه اندازه وخت غواړي ترڅو و کولاي شي چي خپل ځانونه د تودو خي او فشار د تغييراتو سره عياري کړي نو ټکه په هغونلو کي چي د کندنسات د توليدو او دريدو هیڅ اجازه نشيته (د مثال په ډول د او بوب د ضربی له ډاره) او یا د تودو خي درجه او فشار په ډيره لویه پیمانه سره کښته او پورته کيږي، د دي ډول آلو نصبول مناسب نه بنکاري. د نومورو آلو د بنېگنو په هکله ويلاي شو چي دا آلي د او بوب د ضربی او د يخ و هلو په وړاندي پیاوړي دي او یاد شوي عوامل د هغوي پر کار باندي کومه اغيزه نه لري.

## 2- کپسول لرونکی حرارتی آلي

په دی ډول کندنسات تیروننکو آلو کی بیا د بی میتال حلقي په عوض یو کپسول ئای پر ئای دی چی د یو ډول خانگپی مايغ خخه ډک وی. همدارنگه دا کپسول د یوه ممبران درلونکی هم دی. د یادي شوي مايغ د تبخیر درجه د او بود تبخیر تر درجي یو خه تيئه وی. د بايلر د کار په لو مرپیو شبیو کی نوموری آله د کندنسات او هوا په مخ خلاصه وي، کله چی د کندنسات د تو دو خي درجه د نوموری مايغ د تبخیر درجي ته ورجگه شي نو دا مايغ بخار کېږي او پر ممبران او د هغه په وسیله پروینتیل باندی اغیزه کوي. په نتيجه کی مخکی له دی خخه چی د او بود بخار نوموری آله ته ورنزوی، اړوندہ وینتیل تړي. د کندنسات تیروننکی آلي د سپیدو سره سم د کپسول مايغ بيرته د بخار د حالت خخه و مايغ حال ته را ګرزي او وینتیل د کندنسات د ایستلود پاره خلاصېږي. دا ډول آلي هم د او بود ضربی او يخ و هلو په وړاندی پیاوړي دی او هم د تو دو خي د درجي او فشار د تغیراتو په صورت کی خپلی دندی په بنه تو ګه سرته رسولی شي.

## 3- ګوندي کندنسات تپرونکی آلي


دا ډول آلي یو فلزي، فتر شکله او د پراختیا (انبساط) و پ جسم لري. نوموری جسم د یوی داسي مايغ خخه ډک دی چی د تبخیر درجه یي د او بود بخار کيدو تر درجي تيئه ۵۵. د کار پرنسیپ یي د دوو نورو، پورته یاد شوو آلو سره ورته دی: د بايلر د کار د پیل په شبیو کی نوموری آله د هوا او کندنسات د وتلو په مخ خلاصه ډه. د کندنسات د تو دو خي د درجي په جگیدو سره هغه مايغ چی د فنري شکله جسم په دنه کی پرته ده بخارېږي او نوموری جسم تر دی اندازې پوري پراختیا مو می ترڅو وینتیل وتړل شي او د بخار د وتلو مخه و نیول شي. ګوندي کندنسات تیروننکی آلي د لب قدرته سیستمو د پاره په کار اچولي کېږي، د يخ و هلو خخه نه ډاريې، ولی د او بود ضربی په وړاندی حساسی دی.

### 5.1.23.4.3 ترمودینامیکی کندنسات تپرونکی آلي

دنورو پورته یادو شوو آلو په خير دا ډول آلي هم د بايلر د کار په لو مرپیو ګریو کی د کندنسات او هوا د وتلو د پاره خلاصي دی. ساره کندنسات او هوا چی د یوه تنگیدونکي حلقوي نل خخه آلي ته داخلېږي د وینتیل قاب د پاس په طرف تیله کوي او د خان د پاره د وتلو لار پرانیزې. کله چی د کندنسات د تو دو خي درجه جګه شي نو د حلقوي تنگیدونکي نل خخه د هغوي وتل هم ډير ګوندي کېږي. د کندنسات دا ګوندي حرکت د وینتیل د قاب شاته د هغوي د فشار د تيئيدو او په نتيجه کی د هغوي د بخار کيدو سبب ګرزي. نوموری بخار د پاس لوري خخه د وینتیل پر قاب زور اچوي او هغه بيرته تړلوبه اړ باسي.

ترمودینامیکی آلي د يخ و هلو او د او بود ضربی په وړاندی لور مقاومت لري، سپکي دی او د کندنسات د ډيری اندازې د تیرو لو توان لري. نوموری آلي په تیره بیا هلته د ګټي اخستني د پاره ډيری مناسبې دی چي کندنسات بايد بیله ټنډه د سیستم خخه وايستل شي.

د پورتنيو کندنسات تیروننکو آلو برسيره کله، کله په هغه کوتوي کی چي هغوي ته ورننوتل ګران وي لکه ډيرې وړو کي ته کوي، بیا د کندنسات لیري کولونلو خخه د یوی ممکني حل لاري په تو ګه ګټه اخستل کېږي ټکه دا ډول نلونه د کندنسات تیروننکو آلو په پرتله ډير لب سمون او ځارني ته اړتیا لري:

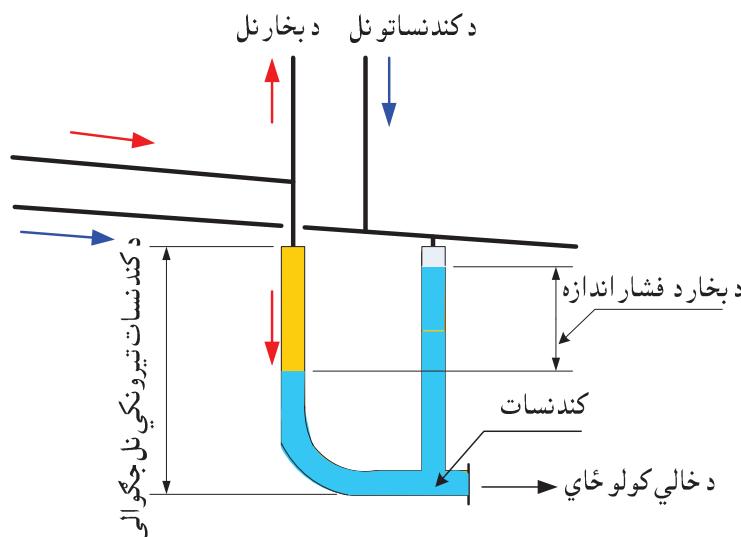

### 132-شکل د کندنسات تیرولو نل جوربنت

ددی دپاره چي د کندنسات تیرونکي نل خخه د او بو بخارونه وزی نو د هغه جگوالی د بخار تر فشار دوه ئلي ھير په نظر کي نیول کېږي. دا ھول نلونه یواحی په هغو سیستمو کي د گتی اخستني وړدي چي د بخار فشار يې ھير جگ نه وي. په هغه وخت کي چي بايلر کارنه کوي بیا په دواړونلو کي د او بو سطحه یوشان پاتېږي.

#### 5.1.23.5 بايلر ته د او بو د بېرته رسولو سیستم

لکه خنکه چي روښانه ده، بايلر او ورپسي ترپلي سیستمونه د خپل فعالیت په لپ کي ورو، ورو یوه اندازه او به دلاسه ورکوي. په همدي دليل بايلر ته د ستنيدونکو او بود اندازې د محاسبې په ترڅ کي باید د همدي لږيدونکو او بو مقدار هم په نظر کي و نیول شي. په منل شوي توګه د بايلر د پاره د او بو اندازه د 1,25<sup>1,4</sup> خخه تر چي د هغو او بو تر مقدار ھيره په نظر کي نیول کېږي چي د بخار د تولید دپاره ورته اړتیا شته.

بايلر ته د ستنيدونکو او بو دری ڈوله سیستمونه وجود لري:

1- بايلر ته د طبیعی میلان سره د او بو بېرته ستنيدل.

په اوس وخت کي دا ھول سیستمونه چي د کندنساتو د ټولولو لوښي نه لري، د گتی اخستني د ګر خخه وتلي دي. دا ئکه چي په نوي بايلر کي د بخار د تولید سرعت دومره جگ دې چي د بايلر د کار په لوړ پيو شیبو کي د او بو کندنسات نه شي کولاي چي د طبیعی میلان سره په همدي ګرندیتوب بايلر ته بېرته ستون شي.

2- د او بو رسولو هغه سیستم چي د کندنساتو د ټولولو لوښي بې تیت ئای پر ئای وي.

3- د او بو رسولو هغه سیستم چي د کندنساتو د ټولولو لوښي بې لور ئای پر ئای وي.

#### 5.1.23.5.1 د او بو رسولو هغه سیستم چي د کندنساتو د ټولولو لوښي بې تیت ئای پر ئای وي

دا ھول سیستمونه د کندنساتو د ټولولو یو سرتپلي لوښي لري چي تر بايلر تیت ئای پر ئای وي. د سیستم دپاره د لپ شو او بو اندازه د یوی بلی او به چمتو کونکي آلي خخه نو موري لوښي ته رسول کېږي.

د کندنساتو د ټولولو په لوښي کي یو لامبو و هونکي وینتیل ئای پر ئای دي چي تر یوی تاکلي سطحي پوري د او بو د سطحي تر تیتیدو وروسته هغه نل خلاصوي چي د او بو د چمتو کونکي آلي خخه رائحي.

د همدي کندنسات تولونکي لوبني په منع کي د او بو رسولو يو پمپ هم شته چي د او بو د سطحي د تنظيمونکي آلي په غونتنه بايلر ته د او بو په رسولو پيل کوي.

په هغه صورت کي چي د او بو رسولو پمپ د کوم تخنيکي عيب په لرلو سره د کاره ولو بوي بيا په عاجل ډول سره د او بو رسولو يواحتياطي نل دا دنده په غاره اخلي.

د کندنساتو د لوبني د حجم د محاسبې په وخت کي باید د هواد تلو او ننوتلو او همدارنګه د لایو او ختيو د تخلیي د پاره هم یو تاکلی حجم په نظر کي ونيول شي.


په (133) شکل کي د داسي یوه سيستم یوه ساده شوي شيماليدل کيربي.

په شکل کي بنوول شوي وسایل:

-1 د او بو رسولو پمپ.

-2 لامبو و هونکي وينتيل.

-3 د او بو د سطحي بنوونکي آله.

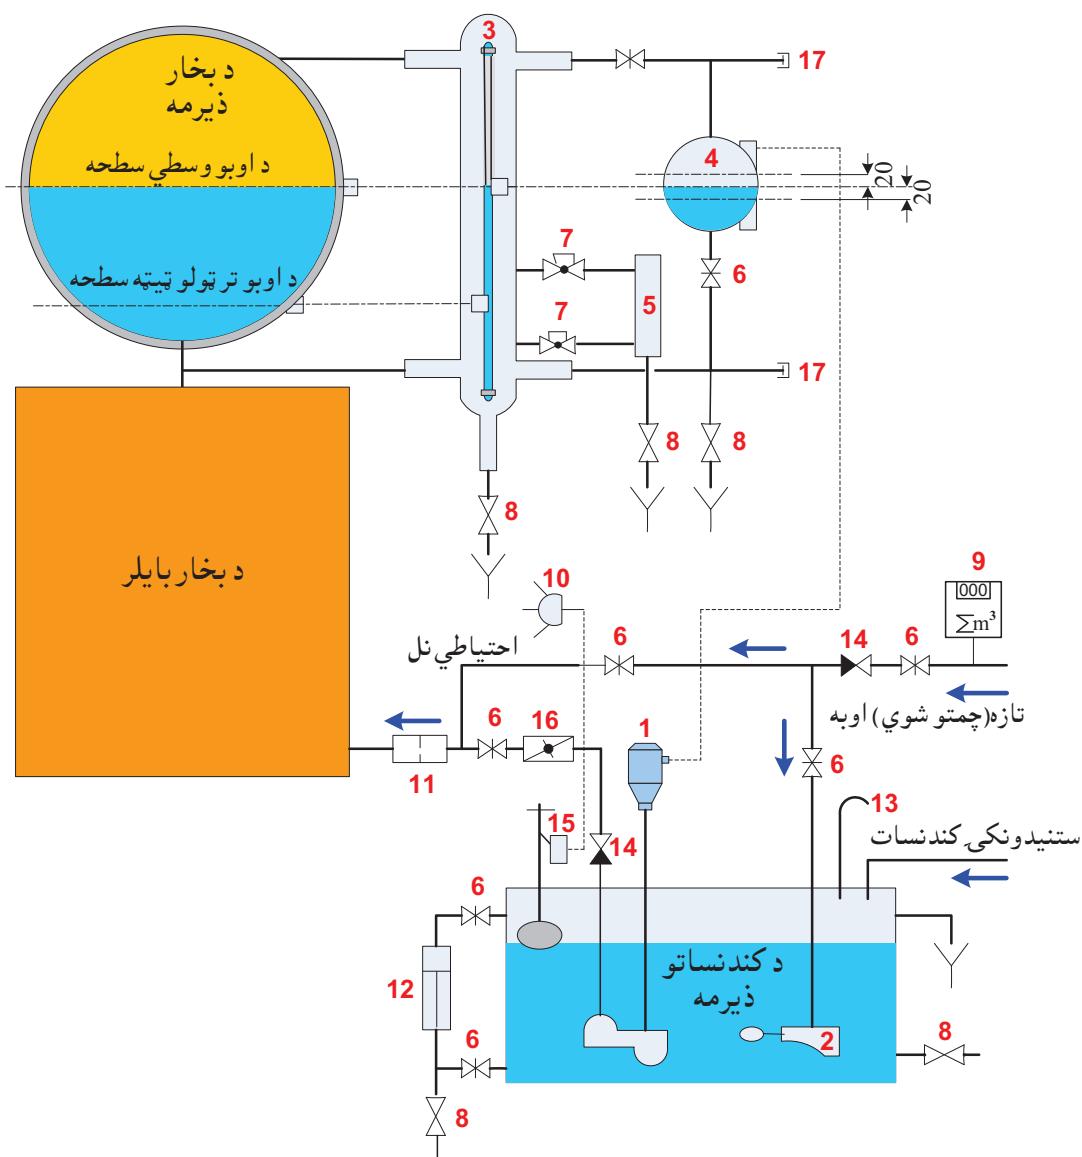

د بخار د بايلر د پاره د او بو د رسولو د سيستم یوه نمونه شکل 133

- د او بود سطحي تنظيمونکي آله. -4  
 د او بود لريدو مخنيونکي آله. -5  
 ترونکي شير. -6  
 د غير عمدي ترلو مخنيونکي وينتيل(کاپ وينتيل). -7  
 د لايو او چتيليو دايستلو وينتيل. -8  
 د او بود ميت. -9  
 د او بود لريدو په هكله صوتي او ياد ليدو ور(اوپتيکي) سگنال ورکونکي. -10  
 د چتيليو مخنيونکي(فلتر). -11  
 د او بود سطحي تنظيمونکي. -12  
 د هوا ايستونکي او داخلونکي نل. -13  
 د شاتگ مخنيونکي وينتيل. -14  
 د لامبو و هونکي آلي سوج. -15  
 کلاپان. -16  
 د پاكولو خاي. -17

### 5.1.23.5.2 د او بورسولو هغه سيستم چي د کندنساتو د تولولو لوښي يي لوړ ئاي پر ئاي

#### وي

دا ډول سيستمونه ډول لوښي لري چي يو تربايلر لور ئاي پر ئاي دي. په لومړي پرو او کي ستنيدونکي کندنسات په هغه لوښي کي را غونه یېږي چي تيي واقع دي. راتبول شوی کندنسات بيا د یوه پمپ په وسيلي هغه لوښي ته رسول کيري چي تربايلر لور ئاي پر ئاي دي. وروسته له دي کندنسات د کوم پمپ له مرستي خخه پرته پخپله د بايلر په خوا بهيرې.

دوهم لوښي باید دو مره جګ ئاي پر ئاي شي چي منځ ته راتلونکي فشار تربايلر پوري د تولو نلو او نورو اړوندو نصب شوو وسايلو د مقاومت د پاره کفایت وکړي.

دنوموري لوښي خخه د بايلر په لور وتونکي نل باید د لوښي د لاندي خوا خخه ونه غزوول شي. ئکه د ځانه سره د لايو او چتيليو په ورلو سره، په بايلر باندي د نصب شوو آلو د کارد متاثره کيدو سبب ګرزي.

### 5.1.23.6 د هواد ايستلو او د ننه کولو آله

دا آله په خپل د ننه کي يو پراختيا موندونکي جسم لري چي د ډول مایع خخه ډک دي. نوموري جسم په عین وخت کي د یوه وينتيل سره هم وصل دي چي د هواد وتلو او ننوتلو د نل د تړلوا او خلاصولو دنده ور په غاره ده.

کله چي بايلر کارنه کوي او همدارنګه د بايلر د کار په لومړيو شېيو کي، پورته ياد شوی وينتيل د هواد وتواو ننوتوا په مخ خلاصو وي. نوموري آلي ته د بخار د ورنتو سره سم د جسم په د ننه کي د او بود حجم ډيرېږي، چي په نتيجه کي د جسم د پراخواли سبب ګرزي. په خپل وار سره دا جسم بيا د یوه ميل په واسطه د وينتيل مخروطي شکله برخه د پاس په طرف تيله کوي ترڅو وينتيل و تړل شي او د بخار د وتلو مخنيوي وشي.

ددې آلي د سپیدو خخه وروسته دا پروسه په برعکس ډول سره تر سره کېږي او وينتيل بيرته د هواد ننوتوا او وتو لاره پرانستي پېږد دي، ترڅو په سيستم کي د منفي فشار یوه ساحه منځ ته رانه شي.

دا ډول آلي تل د نلو، لوښو او نورو آلو په ترتولو لورو برخو کي چيري چي د هواد توليدو امکان شته نصبيږي.

### 5.1.23.7 د بایلر د پاره د او بو چمتو کول

لکه مخکی چي مو يادونه و کره د بایلر د فعالیت په ترڅ کي تل یوه اندازه او به بي خايمه کېږي چي باید د تازه او بو په وسیله بېرته پوره شي. مګر تازه او به باید مخکي له مخکي خخه د بایلر د پاره په اړونده توګه چمتو شي. دا ځکه چي او به د یوی بنې حل کونکي مادي په حیث یوزیات شمیر منحله او همدارنګه غیر منحله مواد د ئانه سره لري چي د بایلر او د سیستم د نورو برخو کارد جدي ستونزو سره مخامنځ کولای شي.

د دی موادو په ډله کي په تېره بیا کاربن ډاي اکساید ( $\text{CO}_2$ ) او اکسیجن کولای شي په ډېره لړه مده کي د سیستم د ډېرو برخود زنگ و هلوا او په نتیجه کي د هغوي د خرابیدو سبب و ګرزي.

همدارنګه تازه او به د خپلی سختي د درجی له مخي هم باید د بایلر د پاره مناسبي وي.

د تازه او بو د چمتو کولو په اړه باید د لاندی تکي په نظر کي ونیول شي:

- د یوه فلتري په وسیله باید دا او بو خخه پردي شیان لکه د لرگیو ټوتي، کاغذ، د تکي پارچي، د فلزاتو ټوتي او نور ورته مواد جدا کړل شي.
- د او بو سختي باید د بایلر د تولیدونکي موسسيي د غونښتنو سره سم تېته کړاي شي.
- تازه او بو ته د مخصوصو کيمياوي موادو په وراچولو سره باید په او بو کي موجود ازاد اکسیجن په ترکيبي اکسیجن تبديل شي.

### 5.1.23.8 د لور فشار بایلرونه

په دی ډول بایلرو کي د بخار د تودو خي درجه تر ( $300^{\circ}\text{C}$ ) او د فشار اندازه تر (30 bar) پوري رسيد اي شي.

د لور فشار بایلرونه د معمول په ډول او سپنيز بایلرونه دی چي د او بو د لوبي خوني د رلودونکي بایلرونه هم ورته وايي. د نومورو بایلرو د اور پر خوني او د تودو ګازو پر ورونکو سطحو باندي شاوخوا او به راګرزي چي د همدي طبیعي دوران (سرکولیشن) په نتیجه کي په بخار تبديلیبوي او پاس خواته د بخار په خونه کي ذيرمه کېږي.

سوی ګازونه د دی بایلرو د او په خونه کي د جهت د دوه او یا دري ځلی تغير د پرسنیپ په اساس حرکت کوي.

د خارني او کنترول د لور کيفيت درلودونکي آلي د نومورو بایلرو د پاره د بی خطره فعالیت زمينه برابوري.

د لور فشار بایلرونه په صنعتي سکتور کي لکه د غذايي موادو د تولید، د کيمياوي موادو، تکو او کالو جورولو فابريکو او همدارنګه د هغو پروسه د پاره چي د لور فشار بخار ته اړتیا لري، په کار اچول کېږي.

### 5.1.23.9 د بخار د ګرندی تولید بایلرونه

لکه خنګه چي د نامه خخه بې نسکاري دا ډول د یکونه په ډېر سرعت سره یوه ډېره اندازه د اړتیا وړ، د او بو بخار تولیدولای شي خو په دی شرط چي د بخار د کيفيت لکه فشار، رطوبت او نورو په هکله کومي لوري غونښتنی طرح نه وي.

د بخار د ګرندی تولید بایلرونه کومه تاکلي د بخار ذيرمه نه لري، او به بایلر ته د ننوتو خخه وروسته د یوه ډېر شمير فنر شکله نلو په منځ کي ویشل کېږي او په همدي دليل ډېر ژرد جوش تر درجي پوري رسېږي.

د او بو بخار وروسته له دی خخه د بخار او او بو د جدا کولو د یوه شمير پردو خخه تيرېږي چي په نتیجه کي بې رطوبت لېږي او کيفيت بې یوه اندازه لور خي.

نوموري بایلرونه د لبراتوارو، د لاسي کار د صنایع او نورو ورته تخنيکي پروسه د پاره چيري چي په سملاسي توګه بخار ته اړتیا پیدا کېږي ډېر په زړه پوري بخار تولیدونکي وسیلي شميرل کېږي.

همدارنگه دا چول بایلر د خپل کار د ساده توب او د مونتاژ د اسان تیاؤ له مخي، د او بو د لوبي خوني لرونکي  
بایلر په وړاندي یو پیاوړی سیال په حساب رائحي.

د بخار د ګرندي تولید بایلر نه په ولار او یا پراته شکل تولید یېږي، د بخار د تولید قدرت بي تر (2000 Kg/h) او  
د فشار اندازه یې تر (32bar) پوري رسیبرې.

### 5.1.23.10 د بخار د بایلر د پلانلو او غوره کولو په هکله ئینې تکي

- د بایلر د انتخاب خخه وړاندي باید د بخار د مصروفونکي د غونښتنو په هکله پوره معلومات تر لاسه شي.
- د بیلگی په تو ګه د بخار د فشار اندازه، د بخار د تودو خي درجه، د بخار د تولید اندازه او د هغه کیفیت او  
د بخار د رسولو د سیستمو خرنګوالي. همدارنگه د او بو د مالګو او ازاد اکسیجن د لبولو په هکله تدابیر هم  
باید په پام کې وي.
- باید له مخکي نه روښانه وي چې کوم ډول بخار په کار دي: نامشروع (وږي) بخار، مشبوع (مور) بخار او که  
وچ بخار.
- د سون د هغې مادي غوره کول چې بېه بې جګه نه وي او تل بېي د پلاس راورلو امکان موجود وي.
- د بایلر د مونتاژ د ځای په هکله باید پوره معلومات موجود وي.
- پرتاکلي وخت د بایلر خخه د چټلو او بو او لایو د ایستلو په هکله باید له وړاندي ضروري تدابير اخستل  
شوې وي. (دا کار کیداي شي د لاس په ذريعه او یا هم په اتمات ډول ترسره شي).



د جوش او بو او بخار د تولیدولو بایلر چې د فېسمن (Viessmann)  
د شرکت له خوا بازار ته وړاندي کېږي

## 5.1.24 د ځریدونکو بایلروډلونه

په نئيو مدرنو کورو کي د یوی خوا زيار ایستل کېږي تر خود ودانۍ د ټولو کو ټو خخه تر ممکنه حده پوري پوره ګټه پورته شي او د بلی خوا د ودانۍ د تودولو وسايل کمپلکت او پکارا چول يې اسانه وي.

په همدي دليل د هستوګني د شخصي یوفاميلى او یا دوه فاميلى کورو او همدارنګه د نورو ورته ورو کو ودانیو دپاره نور نو د بایلر د مونتاژ د پاره یوه جدا کويه یا تهکوي په نظر کي نیول حتمي نه ده.

د پورتنې مقصد د پوره کولو دپاره پر دیوال باندي ځریدونکي بایلرونه د حل یوه ډيره په زړه پوري او مناسبه لاره شميرل کېږي.

نوموري بایلرونه سپک دي، کيداي شي چي هغوي په دهليز، تشناب، پخلنځي او حتی د هستوګني په خونه کي نصب شي. همدارنګه دا ډول بایلرونه په پوره ډول په ټولو د اړتیا وړ تخنيکي وسايلولکه د بې خطره تخنيک آلي، سرکوليشن پمپو، د او بود اضعافي حجم اخستونکو لوښو او نورو سره سمبال دي او د هغوي خخه ګټه اخستل هم ډيره اسانه ده.

ځریدونکي بایلرونه په دوو لویو ډلو ويشل کېږي:

1- د تودوخي د ارزښت دیگونه یا هغه دیگونه چي په هغوي کي د او بود بخار د کندنسيشن د تودوخي خخه ګټه نه پورته کېږي.

2- د سون ارزښت دیگونه یا د او بود بخار د کندنسيشن د تودوخي خخه د ګتي اخستنې بایلرونه.

## 5.1.24.1 د تودوخي د ارزښت یا د او بود جبري دوران دیگونه

د دې ډول بایلرو د تودوخي د تولید قدرت تر KW 25 پوري محدود دي. ځکه د تولیدي قدرت تر دې نور هم لوړول د دي باعث ګرزي چي بایلر خپل هغه نېګنې چي د لبوزن او ځای په هکله يې لري بيرته د لاسه ورکړي. د نومورو بایلرو د کار پرسنیپ د معمولې بایلرو په شان دې یعنی دا چې په دې ډول بایلرو کي هم د هغې تودوخي خخه ګټه نه اخستل کېږي چي د او بود بخار یې د ځانه سره وړي او د او بود کندنسيشن یوه منفي پدیده په حساب راخي.

د دې بایلرو د او بود حجم ډير لبوي. د دې دپاره چي په هغوي کي د او بود جوشيدو خخه مخنيوي شوی وي باید د نوموري بایلرو د او بود تودولو په نلو کي موجودي او به تل په جريان کي وي (حرکت ولري). په همدي دليل دا ډول بایلرونه **دا او بود جبري دوران بایلرو** په نامه هم یاد ډيرې.

د او بود جبري دوران دیگونه په لاندي ډلو باندي ويشل کېږي:

- **کومبي (Combi)** بایلرونه یا هغه بایلرونه چي په خپل دنه کي د چنباک د او بود تودولو سيستم هم لري، په دې معني چي د تودو او بود دپاره د تودوخي آليسونکي سطحه د بایلر په دنه کي ځای پر ځای ده. دا ډول بایلرونه د تسخين د تخنيک له لحاظه د کور تودولو او د چنباک د تودو او بود ګډ چمتو کولو د پاره د تر ټولو مناسبو آلو د کتار په سرکي واقع دي. د دې ډول بایلرو د کار ترتیب په دې ډول سره دي:

د چنساک د او بو تودول په دی دول بایلرو کي د لوموري توب حق لري. تودو او بو ته د ضرورت سره سم، نوموري بايلر په سملاسي توگه د تسخين د پاره د تودو خي برابرول پيرېدې او په اتمات دول د چنساک د تودو او بو په چمتو کولو پيل کوي. كله چي و تودو او بو ته ارتيا نه وي، نودا ھول بایلر بيرته په اتمات دول سره خپله دنده د تسخين د سيسن د پاره مخ په وړاندي بيابي.  
په دی ترتیب سره د تسخین او او بو تودولو دواړي دندې په یوې وړو کي فضا کي په ډيره اغیزمنه توګه تر سره کېږي.

- یوازي د تسخین دیگونه چي يا د چنساک د او بود تودولو سيسن هیڅ نه لري (د چنساک تودي او به د یوې بلې آلي د مثال په ھول د یوه برقي او به تودونکي بايلر په وسیله چمتو کېږي) او یا هم په غیر مستقيمه توګه د کور د ارتيا وړ تودي او به چمتو کوي (د تودو او بو چمتو کول د یوې جدا تودو خه آليشونکي سطحي په واسطه تر سره کېږي).

خارج ته د سو گازو د وړلو او د سون د پروسې د پاره د هواد تامينولو له مخي هم نوموري بايلرونه په دوو ھلو ويشن کېږي:


#### د اطاق د هواد خخه ناپيلی (مستقل) بايلرونه

دا ھول بايلرونه د سون د پروسې د پاره د ارتيا وړ هواد یوه نل په ذريعه د دباندي خخه را پري او په همدي دليل د اطاق په هواد پوري هیڅ تړلي نه دي.

په دی بايلرو کي د سو گازو ايستل د یوه وينتيلياتور په مرسته تر سره کېږي، نو ځکه د بايلر او دود کښونکي نل تر منځ د ارتباطي ټوټي او یا هم د ټول دود ايستونکي نل په منځ کي د لوړ فشار ساحه حاکميټ لري.  
د دی ھول بايلرو بنيګنه په دی کي د چي دوي پرته له کوم محدوديت خخه د ودانۍ په هره برخه کي د نصبولو وړ دي، ځکه دی بايلرو ته د ارتيا وړ هواد خارج خخه راخي.

دود ايستونکي نل په حقیقت کي د دوو نلو خخه جوړ دی چي یو د بل په دننه کي ئاي پر ئاي دي. د داخلی نل په منځ کي سو گازونه د باندي وزړي او د خارجي پونس په منځ کي هواد د باندي خخه بايلر ته رسول کېږي.

لاندي وړو کي شکل د دی ھول دودکش جورېښت په ساده ھول سره بنيې:

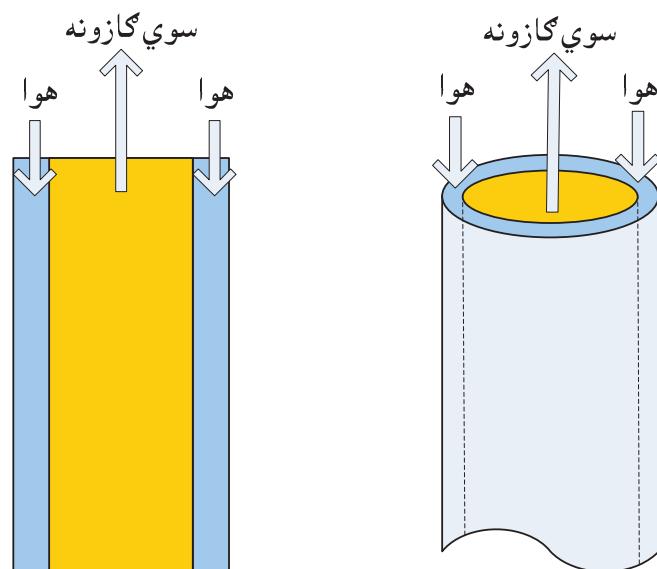

134-شکل

**- د کوتی د هوا سره تپلی بایلرونه.** په دی دول بایلرو کی د سوو گازو ایستلد یوه لوکی ایستونکی کانال په مرسته ترسره کېږي. په نوموری کانال او د بایلر او کانال په وصلونکی نل کی تل د منفي فشار ساھه موجوده وي.

دا ډول بایلرونه د ودانی په هره برخه کی د مونتاژ وړ دي، خو په دی شرط چي دوي ته د سون د پروسی د پاره د اړتیا وړ پوره هوا ورسیږي، حکه دا بایلرونه خلله هوا د هغه طاق خخه اخلي چي دوي پکښي نصب دي. د دی بایلرو د پاره ډیره د اهمیت وړ خبره داده چي د دباندي هوا د هر ډول تغیراتو سره، سره بیا هم د سوو گازو ایستلد په ډاډ منه توګه سره تامین وي. هغه آله چي په هر ډول جوي حالاتو کي، بيرته کوتی ته د سوو گازو د وتلو مخه نیسي د **گاز ایستلود بی خطره آلي** په نامه سره یادېږي او د هغې په اړه به هر اړخیزه معلومات وروسته وړاندې شي.

### 5.1.24.1.1 د اوبو د جبri دوران د بایلرو د کار ځانګړتیاوی

لکه چي مخکي مو یادونه وکړه دا ډول بایلرونه په تولود اړتیا وړ وسایلو سره سمبال دي. د ګاز سیخل د یوه اتموسفری برنس(د هوا او ګاز د ګډولو د پاره کوم وینتیلیاتور نه لري ) په وسیله ترسره کېږي، په همدي دليل د کار په وخت کي ډیر ارام وي او د چاپېریاں د ازار سبب نه ګرزي.

د برنس کارد مودول د پرنسيپ پر بنست وي، په دی معنی چي د برنس د تودو خي د تولید قدرت د لږيدو او ډيريدو وړ دي. د معمول په ډول د مودولي کار پوله د (45%) او (100%) تر منځ وي.

د سون د پروسی د پاره د اړتیا وړ هوا یاد اطاق خخه اخستل کېږي او یاد دباندي خخه بایلر ته راچي. د تودو خي آليشونکي سطحه د یوه وړو کي بلاک شکل لري چي د یوه ډيرشمیر نازکو پردو خخه جوړه ده. نوموری تودو خه تبادله کونکي سطحه کولاي شي چي د سوو گازو د تودو خي درجه د سانتي ګراد د 80 خخه نه 130 درجو پوري تېتیه کړي.

په دی ډول بایلرو کي تولی الکتریکي او الکترونیکي برخې د یوی آلي په وسیله تنظیم او کنترول یېږي چي **د سون د اتومات** په نامه یادېږي. د نوموری آلي ځانګړتیاوی د برنسو په بحث کي په هر اړخیزه توګه سره خیړل شوي دي.

د بې خطره تخنیک ټول وسایل لکه بې خطره وینتیل، د بایلر د اوبو د تودو خي د درجی تنظیمونکي آله، د تودو خي د درجی خارونکي آله، د اوبو د حجمي انبساط ذيرمه او نور مخکي له مخکي خخه د بایلر په دننه کي خاي پر خاي وي او د مونتاژ کونکي له خواکومي اضعافي خوارى ته اړتیا نه لیدله کېږي.


دنومورو دیگو د اوبو د حجمي انبساط ذيرمه په مئل شوي توګه د 12 لیترو په شاوخوا کي حجم لري په همدي دليل د دی ډول بایلر د مونتاژ خخه مخکي بايد وکتل شي چي د تسخین د سیستم د پاره نوموری حجم کفایت کوي او که نه؟ د اړتیا په صورت کي بايد د اوبو د اضعافي حجم د اخستلود پاره یوه بله ذيرمه هم په نظر کي ونیول شي.

ددی ډول بایلرو په هکله یوه بله د اهمیت وړ خبره داده چي د هغوي او به ګرځونکي (سرکولیشن) پمپ د دی بایلر یونه بیلیدونکي غړي دی او په همدي دليل د تغیر وړ نه دی. د تسخین د سیستم د پلانلو او دیزاین په وخت کي بايد تل په یاد وساتل شي چي خومره فشار د اوبو د سرکولیشن او په لاره کي پر تولو مقاومتو باندي

د غلبي د پاره په اختيار کي شته! همدارنگه د تودو او بو تر ذيرمي پوري تول موجود مقاومتونه هم باید له پامه و انه چول شي.

په هغه صورت کي چي د بایل سره د تسخين د پاره ډيری حلقي اويا خوبيلابيل سيستمونه (د مثال په ډول د تسخين فريشي سيستم او نور ) وصل وي، نوبنه داده چي نوموري سيستمونه په هايدروليکي لحاظ يو د بل خخه جدا کاري شي.

د موضوع د نور هم رو بنالو د پاره، د ډول بایل و د کار د ئانګرتياو او مهمو برخو په اړه یوه ساده شوي شيما په لاندي ډول سره د کتلورډ:

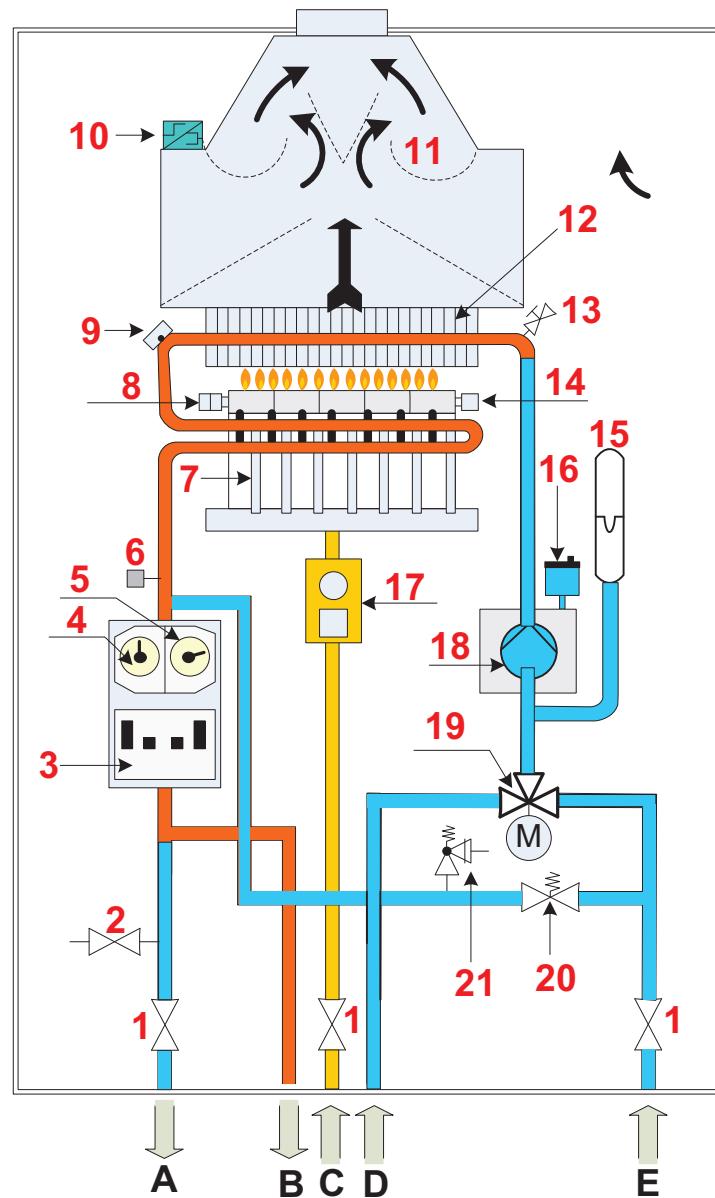

135-شکل د او بود جبری دوران بایل جوړښت

په شکل کي بسول شوي آلي دادي:

- 1 تړونکي او خلاصونکي وينتيل.
- 2 د بایل د ډکولو او بيرته خالي کولود پاره وينتيل.
- 3 د برنر د پاره اونيونرسال (د هر اړخizi ګتني اخستني وړ) اتومات UBA.

- د تقسیمیدونکو او بو ترمو میتر. -4  
 د تقسیمیدونکو او بو مانومیتر. -5  
 د تقسیمیدونکو او بود تودو خی درجی احساونکی (سنسور). -6  
 گاز سیخونکی (گازی برنر). -7  
 اوربلونکی الکترود (د کارد خرنگوالی په هکله بی معلومات د برنو په بحث کی وړاندی شوی دی). -8  
 د تودو خی درجی د بی ئایه لوریدو مخنيونکی بی خطره آله. -9  
 د سوو گازو احساونکی (سنسور). -10  
 کوتی ته د سوو گازو د وتلو مخنيونکی. -11  
 تودو خه تبادله کونکی سطحه. -12  
 هو ایستونکی وینتیل. -13  
 د ایونیزیشن الکترودونه (دنوموری آلی دندہ د برنو په بحث کی توضیح شوی ۵۵). -14  
 د او بود حجمی انبساط ذیرمه. -15  
 اتومات هو واکش. -16  
 د گازپر نل باندی ترلی نوري اړوندہ آلی (په دی اړه هر اړخیزه معلومات د برنو په بحث کی کتل کیدای شي). -17  
 د او بود ګرځولو (سرکولیشن پمپ). -18  
 دری لاری وینتیل. -19  
 د او بود دسربیزی (پرسرتللو) بی خطره وینتیل. -20  
 90 درجه بی، فنري بی خطره وینتیل. -21  
 د تسخین د سیستم د پاره د تقسیمیدونکو او بونل. -A  
 د چښاک د تودو او بود ذیرمي په لورتلونکی نل. -B  
 د گازرسولونل. -C  
 د چښاک د تودو او بود ذیرمي خخه ستنيدونکی نل. -D  
 بايلر ته د تسخین د سیستم خخه ستنيدونکی نل. -E

پورتنۍ شکل د او بود جبری دوران هغه بايلرښي چي د کوتی د هوا سره تړلی دی يعني دا چې د اور خونه بی د کوتی د هوا پر مخ خلاصه ده (د سون د پروسی د پاره هواد همدي کوتی خخه اخلي) او د چښاک تودي او به په یوی جدا ذيرمي کي، د یوی تودو خه تبادله کونکي سطحه په مرسته چمتو کوي.

د شکل خخه په واضح ډول سره بسکاري چي نومورې بايلر د چښاک د او بود تودولو په حال کي دی او د تسخین سیستم ته د تودو خي رسول تر هغه وخته پوري ځنډول کېږي چي د تودو او بود ذيرمي د پاره د اړتیا وړ تودي او به چمتو شي.

که چيري مو غونبشي وي چې د او بود جبری دوران د بايلرو د نورو ډولو د کار خرنگوالی د یوه شکل په مرسته توضیح کړو نو کیدای شي چې په ډير لې تو پير سره ټول هغه و سايل چې په (135-شکل) کي بسودل شوی دي، د نورو بايلرو د پاره هم تکرار شي. په دی هکله د ټیني تو پير او ځانګړتیاوه خخه په لاندی ډول نوم اخستلاي شو:

- د اطاق د هو اخخه ناپیلی بایلر په خپلی پاسنې برخی کي یو وینتیلیاتور لري. د سوو گازو احساسونکي سنسور او کوتۍ ته د سوو گازو د ننحو مخنيونکي آلي ته اړتیا نلري. د اور خونه یي د کوتۍ خخه د هواد ننحو په مقابل کي تړلې (عايقه) ده او دودکش بې د دوو نلو خخه جوړ دي چې په یوه کي سوي گازونه د ودانۍ خخه دباندي باسي او په بل کي د سون د پروسې د پاره هو بايلر ته رائي.

همدارنګه دا ډول بايلر د اورد خونې او د هو اړوونکي نل تر منځ د فشار د ديفرنس یوه آله هم لري.

- د او بود جبري دوران کومبي بايلر بيا په خپل دننه کي د چښاك د او بود تو دولو د پاره یوه تو دو خه تبادله کونکي آله هم لري.

## 5.1.24.1.2 له هايدروليکي پلوه د دريدونکو او د او بود جبري دوران بايلر

### تر منځ حئيني بنستېز تو پيرونه

**1** - خرنګه چي ټريدونکي بايلرونه په منل شوي توګه د ودانۍ په دننه: د هلیز، پخلنځي، تشناب او نورو ورته ځایو کي ئای په ئای کېږي نو د دريدونکو بايلرو په پرتله بايد ډیر ارام او بیله رغه کار و کړي.

**2** - لکه مخکي چي مو يادونه وکړه د ټريدونکي بايلر د سرکوليشن پمپ د تغيير ورنه دی نو ټکه د ولار بايلر بر عکس دلتنه بايد د فشار د هغه پاتې شونې سره کار و شوي چې د خپله بايلر د مقاومت د منفي کولو خخه وروسته لاس ته رائي (بايد په ياد و ساتل شی چې د چښاك د تو دو او بود تر ډيرمي پوري د او بود رسولو دنده هم د همدي پمپ په غاره ده) او که پاته شوی فشار د تسخين د سیستم د پاره کفایت نه کوي او يا هم د بايلر سره خو مختلف سیستمونه لکه فرشی سیستم او نور تړلي وي نوبیا بايد دا سیستمونه د هايدروليکي پلوه یو د بل خخه جدا شي او د هر سیستم د پاره د او بود ګرڅولو یو جدا پمپ نصب شي.

**3** - د کومبي بايلر د سرکوليشن پمپ بايد یو درجه ئي، او به ګرځونکي پمپ وي په دې معني چي د او بود د ګرڅولو قدرت یي د تغيير ورنه وي. دا ټکه چي نومورې بايلر بايد په خپل ټول قدرت او په ډيره لړه مده کي د مصرف کونکي د پاره تودي او به چمتو کري.

په هغو بايلرو کي چي یوازي د تسخين دنده په غاره لري بيا د معمول په ډول دري درجه یي سرکوليشن پمپ نصبيږي.

**4** - لکه پورته چي يادونه و شوه د او بود جبري دوران بايلرو د پاره ډيره د اهميت وړ خبره داده چي دوي بايد ارام او د او سيدونکو د زورو لو خخه پرته کار و کړي. د دې هدف د تامين دنده د او بود سريزي (پر سر تللو) وينتيل په غاره ده.

د معمول په ډول د تسخين د سیستم په نلو کي هغه وخت زورونکي بګونه پیدا کېږي چي د کوتې تو دونکي آلي (راديا تور او داسي نورو) د ترموميات وينتيل مخته د فشار فرق د (150bar) خخه جګ بيا تر (200bar) پوري ورسیږي. د سريزي بې خطره وينتيل داسي عيار شوي وي چې تر (200bar) پوري د فشار د ديفرنس د جګیدو په صورت کي په اتمات ډول سره خلاصېږي او او به د ستنيدونکي نل په خوا بیا چي په نتيجه کي د فشار د فرق د ډيره د سبب ګرځي. د خپلی دندي د اجرا خخه وروسته نومورې وينتيل بيرته پخپله تړل کېږي.

د سريزي د وينتيل یوه بله ډيره مهمه دنده دا هم ده چي د بايلر د پاره د ډاډمن او بي خطره کار شرایط برابر کړي. لکه خنګه چي روښانه ده دا ډول بايلرونه د او بود پاره ډير لې (10 لیترو په حدود کي) حجم لري نو ټکه او به بايد تل په دې ډول بايلر کي د ګرځيدو په حال کي وي او د دريدو حق نه لري (د په جوش راتلو خطرېي منځ ته

رائي). که چيري فرض کرو چي د تسخين د سیستم تپول او يا اکثریت ترموموستات و ینتلونه تپلي دي نو د بایلر په دنه کي د او بو دوران يوازي د همدي و ینتيل د لاري تضمينيد اي شي. په داسي حالاتو کي نوموری و ینتيل په اصطلاح پرسرئي او د سیستم او به بيرته د ستنيدونکي او بو د نل په خوا بياي.


**5** د لارو د يگو په خلاف د دی ډول د یگو د پاره دري لاري و ینتيل دا دنه لري چي بایلر د تسخين د سیستم خخه د چنماک د تودو او بو د چمتو کولو په لور او يا بر عکس سوچ کوي. په لنډ ډول د دري لاري و ینتيل د کار سیستم داسي بيانيد اي شي:

### د کومبي بایلر په صورت کي:

د ګرمو او بو د مصرف کونکي په وسیله د تودو او بو د کوم وال يا شيردهن د خلاصولو سره سم دري لاري و ینتيل د تسخين د سیستم په خواتلونکي نل تپي او د سیستم تپولي او به د چنماک د او بو د تودونکي آلي په لور چي د بایلر په دنه کي ځاي پر ځاي ده، رهنمايي کوي.

تودو او بو ته د اړتیا د رفع کيدو خخه و روسته دري لاري و ینتيل د تودو او بو د چمتو کولو کار پايو ته رسوي او بيرته د تسخين د سیستم نل خلاصوي.

### د کومبي بایلر د پاره د او بو د سريزې او دري لاري و ینتيلو د کار پرنسېپ

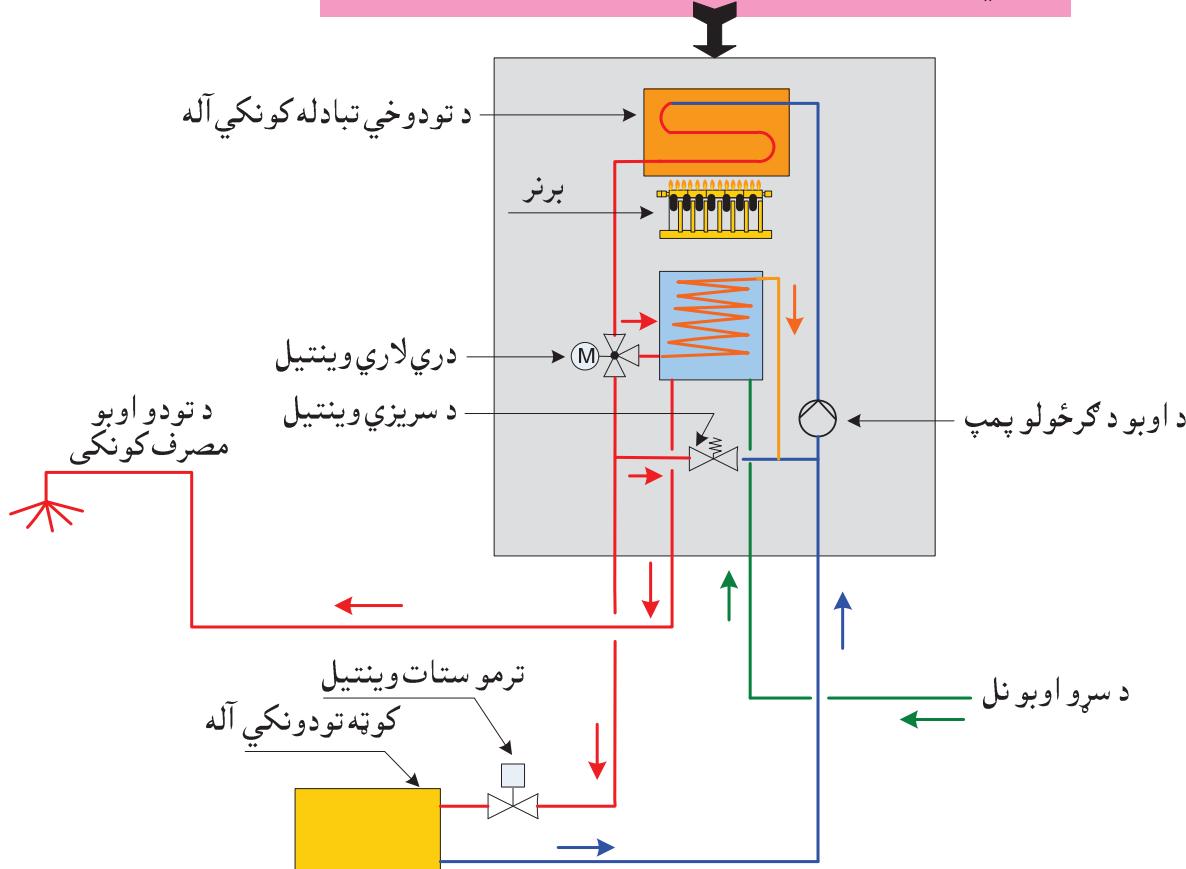

136-شکل د کومبي بایلر د کار ځانګړې تياوي


- د هغه بايلر د پاره چي يوازي د تسخين دنده په غاره لري:

په دی ډول بايلر کي، دري لاري وينتيل هغه وخت د تسيخين د سيسنتم نل تري چي د چبناک د تودو او بو په ذيرمه کي د او بو د تودو خي درجه تري بوی تاکلي درجي پوري تييه ولاړه شي. په دی پښنه کي د تودو خي درجي هغه احساسونکي چي د او بو پر ذيرمي نصب دي يو اړونده سګنال د بايلر د سمون او خارني آلي ته ليږي او نوموري آله بیا دري لاري وينتيل ته د تسيخين د سيسنتم نل د ترلو امر کوي چي په نتيجه کي بايلر په خپل قول قدرت سره د او بو د ذيرمي د پاره د تودو او بو چمتو کول پیل کوي.

تریوی تاکل شوی پولی پوری، د او بو په ذیرمه کی د تودو او بود تو دوخی د درجی د لوریدو خخه و روسته دری لاری وینتیل بیرته د ذیرمی په خوا تلونکی نل ترپی او د تسخین د پاره خپله دنده د سره نیسی.

د او بود جبری دوران د بايلرو يوه بله ئانگىچىدا داده چى د دريدونكوبايلىرو پە خلاف د خپلۇ تۇدو او بود ذىرمىي دپارە كوم جدا پىپ تەارتىيا نەلرى.

د پورتنيو مسایلود نور هم روبانه کیدو دپاره لاندی ساده شوي شکل و گوري:

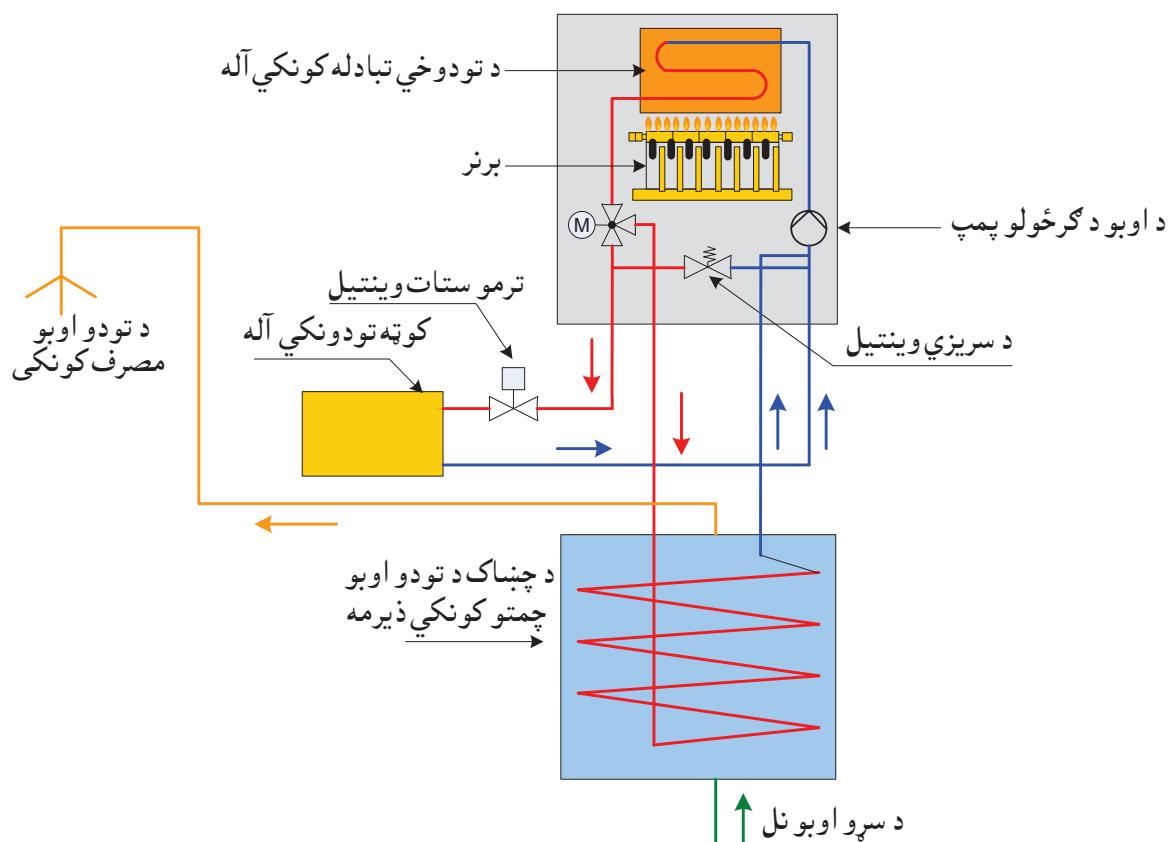

### 137-شکل په یوی جدا ذیرمی کي د تودو او بود چمتو کولو ئانگر تیاوی

**5.1.24.2 د بایلر د مونتاژ خونی او لوگی ایستونکی کانال په هکله د پاملنی ورخو تکی**

لکه مخکی چی مو وویل، دا ټول بایلرونه د خپل مونتاژد پاره کومی ځانګړي کوتی ته اړتیا نه لري. د معمول په ټول نومورې بایلرونه په لاندۍ ټول خونو کې د نصبولو وردې:

- په تشناب کي.
- په پخنخي کي.
- دوداني، ترپونبن لاندي خونه کي.
- دکار په کوتې کي.
- دکور په دھليز کي.

د هغه کوتې په هکله چي نوموري بایلر پکبني نصبيږي، باید دا لاندي عمومي غوبنتني په پام کي و ساتل شي:

- په اسانه توګه او را خستونکي شيان لکه تيل، رنگ او داسي نور باید د بایلر په شاو خوا نبدي ساحه کي ذيرمه او يا هم تري نه گتې پورته نه شي.
- د بایلر او د کوتې د هغو و سايلو او يا ساختماني عناصر و تر منځ چي د او را خستني قابلیت ولري، باید په پوره اندازه سره فاصله (لتر لبه 40 سانتي متره) موجوده وي اويا باید د نوموري سطحو مخديوه او رنه اخستونکي مادي په وسیله و پوبنل شي.
- د مونتاژ د اطاق هوا باید په منظم ډول سره تازه شي، په عين حال کي نوموري اطاق باید د کنګل وهلو خخه په امان وي.
- که چيري د کوتې هوا د سون د پروسې د پاره اخستل کېږي نو باید نوموري هوا د ناپاکه مواد دور ګډيدو خخه و ژغورل شي.

د او بود جبري دوران بایلر د پاره، نظر و دي ته چي د کوتې د هوا سره تړلې دي او که نه، يو شمير ځانګړي غوبنتني هم شته چه د ځینو خخه يې په لاندي ډول نوم اخلو:

### **د کوتې د هوا سره د تړلې بایلرو د پاره:**

لکه خنګه چي معلومه ده د دی ډول بایلرو خخه د وتونکو، سوو ګازو د تودو خي درجه د سانتي ګراد د 80 خخه تر 130 درجو پوري رسېږي. نوموري د تودو خي درجه د باندي هوا تر منځ د فشار دومره تو پير منځ ته راولي چي سوي ګازونه د یوه وينتيلياتور د مرستي خخه پرته د باندي وباسي. په همدي دليل دا ډول بایلرونه د یوه معمولي دود ایستونکي کانال سره هم د تړلوا پردي.

د پورته يادو شوو بایلرو د پاره دا امكان هم د اجازي وړدي چي خو بایلره دي د یوه ګډ دود کښونکي کانال سره وصل شي، په دی شرط چي د عمومي ګډ کانال د پاره یوه هر اړخیزه او ژوره محاسبه تر سره شي.

سره له هغو يادو شوو اسانتياؤ خخه چي نوموري بایلرونه يې د خپل مونتاژ په هکله لري، يو شمير داسي کوتې هم شته چي هلتنه دا ډول بایلرونه د مونتاژ اجازه نه لري:

- هغه تشناب او توالت چي کړکي نه لري او د طبیعي تهويي په منظور د یوه ګډ، عمومي کانال سره چي وينتيلياتور نه لري وصل دي.

هغه عمومي دھليزونه او زيني چي د خطر په وخت کي د تبنتي د لاري په حیث ترينه ګته پورته کېږي.

په هغه پخنخي کي چي د بخار او رطوبت د ایستلو د پاره یوه وینتيلياتور لري.

- په هغه کوتې کي چي د یوالې بخاري لري او نوموري بخاري ځانته د سون د هوا د رسولو د پاره کوم ځانګړي سیستم نه لري.

## - د کوتی د هو اخخه د ناپیلی بایلرو د پاره:

لکه چې وړاندی مو یادونه وکړه، دا ډول دیگونه د سون د پروسی د هو اپه اړه، خپله اړتیا د خارج خخه پوره کوي او سوي ګازونه د یوه وینتیلیاتور په مرسته دباندي باسي. په همدي دليل د مونتاژ په برخه کي، د اطاق د هو اسره د ترلو بایلرو په پرتله، د یو شمير اسانتياؤ لرونکي دي. د مثال په توګه:

- د هغه اطاق د هو اپه هکله چې نوموري بایلر پکښي نصب دي، کومي خاصي غوبنتني وجود نه لري.

خنګه چې د دی ډول بایلر د هغو خارجي سطحود تودو خي درجي چې د کوتی د دیوال په خواکي موقعیت لري، تر (85 °C) نه لوپيرې نو د نومورو سطح او د کوتی د ساختمانی هغو عناصر و تر منځ چې د اور اخستني امکان يې شته، د کومي څانګړي فاصلې پريښو دلو ته کومه اړتیا نه ليدله کېږي.

- خنګه چې دا ډول بایلر خپله د اړتیا وړ هواد مونتاژ د کوتی د هو اخخه نه اخلي نو د نوموري کوتی دلوی والي په هکله هم خه خاصي غوبنتني نه وړاندی کېږي.

د دی سره، سره د نومورو بایلرو په هکله یو شمير تکي شته چې باید د پامهونه لوپيرې د مثال په توګه که چېږي د بوي ودانۍ په یوه منزل کي خو بایلر، د یوه ګډ دود ایستونکي کانال سره وصلیدونکي وي نو باید ټوله د عین منزل په حدودو کي د عمومي دود ایستونکي کانال سره وترپل شي (په دی هکله نور معلومات د دود ایستونکو کانالو په بحث کي کتل کیدا ي شي).

### 5.1.24.3 د سون ارزښت ځريدونکي دیگونه

د دی ډول بایلرو د تودو خي قدرت تر (60 KW) پوري رسپېري. د تودو خي د لوپر قدرت د درلودلو سره، سره بیا هم دوي د خپل لپروزن، وړکتوب او د مونتاژ ځای په هکله د کومو خاصو غوبنتنو د نه درلودلو په وجهه، د تسخین د تخنیک په بازار کي دیر لوړ او په زړه پوري ځای نیولی دي.

د او بود جبری دوران بایلرو په خلاف، د دی ډول بایلرو د سوو ګازو سره وتونکي د او بود بخار بيرته په او بود بدليپري او د تودو خي خخه يې ګټه پورته کېږي. د همدي دليل له مخي د نومورو بایلرو د اغيزمن کارد پاره، د سوو ګازو د تودو خي درجه او په نومورو ګازو کي د کاربن ډاي اکسайд اندازه د غوش ارزښت لرونکي دي.

دا ډول بایلرونه د خپل جورښت له مخي د او بود جبری دوران بایلرو سره یو شمير بنسټيژه تو پېرونه لري چې دھينو خخه يې په لاندې ډول سره نوم اخستلاي شو:

- د دی دپاره چې د سوو ګازو د تودو خي درجه د او بود بخار د کندنسيشن تر درجي پوري تېټه شي نو باید د نومورو بایلرو د تودو خي د آليسونکي (تبادله کونکي) سطحي اندازه دیره لویه وي.
- د بایلر ټولي هغه سطحي چې د کندنسات (تیزابې) او بود سره په تماس کي دی باید د داسي موادو خخه جورې وي چې د تیزابو په وړاندې د لور مقاومت لرونکي وي.
- د بایلر دپاره د سون د ګازاو هواد ګډولو سیستم باید داسي تنظیم وي چې د تودو خي د تولیدد قدرت د قیتیدو په وخت کي هم د کابن ډاي اکسайд اندازه په عین ډول لوړه پاته شي، هکه نوموري اندازه د او بود د بخار د کندنسيشن د پیل دپاره دیر لوړ اهمیت لري.

- د تودو خي په تبادله کونکي سطحي کي، باید او به او سوي گازونه يو د بل په مقابلو جهتو کي حرکت وکړي تر خود تودو خي د تېتې درجی در لودونکي سوي گازونه او سري او به يو د بل سره په تماس کي د راتلو امکان پیدا کړي.

### 5.1.24.3.1 د سون ارزښت د بایلرو ډولونه

په عام ډول سره دا ډول بایلرونه هم په دوو لو یو ډلو وي شل کېږي:

- **کومبي بایلرونه** چي د چنباک د تودو او بو یوه داخلی چمتو کونکي آله لري. د دی ډول بایلرو د تودو خي د تولید قدرت د 20 کيلو و اته خخه بيا تر 30 کيلو و اته پوري رسیبې او د کارتتیبېي د او بود جبري دوران د کومبي بایلرو سره یوشان دی.

- **د تسخین د پاره بایلرونه** چي د تودو او بود چمتو کولو سیستم نه لري او یا هم نوموري او به په یوی جدا ذيرمه کي په غیر مستقime توګه (د یوی تودو خه آليشونکي سطحي په مرسته) تودوي. دا ډول بایلرونه د تودو خي د قدرت د 6 کيلو و اته نيو لي بيا تر 60 کيلو و اته پوري مارکيت ته وراندي کېږي. په عمومي ډول سره د دی بایلرو د کار پرنسيپ هم د او بود جبري دوران د هغو بایلرو په شان دی چي یوازي دتسخين دنده ور په غاره ده. مګر د او بود جibri دوران د بایلرو په خلاف دا ډول بایلرونه د کوتۍ د هوا سره د ترون او یا ناپيلتوب د معیار له مخي نه سره جدا کېږي، هکه نوموري بایلرونه په دواړو پینسو کي یوشان د ګتېي اخستني وړ دي.

### 5.1.24.3.2 د سون ارزښت د بایلرو ځيني ځانګړتیاوي

- لکه څنګه چي روښانه ده، د سون ارزښت تول بایلرونه د معمول په ډول په یوه وينتيلياتور باندي سمبال دي چي د برنر مخته ځاي پر ځاي دي، نو هکه د بایلر په دنه کي تل د لور فشار یوه ساحه حاکمه ده.


- د دی د پاره چي د کوتۍ هوا ته د سوو گازو د نفوذ خخه مخنيوی شوي وي نو د دی ډول ټولو بایلرو د اور خونه باید د اطاق د هوا په مخ بیخي تړلي وي. د دی خبری پر بنسټ، نوموري بایلرونه د اطاق په هوا پوري د تړلو او یا ناپيلتوب له مخي يو د بل خخه نه بیلېږي، په دی معنی چي دا ډول بایلرونه هم کولاي شي چي د کوتۍ په هوا پوري د تړلي بایلر په حيث او یا هم د دی هوا خخه په ناپيلی توګه په خدمت و ګمارل شي. مګر باید په یاد و ساتل شي چي د سون ارزښت د بایلر شاته هلته چي دود ایستونکي کانال يا نل شروع کېږي، بیادا ډول بایلرونه د سوو گازو د ایستلود خرنګوالي له مخي، د او بود جibri دوران د بایلرو سره په اساسي توګه توپير پيدا کوي (په دی هکله نور معلومات د دود ایستونکو کانالو په بحث کي دکټلو وړ دي).

- په ننۍ زمانه کي د سون ارزښت پر مخ تللي بایلرونه د مودول د پرنسيپ پر اساس د سون پروسه سرته رسوي. دا ډول بایلرونه د معمول په ډول د خپلي تودو خي د قدرت د 20%， 50% او یا هم 100% په حدودو کي د کار کولو امکانات لري. د مودول د پرنسيپ د نېګه خخه په لاندي ډول نوم اخستلای شو:

- بایلر په دقیق ډول هغه اندازه تودو خه تولیدوي چي په هري تاکلي شېبې کي د تسخین او یاد او بود تودولو د سیستم د پاره ورته اړتیا شته.

- څرنګه چي بایلر د ډيری لري مدی د پاره ګل وي نو د ولاړي د وخت د تودو خي بیځایه ضایعات یې هم لړو وي.
- که چېږي بایلر ډير لې ګل او روښانه شي نو د روښانه کيدوا او ګلیدو په لوړ پیو شېبې کي د چاپيریال ککړونکو مواد د ډير تولید او هوا ته د هغوي د اچولو کچه هم یوه اندازه را تېتېږي.

- د سون ارزښت په نوو بایلروکي د برند لمبي د تودوخي د درجي د ټېټولو په هکله هم تاکلي لاسته راوندي د يادوني وردي، چي په نتيجه کي بي د نايتروجن د اكسايدو (NOx) اندازه یوازي د (10mg/KW) خخه تر (30mg/KW) پوري رسپري.

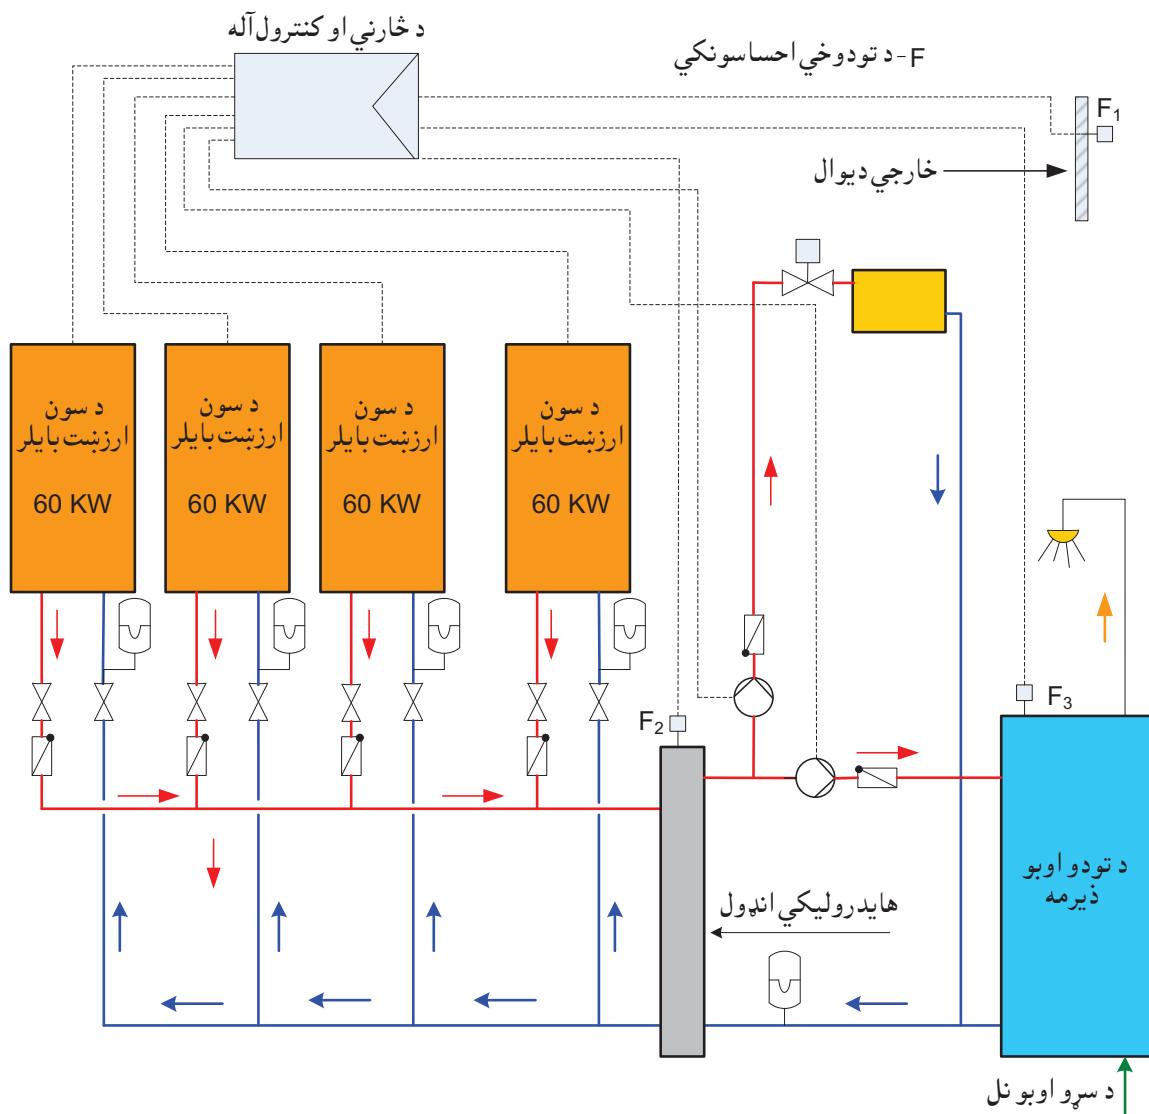

### 138-شکل په یوه کتار کي د سون ارزښت د خلورو بایلرو د نصبولو ترتیب

- د سون ارزښت د بایلرو د کندنسیشن سطحی د لاندی موادو خخه جوړېږي:
- سیلیسیوم او مگنیزیم لرونکی المونیمی الیاژونه لکه (ALMgSi0,5) او (ALSi12).
- ځانګړي پولادي تختي لکه (V4A).
- ددی ډول موادو خخه جوړې شوي د کندنسیشن سطحی کولاي شي چي تر 20 کلو پوري بیله دی خخه چي تبدیلی شي خپل کارتہ ادامه ورکړي.
- د سون ارزښت بایلرو د اوپو حجم د یوه لیتر خخه نیولي بیا تر لسو لیترو پوري رسپري چي د خپل تولیدي قدرت په پرتله ډير لبودي، نو ځکه په بایلر کي باید همیشه د اوپو یو تر ټولو لب، د اړتیا ور جريان تامین وي.

و تودو خی ته د زیاتی اړتیا په صورت کي هغه وخت چې یو بایلر د اړتیا و پر تودو خی د پوره کولو توان ونه لري، نو کید اي شي چې په یوه کتار کي د سون ارزښت تر خلورو بایلرو پوري، د نصبیدو په هکله پريکره وشي، چې په دې ترتیب سره د دستگاه د تودو خی د تولید عمومي قدرت تر 240 کيلو و اته پوري جګيداي شي. په دې صورت کي د بایلرو د پاره د اغيزمن کارد تامين په منظور، هغوي او د تسخین سیستمونه د هایدرولیکی انډول د یوه نل په وسیله یو د بل خخه جدا کوي.

په دې هکله د یوه تصور د منځ ته راتلو په منظور (138- شکل) د کتلوا پر دی.

### 5.1.24.3.3 د سون ارزښت بایلر دود ایستونکي نل په هکله خو مهم تکي

ددی ډول بایلرو دود ایستونکي نل بايد تيزابي او بوا او زنگ و هلو په وراندي د پوره مقامت لرونکي وي، نو ځکه په منل شوي توګه هغوي د المونيم، مصنوعي مواد اويا هم ځانګړي، زنگ نه و هونکي او سپني خخه جو پوري. په عين حال کي د انلونه بايد د سوو ګازو او تيزابي او بوا د وتلو په وراندي په پوره ډول سره عايق وي. سره له دي هم د دود ایستونکي نل شاوخوا د هواد جريان په وسیله تهويه کېږي تر خود نل د سوری کيدو په صورت کي وتلي سوي ګازونه په ډاډ منه توګه د هغوي د تولیدو د ځایه خخه ليري کړاي شي.

د معمول په توګه دا ډول دود ایستونکي نلونه د ودانۍ د بام د پونښن خخه تيرويولي کیداي شي چې هغوي لوړۍ د کوټي د دیوال خخه تیر او بیا د بام په خوا یووړل شي.

په منل شوي توګه د سون ارزښت بایلرو د پاره دود ایستونکي نلونه د بایلر سره یوځای، د اړوندي تولیدي موسسيي له خوا وراندي کېږي، نو ځکه دې نلو د اجازي وړ اوږدوالي او د سمت د تغير د شمير په هکله بايد د نوموري توليدي موسسيي غښتنې په پام کي ونيول شي.

### 5.1.24.4 د چنګاک د تودو او بوا د چمتو کولو ډولونه

لکه چې مخکي هم د دي موضوع یادونه و شوه، په ځریدونکو بایلرو کي د چنګاک تودي او به په دوه ډوله سره چمتو کېږي:

په مستقيم ډول: په دې ډول سیستم کي او به د او بوا د جبری دوران د پرنسيپ پر بنست چمتو کېږي. بایلر د تسخین او د او بوا د تودولو دوارې دندې په وار سره ترسره کوي. کله چې د تودو او بوا د سیستم کوم وال خلاص شي نو بایلر سمدلاسه د تسخین دندې تر هغه وخته پوري پرېږدي تر خو چې د تودو او بوا خخه د ګټي اخستلو کار سرته نه وي رسیدلی.

په مخامنځول د او بوا تودول هم په دوه ډوله سرته رسیدلای شي:


1- تودو او بوا ته د اړتیا په وخت کي، بایلر د کاملاً سړو او بوا په تودولو شروع کوي، په دې معنی چې د تودو او بوا په چمتو کونکي آلي (تودو خه تبادله کونکي سطحي) کي له وراندي خخه هیڅ تودي او به وجود نه لري. په تشناپ یا شاور کي د تودو او بوا نل د خلاصیدو خخه وروسته بايد خو شیبی صبر وشي تر خود نل خخه تودي او به په بهیدو شروع وکړي.

2- د تودو او بوا په چمتو کونکي آلي کي تل یوه لبه اندازه تودي او به موجودي وي چې د تودو او بوا نل د خلاصیدو سره سم د مصرف کونکي اړتیا په لوړمېيو یوې، د دوو دقیقو کي پوره کولای شي.

په دی دول آلو کي د تودو خي د درجي يو ئانگري احساسونکي نصب دي چي د آلي په دنه کي د همدي لبوي اندازي او بود تودو خي د درجي د تيقييدو سره سم (د تودو او بود مصرف او نه مصرف په دوارو پيبيو کي) يو اپونده سگناند بايلر د سمون او خارني آلي ته لبوي چي په نتيجه کي بي بايلر بيرته د نوموري اندازي تودو او بود په چمتو کولو پيل کوي، او په دي ترتيب سره تل يوه اندازه تودي او به دتيارسي په حال کي ساتي.

په مخامنځول د تودو او بود چمتو کولو سيستم د خپلي قيتي بي، د کارد ساده والي او نورو بنيګنو د لرلو سره، سره يو ضعيف تکي هم لري او هغه دادي چي په عين وخت کي نه شي کولاي خو ئاييو ته لکه تشناب يا شاور او پخلنخي ته تودي او به ورسوي.

**(139-شکل)** په ساده چول د سون ارزښت يو داسي بايلر نبيي چي په مستقيمه توګه د چنباک تودي او به چمتو کوي:

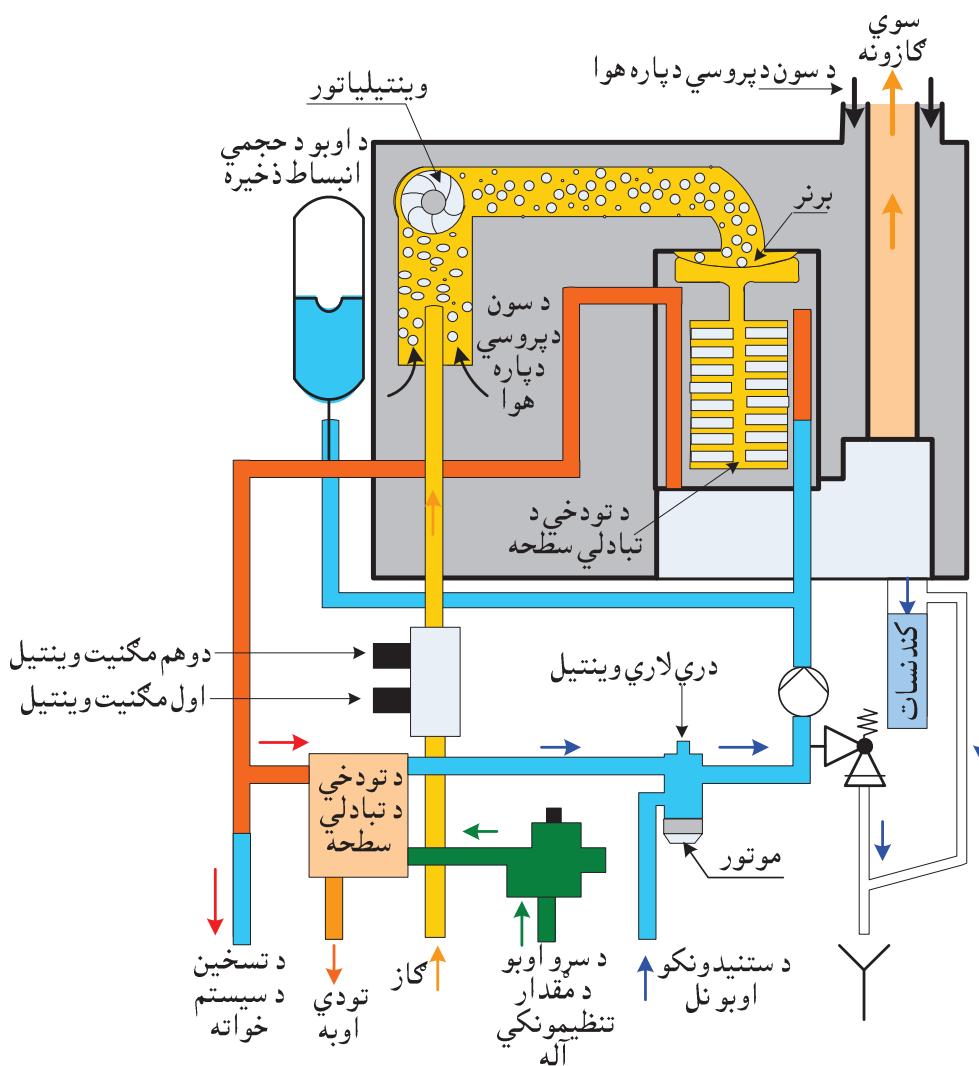


**139-شکل** په مخامنځول سره د تودو او بود چمتو کولو خرنګوالي

○ **په غير مستقيم دول:** هېرو تودو او بود ته د ارتيا په صورت کي نوموري او به په يوی جدا ذيرمي کي د تودو خي د تادله کونکي يوی سطحي په مرسته چمتو کيربي. د تودو او بود ذيرمي د غوره کولو په هکله دا لاندي امکانات په اختيار کي شته:

-**وروكې ذيرمي:** دا چول ذيرمي د 25 ليتره خخه نيولي بيا تر 70 ليتره پوري حجم لري. نظر د بايلر جورښت ته کيداي شي چي د بايلر په دنه کي خاي پر خاي وي يا د بايلر ارڅه او يا هم تر بايلر لاندي پر ديوال ٿورند وي.

**- متوسطی ذیرمی:** دا چو لذیرمی چي د 80 لیتره خخه تر 120 لیتره پوره حجم لري، تودو او بو ته د یو فاميلی کورتولي اړتياوي پوره کولائي شي. نظرودي ته چي خومره ئاي په اختيار کي شته، کيدا اي شي چي نوموري ذيرمی پر فرش باندي د دريدونکو ذيرمو او يا هم پر ديوال باندي د خريدونکو ذيرمو په شکل غوره شي. د معمول په توګه دا چو لذيرمی د مونتاژ او د بايلر سره د تپلو په ټولو وسايلو سمبال، بازار ته وړاندی کېږي.

**- لوبي ذيرمی:** دا چو لذيرمی چي حجم یي تر(120) لیتره چو روي، و تودو او بو ته د څو فاميلی ټوليو ودانيو د اړتياو د پوره کولو په منظور غوره کېږي او په منل شوي توګه د بايلر اړخ ته درول کېږي. د ټوليو ودانيو د پاره د کورتودولو او تودو او بو د چمتو کولو د سيستمو د پلانولو او ديزاين په هره مشخصه پېښه کي باید د ذيرمی حجم او د بايلر سره د تپلو خرنگوالي د اړوندي محاسبي پر بنسته وټاکل شي. لاندي څو ساده شکلونه د بايلر او د ذيرمی د موقعیتونو ټیلاجیل حالتونه نښي:

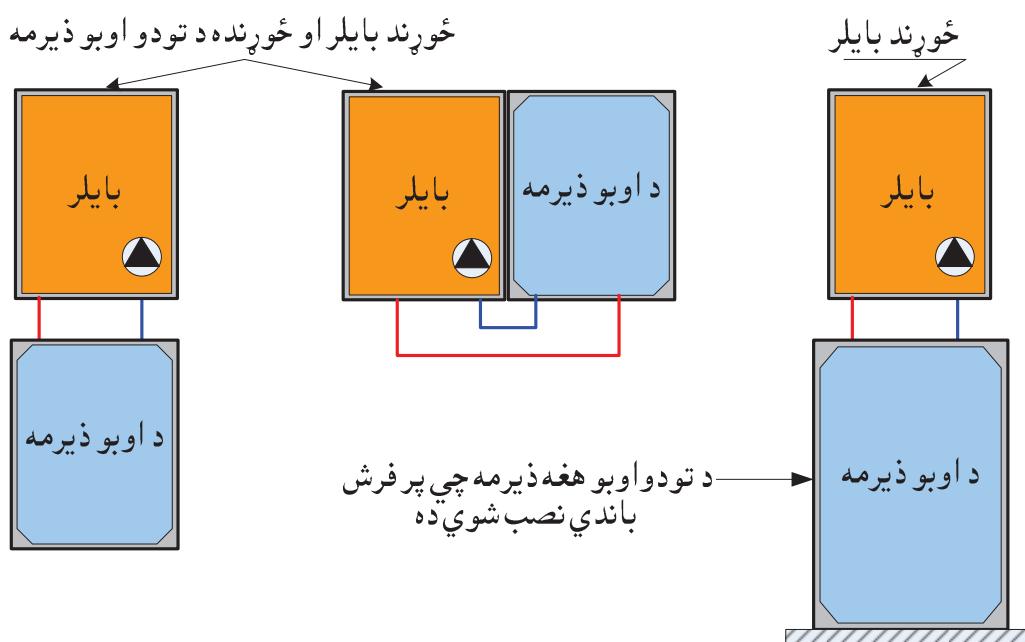

**140-شکل** د بايلر او د تودو او بو د ذيرمی د ئاي په ئاي کولو ټیلاجیل ډولونه

د کور د پاره د تودو او بو د سيستم د خرنگوالي په هکله پريکره په یو شمير عواملو پوري اره پیدا کوي چي د ټینو خخه یي په لاندي ډول سره نوم اخستلاي شو:

- لوړۍ تر تپلو دا خبره د اهميت وړد چي بايلر او د تودو او بو د چمتو کولو آله په کوم ډول ودانۍ کي نصبيږي. په دې هکله باید د یوه رسمي دفتر، وروکتون او د هستوګنې د یوه کور او همدارنګه د یوی عادي ودانۍ او د یوه لوکس تعمیر غوبنتني یو دبل خخه بيلي شي.

- باید وکتل شي چي د تودو او بو د چمتو کولو د آلي او بايلر د مونتاژ د پاره خومره ئاي په اختيار کي شته.

- باید دا مسله له وړاندی خخه روښانه وي چي د او بو د تودولو او د مصرف د ئاي ټر منځ خومره فاصله پرته ده.

- د څنباک د تودو او بو د سيستم د انتخاب په هکله بل تاکونکي معیار د نوموري سيستم بيده. باید

د وړاندی خخه د سيستم خخه د ګټي اخستونکو د پاره د یوه سوکاله او هوساژوند د شرایطو د تامين په هکله، د نوموري سيستم د فرمایش ورکونکي سپارښتونه مطالعه او په پام کي ونیول شي.

## بایلرونه



د فييسمن (Viessmann) د شرکت يو حربدونکي باپلر



د واپزهاوپت (Weishaupt) د شرکت يو حربدونکي باپلر

## 6 د بايلر د مونتاژ خونه

د بايلر د رولود ئاي او ياد هغه د پاره د مونتاژ خوني غوره كول، دي خوني او ياخاي ته د سون د پروسبي د پاره د پوره اندازي هوا رسول او همدارنگه خارج ته په ڈاډ منه توگه د سوو گازو ايستل د هغه مهمو مسالو د جمي خخه شميرل كيربي چي د يوي ودانى د پلانلو او ديزاين په لومريو مرحلو كي باید د ودانى د راتلونكى مالك په گيدون د تولو ارونده انجينيرانو په گيده هكارى سره حل شي.

باید يادونه وشي چي د بايلر د رولو ئاي دا مفهوم لري چي د بايلر د مونتاژ پاره كومه جدا خونه په نظر كي نه نيوں كيربي او كيداي شي چي نوموري په داسي خونو كي چي د بل هدف د پاره هم ترينه گتىه پورته كيربي لكه تشناپ او نور مونتاژ شي. مگر د بايلر خونه بيا يوازي او يوازي د خپله بايلر او ورسره تپلو نورو و سايلو په خدمت كي وي او د نوموري خوني خخه بل ڈول گتە اخستنه منع وي.

هغه غوبنتني چي په عام ڈول سره د بايلر د **مونتاژ خونه** په هكله طرح دي دادي:

- د بايلر خونه او ياد بايلر دريدو ئاي باید د امكان تر حده پوري د تودو خي د تولو مصرف كونکو (د تسخين آلو او د تودو او بو خخه د گتىي اخستني ئايرو) خخه يوه اندازه ليري والى ولري تر خود بايلر خخه غزيدونكى نلونه لنده او د تودو خي ضايعات لېشي.
- كه چيري ممکنه وي نو د بايلر خونه باید يو خارجي ديوال ولري تر خو چي نوموري خوني ته د لمرد روبنبايي او د تازه هوا راتگ اسانه شي.
- كوبنبن دي وشي چي د بايلر خونه د خوب او ياهستونكى د يوي كوتى سره په مخامخ ڈول گاونډي توب ونه لري تر خود خپل رغپه وسيله د او سيدونكو د زوري دو سبب نه شي.
- د بايلر په خوني كي د اور لگيدل او ودانى ته د هغه د تيريدو امكان باید وجود ونه لري.

هغه عمومي غوبنتني چي د بايلر د **دريدو د خاي** په هكله وجود لري په لاندي ڈول د نومولو وړدي:

○ په لاندي خونو كي د بايلر د رولو اجازه نشته:

- په هغه كوتى كي چي په اسانى او را خستونكى او ياهستونكى مواد چمتو او ياهستونكى د هغه اخستل كيربي.
- په هغه كوتى كي چي گاز، دورى، بخار او ياغبارىي د هوا سره د چاوديدو ور ترکيب جورولاي شي.
- په هغه كوتى كي چي په گاونډي خونه كي يې ژرا او را خستونكى او ياهستونكى مواد جور او ياهستونكى پورته شي او د نوموري كوتى سره د کړکي او ياهستونكى د لاري تپلي وسي.
- د هغه ودانىو په زينو كي چي د اپارتمنو شميرلي تردوو چيروي.

○ د هستونكى په کورو او نورو ورته خونو كي د يوه داسي بايلر نصبول چي د كوتى د هوا سره تپلى او قدرت بي تر 7 کيلو و اتھه ڈيري، په هغه صورت كي اجازه ده چي د كوتى هوا ته په ڈاډ منه توگه د سوو گازو د نفوذ خطر موجود نه وي. په بل عبارت د سوو گازو د خارني يوه آلهه باید حتمي په نظر كي نيوں شوي وي. د بايلر دريدو د ئاي او د بايلر د خوني د لوئي والي او د هغوي خخه د گتىي اخستني د شرائيطو په هكله نوري مشخصي غوبنتني د بايلر تودو خي د توليد په اندازي او د سون د موادو په نوعييت پوري اړه لري.

د يو شمير داسي غوبنتونو خخه په لاندي ڈول نوم اخستل كيداي شي:

○ كه چيري د بايلر د تودو خي د توليد قدرت تر 50 کيلو و اتھه ڈيري نو د هغه د پاره كومي ځانګړي د مونتاژ خوني ته اړتیا نه شته.

دا ډول بايلر نه کيدا ي شي چي په تشناب، د هليز او نورو و رته خايو کي نصب شي (په دي هکله هم ھيني غونتنې شته چي و روسته به و رته اشاره وشي).

○ تر 50 کيلو و اته د بايلر تو دو خي د قدرت د جگيدو په صورت کي، د نوموري د پاره یوه جدا خونه په نظر کي نيوں کيږي. نوموري کوتاه باید د نورو خونو سره د وتلو د دروازي نه پرته بله هیڅ ډول ارتباطي لاره ونه لري.

د دي کوتوي دروازي باید پخپله ترل کيدونکي او هير بنه عايق وي. د بايلر خوني د باندي په یوه داسي ئاي کي چي بنه ولidel شي او هغه ته رسيدل تل ممکن وي، باید په عاجل ډول د سون د مواد د جريان د قطع کولو یوه آله نصب شي.

که چيري د بايلر په خونه کي تيل هم ذيرمه کيږي او يا د تيلو د ذيرمي کوتوي ته یوازي د بايلر خوني د لاري نتوتل ممکن وي نو باید د بايلر عاجل ګلولو په اړخ کي د تيلو د عاجل بندولو یوه آله هم په نظر کي ونيوں شي. دواړي آلي باید د پیژندني ارونده (د ليري خخه د لوستلو ور) لوحی هم په حتمي ډول د خان سره ولري.

○ ګاز سیحونکي بايلر ته په ډيره نبردي فاصله کي، د ګازرسولو پرنل باید داسي یو وينتيل نصب شي چي د تو دو خي د درجي تر (100 °C) پوري د لوري د په صورت کي په اتمات ډول سره نوموري نل بند او د بايلر دنه ته د نور ګاز د وردا خلیدو مخنيوي وکړي.

○ د هغو بايلرو د پاره چي مایع ګاز سوھوي باید دلاندي تکي په پام کي ونيوں شي:  
- د ډول بايلر یوازي په هغه صورت کي د مونتاز اجازه لري چي نوموري د یوه کلك مایع رسونکي نل سره تینګ تړلې وي.

- که چيري د مایع ګاز سیحونکي بايلر دريدو او مونتاز خوني فرش د شاوخوا ساحي خخه د یوه متر په اندازه تیټ واقع وي نو باید نوموري بايلر لمبي د خارني په یوی آلي سمبال وي ترڅو کوتوي ته د هغو ګازو د نفوذ مخه نيوں شوي وي چي لا په پوره ډول سره نه دې سیچل سوي.

د معمول په ډول د ګازونه تر هو ادرانه وي او د کوتوي په تیټه برخه کي د ټوليدو او اور اخستو خطر لري.  
- که چيري د بايلر په خونه کي د مایع ګاز نل په کوم ئاي کي سوری او يا په بنه ډول سره عايق نه وي نو د دې خطر شته چي په هغه وخت کي چي بايلر کارنه کوي، یوه ډيره اندازه مایع ګاز په نوموري خونه کي را تول او د اخستو خطر را منځته کړي. د د ډول خطر د مخنيوي په خاطر، بنه داده چي یوه اتماتيکه آله د بايلر خوني خخه د باندي نصب شي چي د برند ګلیدو په صورت کي د بايلر خوني ته د مایع ګاز بهيدل قطع کړي او يا هم د یوه وينتيلياتور په ذريعه نوموري ګازونه د باندي وباسي. داسي یو وينتيلياتور باید په یوه ساعت کي د نوموري خوني هوا (1,5) څلي تبديله کړاي شي.

○ د جامدو مواد سیحونکي بايلر باید خیل مخ ته لپ تر لپه نیم متر او نورو درو خواوو ته لپ تر لپه 30 سانتي متره اور نه اخستونکي فرش ولري.

○ د هغه لګو او سکرو سیحونکي بايلر خوني په هکله چي قدرت یي تر 50 کيلو و اته لور وي بيا د ساختماني عناصر و لکه دیوال، فرش او نورو په اړه یو شمير اضعافي غونتنې هم طرح کيږي چي و روسته به د هغوي یادونه وشي.

په عام ډول سره د بايلر د رو لو د ئاي او يا خوني د فرش د مساحت د پاره دلاندي تر تولو لپ، د اړتیا ور اندازی باید په پام کي و نيوں شي:

## د بايلر د مونتاژ خونه

## 26-جدول د بايلر د مونتاژ خونی د فرش اندازی

د بايلر د تودوخي قدرت (KW)					د کوتي ډول
$\leq 5000$	$\leq 1000$	$\leq 500$	$\leq 100$	$\leq 50$	
60m <sup>2</sup>	38m <sup>2</sup>	25m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>	6m <sup>2</sup>	د درولو ځای او یا د مونتاژ خونه
80m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>	15m <sup>2</sup>	-	-	د ماشین اطاق (د پمپو، او نورو و سايلو د پاره خونه)


## 6.1 د بايلر د تهداب په هکله څو ټکي

د معمول په ډول هر بايلر پريوه کانكريتي تهداب (فوندامنټ) باندي درول کېږي چي د 5 څخه تر 10 سانتي متراه پوري لوړوالی لري. د نوموري تهداب پسور او اوږدوالۍ باید د بايلر تر پسور او اوږدوالۍ د 3 څخه تر 5 سانتي متراه پوري ډيروي.

د بايلر تهداب باید د بايلر خونی په ديوالو پوري وصل نه وي تر خو و نورو ګاونډيو کوتوله د همدي تهداب دلاري، د رغد انتقال مخنيوي شوي وي.

د لوبيو پليت لرونکو بايلرو او خوچولو د کارد اسانتيا په خاطرد بايلر په تهداب کي له وړاندي څخه د اوسيپني پئلي (تختي) ځای پر ځاي کوي چي په عين حال کي د تودولو په نتيجه کي د بايلر پراخوالی (طولي انبساط) هم اسانه کوي.

لاندي شکل د بايلر په خونه کي د تهداب داندازو د تاکلو د پاره د یوه مثال په توګه وړاندي کېږي:

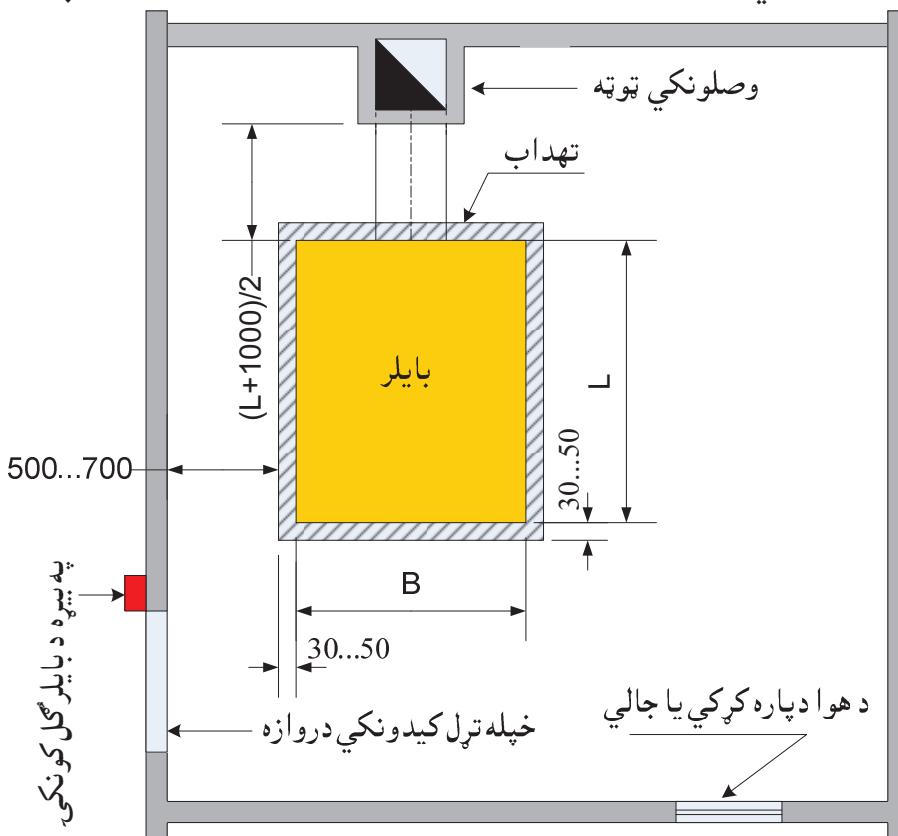

141-شکل د بايلر درولو د پاره د تهداب اندازی

## 6.2 د بايلر خونی ته د روبنایي، برینبنا او او بو چمتو کول

د بايلر خونه باید په پوره اندازه سره روبنایه وي. په منل شوي توګه بايلر د اسي نصبوی چي مخ يې د کړکې خواهه راشي.

هغه بايلرونه چي د تودو خي د توليد قدرت يې تر 50 کيلو و اته جګ وي باید په يوه مرکزي برینبنا بکس باندي سمبال شي چي د بايلر د اړونده آلو توله د برینبنا مزي هلتله و غزول شي تر خو په بېړنيو حالاتو کي د همدي بکس خخه نومورو آلو ته د برینبنا د بهيرد بندیدو امکان موجود وي.

د هغو بايلرو د پاره چي د تودو خي د توليد قدرت يې تر 1000 کيلو و اته پوري رسی کيدا ي شي چي د همدي برینبنا بکس خخه بايلر هم چالانه شي.

د ډیرو لویو بايلرو د پاره چي قدرت يې تر 1000 کيلو و اته جګ وي باید د نوموري بکس خخه د بايلر بېرته چالانه کيدل یوازي د ډيوی کلې په وسیله تر سره شي او نوموري کلې باید یوازي د هغه فني شخص په اختيار کي وي چي په نوموري خونه کي توظيف وي.

د لویو بايلرو د پاره چي يو ډيرشمیر برینبنايی آلي د ځانه سره لري، بنه داده چي نوموري برینبنا بکس د پمپو او نورو ورته آلو سره يو ځاي په يوی جدا کوته کي چي د ماشين خونه هم ورته وايي ځاي پر ځاي شي. د برینبنا مزي باید په يوه کانال یا یوه پوبن کي تراپونده آلي پوري و غزول شي، پربايلر، نلو اویا نورو و سايلو د هغوی ټینګول اجازه نشه.

باید په پام کي و ساتل شي چي د ټئينو بايلرو برنسونه پر يوه ثابت ځاي ولارنه وي او شاته اویا هم اړخ ته د خوئيدو امکان لري (د مثال په ډول د بايلر دروازي د خلاص او تړل کيدو په وخت کي)، نو ټکه دا ډول برنسو ته غزول شوي د برینبنا مزي هم باید خوئيدو وړوي.

بايلر ته د او بود رسولو په منظور باید د بايلر په خونه کي د او بود رسولو د عمومي بشاري شبکي یو نل موجود وي. په عین حال کي بايلر باید په مخامنځ ډول د نوموري شبکي سره تړلې نه وي. بايلر ته د ارتيا وړ او به باید د یوه بېرته خلاصیدونکي پلاستيکي نل په وسیله ورسول شي.

د دې د پاره چي د بايلر خخه او به د بشاري شبکي نل ته توې نه شي باید د او بود شاتګ مخنيونکي يوه آله هم په نظر کي ونیول شي.

د تیل سیچونکي بايلر په خونه کي باید له وړاندی د اسي تدابير په نظر کي نیول شوي وي چي د هغوی په نتيجه کي ترمکي لاندي او بود اویا د کانالیزا سیون نلو ته د کومي تخنیکي پیښي په صورت کي، د تیلود تویدو او نفوذ امکان وجود ونه لري.

په دې منظور د تیل سیچونکي بايلر شا و خواته چيري چي د تیلود تویدو امکان شته، 10 سانتي متره لورې يو دیوال نیسي چي و کولای شي توې شوي تیل راقبول کړي.

د تیلود راقبولو نوموري ډنه باید د تیلود تیریدو په وړاندی عایقو وي.

د پورته یاد شوي پرابلم د پاره بله د حل لارداده چي د کانالیزا سیون د او بود نل مخ ته د تیلود بیلونکي يو فلتر نصب شي.


## 6.3 د لرګو او سکرو سیچونکي بايلر د خونی ځینې ځانګړتیاوي

د دې ډول بايلر د خونی ټول ساختمانی عناصر لکه فرش، دیوالونه، پوبنېن او نور باید د اور نه اخستونکو

## د بايلر د مونتاژ خونه

موادو خخه جوړوي. نوموري خونه باید یوه دروازه ولري چي یا د باندي ووزي او یا د هغه د هليز سره وصل وي چي په بېړنيو حلاتو کي د تبنتي په منظور ترينه کار اخستل کيربي. د نوموري خوني دروازه باید د تبنتي په لور خلاصيدونکي وي او لوتر لبه نورو کوتوله د اور د خپري دو مخنيونکي وي.

د بايلر د خوني حجم باید لوتر لبه ( $m^3$ ) 8 او لوروالي بيي دوه متره او یا تره هغه دير وي. د بايلر د پاره د هوا د چمتو کولو په منظور باید دا اطاق دوه نه تړل کيدونکي (تل خلاص)، د یوی جالۍ په وسیله پونسلی سوری ولري چي یو بيي پاس او بل بيي د خوني په تيته برخه کي واقع وي. د نومورو سوريو هريو بيي باید لوتر لبه 150 سانتي متره مربع، د هوا د ننټولو د پاره ازاد مساحت ولري. که چيري د بايلر خوني ته هوا د تهويي د یوه نل په وسیله رائي نود دې نل خخه د ګاونډ یو کوتوله د تهويي د پاره باید کار وانه خستل شي (د تهويي د نورو سيستمو سره باید هيڅ وصل نه وي). په عين وخت کي نوموري د تهويي نل باید د اور په وړاندي د 90 دقیقو په مده کي پوره مقاومت وښي. که چيري د نورو کوتوله د تهويي نل د بايلر د خوني خخه د مجبوریت له مخي تېږيږي نو باید دا ډول نل د بايلر په خونه کي هيڅ ډول سوری ونه لري او د اور په وړاندي بیا هم د 90 دقیقو په مده کي تینګ پاته شي. د پورته ويل شو و تکود نورهم روبنانه کيدو د پاره لاندي شکل وړاندي کيربي:

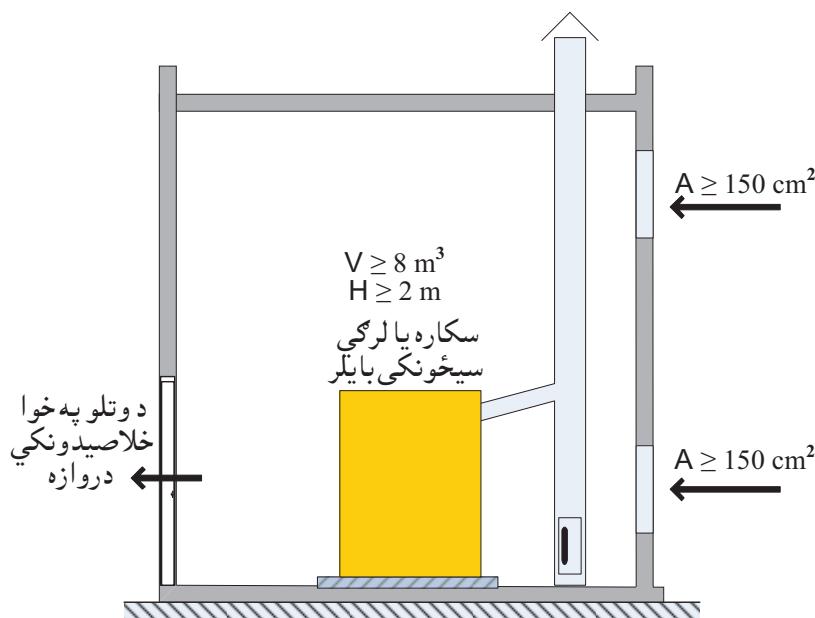

**142-شکل** د بايلر د خوني ابعاد او د کړکيو اندازي

### 6.4 د بايلر خوني ته د هوا رسولو په هکله حئيني عمومي غونتنې

لكه خنګه چي روبنانه ده، د بايلر خوني ته د پوره اندازي پاکي هوا رسول د سون د پروسې د پاره ستراهميت لري. که چيري برنته د سون د پروسې د پاره د ارتيا وړ هوا ونه رسېږي نو د سون ګازونه په صحېج توګه نه سوئي چي په نتيجه کي بيي د یوی خوا خخه د سون د موادو یوه برخه، بيله دي خخه چي د هغويي د تودو خي خخه پوره ګټه پورته شي، د سوو ګازو سره خارجي هوا ته وئي او د بلې خوا د ناپاکه سوئيدو په لپ کي د چاپيريال د چېلیدو خطر نورهم ديرېږي.

په عام ډول سره د سون د پروسې د پاره د ارتيا وړ هوا په هکله حئيني مهمي غونتنې په لاندي ډول سره نومول کيداي شي:

## د بايلرد مونتاژ خونه

- د سون د پروسی د پاره د ارتیا ور هغه هوا چی د بايلر خونی ته داخلي باید دلاندی مواد ونه لري:
- په لوره پیمانه سره گرد او دوری. هغه هوا چی په لوره کجه گرد او خاوری دخانه سره لري د بايلرد داخلي سطحود چتليدو او په نتيجه کي د هغوي د اغيزمن کار خنه گرزي.
- هغه کيميا وي مواد چي زنگ و هونکي تاثيرات لري لکه د پاكولو، د غورو دليري کولو او د مواد د حلولو د پاره حيني محلولونه. په دي معني چي بايلر باید خپله هوا د کالو د وچ پريمنخلو دستگاؤ او ياد لاك او رنگولو د وركشاپ او نورو ورته خايو د ارخ خخه و انه خلي.
- FCKW (فلورین-کلورین-كاربن-هايدروجن) لرونکي مواد. په همدي دليل د بايلر په خونه کي باید د هغو سيستمود مونتاژ خخه ډده وشي چي د FCKW لرونکو مواد و خخه کار اخلي.
- په عمومي ډول د بايلر خونی ته هوا رسونکي سوری (مجراوي) باید د تپلو ورنه وي. يوازي هغه وخت نوموري سوری د تپلو ور کړکۍ درلودلای شي چي بايلر په یوه داسي سيستم سمبالي وي، چي د کړکۍ د تپلو په صورت کي د بايلرد کار مخنيوي کوي.
- هوا رسونکي سوری باید په یوي داسي جالي پونسلی وي چي د مزو پندوالی يې تر (0,5mm) او د هغوي تر منع فاصله تر (10mm) لبه نه وي.

## 6.5 د ګاز سیخونکي بايلرد مونتاژ خونی ته د هوا رسول

په مخکنيو بحثو کي دي خبری ته اشاره وشوه چي ګاز سیخونکي بايلرونه په دوو لو یو ډلو ويشل کيږي:  
د کوتۍ په هوا پوري تپلي (چي B ګروپ هم ورته وايي) او د کوتۍ د هوا خخه ناپيلی (C ګروپ) بايلرونه. د دی دواړو ډلو د نومونو خخه بنکاري چي هره ډله يې د سون د پروسی د پاره د خپلي ارتیا ور هوا په هکله حيني ځانګړتیاوي لري. د همدي ځانګړتیاؤ پر بنسته د هغوي د مونتاژ خونو اندازې هم يو دبل خخه توپير پیدا کوي. لاندې به په لنډ ډول سره د نومورو توپيرونو خخه يادونه وشي:

### 6.5.1 د کوتۍ په هوا پوري تپلي (B ګروپ) بايلرونه

- د دی ډول بايلرو د خونو اندازې او نوري ځانګړتیاوي د هغوي د تودوخي په قدرت پوري تپلي دي. د همدي معيار له مخي د دی ډول بايلرو د مونتاژ خونی په دريو ډلو ويشل کيږي:
- د هغه بايلرو د مونتاژ خونی چي د تودوخي د توليد قدرت يې ( $\leq 35\text{KW}$ ) وي.
  - د هغه بايلرو د مونتاژ خونی چي د تودوخي د توليد قدرت يې ( $\leq 50\text{KW} \dots > 35\text{KW}$ ) وي.
  - د هغه بايلرو د مونتاژ خونی چي د تودوخي د توليد قدرت يې ( $> 50\text{KW}$ ) وي.

مخکي له دي خخه چي د دی ګروپو د هريوه ځانګړتیاؤ ته یوه کتنه وشي باید هغې غوبنتني ته یوه اشاره وشي چي د نومورو دري وارو ګروپو د پاره صدق لري:

د کوتۍ په هوا پوري د تپلو ټولو بايلرو د مونتاژ خونی ته، په هغه صورت کي چي په نومورو کوتۍ کي د منفي فشار تر ټولو لوره اندازه تر ( $\text{Pa} = 0,04\text{mbar}$ ) جګنه وي، باید په یوه ساعت کي د بايلرد تودوخي د توليد د قدرت په هر کيلو وات باندي  $1,6 \text{ m}^3$  د هوا جريان تل خوندي وي.

نوموري د هوا جريان کيداي شي چي په طبیعي ډول اويا هم د یوی تخنيکي آلي (وينتيلياتور) په مرسته تامين شوي. په لاندې کي به وليدل شي چي د بايلرو هر ګروپ نوموري هدف ته په کوم ډول سره رسېږي.


- د هوا د جريان په اړه، د څو داشو او دیوالې بخاريو (کاميں) محاسبوی قدرت په لاندې ډول غوره کيږي:
- د سرخلاصه داش د تودونکي سطحي هر متري مربع مساحت د تودوخي د یوه کيلو وات قدرت سره معادل شميرل کيږي.

## د بايلرد مونتاز خونه

د هغو ديوالي بخاريو د پاره چي دروازه ونه لري اويا هم د پخپله تول کيدونکي دروازي لرونکي وي، د نغري د هر متر مربع مساحت دپاره (340 KW) د تودوخي معادل قدرت په نظرکي نيوول کيربي. په همدي دليل دی چي د معمول په ډول د سر خلاصه ديوالي بخاريو د هواد تامين د پاره، د بايلرد هوارسلو د سيستم خخه جدا، د حل يوه لاره لتيول کيربي.


### 6.5.1.1 د هغو بايلرد مونتاز خوني چي د تودوخي د توليد قدرت يي ( $\Phi \leq 35\text{KW}$ ) وي.

- که چيري د کوتۍ په هوا پوري تړلې بايلر په يوه داسي خونه کي درول کيربي چي د بايلر پر هر کيلو وات قدرت باندي لبتر لبه ( $4\text{m}^3$ ) حجم ولري نو دي ډول بايلر ته د سون د پروسې د پاره د اړتیا وړ هوا رسول پاډمن شميرل کيربي. دا ډول خونه باید یوازي يوه، خارجي هوا ته خلاصیدونکي دروازه اويا يوه خارج ته خلاصیدونکي کړکي ولري. دې ډول بايلر ته د اړتیا وړ هوا د نوموري خوني د دروازي اويا کړکي د درزنونه د لاري رائي، که خه هم دا دروازه یا کړکي تل خلاصه نه وي. په دې هکله لاندي شکل وګوري:

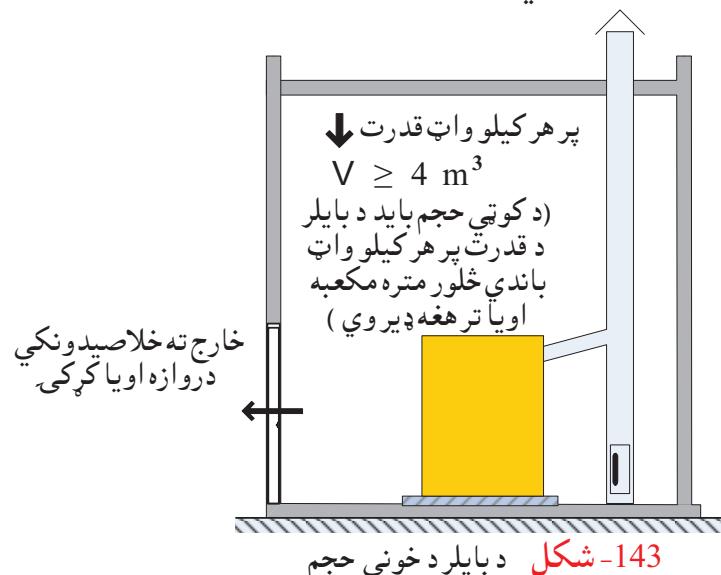

**شکل 143** د بايلرد خوني حجم

- که چيري پورتنې غونبتنې د پوره کيدو ورنه وي نو باید د بايلر خونه د ازادی هوا لوري ته يو سوری ولري چي ازاد مساحت بی لبتر لبه 150 سانتي متراه مربع وي او يا دوه سورې چي د هريوه مساحت لبتر لبه 75 سانتي متراه مربع وي:

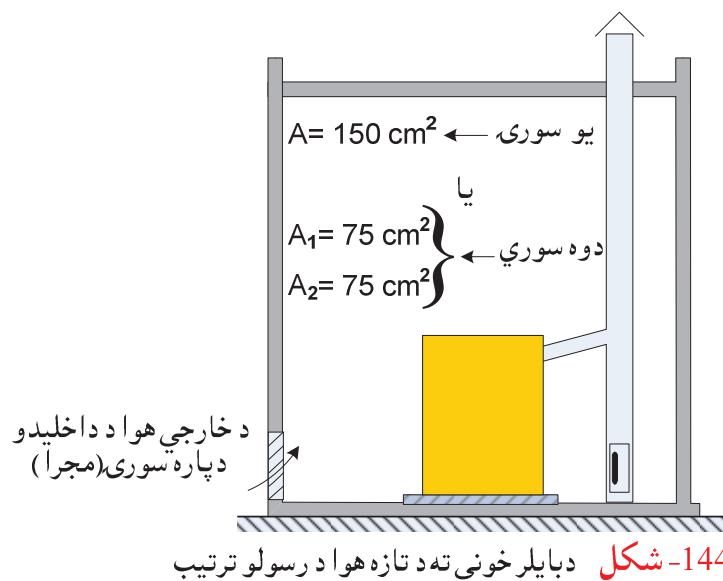


**شکل 144** د بايلرد خوني ته د تازه هوا د رسولو ترتیب

## د بايلر د مونتاژ خونه

په هغه صورت کي چي د بايلر خونه د خارجي هوا سره د مخامنخ تماس خخه محرومه وي نو بيا کيداي شي چي خپله د ارتيا ور هوا د گاوندي کوتبي خخه و اخلي، په دي شرط چي گاوندي خونه يوداسي سورى او يا دروازه ولري چي د خارجي هوالوري ته مخامنخ خلاصه شي. په عين حال کي د بايلر د خونى او همسايه کوتبي تر منع باید يو ارتباطي سورى موجود وي چي ازاد مساحت بي لبتر لبه 150 سانتي متره مربع وي.

که د بايلر د خونى گاوندي کوتبي هم د خارجي هوا سره تماس ونه لري نوبيا کيداي شي چي د بايلر خونى ته د ارتيا ور هوا، د ليري پرتو خونو خخه د يوه کانال يا نل په ذريعه راول شي:

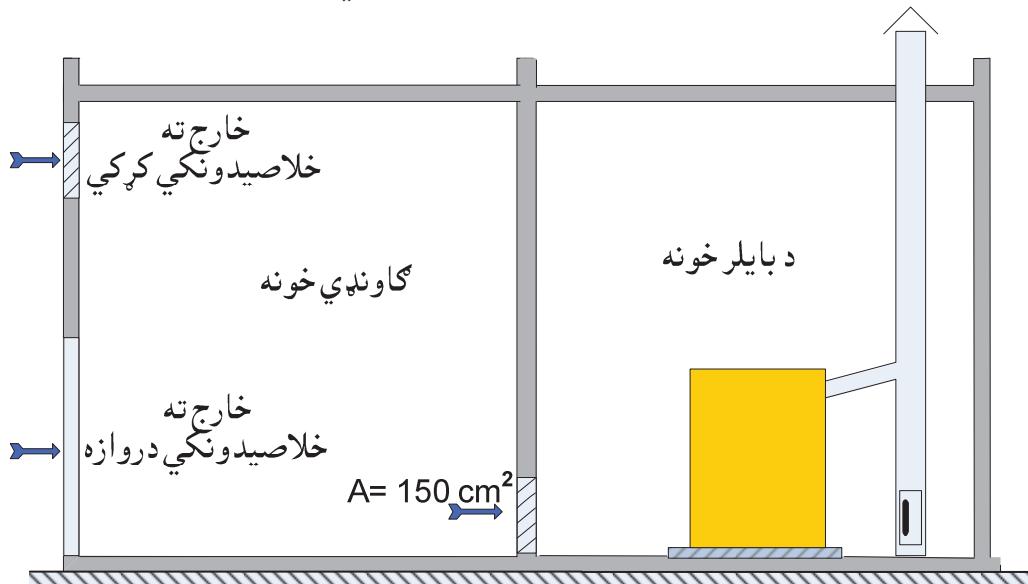

**شکل 145** د گاوندي يو خونو خخه د ارتيا ور تازه هو تامينول

### 6.5.1.2 د هغۇ بايلرو د مونتاژ خونى چي د تودوخي د توليد قدرت بي $\Phi \leq 50\text{KW}$ و/or $35\text{KW} < \Phi$ .

د دي ډول بايلرو خونى ته باید د سون د پروسېي د پاره هوایا یوازي د خارجي هوایا خخه تامين شي. نوموري خونه باید د خارجي هوایا سره وصل، يوداسي سورى ولري چي لبتر لبه 150 متره مربع مساحت ولري.

### 6.5.1.3 د هغۇ بايلرو د مونتاژ خونى چي د تودوخي د توليد قدرت بي $\Phi > 50\text{KW}$ و/or.

دي ډول بايلرو ته هم باید د سون د پروسېي د پاره هوایا خارجي هوایا خخه و اخستل شي. کله چي د بايلر د تودوخي د توليد قدرت تر 50 کيلو واته ھيرشي نو د ڈيريدونکي قدرت پر هر کيلو وات باندي باید د سورى د ازاد مساحت ( $A=150 \text{ cm}^2$ ) سره 2 سانتي متره مربع نور هم ور اضعافه شي.

که چيري دي ډول خونى ته خارجي هوایا د خونلو يا کانالو په وسیله راخي نو باید د دايروي شکله او خلور کنجه نلو يا کانالو د عرضاني مقطوع د مساحتو په محا سباتو کي د هغوي مساحتونه سره معادل کراي شي. په عين حال کي د نلو او کانالو د قطرو د غوره کولو په وخت کي باید د هوایا حرکت د لاري مقاومتونه هم له پامه ونه ټويږي.

وراندي له دي خخه چي د کوتبي د هوایا خخه د ناپيلېي بايلرو د مونتاژ خونى ځانګړي تياؤ ته کتنه وشي، ضرور ده چي د خونى په هوایا پوري د تړلو هغۇ ګاز سیئونکو بايلرو خصوصياتو ته اشاره وشي چي په اصطلاح د (B1) په ګروپ کي راخي.


## د بايلر د مونتاژ خونه

دا هغه گروپ دی چي بايلرونه بيي د سوو گازو د جريان د خوندي کولو يو سيسitem لري، په دي مفهوم چي د دي ډول بايلرو دود ايستونکي کانال يا نل چي د سوو گازو او خارجي هواد تودوخي درجو او په نتيجه کي د فشارو د توپير پراساس کارکوي، باید په هر حال (د خارجي هوا په هر ډول شرایطوکي) د سوو گازو يا لوگيو جريان تامين کري.


د بايلر ډچالانه کيدو په لوړيو شيبيو کي کله چي دود ايستونکي کانال يا نل سوروي او د طبیعي کش قوه د سوو گازو د ايستلود پاره کفايتنه کوي اويا کله چي د نل يا کانال د باندي د هواناما سبه شرایط حاکميت ولري (ډير تند باد و چليږي او يا د هواد تودوخي درجه ډيره لوړه وي)، نو د يو خوندو ګپيو د پاره کيداي شي چي لوګي او سوي گازونه د بايلر دريدو خايمه (د هستوګنې کوتۍ ته او يا نورو ورته خايوته) خپاره شي. د دي د پاره چي د داسي کوتې په هوا کي د کاربن مونو اکسайд اندازه تريوی خطرناکه کچي پوري جګه نه شي باید نوموري کوتې د بايلر هر کيلو وات قدرت پر سر لوبتر لبه ( $1\text{m}^3$ ) اويا تره ډير حجم ولري. دا شرط په دي پوري اړه لري چي نوموري کوتې خارج ته د خلاصيدو وړيوه کړکي او يا دروازه لري او کنه؟

که چيري د ډول بايلر خونه پورتنې شرط پوره نه کړاي شي نو باید ياده شوي خونه د ګاونډي خونې سره دوه داسي ارتباطي، تل خلاص سورې ولري چي هريو يې لوبتر لبه 150 سانتي متره مربع ازاد مساحت ولري. نوموري سورې باید يو پاس او يو تېټ واقع وي. د خونې د فرش او پاسني سورې تر منع فاصله باید لوبتر لبه (1,8m) وي (146- شکل).

که چيري د دوارو وصل شوو کوتې د هم د بايلر د قدرت پر هر کيلو وات باندي تريوه متر مکعب لب وي نو کيداي شي چي نوري ګاونډي خونې هم د هغوي سره وړل شي. دريمه د حل لاره داده چي د بايلر خونه د خارجي هوا سره دوه داسي سورې ولري چي د هريوه ازاد مساحت لب تر لبه ( $75\text{cm}^2$ ) وي او حتی په هغه وخت کي چي بايلر کارهم نه کوي باید خلاص وي (147- شکل).

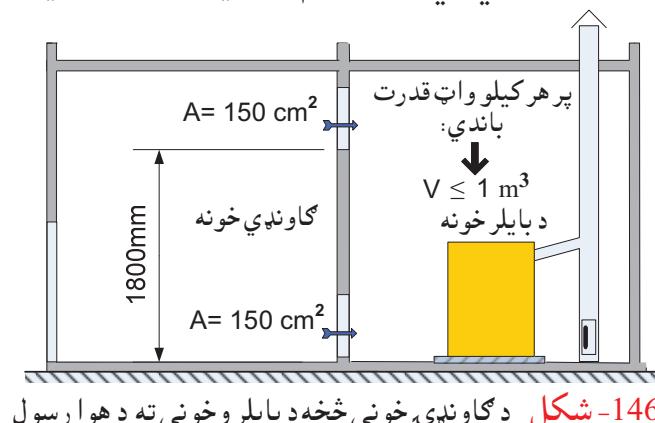

**146- شکل** د ګاونډي خونې خخه د بايلر خونې ته د هوا رسول

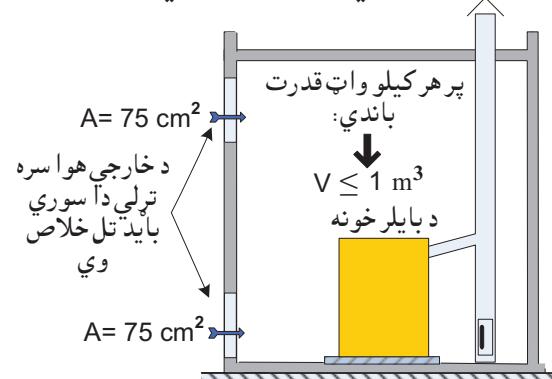

**147- شکل** د بايلر خونې ته د خارج خخه د ارتيا وړه د هوا رسول

## 6.5.2 د کوتی د هو اخخه ناپیلی (C گروپ) بايلر نه

داهول بايلر نه چي خپل د ارتيا ور هوا د خارج خخه د يوه ترپلي سيستم په ذريعه اخلي، د مونتاژ خونه د حجم او ياد نوموري خونه د هو ا د كيفيت په هکله بي بايد كومي خانگري غونبنتني نه ور اندي كولي. ولی خنگه چي د دي ډول بايلر د دود ايستلو سيستم تر لور فشار لاندي دی نوتل دا خطرو جود لري چي د هغوي خخه سوي گازونه د کوتی هوا ته خپاره شي.

په همدي دليل د نوموري گروپ هغه بايلر نه چي د "x" يوه اضعافي علامه لري، د مونتاژ خونه د حجم او هوا په هکله كومي غونبنتني نه لري، حکه چي د هغوي د دود ايستلو د سيستم هغه برخي چي تر لور فشار لاندي دي ياد سون د پروسې د هو ا په وسیله تهويه کيربي او يا هم په ډاه منه توګه د سوو گازو د وتلو په ور اندي عايقي دی.

ددی گروپ هغه بايلر نه چي پورته ياده شوي اضعافي علامه نه لري بايد يوازي په هغوي خونه کي مونتاژ شي چي د خارجي هوا په لور بيو داسي سورى ولري چي ازاد مساحت بي لوبتر لبه ( $150\text{cm}^2$ ) وي اويا دوه سورى چي هريو يي لوبتر لبه ( $75\text{cm}^2$ ) وي.

که چيري د کوتی د هو اخخه د ناپيللي بايلر د تودو خي د توليد قدرت تر 50 کيلو و اته جگ وي، نو بايد د هغه د مونتاژ په خونه کي د تهويي په منظور، يوه د خلاصيدو ور کرکي، دروازه اويا يو خلاصيدونکي سورى د لوبه تر لبه ( $150\text{cm}^2$ ) مساحت سره وجود ولري.

## 6.6 د بام تر پونبن لاندي فضا خخه د مونتاژ خونه په حیث گته اخستنه

په هغوي دانيو کي چي تهکوي نه لري او ياد خينو تخنيکي او اقتصادي عواملو (د خاي لبوالي، د ترمهکي لاندي او بود سطحي لبوالي او داسي نور) له کبله په نوموري تهکوي کي د بايلر نصبول مناسب نه وي بيا نو تر بام لاندي پور، چي د يوه تخنيکي منزل حيشت غوره کوي، د بايلر د مونتاژ خونه په ډول تر گتي اخستني لاندي نيوکيربي.

ددی کارښيگني دادي چي د يوي خوا د دانۍ د کوتو خخه په مناسبه توګه گته پورته کيربي دا حکه چي په يوه پور کي د تسخين، تهويي، ايرکانديشن او نورو تخنيکي وسائلو يو خاي مونتاژ هغوي د مصارفو درا تيتيدو سبب گرزي. همدارنگه په جگو دانيو کي پر بايلر باندي د ستاتيك فشار اندازه د تهکوي په پرتله ډيره تيتيه وي.

د بلي خوا خخه د دود ايستونکي نل يا کانال د غزولو د مصارفو په برخه کي هم په پوره اندازه سره لبوالي راخي.

ددی سره، سره د بام تر پونبن لاندي پور کي د بايلر مونتاژ يو شمير منفي ټکي هم لري لکه: د دانۍ پر وروستي پور باندي د وزن ډيريدل، لاندي منزلو ته د رغد تيريدو د مخنيوي په هکله د تدابир و ارتيا، نوموري تخنيکي پور ته د سون د مواد د رسولو په منظور د بی خطره کولو د اضعافي اقداماتو ارتيا (په تيره بيا د تيل سڀونکي بايلر په پيښه کي) او داسي نور.

## 6.7 د مونتاژ خونه په هکله ځيني غونبنتني

- د مونتاژ خونه بايد د رغد تيريدو په ور اندي داسي عايقي شي چي په اړخ اويا په تيتيو ګاونډيو کوتوي کي هیڅ ډول اهتزاز او يا او زد احساس ورنه وي. و ګاونډيو دانيو ته د رغد خپريدو د مخنيوي په غرض به داده چي د هغوي خواته ديوال کرکي، ونه لري اويا بايد کرکي د کوتوي په چت کي خاي پر خاي شي.

- که چيري د مونتاژ په خونه کي تيل سڀونکي بايلر نصبيري نو بايد د هغه د ټولو تيل ورونکو برخو شاو خوا ته يو تيل ټولونکي تپ (د 10 سانتي متراه ديوال سره) په نظر کي ونیول شي.

## د بايلر د مونتاژ خونه

نوموري تيل تولونکي تپونه بايد د یوه تيل تولونکي لوښي سره وصل شي چي د خونې په تر تولو تو پېتې برحې کي خاي پر خاي وي. دا تيل تولونکي لوښي بايد په يوي سګنال ورکونکي آلي هم سمبالي وي.

- د مونتاژ خونې ته د تيلو د رسولو په خاطر بايد د تيلو ذيرمي (چي د ودانۍ په لاندي برخه کي موقعېت لري) او د مونتاژ د خونې تر منځ د تيلو یو پمپ خاي پر خاي شي.

د مونتاژ په خونه کي بايد یوه بله د تيلو وروکي ذيرمه هم وجود ولري چي په یوه لامبو و هونکي وينتيل باندي سمبالي وي.

کله چي د تيلو سطحه په وروکي ذيرمي کي تريوي تاکلي اندازې پېتې شي نو لامبو و هونکي وينتيل د لوبي ذيرمي پمپ په کاراچوي او وروکي ذيرمي ته د تيلو رسول تر هغه وخته پوري دواړه مومي تر خو لامبو و هونکي وينتيل په اصطلاح بسنه وي ويلي.

همدارنګه د تيل رسولو پمپ کيداي شي چي د یوه حلقوي نل په وسیله د بايلر برنسره داسي وصل وي چي تل د کار په حال کي کوي. د بايلر برنسره خپل د اړتیا وړ تيل د نوموري نل خخه اخلي او پاتي تيل د نوموري حلقوي نل په واسطه بيرته لاندي د ذيرمي په لور درومي. په دې صورت کي بايد برند هو او ګاز بیلونکي یو فلتر هم ولري.


### 6.7.1 هغه بايلونه چي د بام تر پونښ لاندي پور کي د مونتاژ وړ دي

په دې ډول خونو کي توله تيل سڀونکي بايلونه او هغه ګاز سڀونکي بايلونه د مونتاژ وړ دي چي برنسونه یي وينتيلياتور لري.

د بايلر اوږد په خونه کي بايد تل د لور فشار ساҳه حاکمه وي په دې معني چي د اورد خونې کار بايد په دود ایستونکي کانال کي د کش د خرنګوالي (لووالۍ یا ډیروالۍ) تراګيزی لاندي نه وي.

د مونتاژ په دې ډول خونو کي هغه بايلونه هم د مونتاژ وړ دي چي د سوو ګازو د ډاډ من جريان د سيسټم سره کار کوي. یوازي په دې صورت کي بايد د بايلر خونې ته د تهويي سيسټم (د هواد ورکولو او ایستلو نلونه) داسي غوره شي چي د بايلر په خونه کي د فشار د یوی نا مناسي ساھي د منځ ته راتګ سبب نه شي.

لاندي شکل د تهويي د سيسټم د صحیح انتخاب یوه نمونه بنسي:

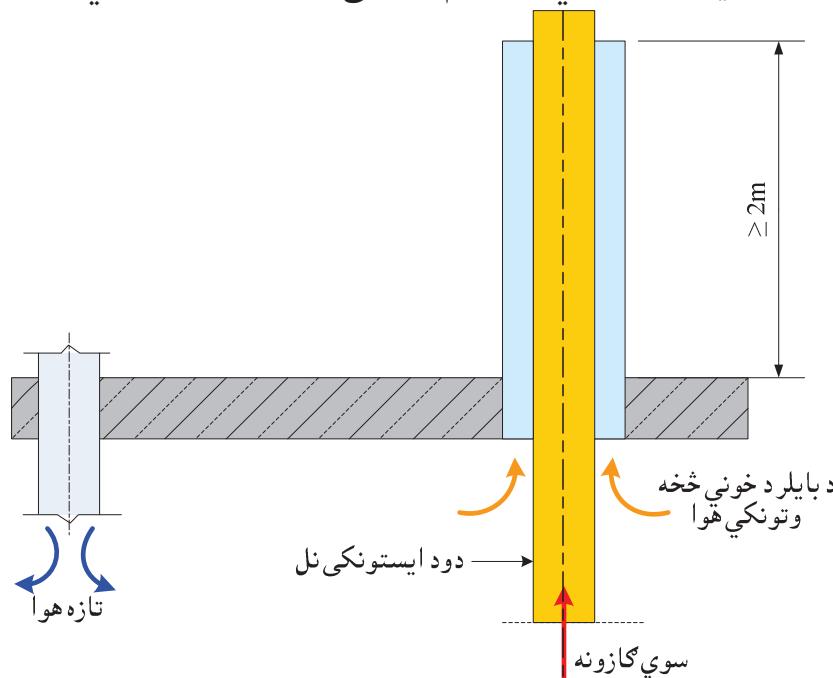

148-شکل د بايلر د خونې د پاره د تهويي د سيسټم یوه نمونه

## د بايلرد موئتاز خونه



د دوو بايلرو خخه جوره شوي ٻوه د ستگاه ، په هغوي پوري تپلي ٻونت برزونه، پمپ ستيشن اوډ بايلرو د تنظيم او کنترول و سابل (منبع: د فيسمن Viessmann د شرکت معلوماتي پاني)



د بايلرد موئتاز د خوني ٻوه نمونه (منبع: د فيسمن Viessmann د کمپني معلوماتي پاني)

## 7 دود ایستونکی کانالونه او نلونه

دود ایستونکی کانال (دودکش) هغه خلور کنجه او یا گردی کانال دی چي د ودانی په منئ کي پرینسپول کېږي. نومورپی کانال چي د خبستو یا کانکريت ټه خخه جوړوي د ودانی و د باندي ته د سوو ګازو د بې خطره ایستلو دنده په غاره لري.

د نوي نسل بايلرو لکه د تودو خي د ټيټي درجي او د سون ارزښت بايلرو په رواجیدو سره، د سوو ګازو د ایستلو طريقي هم بدلي شوي دي. د اسي بايلرو د پاره پخوانۍ دود ایستونکی کانالونه د خپل عنعنوي جوړښت سره نور نو د ګتني اخستني وړنه دي. د هغوي پرخای او س د خانګړي او سپني او یا مصنوعي موادو خخه جوړ شوي نلونه د ګتني اخستني ډګرته راوتلي دي.

د دود ایستونکي نل یا کانال په صحیح انتخاب پوري د سون د موادو ګټور سیخڅل او د برند قول کار اغیزمن توب تړلی دي، په تیره بیا د اتموسفری ګاز سیخونکو بايلرو او همدارنګه د کوټي په هوا پوري د تړلوبايبلو سالم کار، د یوه مناسب دود ایستونکي کانال او یا نل د موجودیت خخه پرته هیڅ ممکن نه دي.

د معمول په ډول دود ایستونکي کانالونه یا نلونه د ودانی، بام ته بیول کېږي، یوازي د کوټي په هوا پوري د تړلوبايبلو د پاره په ئینو خانګړو حالاتو کي چي د بام په لور د ګاز ایستونکي نل غزوړ ډير مصرف ولري دا اجازه شته چي خپل سوي ګازونه د کوټي د خارجي دیوال له لاري د باندي وباسي هغه هم په دی شرط چي د یوې خوا د هغوي د تودو خي د تولید قدرت د تسخین په منظور تر 11 کيلو واته او د تودو او بود چمتو کولو د پاره تر 28 کيلو واته جګ نه وي او د بلې خوا و شاوخوا ته د هغوي خخه هیڅ ډول خطر متوجه نه وي.

په منل شوي توګه هر بايلر باید د یوه جدا دودکش او یا دود ایستونکي نل په وسیله د باندي سره وصل وي. کوم حالتونه چي د سون د موادو د سیخونکي هري دستګاه د پاره د یوه جدا دود ایستونکي کانال یا نل غونښتونکي دی هغه دادي:

- هر هغه بايلر چي برنيبي وينتيلياتور ولري.
- که چيرې بايلر په یوې داسي ودانۍ کي نصبېږي چي تر 5 پوره جګه وي.
- که چيرې د ګاز سیخونکي بايلر د تودو خي د تولید قدرت تر 30 کيلو واته ډير وي.
- که چيرې د تیلو او جامد و موادو سیخونکو بايلرو قدرت تر 20 کيلو واته ډير وي.
- دیوالې بخارې.
- هغه بايلر چي د سون د پروسې د پاره د اړتیا وړ هوا د خارج خخه اخلي او د اورخونه یې د بايلر د خونې د هوا سره تړلې نه وي.

دوه یا ډير بايلرونه کيدای شي چي د یوه دود ایستونکي کانال یا نل سره هم وصل شي خو په دی شرط چي هر یوې په نوبت چالانه شي او تر تو مهمه دا چي نومورپی کانال یا نل باید د پورته یاد شوو قولو بايلرو د پاره مناسب وي.

باید یادونه وکړو چي په ئیني خانګړو حالاتو کي، د یو شمير تاکلو شرطو په پوره کولو سره د دی امکان منئ ته رائحي چي د یوه دودکش او یا دود ایستونکي نل سره خو داسي بايلرونه هم و تړل شي، چي په یوه وخت کي کار کوي.

دا ډول بايلرونه کيدای شي چي توله د سون یوه ماده د مثال په ډول ګازولګوی او یا د سون د بیلا بیلو موادو سیخونکي وي لکه تیل او سکاره.


## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل

د یوه کانال یا نل سره د خو بايلرو د تپلو په هکله، د کوتی د هوا خخه د ناپيلو او د کوتی د هوا سره د تپلو بايلرو د غونبشنو تر منځ حیني توپironه شته چې په لاندي ډول د هغوي خخه يادونه کېږي:

### 7.1 د یوه کانال یا نل سره د کوتی په هوا پوري د تپلو خو بايلرو وصلول

د یوه کانال یا نل سره د ډول خو بايلرو د تپلو ضرورت د معمول په ډول په خو فاميلي کورو کي پينسيېري. هغه غونبتنې چې په دی هکله وجود لري دادي:

- د یوه کانال یا نل سره د وصليدونکو بايلرو شمير باید تر 3 ډيرنه وي (يواري د کوتی په هوا پوري د تپلو هغه بايلرو شمير چې د B<sub>3</sub> په ګروپ کي راهي کيداي شي چې تر 5 پوري هم جګ شي).
  - د ګاز سیئونکی هريوه بايلرد تودوخي د تولید قدرت باید تر 30 کيلو واته او د جامدو مواد او تيل سیئونکو هريوه بايلرد تودوخي د تولید قدرت باید تر 20 کيلو واته ډيرنه وي.
  - په یوه کانال یا نل پوري د تپلو بايلرو برزوونه يا باید ټوله په وينتيلياتور سمبال وي اويا يي هیڅ یو هم باید وينتيلياتور ونه لري.
  - که چيري د کانال سره د جامدو او مایع مواد د سیئونکی بايلرونه ګډ وصل وي نو باید د کانال سره د بايلر تپونکي توبی لو مری لپه تر لپه یو متر جګکي ولاري شي او بیا د کانال سره وصل شي.
  - دود ایستونکی کانال یا نل باید د نه سوئیدونکي مواد د خخه جور وي او يا هر بايلر باید د داسي یو سیستم درلودونکي وي چې د خطر په وخت کي په اتمات ډول سره د عمومي کانال سره وصليدونکي توبه و تړي تر خو په یوه خای کي لګیدلی اور نور و خایو ته خپورنه شي.
- د موضوع خخه د یوه رونسانه تصور د لاس ته را وړلوا په منظور لاندي شکل وړاندي کېږي:

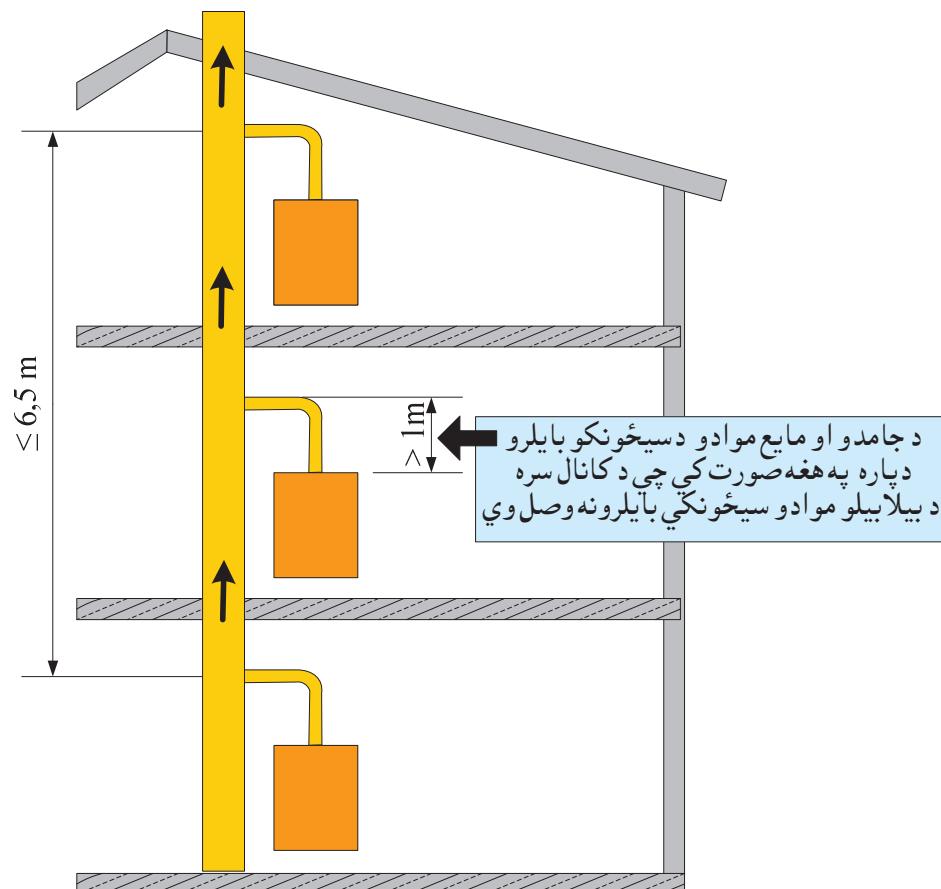

**149-شکل په یوه کانال یا نل پوري د خو بايلرو د تپلو ترتیب**

## 7.2 په یوه کانال یا نل پوري د کوتی د هو اخخه د ناپیلی خو بايلرو ترل

د یوه کانال یا نل سره کیدای شی خو هغه گاز سیخونکی بايلرونه وصل شي چي برزونه بی په وینتیلیاتور باندي سمبالي وي. د معمول په توګه دا ډول بايلرونه د (C<sub>4</sub>) او (C<sub>8</sub>) په گروپو پوري اړه لري. د دی دواړو گروپو په منځ کي بیا د (C<sub>4</sub>) گروپ بايلرو د ګتني اخستني ډير پراخ ډګر موندلی دی. دا هغه بايلرونه دی چي د خپلي اړتیا وړ هواد خارج خخه چمتو کوي او سوي گازونه د (LAS) د سیستم په وسیله د باندي ليږي.

د دی ډول سیستمو دودکش په منل شوي ډول د دوو نلو خخه جوړوي چي یو د بل په دننه کي ئای پر ئای وي او د یو ګډه محور لرونکي وي.

د پورته یاد شوو نلو د یوه په منځ کي سوي گازونه خارج ته بیول کېږي او د بل په منځ کي بی بايلر ته د سون د پروسي د پاره تازه هواد خارج خخه راول کېږي.

د دی ډول سیستم سره چي د **هو-گاز-سیستم** (LAS) په نامه هم یاد یېږي کیدای شی تر 10 بايلره پوري وترل شی. که چيري نوموری سیستم د رطوبت په وړاندی حساسیت ونه لري نو د دی سیستم سره د سون ارزښت د خو بايلرو ترل هم امکان لري.

د (LAS) د سیستم ټول مشخصات باید د نوموری سیستم د تولید کونکی موسسی خخه و اخستل شي او د دی سیستم سره د خو بايلرو د ترلو په صورت کي باید هغه د یوه موظف فني هيئت له خوا ترازما یښت لاندی و نیویل شی.

بل ډول (LAS) سیستمونه هغه مو azi (LAS) سیستمونه دی چي د هو او سوو گازو نلونه بی یو د بل پر څنګ واقع دي. دا ډول مو azi سیستمونه د معمول په ډول د زړو و دانیو د بايلرو د نوي کولو د پاره په کار لویېږي.

که چيري دا سیستمونه د رطوبت په مقابل کي حساس وي نو د نومورو سیستمو سره یوازی 5 د تودو خي ارزښت بايلرونه وصل کیدای شی.

د مو azi (LAS) د سیستمو د هو انل کیدای شی چي د پاس لوري او یا هم د تیتی خوا خخه د خارجي هو سره وترل شی.

د دی د پاره چي د یوه پورډ بايلر سوي گازونه و بل پورته خپاره نه شي، د (LAS) د سیستم په دننه کي تل تیت فشار (منفي فشار) حاکم وي (دا ډول سیستمونه چي په دننه کي بی مثبت فشار موجود وي تراوسه پوري د ګتني اخستني ډګر ته نه دی راوتلي او د ازما یښت په پړاو کي قرار لري).

د (LAS) سیستمونه دري، د ډير اهمیت وړ برخی لري:

- د بايلر او د (LAS) د سیستم و صلونکي توټه چي د اړونده تولید کونکی موسسی د خوا وړاندی کېږي.

- د (LAS) د سیستم په لاندی برخه کي د هو او سوو گازو تر منځ ارتباطي سوری چي د یوی خوا خخه د سوو گازو سره د ګډیدو خخه وروسته د کندنسات او بود تشکيل امکان تیتیوي او د بلی خوا د کانال د کش د قوي د لپیدو سبب ګرزي (که چيري د کش دا قوه تر اندازی ډيره وي).

د نوموری سوری او د ترتولو تیت ئای پر ئای شوي بايلر تر منځ باید (نظر و غوره شوي (LAS) سیستم ته) د یوه خخه تر دوه متراه فاصله موجوده وي.


## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل

**د-د (LAS)** د سیستم د سر برخه چې د هوکانال ته د سوو گازو د ورننوتلو مخه نیسي.

په یوه ګډ دود ایستونکی سیستم پوري تړلي د ( $C_8$ ) بايلرونه، هريود خپلي ارتيا وړتازه هواد یوه جدا کانال يا نل په وسیله راوري (باید وویل شي چې د دی ډول بايلرو خخه د ګتني اخستني ساحه ډيره پراخنه ده).

د دی ډول سیستمو نیګنه په دی کي ده چې د دوي دود ایستلو سیستم یوازي یو نل لري او د سون د پروسې د هواد پاره دوهم عمومي نل يا کانال ته ارتیانه لري.

د موضوع د نسه روښانه کيدو په خاطر دا لاندي ساده شوي شکلونه وړاندې کېږي:

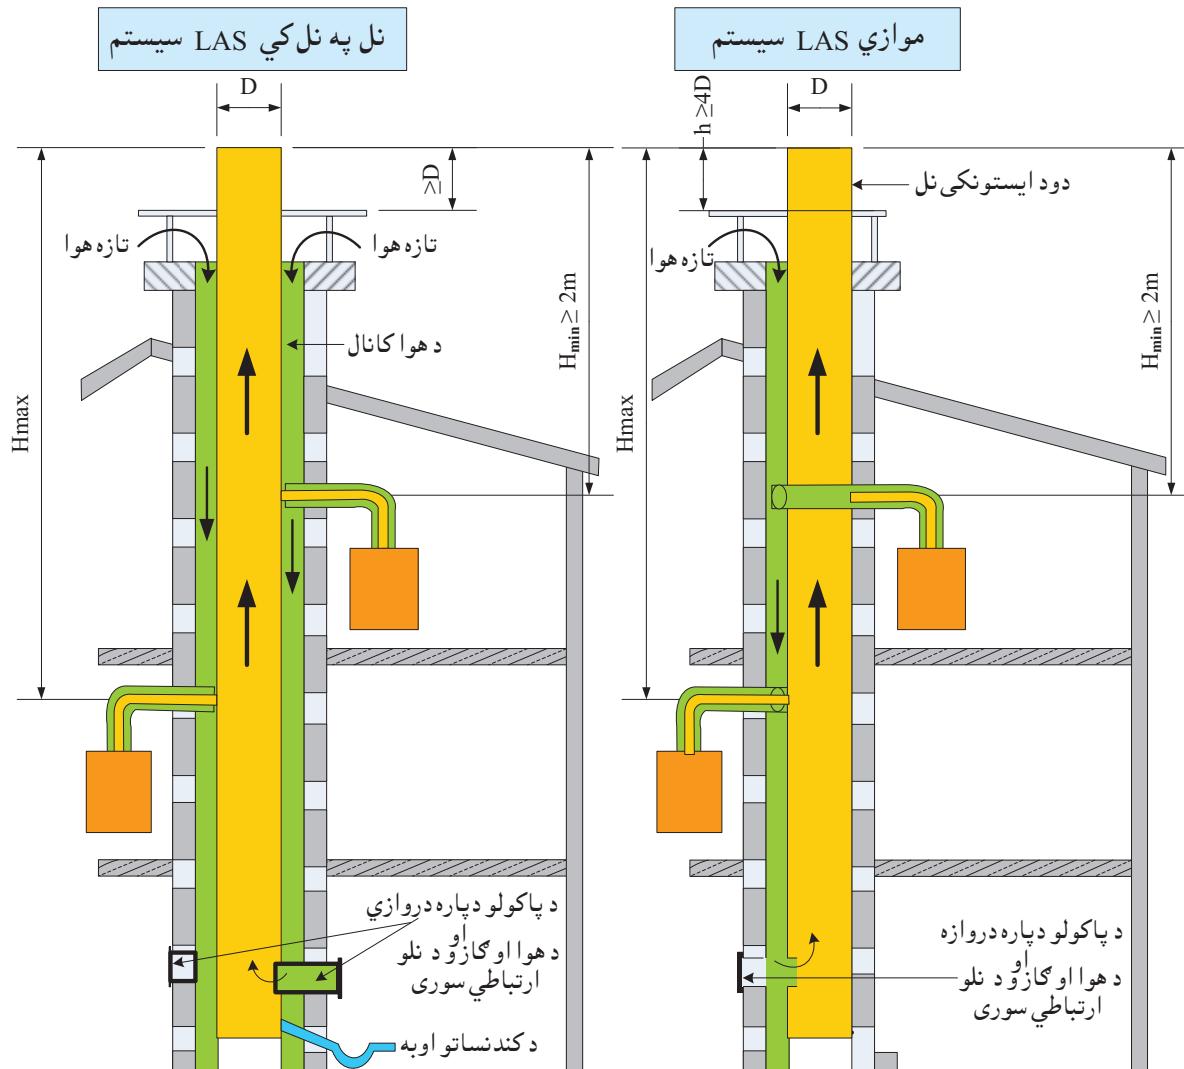

151-شکل د دود ایستلو نل په نل کي لاز سیستم

150-شکل د دود ایستلو موازي لاز سیستم

### 7.3 د دود ایستونکی کانال يا نل د ابعادو تاکل

د اوسينيو مدرنو بايلرو د پاره د دود ایستونکو سیستمو محاسبه د پخوا په پرتله ډيره ګرانه شویده دا ئځکه چې په ننيو، پر مختللو بايلرو کي د سون د گازو د تودو خي درجه ډيره کښته، د هغوي د کتلوي جريان اندازه ډيره لبه او په کانال کي د فشار د تفاوت کچه هم ډيره تيته وي. په همدي دليل د هغو فاكتورو شمير چې د دود ایستونکو سیستمو د محاسبې په وخت کي باید په نظر کي ونيول شي، هم ډير شوي دي.

## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل

د بلی خوا باید د دی خبری یادونه هم و کرو چې د نبیو بايلرو د دود ایستونکو سیستمو د محاسبې د پاره کمپیوتری پروگرامونه وجود لري چې د هغوي محاسبه او صحیح انتخاب ډیر ساده کوي. په لاندي جدول کي د یوشمير مروجو بايلرو د پاره، نظر د هغوي قدرت ته، د دود ایستونکو نلو تپیک ابعاد بنوول شوي دي مګر باید په یاد و ساتل شي چې نوموري اندازې نه شي کولاي چې په هره مشخصه پیښه کي د اړوندې دقیقو محاسبو ځای ونیسي:

### 27- جدول د دود ایستونک نلو تپیک ابعاد

د بايلرد تودوخي د توليد قدرت په کيلو وات							د بايلر ډول
تر 100KW پوري	تر 75KW پوري	تر 50KW پوري	تر 30KW پوري	تر 25KW پوري	تر 20KW پوري	تر 15KW پوري	
د دود ایستونکی نل قطر په سانتي متر							
20	18	14-16	12	12	12	12	تيل يا ګاز سیخونکي بايلر: د سوو ګازو د تودوخي درجه د (140-160 °C) په حدودو کي
20-22	18-20	16-18	14-16	14	12	12	اتموسferi ګاز سیخونکي بايلر: د سوو ګازو د تودوخي درجه د (80-100 °C) په حدودو کي
18	15	8-12	8	6-8	6-8	6-8	د تودوخي ارزښت ګاز سیخونکي بايلر: د سوو ګازو د تودوخي درجه د (80 °C) په حدودو کي

د دود ایستونکو کانالو یا نلو د دقیقی محاسبې په غرض باید د هغو جدولو او دیاګرامو خخه کارواخیستل شي چې د غوره شوي بايلر تولید کونکي یا خرڅونکي موسسه یې په همدي منظور د رانيونکي شخص یا موسسي په اختيار کي ورکوي. نوموري جدولونه د سون موادو د ډول، د بايلرد نوعیت او ځینو نورو مشخصاتو له مخې یو دبل سره توپير لري.

په دی ډول جدولو کي د بايلر په هکله د لاندي د اهمیت وړ معلومات وجود لري:

- د بايلرد تودوخي د توليد قدرت (هغه ګټور قدرت چې د ماشین خخه پلاس راخي او د تودوخي ضایعات ترینه منفي شوي وي)

- د تودوخي هغه قدرت چې بايلر ته ورکول کېږي یا په اصطلاح د بايلرد اور قدرت چې د سون د موادو د سیئللو خخه منئ ته راخي بیله دی خخه چې د تودوخي ضایعات ترینه منفي شي.

- د بايلر سره د دود ایستونکي نل د تپلو د برخې قطر.

- د سوو ګازو د ایستلو د پاره د اړتیا وړ منفي فشار اندازه (که چېري د دود ایستونکي نل په دنه کي د منفي فشار یا کش ساحه حاکمه وي).

- د سوو ګازو د ایستلو د پاره د مثبت فشار ضروري اندازه (که چېري د دود ایستونکي نل یا کانال د مثبت فشار سره کار وکړي).

## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل

- د سوو گازو د تودو خي تر تولو تيتيه درجه.
- په سوو گازو کي د کاربن ڈاي اکسайд اندازه.
- د سوو گازو د کتلوي جريان اندازه (Kg/s).
- همدارنگه د خپله دود ایستونکی کانال یا نل په هکله هم باید یو شمير ضروري معلومات موجود وي لکه:
- د هغو موادو ډول چي دود ایستونکی کانال یا نل او په نل پوري ترلي نوري برخ (لکه د بايلر او دود ایستونکی نل و صلونکی توهه، د پاکولو دروازي اونور) باید ترينه جوړوي.
- د نومورو موادو ټينې مهم خواص لکه د نل د سطحي د اصطکاک عدد، د تودو خي د تيريدو په وړاندي د مقاومت عدد، د سوو گازو د بهيدو په وړاندي د مقاومت عدد او نور).
- د نل د هغې توقی قطر او اوږدوالي چي دود ایستونکی نل یا کانال او بايلر سره وصلوي.
- د دود ایستونکی کانال یا نل قطر.
- د دود ایستونکی کانال یا نل موثر لوړوالي (په دي هکله معلومات به په همي بحث کي لپروسته راشي).
- د دود ایستونکی نل د تاویدو (د حرکت د جهت د تغيير) تر تولو ډيرد اجازي وړ شمير.
- د دود ایستونکی کانال یا نل سره د تيارو (چمتو) وصلیدونکو توقو شمير.

ددې د پاره چي غوره شوي بايلر او د هغه دود ایستونکی سيستم یو د بل سره د مطابقت په شرايطو کي کار وکړي نوبنه داده چي د وړوکو بايلرو په تيره بیا د سون ارزښت او د تودو خي د تيتيه درجي بايلرو د پاره دود ایستونکی سيستمونه د بايلرو سره یو خاچي د اړونده تولیدي موسسي خخه رانيول شي.

د دود ایستونکی کانال یا نل د اغيزمن کارد پاره باید یو شمير شرايط موجود وي. نومورو شرايط چي په دوو کته ګوريو کي را ټولیدا يشي دادي:

- د فشار شرايط

- د تودو خي په درجو پوري مربوط شرايط پورته یاد شوي شرايط د منفي او مثبت فشار په برخو کي یو د بل سره توپironه پيدا کوي. د دي توپiro خخه کیدا ي شي چي په لاندي ډول سره یادونه وشي:

### 7.4 د منفي فشار د دود ایستونکي سيستمو په صورت کي

#### 7.4.1 د فشار شرط

د فشار شرط هغه وخت پوره شميرل کېږي چي د دود ایستونکي کانال یا نل په پيل کي د منفي فشار(کش) اندازه د فشار ترهجي اندازه ډيره وي چي د سوو گازو د ډاهمن ایستلو په منظور د هفوړي د حرکت د لاري په مسیر کي د تولو موجودو مقاومتو د لاندي کولو د پاره مصرفيرې:

$$\begin{aligned} P_Z &= P_H - P_R \\ P_{Ze} &= P_W + P_{FV} + P_L \\ P_Z &\geq P_{Ze} \end{aligned}$$

په نومورو فورمول کي:

- $P_z$  - د منفي فشار هغه اندازه ده چي و کانال یا نل ته د سوو گازو د ننوتلو په برخه کي وجود لري (Pa).
- $P_H$  - دا د منفي فشار هغه اندازه ده چي د کانال په عمودي برخه کي د سوو گازو او د کانال د دباندي هوا د تودو خو د درجود تفاوت په نتيجه کي را منځ ته کېږي (Pa).
- $P_R$  - په دود ایستونکي سيستم کي د فشار ضایعات چي د نل د سطحي په اصطکاک، د نل یا کانال په جګوالی

## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل

او قطر، د سوو گازو د بهیدو په سرعت او په نل کي د موجودو علیحده مقاومتولکه دنل تاویدل او نورو پوري مربوط دي(Pa).

-D هغه ضروري فشار اندازه نسيي چي د سوو گازو د حرکت د مسیر پر مقاومتو باندي د غلبي په منظور ورته ارتيا د(Pa).

-D هغه فشار ضایعات چي د بايلر په دنه کي، د سوو گازو د حرکت په وخت کي منع ته راهي(Pa).

-D هغه فشار ضایعات چي د کانال او بايلر په وصليدونکي تويي کي په وجود راهي(Pa).

-D هغه فشار اندازه چي د سون د پروسي د هوا د کشولو د پاره ورته ارتيا شته(Pa).

### 7.4.2 د تودوخي د درجو شرط

ددي شرط په وسیله دود ایستونکی نل يا کانال د داخلی سطحي د تودوخي درجه او د سوو گازو و روستي، داجاري ور تودوخي درجه په هغه ئاي کي يو د بل سره مقايسه کيربي چي کانال ختميربي:

$$t_k \geq t_g$$

چيري چي:

$t_k$  - د کانال د داخلی سطحي د تودوخي درجه (°C).

$t_g$  - د سوو گازو و روستي، د اجازي ور تودوخي درجه (°C).

د پورتني شرط پوره کيدل په دی پوري اره پیدا کوي چي خه ډول دود ایستونکی کانال يا نل غوره شویدي. د مثال په ډول د هغو دود ایستونکو سیستمود پاره چي درطوبت او کندنسات او بود تشکيليدو سره ضدیت نه لري د کانال د وروستي برخی د ديوال د داخلی سطحي د تودوخي درجه باید د سانتي گراد تر صفر درجي لوړه وي. په دی معنی چي د او بود بخار باید نل يا کانال په وروستي برخه کي کنګل نه شي، دا حکه چي نوموري کنګل د کانال د قطربندی شنگیدو سبب ګرزي.

ددي د پاره چي دا ډاډ موجود وي چي د سوو گازو د ترميكی (حرارتی) کش قوه لپترلبه د کانال د مقاومت په اندازه جګه ده، باید د سوو گازو د تودوخي درجه د کانال په پاي کي لپترلبه د سانتي گراد 30 درجي وي.

دود ایستونکو هغو کانالو د پاره چي رطوبت او کندنسات او بود هغوي د ورو، ورو لنديدو او تخريب باعث ګرزي، د کانال د پاي د داخلی سطحي د پاره د او بود بخار د شبنم درجه، داجاري ور وروستي پوله ګنيل کيربي، چي په دی صورت کي پورتني شرط لاندي شکل غوره کوي:

$$t_k \geq t_p$$

$t_p$  - په شبنم باندي د او بود بخار د تبديليدو درجه (°C).

په عمل کي د طبیعي گازلپاره د شبنم درجه د سانتي گراد 50 خخه تر 55 درجو او د تيلو د پاره 45 خخه تر 50 درجو پوري په نظر کي نیول کيربي.

### 7.5 د مثبت فشار دود ایستونکی سیستم په صورت کي

#### 7.5.1 د فشار شرط

ددي شرط پر بنسټ هغه مثبت فشار چي د معمول په ډول دود ایستونکی سیستم په دنه کي د وينتيلياتور په وسیله منع ته راهي، باید د ډولو هغو مقاومت د پاره کفایت وکړي چي د سوو گازو د حرکت په مسیر کي موجود دي:

$$P_{Zu} = P_H - P_R$$

$$P_{Ze} = P_{Wu} - P_{FV} - P_L$$

## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل

$$P_{Zu} \leq P_{Ze}$$

په نوموري فورمول کي:

- $P_{Zu}$  د مثبت فشار هغه اندازه چي د دود ایستونکي نل په عمودي برخه کي موجوده ده (Pa).

- $P_H$  د توليد شوي مثبت فشار اندازه (Pa).

- $P_R$  د دود ایستونکي سیستم د فشار ضایعات (Pa).


- $P_{Ze}$  د هغه گتور مثبت فشار تر تولو لوړه اندازه چي د بایلر او د هغه سره د وصلیدونکي توقي خخه تر تيريدو وروسته پاتيري (Pa).

- $P_{Wu}$  د هغه مثبت فشار اندازه چي د بایلر له خوا د دود ایستونکي سیستم په اختيار کي ورکول کېږي (Pa).

- $P_{FV}$  د وصلونکي توقي خخه د سوو ګازو د تيريدو د پاره د ارتيا وړ فشار اندازه (Pa).


- $P_L$  د تازه هوا د کشولو د پاره د ضروري فشار اندازه (Pa).

په موضوع باندي د نوري روښي د اچولو په منظور لاندي دوه شکلونه وړاندي کېږي:

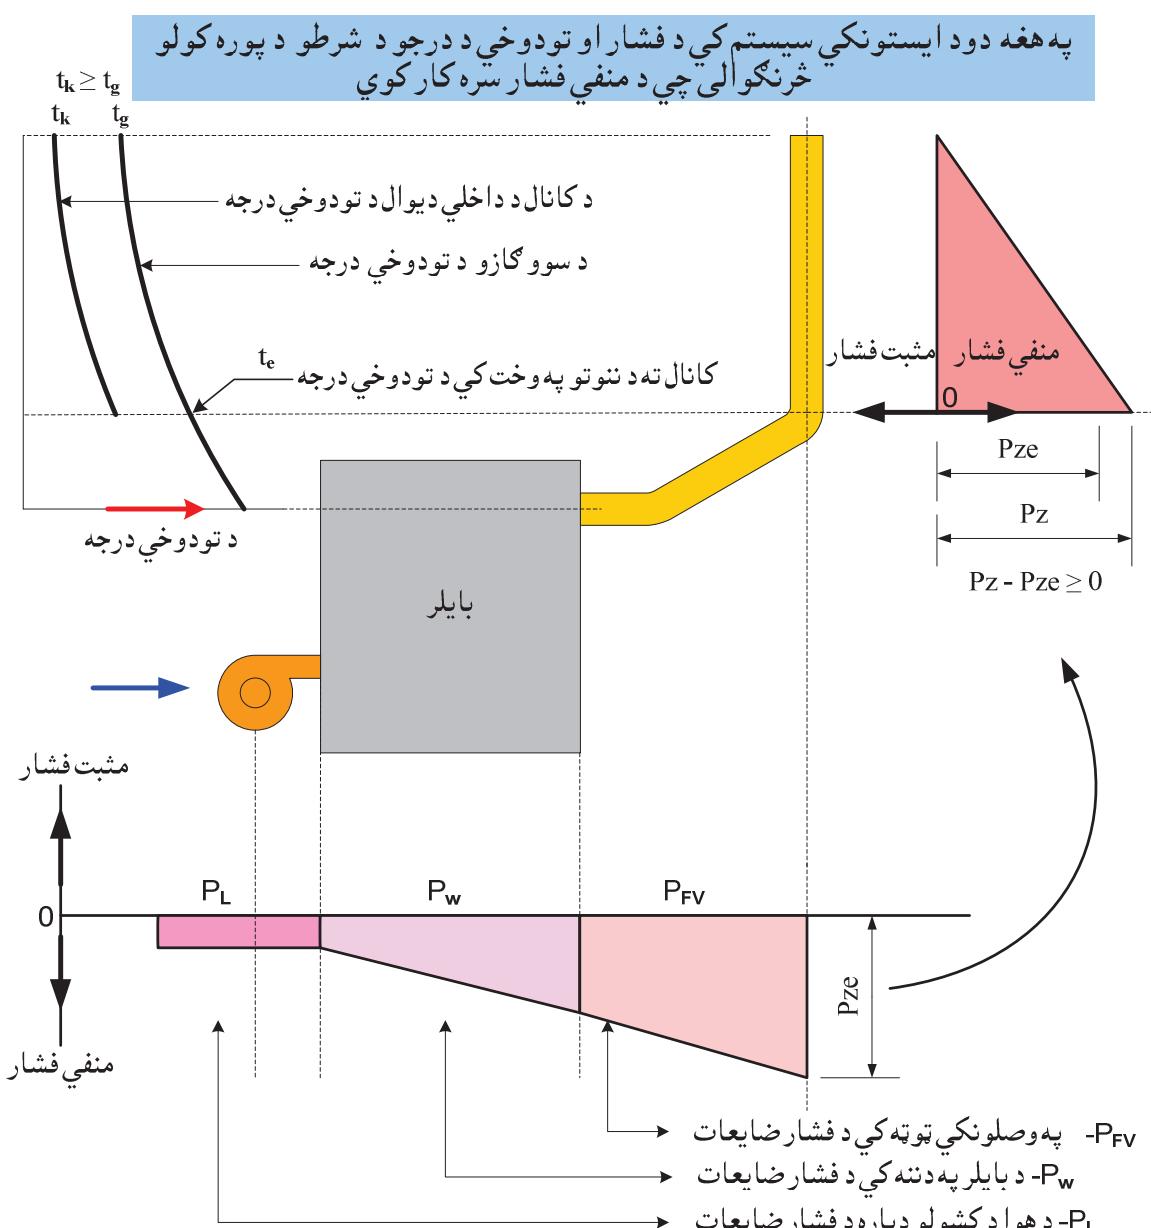

**شکل 152- د منفي فشار په صورت کي د فشار او تودوخي د درجو شرطونه**

## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل

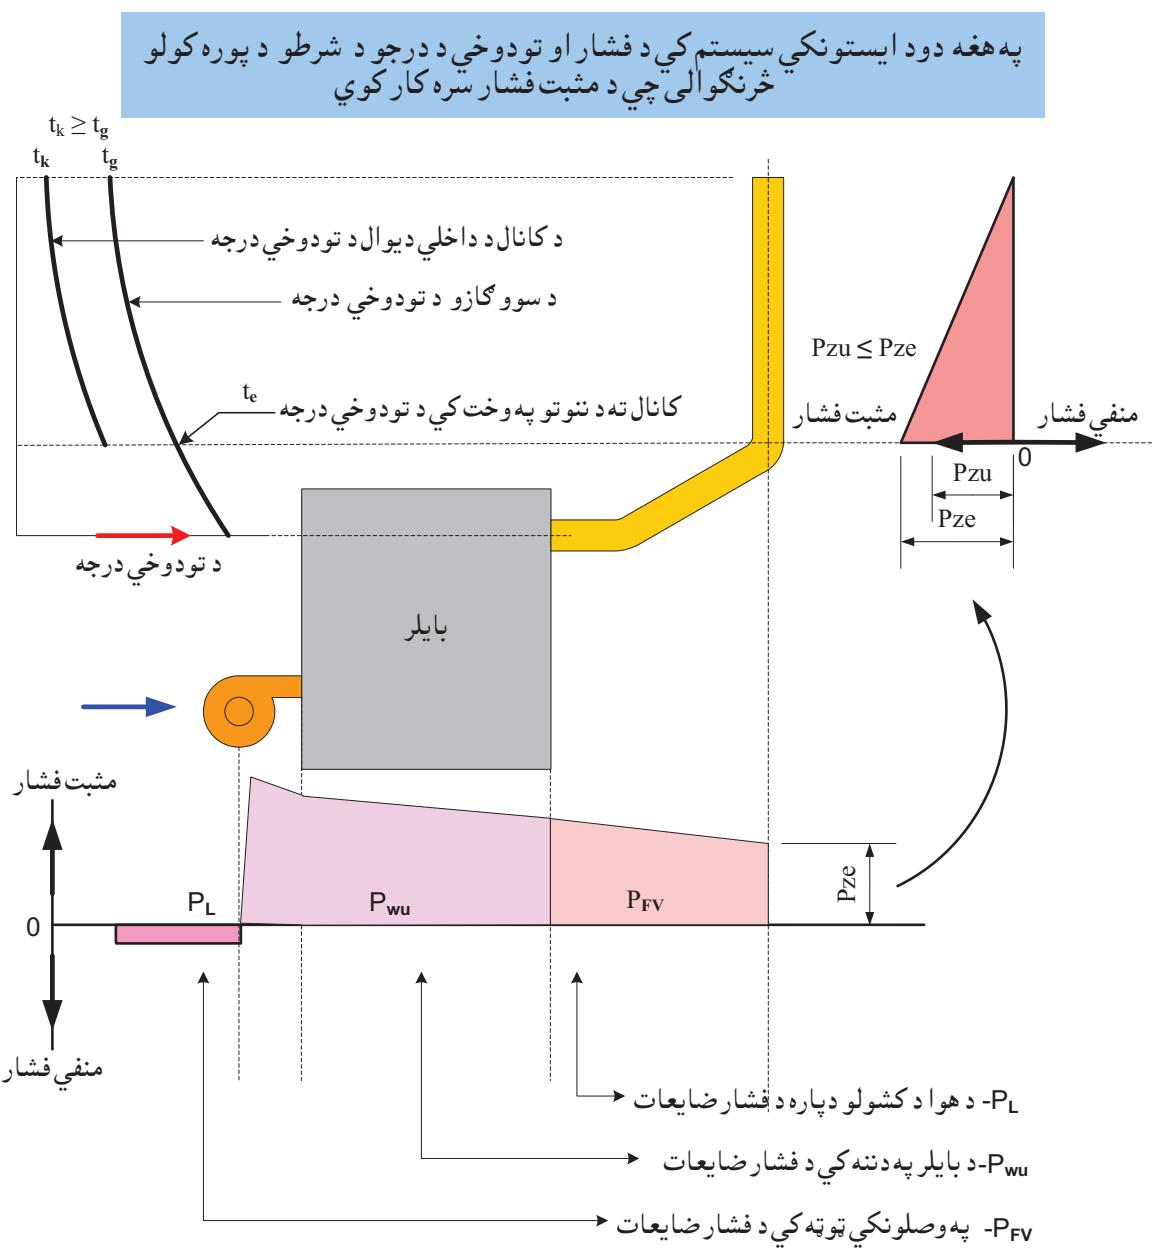

### 7.5.2 د تودوخي درجه شرط

دود ایستلو هغه سیستمونه چي په دننه کي بی مثبت فشار حاکم وي د معمول په ډول سره د رطوبت او کندنسات او بول په وړاندی کوم حساسیت نه لري او په همدي دليل د دوي د پاره د تودوخو د درجو یو شرط وجود لري او هغه دادی چي د دود ایستونکی نل په پاي کي چيري چي نوموري نل د ازادي هوا سره په تماس کي رائي باید د وتونکو سوو گازو د تودوخي درجه دومره لوره وي چي د کانال پر داخلي سطحي باندي د او بول د بخار د کنګل کيدو شرایط منځ ته رانه شي:

$$t_k \geq t_g$$

چيري چي:

$t_k$  - د ديوال د داخلي سطحي د تودوخي درجه په هغې نقطي کي چي کانال يا نل ختميږي ( $^{\circ}\text{C}$ ).

$t_g$  - د سوو گازو وروستي، د اجازي وړ تودوخي درجه ( $^{\circ}\text{C}$ ).


دلته هم د تودوخي درجي وروستي د اجازي وړ پوله د سانتي ګراد صفر درجه ګنل کيربي.

## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل

### 7.6 دود ایستونکو سیستمو ډولونه او د استعمال ځایونه

په مخکنیو پابو کي مو ولیدل چي د بیلا بیلو بايلرو د دود ایستونکو سیستمود پاره د تو دو خي درجو او فشار د شرایط پوره کول یو د بل خخه په بنسټي زه تو ګه تو پير لري. په وروستيو لسیزو کي د تسيخن په تخنيک کي د سترو نوبنتونو په منځ ته راتگ سره پخوانی دود ایستونکی کانالونه نورنه شي کولاي چي په دي هکله د ورئي تولو غوبنتونو ته جواب ووايبي. د مثال په ډول که د جامدو موادو سیخونکی بايلريوازي او یوازي په یوه داسي دود ایستونکی کانال پوري تړل کېږي چي په هغه کي د کندنسات او بو د تشکيل اجازه نه شته، نود سون ارزښت بايلر (د سوو ګازو د تودو خي د ډيرې تېتېي درجي په وجهمه) کيدا ي شي چي یوازي او یوازي په یوه داسي دود ایستونکی نل او یا کانال پوري وصل شي چي د رطوبت او کندنسات او بو سره کوم ضدیت ونه لري.

لاندي خو ساده شوي شيماوي د دود ایستونکو سیستمو ډولونه او د هغوي خخه د ګتي اخستني ساحي را په ګوته کوي:

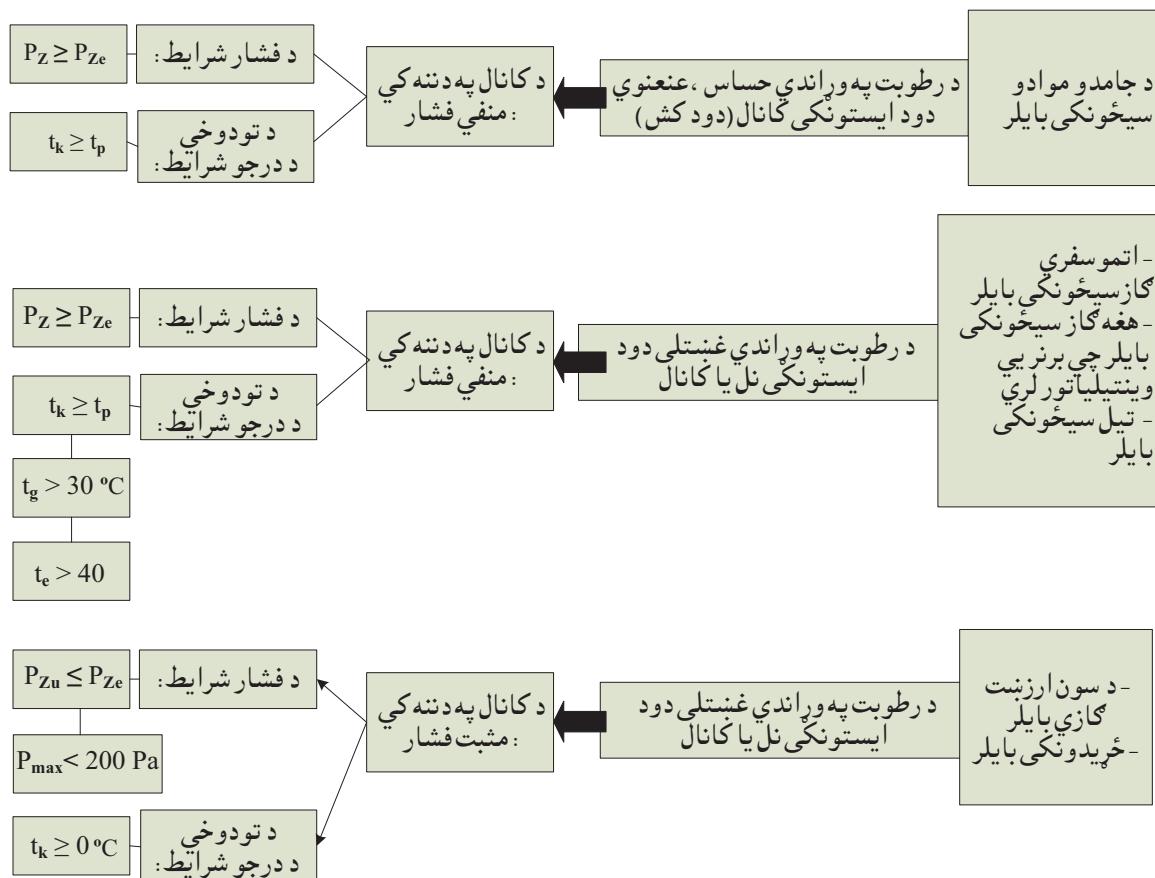


154-شکل د لوګي ایستونکو سیستمو ډولونه او د هغوي خخه د ګتي اخستني ساحي

### 7.7 د دود ایستونکو سیستمو په هکله عمومي غوبنتني

#### 7.7.1 د کوتۍ په ہوا پوري د تړلو بايلرو په صورت کي:

د دې د پاره چي د ودانۍ د پاسه، د نوموري ودانۍ د بام کومه ساختمني برخه د سوی ګازو د ډاډ من ایستولو په وړاندي مزاحمت ايجاد نه کړي نو د دود ایستونکي نل يا ګانال او د بام د پوبنښ تر منځ باید په (155-شکل) کي نبسوول شوي فاصلې په نظر کي و نیول شي.

## دود ایستونکي کانال او دود ایستونکي نل

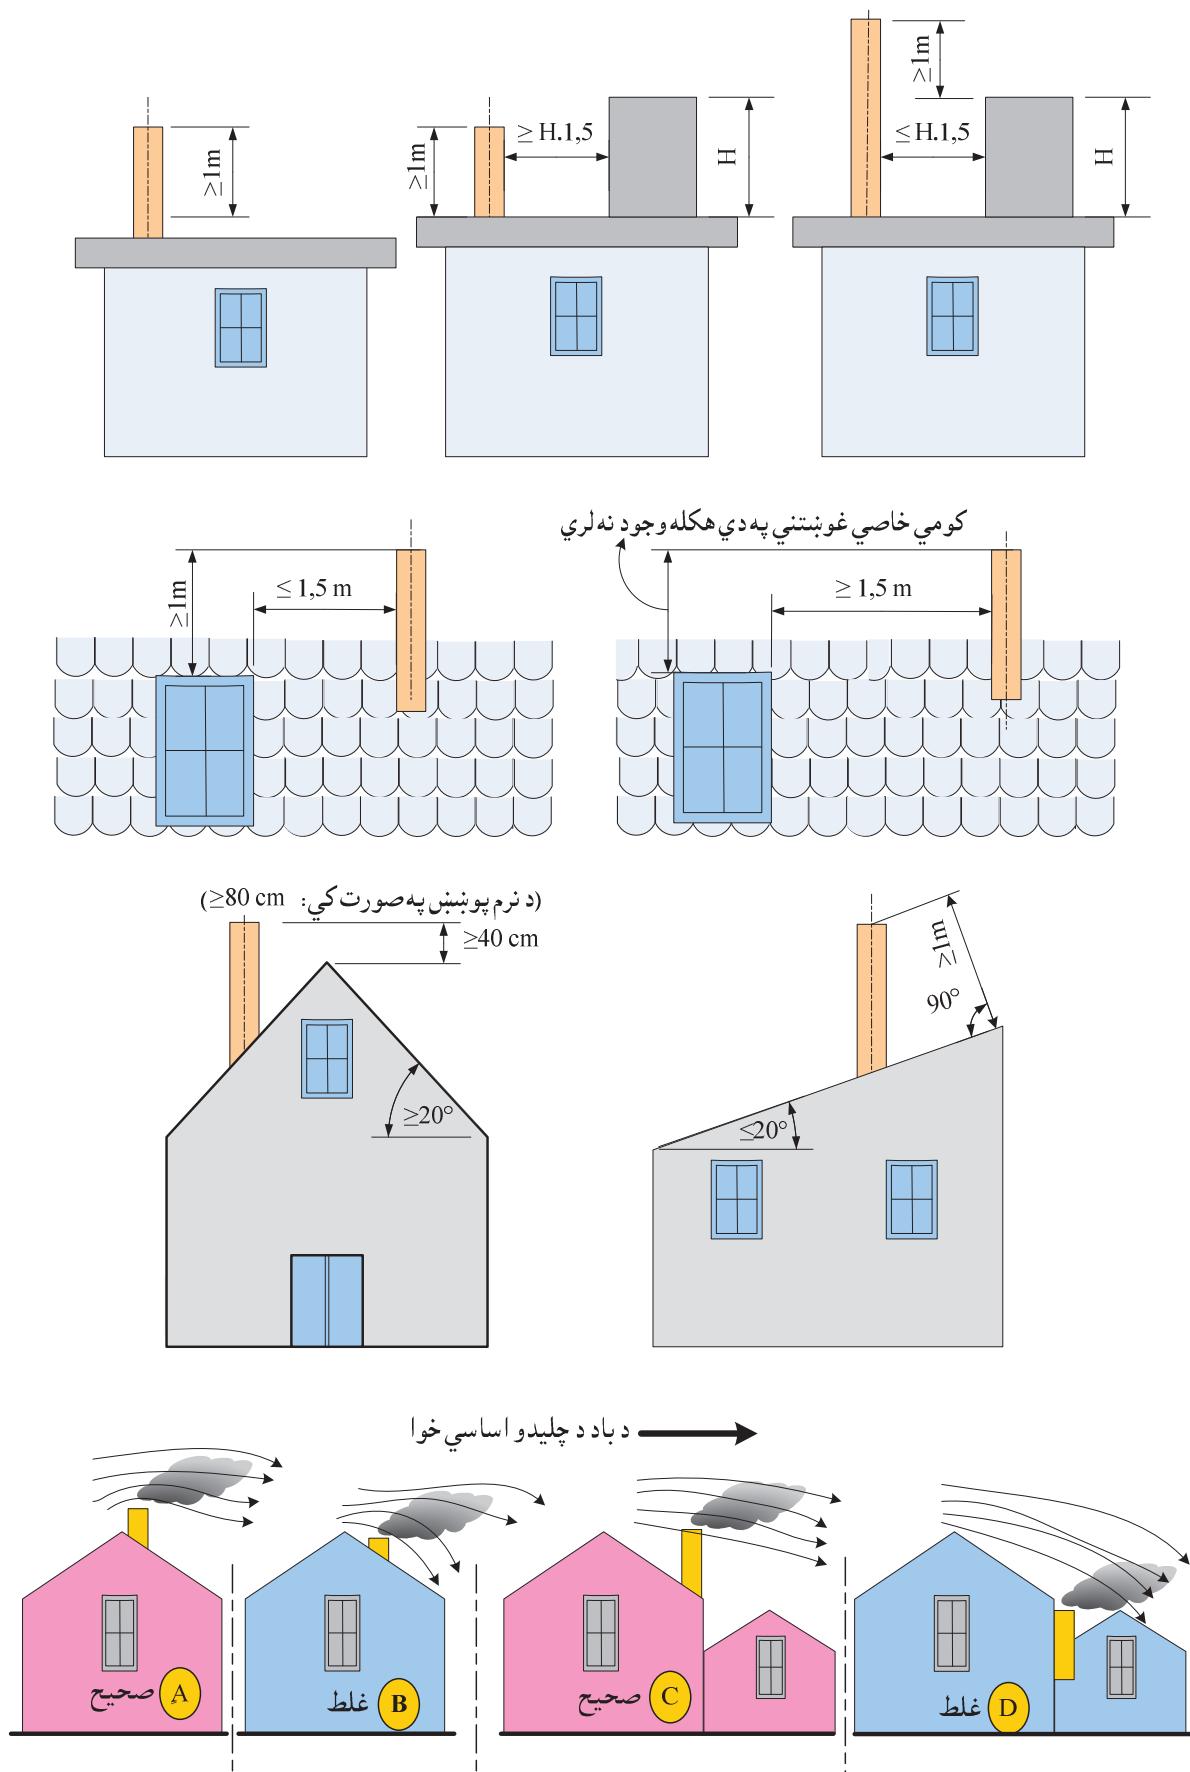

**155-شکل** پر بام باندي د دود ایستونکي کانال بیلا بیل موقعیتونه او د ودانی د پونښن خخه د هغه  
فاصلي

## 7.7.2 د کوتی د هو اخخه د ناپیلی بايلرو په صورت کې:

که چيري د کوتی د هو اخخه د ناپیلی بايلرو د تودو خي د تولید قدرت تر 50 کيلو و اته لبوي نود هغوي د پاره دودانۍ د پونښن د ساختمانی عناصر و خخه د فاصلې په هکله غونښتنی ھيرې ساده کېږي. د دی ھول بايلرو د پاره یوه اساسی غونښنه وجود لري او هغه دا چې د هغوي دود ایستونکی نل يا کانال باید لې تر لبه 40 سانتي متره دودانۍ تر پونښن جګ وي.

په هغه صورت کې چې د نومورو دیگو د تودو خي د تولید قدرت تر 50 کيلو و اته جګ وي نوبیا د دوي په هکله هم هغه غونښتنی طرح دي چې په (155-شکل) کې بنوول شویدي.

## 7.8 د اورد خطر خخه د مخنيوي په هکله ئيني غونښتنی

د اورد خطر خخه د مخنيوي په هکله ھيرې کلکي غونښتنی یوازي د جامدو موادو سیخونکو بايلرو په وړاندي طرح دي، ئکه د هغوي خخه وتونکي سوي گازونه د خپلي تودو خي د لوري درجي په وجهه، د دودکش خارجي سطحي تر هغه اندازې پوري گرمولاي شي چې و گاونډي ساختمانی برخو ته د اورد خطر د پیښيدو امکان رامنځ ته شي.

د بلې خواخخه د پخوانيو دود ایستونکو کانالو په دنه کي د اورد هغو بخرکو، ایرو او د سون د موادو د هغو ټویو، چې پوره نه وي سیئل شوي، د ذيرمه کيدو په وجهمه د اورد لکيدو او د پورته ياد شوو موادو د چاوديدو احتمال هم تل موجود وي.

په همدي دليل که چيري د پخوانی تېپ دود ایستونکي کانالو په دنه کي د سوو گازو د تودو خي درجه تر ( $500^{\circ}\text{C}$ ) جګه وي نود دود کش د خارجي سطحود تودو خي درجه باید تر ( $100^{\circ}\text{C}$ ) ھيره نه شي، او که چيري د دودکش په منع کي د ایرو او بحرکو او رامنځته کېږي نود دودکش د خارجي سطحود تودو خي درجه باید تر ( $160^{\circ}\text{C}$ ) لوره نه شي.

که چيري دودانۍ په یوه پور کي او رامنځته کېږي نود دود ایستونکي کانال باید لې تر لبه د 90 دقیقو په مده کي د او په وړاندي تینګ پاته شي او همدارنګه د نومورو کانال په وسیله باید دودانۍ نورو پوره ته د اور د خپري دو امکان موجود نه وي.

د هغو دود ایستونکو کانالو په هکله چې د وتونکو سوو گازو د تودو خي درجه يې ( $160^{\circ}\text{C}$ ) او یا تردي هم تېټه وي بیا پورتني غونښتنی دومره جدي نه وي. په هغه صورت کي چې د وتونکو سوو گازو د تودو خي درجه تر ( $85^{\circ}\text{C}$ ) کښته وي بیا د او راخستونکو گاونډي یو شیانو خخه د دودکش د فاصلې په هکله کومي تاکلي غونښتنی هیڅ وجود نه لري.

## 7.9 د کانال پاکونکو سوريو یا کړکيو په هکله ئيني غونښتنی

دود ایستونکي سیستمونه باید په ھيره اسانتيا سره د پاکولو وړوي. د دی مقصد لپاره د دود ایستونکو کانال او نلو په بیلا بیلو برخو کي باید ئيني کړکي پریښوول شي. په دی هکله د ئينو غونښتنو خخه په لاندي ھول سره نوم اخستلاي شو:

- هر دود ایستونکي کانال یا نل باید په خپل پیل (پښه) کي د پاکولو په مقصد یو سوری ولري او همدارنګه د سرد خواخخه د همدي کانال یا نل د پاکولو امکانات هم باید موجود وي.

## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل


که چیري د کانال د سرله لوري د دي کار امکان موجود نه وي نوبیا کیداي شي چې نوموری سورى د کانال په عمودي برخه کي 5 متره تېت ځای پر ځای شي.

- د هغه ځایو مختنه او وروسته چې د کانال یا نل د حرکت مسیر تغیر کوي (نل یا کانال تاوېږي) باید کانال پاکونکي سورى په نظر کي ونيول شي.

- د بايلر سره د کانال د تړونکي توتې په ځنګانه (زانوڅم) او د کانال د افقی برخی په هر دوه متره کي باید د پاکولو دپاره یو، یو سورى ځای پر ځای شي.

د هغه کانال یا نل په هکله چې ګاز سیخونکی بايلر یې یوازي د همدي کور په خدمت کي وي (د مثال په ډول د یوفاميلى کور هغه ځریدونکي ګاز بايلر چې برنسري ويښتيلياټور لري)، بیا پورتنۍ غونبتنې یوه اندازه ساده کېږي د نموني په توګه د ډول کانالو د افقی برخی د 15 متره لوروالي د پاره یوازي یو سورى د تېتی خوا څخه کفایت کوي.

لاندي دوه شکله د مسلی د نور هم روښانه کيدو دپاره وړاندی کېږي:

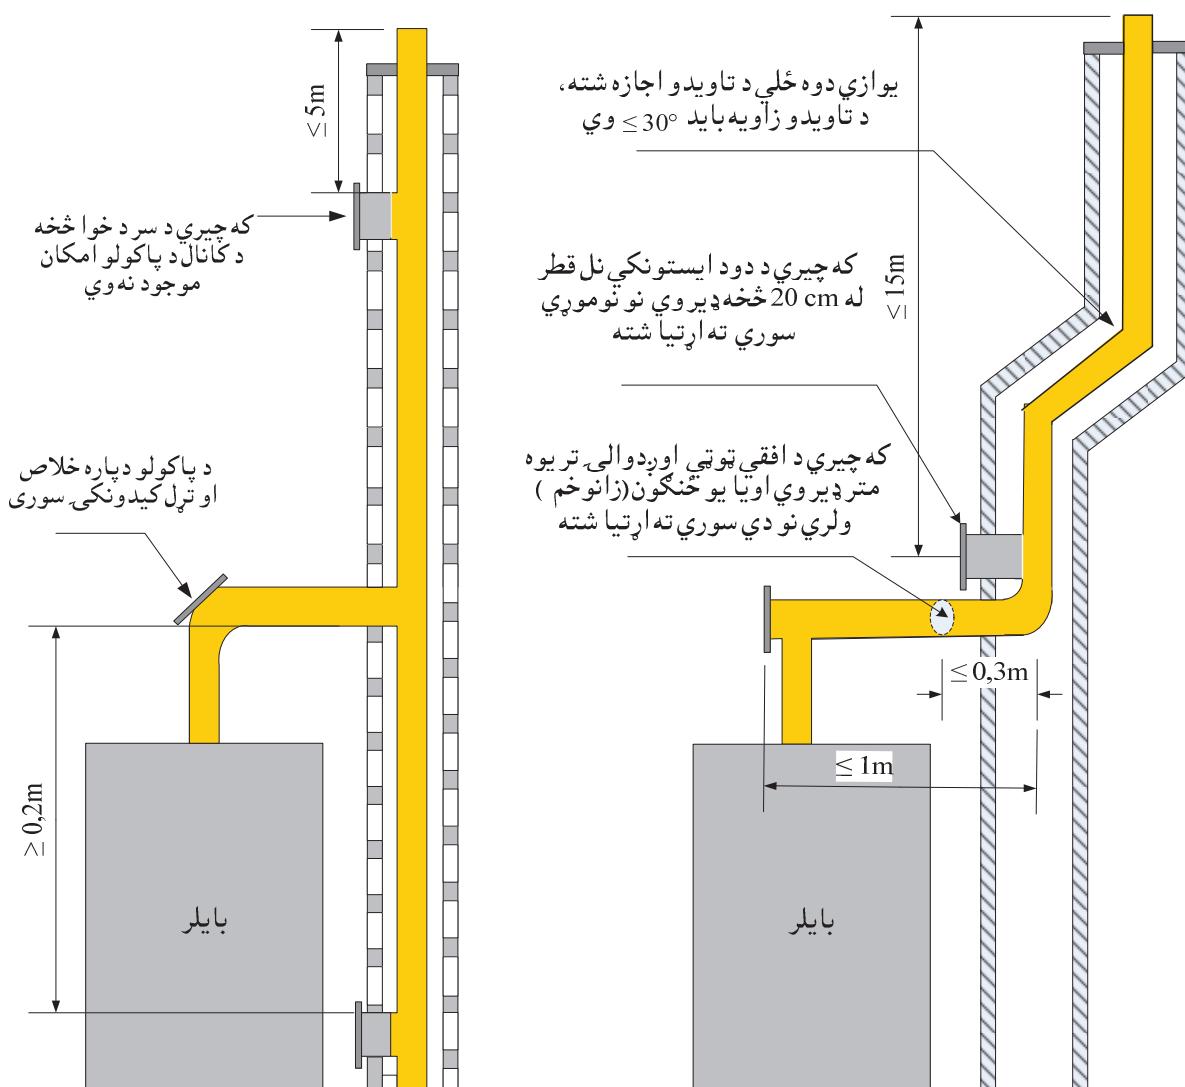

**157-شکل** د جامد و موادو، تیل سیخونکو او یا ګاز

سیخونکو بايلرو دپاره کانال پاکونکي سورى

**156-شکل** د هغه ځریدونکي ګاز بايلر دپاره چې

برنسري ويښتيلياټور لري د کانال پاکونکو سوريو د پريښو د ترتیب


## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل

### 7.10 دود ایستونکی کانال جوربنت او خانگر تیاوی



په پخوانیو وختو کي چي د انرژي د سپما مسله دومره مهمه نه ګنل کیده نو دود ایستونکی کانال به د معمول په ډول یوازي د خبتو خخه جورېیدي. د دي ډول یو لایه یا د یوه قشر خخه جور کانال د دیوال پنهوالي، لوټر لبه 11,5 cm او که چيرې د دودکش داخلی قطره 400cm خخه ډيري وي نو لوټر لبه 24cm وي.

د تسخین د تخنیک د پرمختیا په لړ کي داسي یولایه دودکشونه د ګتی اخستني ډګر ته راوتل چي له وړاندي خخه د جورو شوو ټوټو په شکل د مونتاژ په ساحه کي په ډیره اسانтиبا سره تړل کيدل:

د خبتو خخه جور، یولایه کانال د پوره دیوال لرونکی یولایه کانال

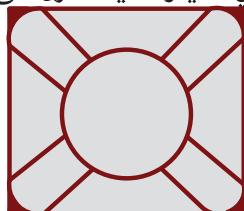

د خبتو خخه جور، یولایه کانال د پوره دیوال لرونکی یولایه کانال

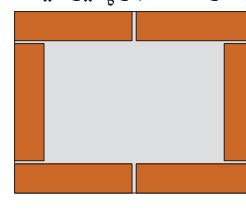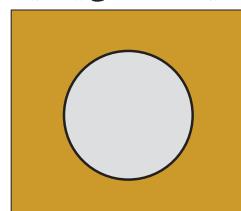

(د اور په وړاندي پیاوړي، د دود د نفوذ په وړاندي عايق،  
د تو دوختي په مقابلې کي په سبې ډول عايق او همدارنګه  
په ساده ډول سره د مونتاژ وړ او د لړوزن لرونکي دی)

(د اور په وړاندي پیاوړي، د دود د نفوذ په وړاندي عايق،  
د تو دوختي په مقابلې کي په سبې ډول عايق او په ساده  
ډول سره د مونتاژ وړدي)


(د اور په وړاندي پیاوړي او د دود د نفوذ په وړاندي عايق دی)

### 158-شکل د یولایه دود ایستونکو کانالو ډولونه

په اوس وخت کي یولایه دود ایستونکی کانالونه یوازي د جامدو موادو سیئونکو بايلرو او دیوالی بخاريو دپاره د ګتی اخستني اجازه لري.

د سون په تخنیک کي ورڅه ورڅه د تیل سیئونکو بايلرو د رواج سره سم د داسي دود ایستونکو کانالو د جورېيدو اړتیا منټه راغله چي د تیزابي او بو په وړاندي غښتلي وي. د دي هدف لپاره د تیزابو په وړاندي پیاوړي، دوه لایه کانالونه د ګتی اخستني ډګر ته راوتل:

دوه لایه دود ایستونکی کانال

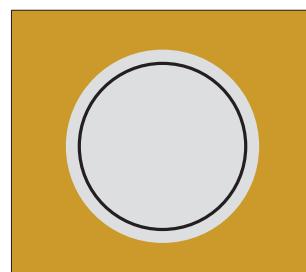

(د اور په وړاندي پیاوړي، د دود د نفوذ په مقابلې کي عايق او په ساده ډول سره د مونتاژ وړدي. همدارنګه دا ډول کانال د تیزابو په وړاندي غښتلي، د دیوال د داخلی سطحونه اصطکاک ټوہري ډول یو دا خالي نل یې د ازاد حرګت امکان لري.)

### 159-شکل دوه لایه دود ایستونکی کانال

د چاپيریال د پاک ساتلو پرابلمو او د تیلو او ګازو ورڅه په ورڅه لورېیدونکو یبو پرمخ تللې هیوادونه دی ته اړ ایستل تر خود بايلر جورولو د تخنیک په ساحه کي یو شمیر داسي نوبنتونه پیاده کړي چي تر ډیره حده


## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل

پوري د انژي د سپما سبب شي. په نتيجه کي د تودوخي درجي بايلرونه او د سون ارزښت تخنيک رامنځ ته شو.

د دي ډول بايلرو د سوو ګازو د تودوخي درجه د پخوا په پرتله ډيره پيته ده او همدارنګه د سون ارزښت بايلرو په دود ایستونکو کانالو کي د کندنساتو د تشکيل اجازه هم شته.

د همي نوو پرمختياؤ په لپکي دري لایه، د تودوخي د تيريدو په مقابل کي عايق کانالو د پخوانيو دود ایستونکو کانالو ځاي ونيو:


### دری لایه عايق دود ایستونکی کانال

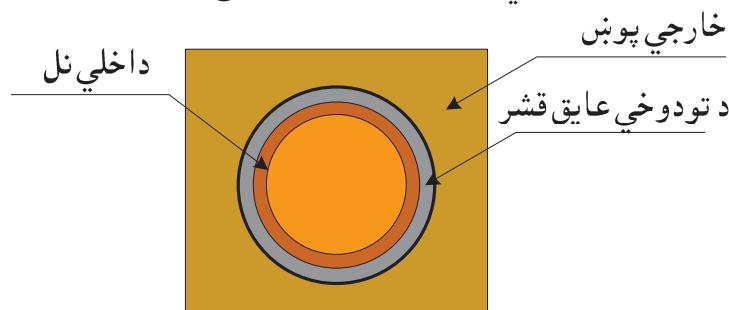

(د اور په وړاندي پياوري، د دود نفوذ او تودوخي د تيريدو په مقابل کي بنه عايق او د تيزابو په وړاندي غښتلي دي. دا ډول کانال د تودوخي د تيقي درجي بايلرو د پاره غوره کيږي)

### 160-شکل دری لایه، عايق دود ایستونکی کانال

د نئي ورخې ستندرد هغه دود ایستونکي کانالونه دي چي د رطوبت په وړاندي حساس نه دي او د کانال د دوو قشرو تر منځ فضا بي د تهويي ورده:

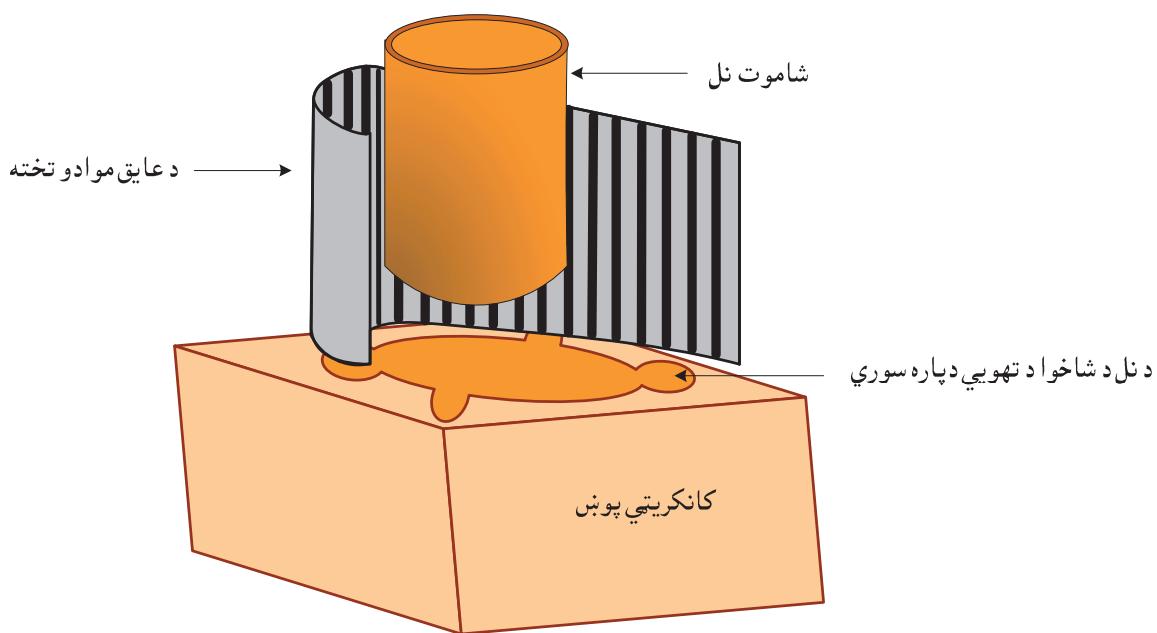

### 161-شکل دری لایه، عايق دود ایستونکی کانال چي د دود ایستونکي نل شا بي د تهويي ورده

دا ډول دری لایه دود ایستونکي کانالونه د تودوخي د تيريدو په وړاندي بنه عايق وي نو خکه کیدا ي شي چي د مدرنو تيل او ګاز سیخونکو بايلرو د پاره د ګټي اخستني وړو ګزري.

## 7.10.1 د کانال او بايلر و صلونکي تويه

لکه د نامه خخه چي يې بنکاري نوموري تويه بايلر د دود ایستونکي کانال سره تري. وصلونکي تويه کيداي شي چي له وړاندي خخه د چمتو شوي يوي نل-توبتي شکل ولري اويا هم د یوه کانال په شکل د هم هفو موادو خخه جورشي چي دود کش ترينه جوړ دي. نوموري تويه بايد د اورد خطرد مخنيوي په هکله تولي هغه غونتنۍ پوره کړي چي د دود ایستونکو کانالو په هکله مو د هغوي خخه یادونه وکړه.


وصلونکي تويه بايد د امكان تر سرحده پوري لنده وي او د کوم بل د یوال يا پونښن، يا خاليګاډ منځ خخه تيره نه شي. همدارنګه د دود کش خواته جګيدونکي ميلان ولري او د پاکولو امكانات بي موجودوي. وصلونکي تويه بايد د هستوګني د نورو کوتوا اويا د هفو کوتوا خخه تيره نه شي چي په هغوي کي د بايلرو د درولو اجازه نه وي.

د دياره چي د بايلر ګلېدو نه وروسته هم د هغه خخه د سوو ګازو وتل اسانه وي، د دود کش خواته د وصلونکي توبتي جګيدونکي ميلان بايد لپتر لبه ( $15^\circ$ ) وي او که امكان ولري نونه داده چي دا ميلان ( $30^\circ$ ) اويا نور هم نسه چي ( $45^\circ$ ) وي.

د وصلونکي توبتي اوږدوالي بايد د دود ایستونکي کانال د موثر لور والي تر ( $1/4$ ) برخي ډيرنه وي. دود ایستونکي توبتي کيداي شي چي دايروي او يا خلور کنجه شکل ولري او قطري بي بايد په توله اوږدوالي کي یوشان پاته شي.

د دياره چي وصلونکي توبتي د دود کش سره وتړل شي نوله وړاندي خخه د کانال په د یوال کي یو خالي نل يا یو ځانګړي فلانش اويا د همدي مقصد لپاره یوه ځانګړي، له وړاندي چمتو شوي توبتي ځاي په ځاي کوي. د همدي نل، فلانش او يا نورو ورته، له وړاندي نه چمتو شوو توبتو او د وصلونکي توبتي تر منځ موجود درزونه بايد په یوي او ره اخستونکي، د تودو خي په وړاندي پیاوړي یوي مادي په وسیله ډک شي.

لاندي د خولائيه دود ایستونکي کانال د یوي له وړاندي چمتو شوي توبتي شکل وړاندي کېږي چي د وصلونکي توبتي او د کانال، یو د بل سره د تړلو دنده لري:

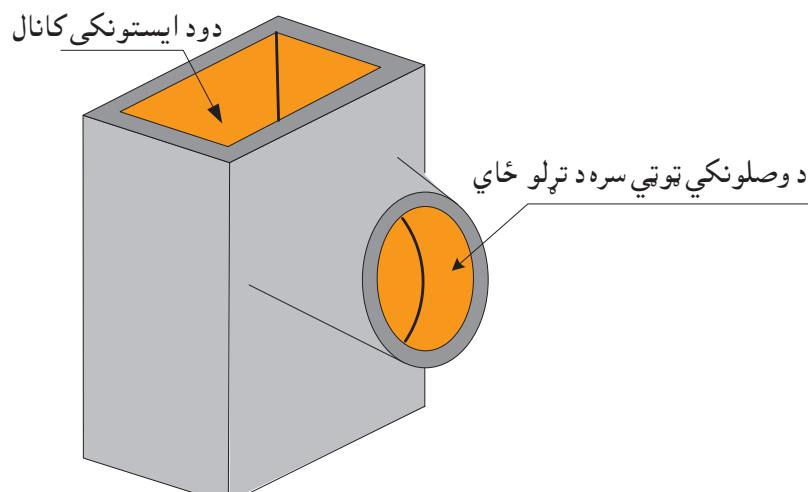

**162-شکل** د دود ایستونکي کانال یوه له وړاندي چمتو شوي توبتي چي د وصلونکي توبتي سره د تړلو ځاي لري

## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل


که چیري په دود ایستونکی کانال کي د کندنساتو د تشکيل اجازه وي نو باید وصلونکي تويه د کندنساتو د بهيدو د پاره لبتر لبه (5%) ميلان ولري او د بايلر سره داسي عايق و تپل شي چي د نوموري تويه خخه کندنسات او به د باندي ونه بهيروي.

### 7.11 دود ایستونکی نلونه، د هغوي جوربنت او ځانګرتياوی

دود ایستونکی نلونه د يو شمير هغو نلو او له وړاندي نه چمتو شوي (قالبي) تويه خخه جوره دي چه يو د بل په دننه کي ځاي پر ځاي کېږي او منځ ته راغلي درزونه د ځانګړو حلقو، چټک تسمو (کمر بندو) او يا واشلو په ذريعه عاينقوي. نوموري نلونه وروسته بیا د يوه بهري پوبن په منځ کي چي د سپک کانكريت او يا هم پخو خبستو خخه جوره وي موئتاژوي.

پورته ياد شوي خارجي پوبن بايد په جګ پورو ودانيو کي د اور په وړاندي د 90 دقیقو په مده کي او په تېټ پوره ودانيو کي د 30 دقیقو په مده کي تینګ پاته شي.

د دي د پاره چي دود ایستونکی نل د بهري پوبن په منځ کي د ځایه خخه بي ځایه نه شي نو د نوموري نل او بهري پوبن تر منځ يوه ځانګړي فاصله ساتونکي حلقه ځاي پر ځاي کوي.  
لاندي شکل د دود ایستونکی نل يوه برخه نسيي:

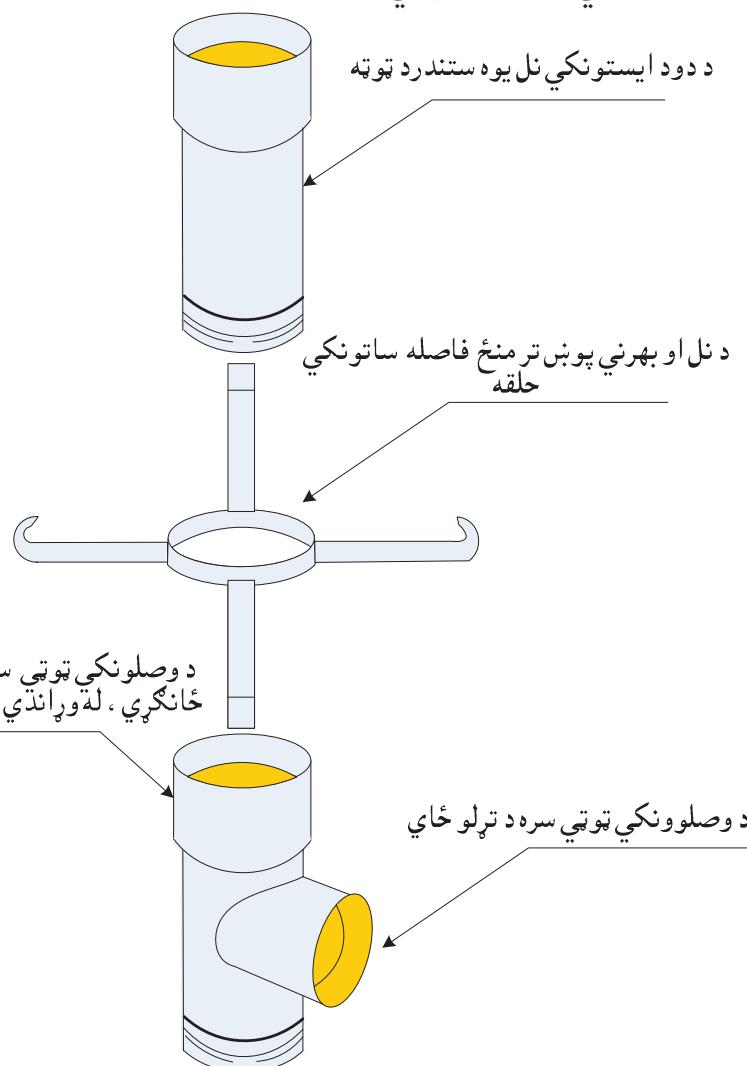

**163-شکل** د دود ایستونکی نل منل شوي (تپیکي) تويه

## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل

د گتی اخستنی په چگر کی د معمول په توګه د دود ایستونکی نلو لاندی ډولونه کارول کېږي:

- سرامیک او شاموت نلونه.
- د مصنوعی موادو خخه جور شوی نلونه.
- د زنگنه و هونکی او سپنی خخه جور نلونه.
- المونیمی نلونه.

دود ایستونکی نلونه هم په موجودو و دانیو کی، د زړو بایلرو د تبدیلی، په پینسو او هم په نوو و دانیو کی د مدرنو بایلرو د پاره د پراخه گتی اخستنی وردي.

که چیري په یوه موجوده و دانی، کي زړو بایلر د یوه نوي او مدرن بایلر سره تبدیلېږي نو لوړۍ تر تولو زيار ایستل کېږي چې زړو دود کش د ځینو تغیراتو په منځ ته را و ستلو سره لکه د تو د خي د تيريدو په وړاندی د وصلونکی ټوټي او د کانال د سېږي برخې عaicولو، د وصلونکی ټوټي لندولو، د مرستندو یه هوا د یوو وسیلې ئای پر ئای کولواو نورو اقداماتو په مرسته د نوی بایلر د غونبتنو سره عیار کړي.

په هغه صورت کي چې پورته یاد شوي اقدامات بیا هم کفایت ونه کړي نو د زاړه دود کش په منځ کي د نوي دود ایستونکی نل د مونتاژ په هکله پريکړه کېږي.

د سون ارزښت بایلرو د پاره د معمول په ډول سره د مصنوعی موادو خخه جور نلونه غوره کوي ځکه چې د تو د خي په وړاندی د هغوي مقاومت د مره جګ نه وي. فلزي دود ایستونکی نلونه بیا په عام ډول سره هر ئای د گتی اخستنی وردي.

په نوو و دانیو کي بیا په پراخه پیمانه سره شاموت نلونه کارول کېږي په دی ډول نلو کي که د یوی لږي مدي د پاره کندنسات او به هم تشكیلې شي بیا هم د نل د دیوالو د تخریب سبب نه شي ګرزیدا. د سون ارزښت بایلرو د پاره چې هلته تل د کندنسات او بود تشكیلیدو امکان شته او نوموري او به کولای شي چې ورو، ورو د سرامیک يا شاموت نل دیوال د دننه د خوا خخه هم لوند کړي، بیا د شاموت د نل دا خلي سطحه په یوه داسي بنیبنې ډوله قشر باندی پونسي چې او به ترینه نه شي تيریدا او یا د نل شاته د تهويي او د نل د چولو د پاره خو سورې پريزدې.

که خه هم دود ایستونکی نلونه کیدا ی شي چې یو لایه وي ولې په ډیرو حالاتو کي هغوي دری لایه جورو، په دي معنی چې د دود ایستونکی نل شاته یو د تو د خي په وړاندی عaic قشر او بیا وروسته خارجي پونښن ئای پر ئای وي.

دود ایستونکی نلونه په منل شوي توګه د یو شمير ستندرو د ټوقو خخه جور وي چې و اړوندي تولیدي موسسي ته د فرمایش ورکولو په صورت کي د رانيونکي په واک کي ورکول کېږي.

څورنډ ګاز سیئونکی بایلر کیدا ی شي چې د یوه ځنګون خم په مرسته د دود ایستونکی نل سره و تړل شي، ولې که چیري تيل او ګاز سیئونکی هغه بایلرونې چې برزنونه یې وينتيلياتور لري او یا اتموسفری ګاز سیئونکی بایلر د دود ایستونکی نل سره تړل کېږي نو دا کار باید د یوه دری لاري نل- ټوټي په مرسته تر سره شي د دود ایستونکی نل پونده (وروستي برخه) باید لبتر لړه 20 سانتي متره تر وصلونکي ټوټي پيته وي.

د دود ایستونکی نل په یادي شوي برخې کي باید د پاکولو د پاره یوه کړکي او که اړتیا وي نو د کندنسات او بو د ليري بیولو د پاره یو نل هم باید په نظر کي و نیول شي.

## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل

په لاندي جدول کي به د او سنې وخت تر ټولو ډير استعماليدونکي بايلرو او د هغوي د پاره منل شوو دود ایستونکو نلو ته يوه لنډه کتنه وشي:

### 28-جدول منل شوي بايلرونه او د هغوي د پاره د ګتني اخستني وړ دود ایستونکي نلو نه

د دود ایستونکي نلو ډولونه او د ګتني اخستني حایونه		د نل د کارد شرایطو ډول	د بايلرنوم
په نوي جورپيدونکو کورو کي	په زپو ودانيو کي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- زنگ نه و هونکي او سپينيز نل</li> <li>- سراميك يا شاموت نل</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- د نل په دننه کي منفي فشار حاکم وي 200°C پوري باید ټینګ پاته شي</li> <li>- د نل دننه تل وچ وي</li> </ul>
- سراميك يا شاموت نل	- زنگ نه و هونکي او سپينيز نل	<ul style="list-style-type: none"> <li>- د نل په دننه کي منفي فشار حاکم وي 120°C پوري باید ټینګ پاته شي</li> <li>- د نل دننه وچ او یا قسمًا لوند وي</li> </ul>	اتموسفری گاز سیئونکی بايلر
- المونيمی نل - د مصنوعي موادو خخه جور نل - سراميك يا شاموت نل	- المونيمی نل - د مصنوعي موادو خخه جور نل - زنگ نه و هونکي او سپينيز نل	<ul style="list-style-type: none"> <li>- د نل په دننه کي مثبت فشار حاکم وي 120°C پایښت بی د سوو ګازو 80°C خخه تر پوري وي</li> <li>- د نل دننه تل لوند وي</li> </ul>	د سون ارزښت ولار او څرپیدونکي گاز بايلرونه
- المونيمی نل - د مصنوعي موادو خخه جور نل - سراميك يا شاموت نل	- المونيمی نل - زنگ نه و هونکي او سپينيز نل	<ul style="list-style-type: none"> <li>- د نل په دننه کي مثبت فشار حاکم وي 160°C پوري باید ټینګ پاته شي</li> <li>- د نل دننه وچ او یا قسمًا لوند وي</li> </ul>	د تودوخي ارزښت څرپیدونکي بايلر

## 7.12 دود ایستونکو سیستمود پاره ھینی مرستندویه تجهیزات

### 7.12.1 د مرستندویي هواآله


د مرستندویي هواآلی د هغو دود ایستونکو کانالو د پاره په نظر کي نیول کیري چي د منفي فشار سره سروکار لري: نوموري آلي دوي بنسټيزي دندۍ لري:

- که چيري د دود ایستونکي کانال یا نل د په اصطلاح کش قوه تراپوندي اندازي ډيره شي (دا حالت هغه وخت منع ته راهي چي د وتونکو سوو گازو او د بهرنې هواد تو دوخي د درجو تو پيره ډيرزيات شي)، نوموري آله په اتمات ډول سره خلاصيري او د بايلر د خونې خخه يوه اندازه هواد سوو گازو بهيرته ور ګډوي او په دې ترتیب سره په کانال کي د مجموعي کنلوی جريان په ډيرولو سره د دود ایستونکي کانال د کش قوه بيرته را ډبو.

د کانال او بهرنې هواد فشارو د تفاوت د رالږيدو سره جو ختد مرستندویي هواآله بيرته د یوه انډول جورونکي وزن په وسیله چي په نوموري آلي پوري نښتی دی، پخپله تړل کیري.

لاندي شکل د نوموري آلي د کار پر خرنګوالي یوه اندازه روښاني اي اچوي:

دود ایستونکي کانال

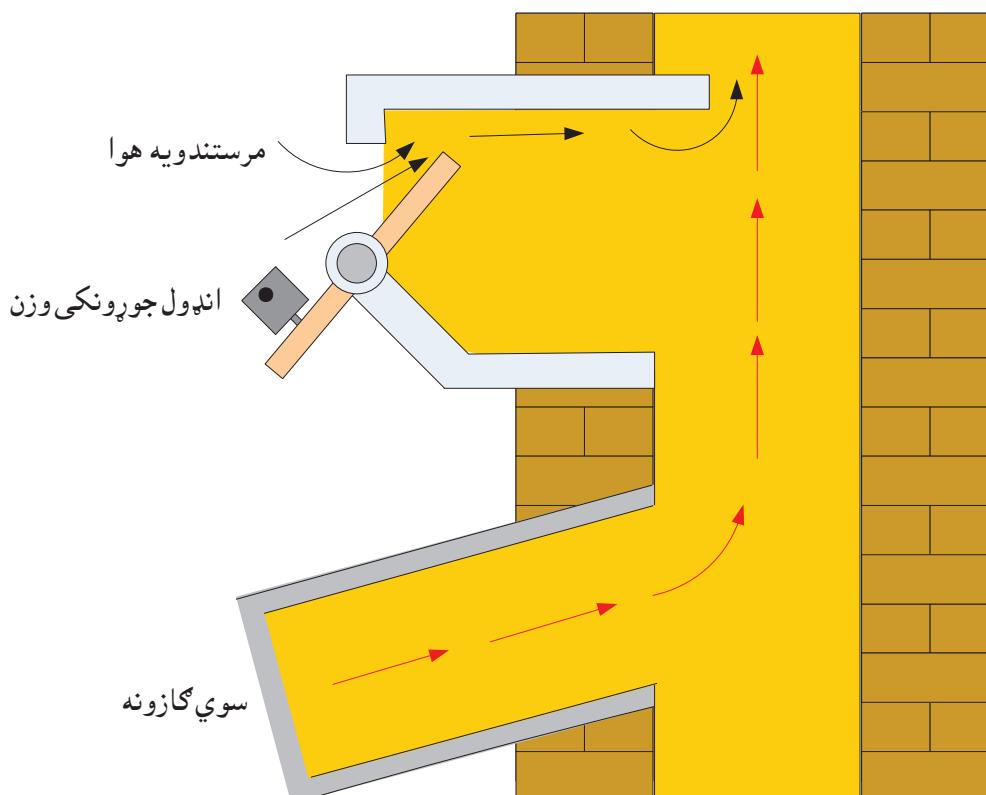

164-شکل د مرستندویي هواآله

- په هغو ګپيو کي چي بايلر کارنه کوي بيا د مرستندویي هواآله د دود ایستونکي کانال د وچولو دنده په غاره لري، ځکه د همدي آلي په وسیله د دودکش دننه ته تازه هوا جريان پيدا کوي. په نتیجه کي د کانال د تهويي د پاره شرایط بنه او د دیوالو د لوندوالي کچه تیتیږي.
- د هوا مرستندویه آلي وبایلر ته نبدي، د کانال په دیوال کي او یا هم په خپله وصلونکي ټوقي کي ځاي پر ځاي کيري. د هوا مرستندویه آله باید د لاندي غوبښتني پوره کري:

## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل


- که چیري نوموري آله د دودکش په ديوال کي خاي پر خاي کيري نو باید د کانال د پوندي (وروستي برخي)
- خخه لبرتلره 40 سانتي متره جگه وي.
- د هوا مرستندويه آله باید يوازي د بايلر په خونه کي مونتازشي.
- نوموري آله باید د سوو گازو د ایستولو د لاري خنه نه وي.
- دا آله باید د اور په وړاندې د دودکش پياورتیا متاثره نه کري.
- که چيري په کانال کي د مثبت فشار امکان منع ته راهي نو د دي آلي خخه باید په دي اندازې سوي گازونه د بايلرد خونې فضا ته ونه وزې چې د خطر سبب شي.

د هوا مرستندويه آلي دري بنسټيزيه ډولونه لري:

- 1- پخپله خلاص او تړل کيدونکي هغه آلي چې موتور نه لري او په کانال کي د منفي فشار ثابت ساتل یي اساسې دنده ده. په دي معني چې په کانال کي د منفي فشار (د کانال د کش د قوي) د ډيريدو سره متناسب، د نوموري آلي کړکي خلاصيږي او په بر عکس حالت کي بيرته تړل کېږي.
- 2- موتور لرونکي آلي چې د بايلرد چېټيا یا دمي په شيبو کي د کانال د تهويي او وچولو دنده په غاره لري.
- 3- د مرستندويي هوا هغه آلي چې د منفي فشار د ثابت ساتلو د دندي برسيره د کانال د وچولو دنده هم په غاره لري.

### 7.12.2 د سوو گازو د نل تړونکي کلاپان

په هغو شيبو کي چې بايلر کار نه کوي نو د دود ایستونکي نل یا کانال خخه د ترميکي حرکت د قوي په نتيجه کي د پاملنې وړ اندازه تودو خه د بهر لوري ته ضایع کېږي او د بايلرد سریدو سبب ګرزي. د نوموري انژۍ د سپما په خاطرد وتونکو سوو گازو پرنل یا کانال باندي یو ځانګړي کلاپان مونتازو (165-شکل) چې د بايلرد چوپتیا په وخت کي د نل عرضاني مقطع تړي او په دي ترتیب سره د تودو خي د بیخایه ضایعاتو کچه راتېټو.

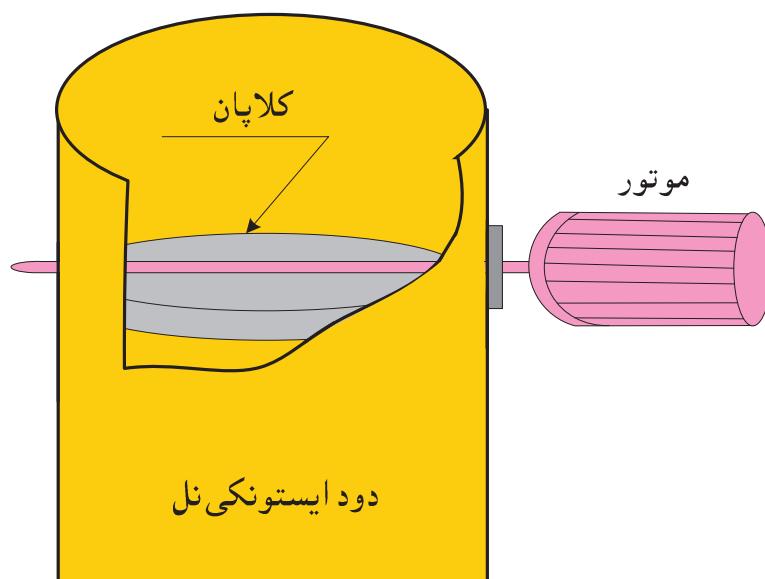

165-شکل د سوو گازو د نل تړونکي کلاپان

نل تړونکي کلاپان کيدا ی شي چې پرته له موتور خخه او یا هم د یوه موتور په وسیله پکار ولوږي.

## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل

موتور لرونکی کلاپان د تیلو او گاز سیخونکو هغو بايلرو د پاره چې برزونه بې وينتيلياتور لري او د گاز سیخونکو هغو بايلرو د پاره چې برزونه بې وينتيلياتور نه لري او همدارنگه د خلاصو د یوالی بخاريو (کامین) د پاره د گتی اخستنی وردي.

د نل ترونکو کلاپانو يو بل دول، په ترميك ډول رهبري کيدونکي کلاپانونه دي چې د دوو بیلا بیلو، يو د بل سره د تړو فلزي عناصر و (بې ميتال) خخه جوري حلقي لري. د توديدو په نتيجه کي نوموري حلقي کېږي او د لوګي ایستونکي نل مجراء خلاصوي.

ترميك نل ترونکي کلاپان باید د لوګيود ډاډ من جريان د آلي خخه وروسته نصب شي. نوموري آله باید په هیڅ وجهه د بايلرو او د لوګيود ډاډ من جريان د آلي تر منځ نصب نه شي، حکه مخکي له دي خخه چې برز په کار شروع وکړي باید نوموري کلاپان په کامل ډول سره خلاص وي.

نل ترونکي کلاپان باید د لوګي ایستونکي کانال د پاکولو، امتحانولو او تهويي په وړاندی خند واقع نه شي.

### 7.12.3 د سوو گازو ډاډ من جريان آله

دا ډول آلي د هغو گاز سیخونکو آلاتو د پاره چې د کوتۍ په هوا پوري ترلي او برزريي وينتيلياتور نه لري يو نه بیلیدونکي جزدي. نوموري آله د سوو گازو نل د کوتۍ د هوا سره تپي او د خارجي هوا په هر ډول شرایطو کي د سوو گازو ډاډ من جريان تامينوي.

د سوو گازو ډاډ من جريان آلي د کار خرنګوالي په لاندي ډول سره بیانیداишی:

- که چيري په لوګي ایستونکي نل کي د هواد کش کچه تراپتیا وړاندازي جګه ولاړه شي نوموري آله د کوتۍ خخه یوه تاکلي اندازه هوا د سوو گازو جريان ته داخلوي او په دې ترتیب سره د لوګي ایستونکي نل د کش قوه بيرته رابوی.

- که چيري د لوګي ایستونکي نل د کش قوه ډيره لړه او یا صفروي نوموري آله د یوی لنډي مدي د پاره سوي گازونه د بايلرو د مونتاژ خونې ته رهنمایي کوي.

- په هغه صورت کي چې د لوګي ایستونکي نل د باندي ډير قوي باد و چليري او نوموري باد و تونکي سوي گازونه بيرته د بايلرو په خوا په شا و تمبوی نو بیا هم نوموري آله سوي گازونه د یوی لنډي مدي د پاره د کوتۍ دنه ته خوشی کوي.

باید په پام کي وساتل شي چې د کوتۍ و دنه ته د سوي گاز و تل یوازي د یوی لنډي مدي د پاره اجازه ده. که چيري د گاز سیخونکي بايلرد تودو خي د تولید قدرت تر (7KW) ډير وي او نوموري بايلرد هستو ګنې په کورو او یا ورته نورو کوتۍ کي نصب وي نو باید د نوموري آلي په لاندي برخه کي د سوو گازو د خارني یوه آله په نظر کي ونیول شي.

که چيري د کوتۍ دنه ته د سوي گاز و تل تردوو د قيقو ډير دواړ و مومي نو د خارني آله په اتمات ډول سره برز ګلوي. تر شلو دقیقو وروسته برز بيرته پخپله په اتماتيک ډول سره چالانه کېږي. یوازي د نيمه اتماتو برز په صورت کي باید هغوي بيرته د لاس په مرسته چالانه شي.

د سوو گازو ډاډ من جريان آلي دوه ډوله دې:


هغه آلي چې د بايلرد جورښت یوه برخه تشکيلوي او د بايلر سره نه تړل کېږي. ○

## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل


هغه آلي چي د بایلر سره باید و تپل شي.

لاندي شکلونه نوموري آلي د خپل کار په بیلا بیلو حالاتو کي نسيي:

د لوگي ایستونکی نل د باندي غښتلې باد چليرېي دود ایستونکی کانال د اړتیا وړ کش قوه نه لري

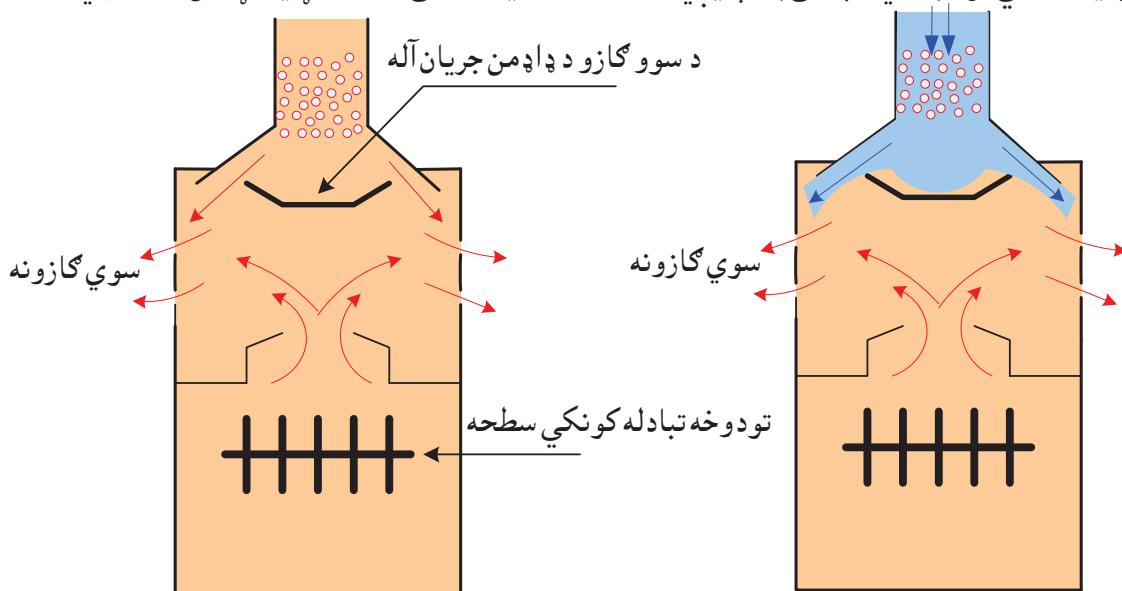

د لوگي ایستونکی نل د کش قوه ترا اړتیا وړ اندازې ډيره ډه

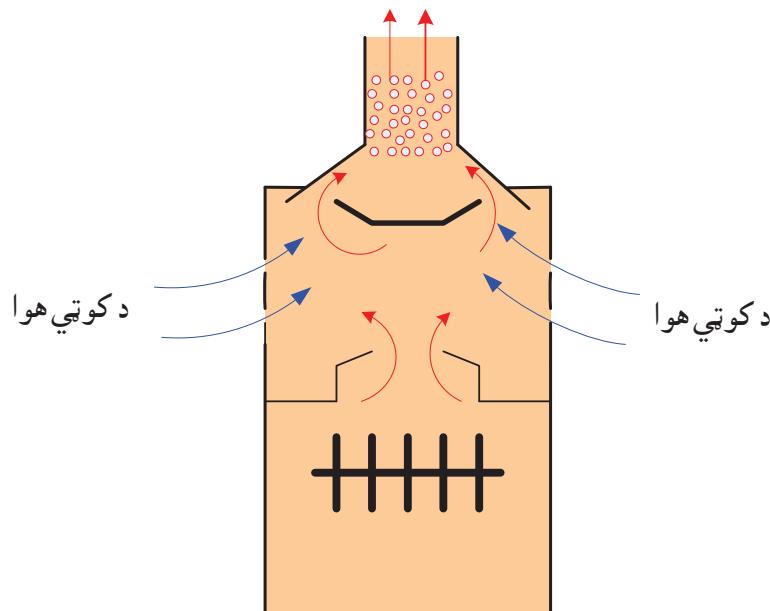

166-شکل د سوو ګازو د ډاډ من جريان آلي د کارخنګوالي

### 7.13 د کوتوي د هو اڅخه د ناپيلې بایلرو د پاره دود ایستونکی نلونه

د کوتوي د هو اڅخه د ناپيلې بایلرو په توګه یوازي ځریدونکي بایلرونې د ګتني اخستني پراخ ډګر لري، او څرنګه چي نسکاره ده نېډي ټول ځریدونکي بایلرونې د خپلي سون مادي په حیث د ګاز څخه کار اخلي (ځورنډ تیل سیئونکي بایلرونې یا خو ډير لږ او یا هم تراوسه د ګتني اخستني په ازماښتی پړاو کي قرار لري). نو څکه به په

## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل

راتلونکی بحث کی یوازی د ټورنندو گاز سیخونکو بايلرو دپاره لوگی ایستونکی نلونه تر خیرپنی لاندی ونيول شي.

وراندی له دي خخه چي د نومورو بايلرو د لوگی ایستونکو نلو په هکله خه وویل شي، بندهاده چي د گاز سیخونکو آلو پرہولو او پرہولو باندی د هغوي د ويش په هکله یو خه رنها واچوله شي:

### 7.14 د گاز سیخونکو آلو عمومي ويش

په اوسيني وخت کي ټوله گاز سیخونکي آلي په دريو لويو ډلو ويشل کيربي:

**د دله:** دا هغه گاز سیخونکي وسيلي دي چي لوگي ایستونکي سیستمونه نه لري لکه گازی منقل، گازی وروکي داشونه، وروکي او به جوشونکي او د ازمایښتون (لابراتوار) دپاره ھيني واره گاز سیخونکي آلي (برنوونه).

**د دله:** د کوتۍ په هوا پوري تړلي هغه گاز سیخونکي آلي چي دود ایستونکي سیستمونه لري.

**د دله:** د کوتۍ خخه ناپيلی هغه گاز سیخونکي آلي چي دود ایستونکي سیستمونه لري.  
د گاز سیخونکو آلو په نومونو کي پر پورته یاد شوو تورو سربيره یوشمير عددونه او ضريبونه هم شته چي د لاندی یوه مثال په مرسته به بي د توضيح کولو هڅه وشي:

B<sub>33</sub>

چي دلته د کين لوري خخه نبی خوا ته:

**B**- د گاز سیخونکي آلي د دله نوم دی.

**3**- لوړې عدد د هوا او سوو ګازو د انتقال څرنګوالی نبیي (په دي مثال کي د هوا او سوو ګازو د نلو تيريدل دبام د لاري صورت نيسیي).

**3**- دوهم عدد نبیي چي د بايلر گاز سیخونکي آله یابرنر وينتيلياتور لري او کنه ؟  
کلمه، کله د دي اعدادو خخه وروسته د وروکي (x) توری هم رائي. نومورې توری نبیي چي د سوو ګازو د حرکت د لاري ټولي برخی یا خود تازه هوا په وسیله پریمنھل کيربي او یا هم د سوو ګازو د حرکت ټولي برخی په دا همنه توګه عايق دي او د کوتۍ و هو ته د هغوي د وتلو احتمال وجود نه لري. په همدي دليل دي چي د هستوګنی په خونو کي یوازی او یوازی هغه گاز سیخونکي بايلرونه د نصبيدو اجازه لري چي د نومورې (x) ضریب ولري.  
د مثال په ډول **B<sub>33x</sub>**.

د پورتنيو دريو ډلو خخه یوازی د **C** او **B** ډلي د تسخین د تخنیک دپاره د اهمیت وردی نو خکه دلته به په لنډ ډول د هغوي د ھینو خصوصیاتو خخه یادونه وشي:

### 7.14.1 د **B** ډلي گاز سیخونکي آلي

○ **د B<sub>1</sub> دله:** په دي ډلي کي شاملی ټولي گاز سیخونکي آلي د سوو ګازو د ډاډمن جريان په یوی آلي باندی سمبال دی.


○ **د B<sub>2</sub> دله:** دا ډول گاز سیخونکي آلي د سوو ګازو د ډاډمن جريان کومه آله نه لري.

## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل

○ **د B<sub>3</sub> پله:** د دی ډلي گاز سیخونکی آلي د سوو گازو د ډادمن جريان آله نلري مگر د سوو گازو د حرکت د لاري ټولي، تر فشار لاندي برخي بي دهوا په وسيلي په اصطلاح پريمنھل کيږي تر خو کوتبي ته د هغوي د نفوذ خخه مخنيوي وشي.

که چيري د **B** ډلي کومه گاز سیخونکي آله د (BS) ضریب هم ولري، نو دا په دی معنی ده چې نوموري آله د سوو گازو د خارني په یوی آلي هم سمباليه ده، د مثال په توګه **B<sub>11BS</sub>**.

د **B** ډلي د یو شمير نامتو گاز سیخونکو آلو ساده شوي شکلونه لاندي و ګوری:

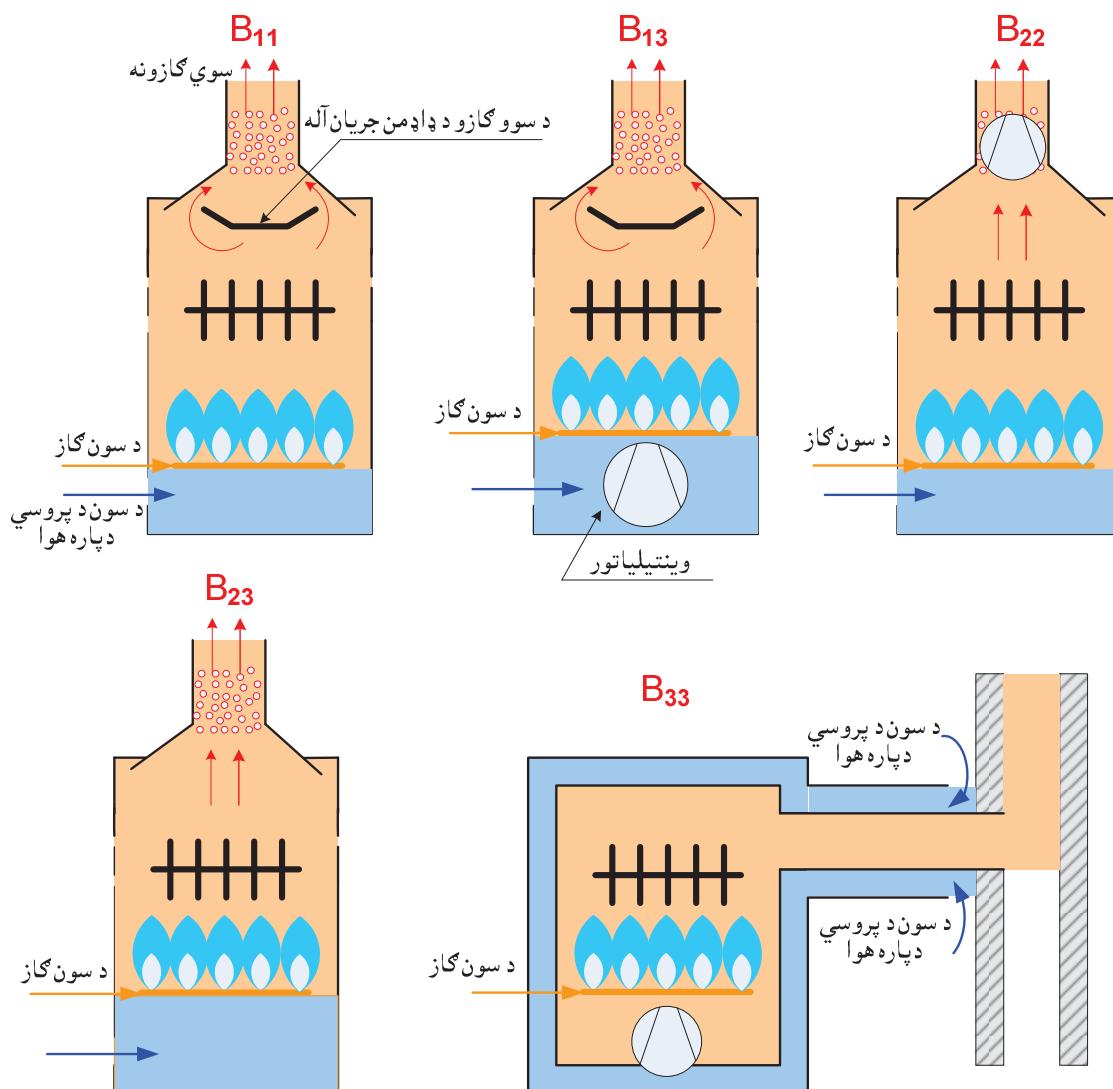

**شکل 167- د B ډلي یو شمير گاز سیخونکي آلي**

### 7.14.2 د C ډلي گاز سیخونکي آلي

○ **د C<sub>1</sub> پله:** د دی ډلي گاز سیخونکو آلو ته د سون د پروسي د پاره د اړتیا وړ هوا په افقی توګه رائی او د سوو گازو ایستل بی د خارجي دیوال له لاري صورت نیسي.

○ **د C<sub>3</sub> پله:** د دی ډلي گاز سیخونکو آلو سوی گازونه د بام د لاري خارجي هوا ته استول کيږي. د سوو

## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل

گازو او دسون دپروسي د پاره د هو انلونه په یوي لوروالي کي قرار لري، په دې معني چې هغوي دواړه د فشار په عين شرایطو کي واقع دي.


- **د C<sub>4</sub>ډله:** د سوو گازو بیول او د تازه هوا راوستل په دې ډله کي (نل په نل کي سیستم) یا LAS سیستم په مرسته تر سره کېږي.

- **د C<sub>5</sub>ډله:** په دې ډله کي د سوو گازو بیول او د تازه هوا راوستل د دوو، یو د بل خخه د جدا نلو په مرسته سرته رسیبېي. نوموري نلونه د فشار په بیلا بیلو ساحو کي قرار لري.


- **د C<sub>6</sub>ډله:** دا ډول گاز سیئونکی آلي د هغو لوګي ایستونکو او هوا تامینونکو سیستمو سره د ترلو د پاره مناسب دي چې له وړاندي نه د همدي گاز سیئونکي آلي سره یو ئاي امتحان شوي نه وي.

- **د C<sub>8</sub>ډله:** دا ډول خو آلي د یوه ګډه گاز ایستونکي سیستم سره د نصبيدو وړدي. ددي ډول آلو د پاره د سوو گازو ایستل او د هوا راوستل د دوو بیلو لارو خخه صورت نيسې او د نوموره گاز سیئونکو آلو په دته کي منفي فشار حاكميت لري.

**C د ډلي آلو د کار پر خرنګوالي د روښنایي اچولو په منظور یو شمير ساده شوي شکلونه په لاندي ډول سره وړاندي کېږي:**

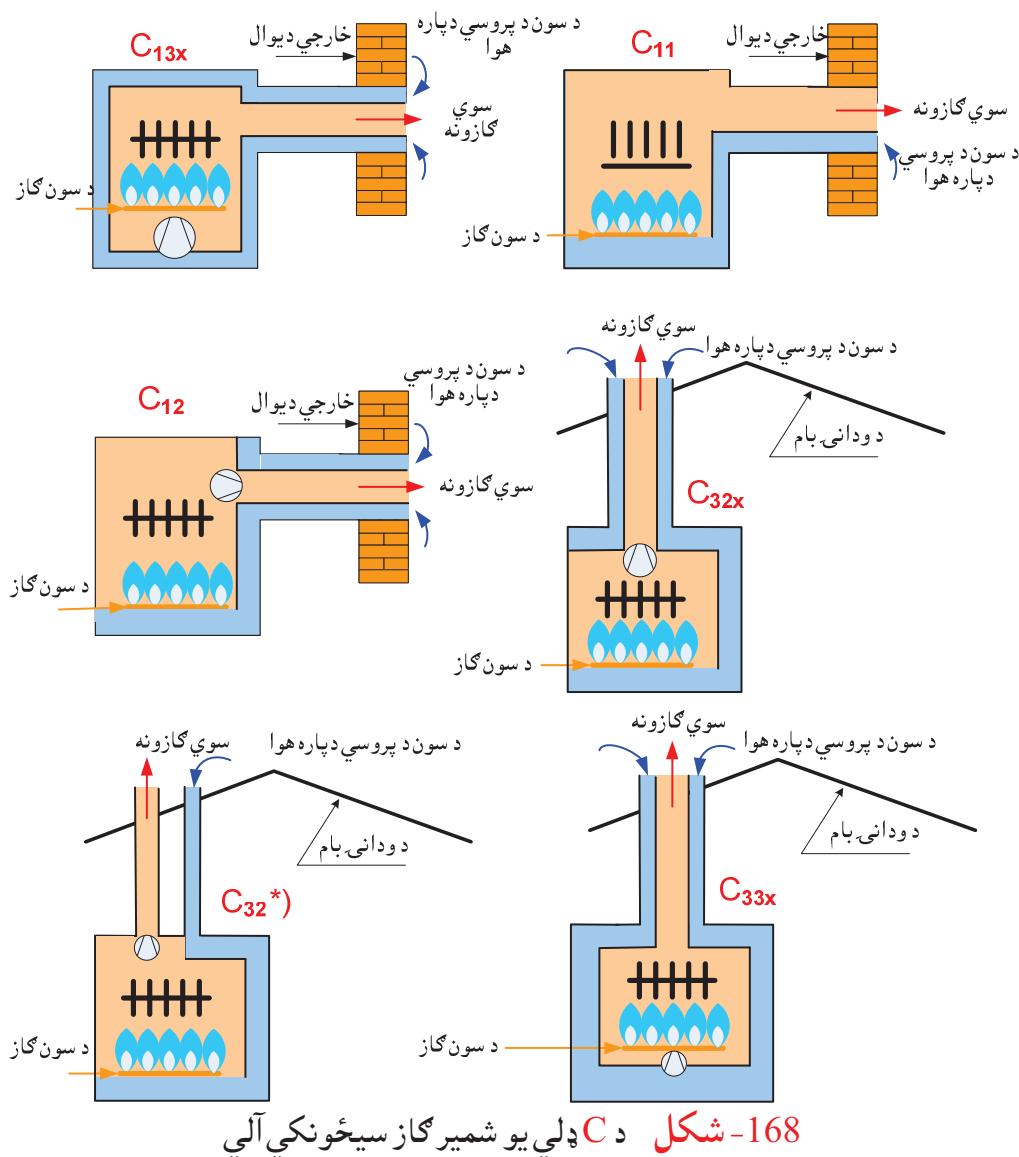


## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل


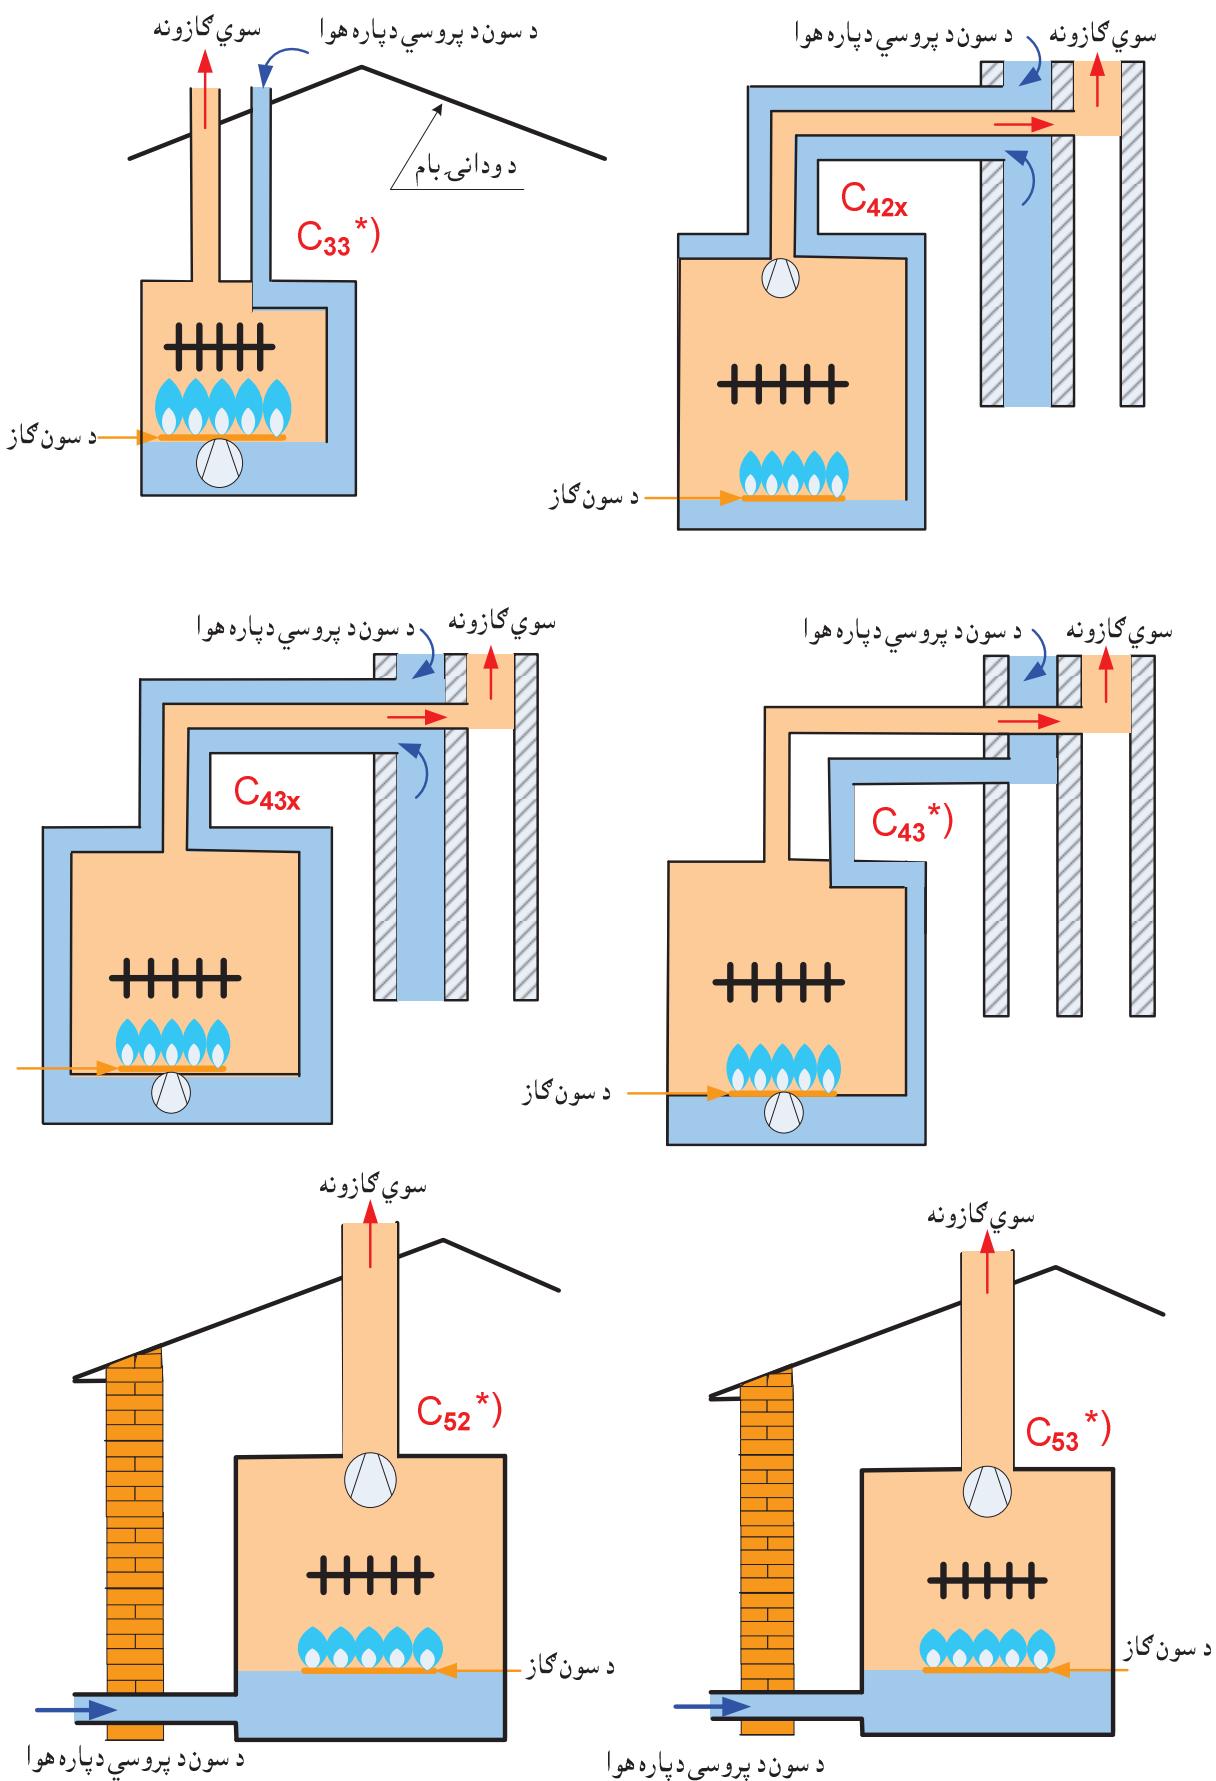


شکل د چلیپاتی گاز سیئونکی آلی 169

## دود ایستونکی کانال او دود ایستونکی نل

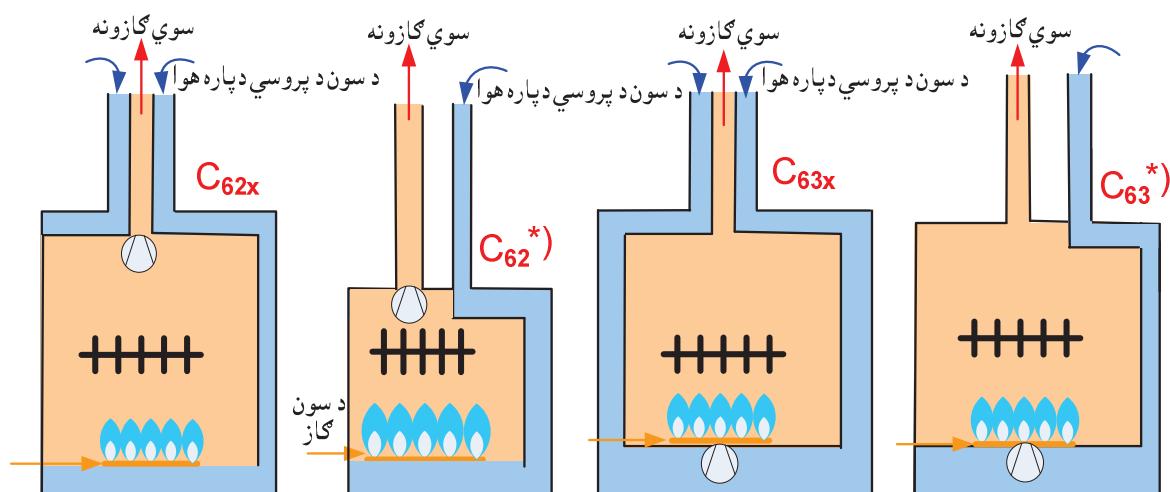

**پاملنه:** که چیري ددي گروپ د نامه تر خنگد (\* علامد موجوده وي نودا په دې معني ده چې د نوموري گاز سیئونکي آلي ټولي هغه برخې چې د وتونکو سوو گازو سره به تماس کي دي، د سوو گازو د وتلويه وړاندې په پوره او پاډ منه توګله عائينه دي او په دې هکله پېږي لوري غونتنې پوره کوي.

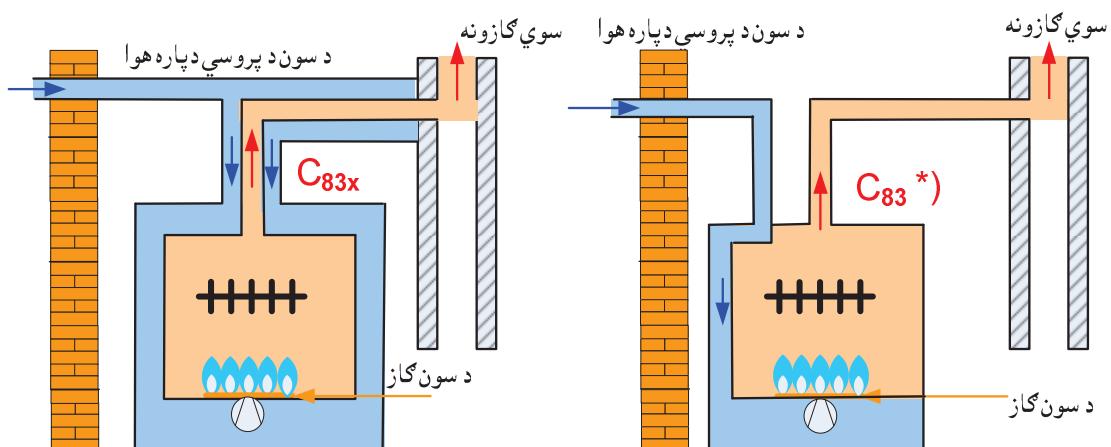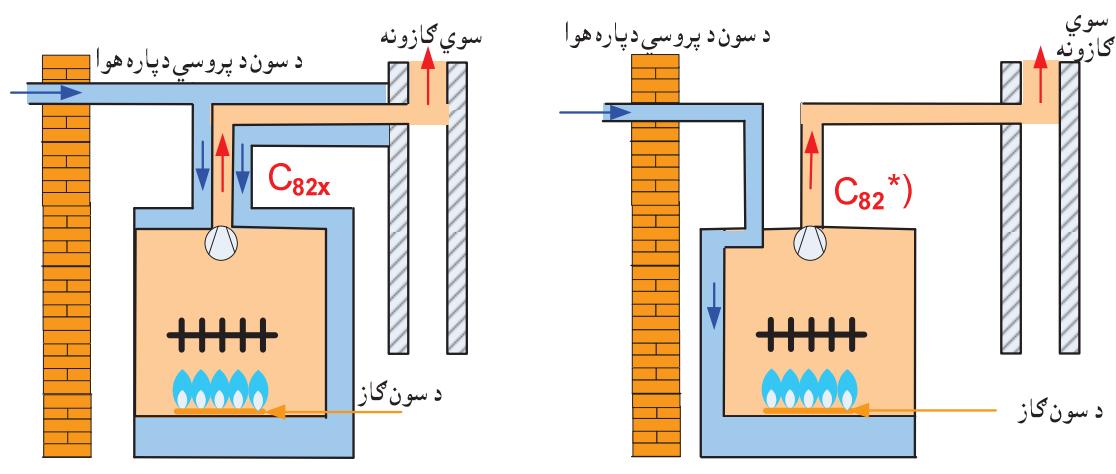

**شکل د C ډلي پاتي گاز سیئونکي آلي 170**

## 7.15 دھریدونکو بايلرو دپاره د دود ایستونکو نلو ڈلونه

که چيري هر بايلرد خپل ځان د پاره جدا لوگي ایستونکي نل ولري نو نوموري نل په منل شوي توګه د المونيم او يا مصنوعي موادو خخه جور وي. په هغه صورت کي چي د یوه دودکش سره خو بايلرو نه تپلي وي نو د معمول په توګه هفوئي د (نل په نل کي سیستم) یا LAS سیستم په خير د سراميك موادو یا زنگ نه و هونکي او سپني خخه غوره کيږي.

لكه چي مخکي مو هم يادونه کړي وه، هریدونکي بايلرونه کيداي شي چي د سون ارزښت بايلرونه او يا هم د تودو خي ارزښت بايلرونه وي. نو ئکه د تودو خي په وراندي د هفوئي د دودکشود مقاومت په اړه غونښتنې هم یوشان نه دي. د تودو خي ارزښت بايلرو دودکش بايد د تودو خي تر (120°C) پوري ټينګ پاتي شي، په همدي دليل دی چي په وروستيو و ختو کي د دې ډول بايلرو دپاره په پراخه پیمانه سره د پولي پروپيلين (PP) نلونه کاريږي.

د تودو خي ارزښت بايلرو دودکشونه بايد لپه تر لپه د تودو خي تر (160°C) پوري پوره مقاومت و بنبي، نو ئکه د دې بايلرو لوگي ایستونکي نلونه د المونيم خخه جور پيږي.

د دې د پاره چي د تودو خي ارزښت بايلر دودکش ته د باران د او بود دا خلیدو مخه نیول شوي وي نو د دودکش په سرداړان د او بود خخه د ساتني یو چتر (سايیوان) په نظر کي نیول کيږي.

که چيري د تودو خي ارزښت د بايلر دودکش په نسبي ډول او بد وي او په هغه کي د کندنسات او بود تشکيل امكان موجود وي نو د دې د پاره چي نوموري او به بيرته د بايلر دننه ته ونه بهيږي، د بايلر شاته یو کندنسات بیونکي نل په نظر کي نیول کيږي.

خنګه چي د سون ارزښت بايلرو دودکش د کندنسات او بود په وړاندي کوم حساسیت نلري، نو د دوي په هکله پورتنې پرابلمونه او غونښتنې طرح نه دي.

## 8 د بايلر د غوره کولو په هکله خود پام وړ تکي

**1**- د بايلر د غوره کولو په وخت کي لومړي تره خه بايد په دي هکله تصميم ونيول شي چي د ډول سون مادي سیئونکي یو مخصوص بايلر او یا هغه ډول بايلر غوره شي چي په هغه کي خو ډوله د سون مادي د سیئلورو ور وي. په دي اړه د یادونې وړ د چي مخصوص بايلر د خپل تخنيکي او اقتصادي نسيگنو له پلوه د ګنې اخستني پراخ ډګر لري او د خو ډوله سون مادو سیئونکي بايلرونه یوازي د اړتیا له مخي هغه وخت غوره کېږي چي د منطقې شرایطدا حکم وکړي.

که چيري د پانګي اچونې لور لګښتونه د منلو وړوي او د سون جامد مواد لکه د لرګو پاتي شونې او نور په ډير تبیت قیمت په اختيار کي وي نو کیداي شي چي د یوه ګاز یا تیل سیئونکي بايلر په اړخ کي د جامد موادو سیئونکي یو بايلر هم مونتاژ شي.

**2**- یو بايلر غوره شي چي د اړتیا وړ توله تو دو خه تولید کړي او که دو ه بايلره چي هر یو یې پنځوس فيصده د اړتیا وړ تو دو خه تامین کړي؟ دا هغه سوال دي چي له وړاندي خخه بايد ورته جواب ولنټول شي. په او سنې وخت کي یو بايلر چي د اور قدرت یې د تغیر وړوي د لومړني پانګي اچونې او انرژي د سپما په برخه کي خپل برلاسي توب په اثبات رسولي دی. یوازي په هغه صورت کي چي د یوی ودانۍ د لور اهمیت په وجھه د تسخین د سیستم د کاردريدل د لړو وخت د پاره هم د اجازي ورنه وي نو دو ه بايلره په نظر کي نیول کېږي.

**3**- دا مسله چي د بايلر برنسپکه یا وينتيلياتور ولري او که نه؟ یو بل سوال دي چي د ديزان کونکي انجينير په مخ کې پروت دی. لکه چي بسکاره ده د تیل سیئونکو بايلرو برنسونه تول د وينتيلياتور درلودونکي دي. د ګاز سیئونکو بايلرو برنسونه کیداي شي چي وينتيلياتور ولري او یا یې هم ونه لري. دا خبره هم خپل مثبت او هم منفي جهات لري چي په لاندي ډول سره یې د ټئونو خخه یادونه کېږي:

### 8.1 د وينتيلياتور نه لرونکو برنسو نسيگنې او نيمګرتياوې

دا ډول برنسونه ساده جورښت لري او یوازي د ګاز د سیئلورو د پاره مناسب دي. دا چي د موتور او خرخیدونکو توقو خخه بې برخې دي نو ډير ارام او د زورونکي رغ خخه پرته کار کوي. نوموری برنس او اړونده بايلري په یو دبل سره مطابقت ولري او کیداي شي چي دا ډول بايلرونه تر (1000 KW) پوري د ودانيو د تو دو خي اړتیا پوره کاندي.

### 8.2 د وينتيلياتور لرونکو برنسو نسيگنې او نيمګرتياوې

**نیمګرتياوې:**

- پېچلې جورښت لري.

- په موتور پوري تړلي، خرخیدونکي برخې یې د سوئيدلو او خورلو وړ دي.

- د رغ د مخنيوي په هکله ټئونه اړونده اقداماتو ته اړتیا لري.

**نسیگنې:**

- د برنس سره تړل کیدونکي ګاز او تیل سیئونکي بايلرونه یو شانته جورښت لري.

- د موثریت ضربې یې یوه اندازه جګ دی.

## د بايلر د غوره کولو د پاره ئيني معيارونه

---

-دا چول برنرونه د گازو او ياهم د تيلو د سيئللو د پاره بازار ته و راندي كيزي.

-دا چول برنرونه او د هغوي سره تولي بايلر ونه كيداي شي چي د يوي و روکي و داني خخه نيولي بيا تر صنعتي لوبي و دانيو پوري د گتىي اخستني و په گرزي.

**4**- تر چير و نبدي و ختو پوري د يوه نور مال بايلر د پاره تيل يا گاز سيئونكى برنر په ازاد چول غوره كيداي شو. مگر د چاپير يال د پاك ساتلواو انژي د سپما په هكله د غوبنتنود و رخ په ورخ جدي كيدو سره يو خاي د كور تو دولو د تخنيك بازار ته يونت بايلر ونه را ووتل چي خپله بايلر او برنبىي يو د بل سره په كاملاً چول مطابقت لري او دا دواره يو نه بيليدونكى واحد تشكيلىوي. په دى اساس دلته هم د پلان كونكى او ديزاينر د پاره د فكر کولو او انتخاب خاي شته دى.

**5**- بل د پام ور انتخاب چي ديزاينر ته ور په غاره دى هغه د بايلر په دنه او په ور پسي ترلو سطحو كي د منفي او يا مثبت فشار د حاكميت مسله ده.

په لنډ چول سره کولاي شو چي د درو حالت خخه يادونه و کړو:

1- د بايلر په دنه او لوگي ايستونكى نل يا کانال کي د بايلر د مونتاژ خوني په پرتله تييت فشار حاكم وي، په دي معني چي د دودکش د طبيعي کش قوه د هغه تولو مقاومت د پاره کفایت کوي چي د لوگيو يا سوو گازو د حرکت د لاري په مسیر کي واقع دي. دا چول سيستمونه د معمول په چول د يو يا خو فاميلىي و دانيو د پاره چي واره بايلر ونه د هغوي د تودو خي ارتيا وي پوره کولاي شي، غوره كيزي.

2- د بايلر برند يوه وينتيلياتور خاوند وي چي د بايلر په دنه کي د مونتاژ خوني په پرتله لور فشار منځ ته را پري، ولې دا لور فشار يوازي د دې د پاره کفایت کوي چي سوي گازونه تر دودکش پوري ورسوي. د دودکش په دنه کي بيا هم تييت فشار حاكم وي او د سوو گازو ايستل بيا هم د لوگي ايستونكى کانال يا نل د طبيعي کش د قوي په مرسته تر سره كيزي.

د دي چول سيستمو يوه نيمگرتيا داده چي هغوي د لور برغ سره کار کوي او د مخنيوي په هكله يي کله، کله يو شمير اقداماتو ته ارتيا پينبيزيري. د مثال په چول د برند پر سرد برغ يوه عايشه، په اصطلاح خولي نصب وي، دود ايستونكى نل د جګ او از په وراندي عايش وي، يا د بايلر او دود ايستونكى نل د وصلونكى توتوي سره د اواز يوه عايشه توهه ترل کيزي او ياهم پخپله بايلر پر يوه اهتزاز خفه کونكى بنسټ يا فوند امنت باندي دروي. په هر حال باید د بايلر او برند تولید کونكى موسسيي اړونده اسناد او کتلاکونه وکتل شي او د هغوي د مشورو مطابق کاروشي.

دا چول سيستمونه د تودو خي د تولید د لوبي بايلر د پاره غوره کيزي او بنستييز شرط يي دادى چي نوموري بايلر ونه (په دنه کي د لور فشار په وجهه) باید د سوو گازو د وتلو په وراندي پوره عايش وي. په دى اړونده باید د بايلر د تولید کونكى موسسيي مشوري په پام کي و نيوشوي.

3- د بايلر په دنه او لوگي ايستونكى نل کي د لور فشار ساحه حاكمه وي. د مثال په چول د سون ارزښت بايلر د پاره چي د سوو گازو د تيتيي درجي په وجنه د لوگي ايستونكى نل د طبيعي کش قوه د سوو گازو د شرلو توان نه لري.

د دي چول سيستمو د سوو گازو د حرکت د مسیر تولي برخي باید داسي په نظر کي نيوشوي وي چي د هغوي خخه د سوو گازو يا لوگيو د وتلو امكان موجود نه وي.

**6**- چيره د اهميت ور خبره د بايلر د پاره د برند غوره کولو مسله ده.


## د بايلر د غوره کولو د پاره ئيني معيارونه

لکه چي په مخکنيو بحشو کي مو هم دي خبری ته اشاره و کره، د برند او ر قدرت کيداي شي چي د تنظيم يا په اصطلاح د لبیدو او ډيريدو وړوي چي په دي صورت کي نظر دشپي او ورخي وخت ته او يانظر موسم ته برنر کولاي شي چي يوازي د ارتيا و پا اندازه د سون مواد و سوچوي. او ياه برند هوا او د سون د موادو په یوه ثابت ترکيب سره کار کوي او د او ر قدرت يي د تغير وړنه وي.

د وروکو بايلرو د پاره د پخوا په شان یو درجه ئي برند چي د تودوخي د توليد قدرت يي ثابت وي، غوره کېري. دا ډول بايلرونه د په اصطلاح (ګل او روښانه کيدو) د پرسنیپ پراساس کار کوي او ضعیف تکي، یه هم دادی چي په هر ټل ګل او روښانه کيدو کي دیوی خوا یوه ډيره اندازه مضره مواد هوا ته اچوي او د بلی خوا د ګلیدو د وخت د تودوخي د ضایعاتو اندازه يي هم جگه وي.

د لوبيو بايلرو د پاره چي د تودوخي د توليد قدرت يي (70 KW) او ياد هغه خخه جگه وي، په منل شوي توګه دوه درجه ئي، د تنظيم و پر برندونه او ياد رجه نه لرونکي، د تنظيم و پر برندونه چي د مودولي برندو په نامه هم یاد ډېري غوره کېري. باید وویل شي چي درجه لرونکي تنظيم په دي مفهوم دی چي د برند قدرت يوازي د یوی درجي خخه بلی درجي ته تغير مومني (ډيرېږي او یال ډيرېږي) د مثال په ډول د اولی درجي خخه دوهمي درجي ته او یا هم بر عکس. درجه نه لرونکي مودولي تنظيم درجي نه لري او د برند قدرت د تاکلو اندازو په دننه کي د رادي د او ز په شان د تنظيم (ډيريدو او ډيرېږي) وړدی.

دا ډول برندونه د جورښت له پلوه په نسبې ډول ساده دي او کيداي شي چي د وروکو بايلرو د پاره هم غوره شي. په دي ډول برندو کي (و تودوخي ته د ارتيا مطابق) د هوا او سون د ګازو تناسب داسي جورېږي چي د تودوخي د توليد په توله ساحه کي نوموري تناسب ثابت پاته کېري. په دي هکله نور معلومات د برندو په بحث کي د کتلوا وړدی.

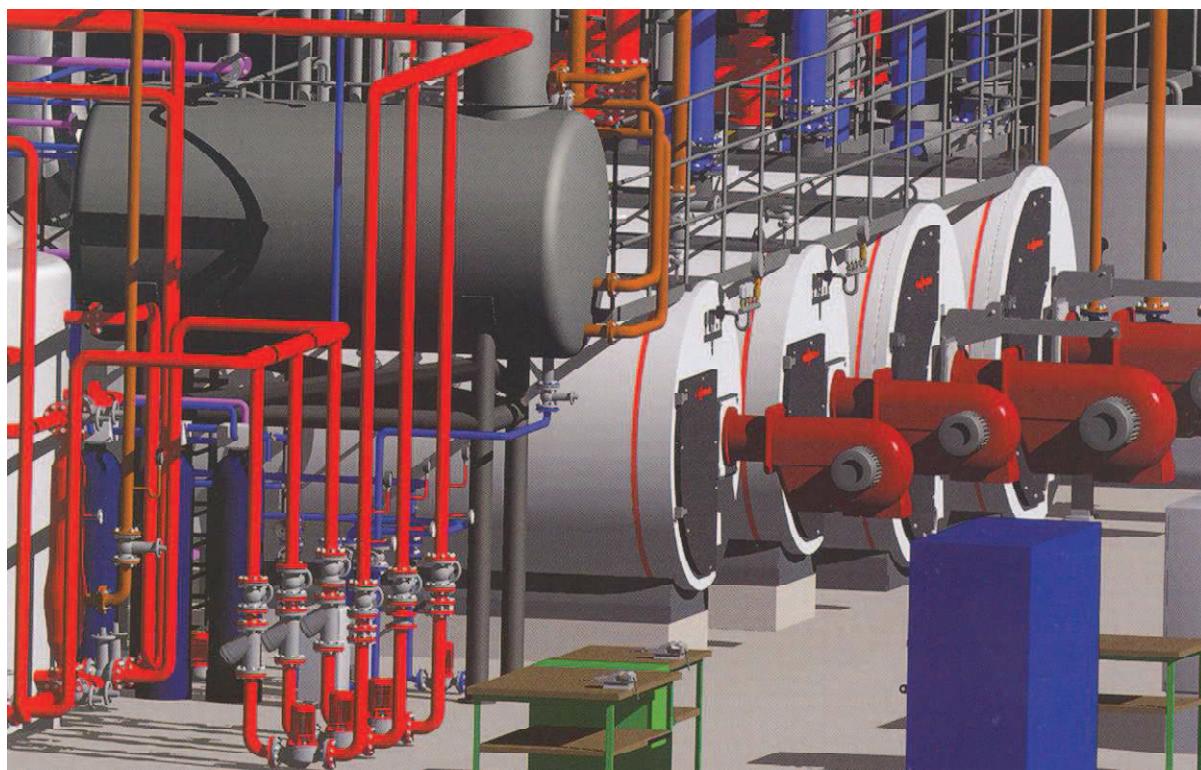

د فييسمن (Viessmann) د شركت د کمپپوئري پروگرامو په مرسته د بايلر او په هغه پوري د تپلو تولو و سابلو محاسبه، ديزابن او غوره کول د پره اسانه کېري

## 9 د بايلردغوره كولود پاره ئيني اقتصادي محاسبي

### 9.1 د سون د پروسي په نتيجه کي د توليد شوي تودوخي مقدار

د سون د مواد د پاره د سون ارزبنت او د **تودوخي ارزبنت** پرمفاھيمو باندي مود سون ارزبنت بايلرو په بحث کي رنما و اچوله او دا لاندي نتيجه مو تر لاسه کره:

#### داوبود بخار د کندنسيشن تودوخي + تودوخي = (Hs) د سون ارزبنت

د يوشمير سون مواد د پاره نوموري قيمتونه د همي کتاب په اړونده جدولو کي راغلي دي. د سون ګاز د پاره نوموري قيمتونه د ګاز د نورمال حالت د پاره ورکړل شوي دي يعني هغه وخت چي د فشار اندازه (1013 mbar) او د تودوخي درجه د سانتي ګراد صفر درجه وي. دي شرایطو ته نورم شرایط يا نورمال شرایط هم وايي. لکه خنگه چي روښانه ده، ګاز د عمل په ساحه کي، په داسي شرایطو کي سوځي چي د فشار اندازه او د تودوخي درجه د ګاز د نورمالو شرایطو خخه فرق لري نو خکه د ګازاتو د پاره بايد په اصطلاح د (کارد شرایطو سون ارزبنت) او د (کارد شرایطو تودوخي ارزبنت) محاسبه شي:

$$H_{iB} = (H_i \cdot p_B \cdot T_n) / p_n \cdot T_B$$

$$H_{SB} = (H_s \cdot p_B \cdot T_n) / p_n \cdot T_B$$

په نومورو فورمولو کي:

$H_{iB}$  - د کار په شرایطو (په عمل کي) د ګاز د پاره د سون د ارزبنت قيمت (KWh/m<sup>3</sup>) .

$H_{SB}$  - د کار په شرایطو (په عمل کي) د ګاز د پاره د تودوخي د ارزبنت په (KWh/m<sup>3</sup>) .

$H_i$  - د تودوخي ارزبنت (KWh/m<sup>3</sup>) .

$H_s$  - د سون ارزبنت (KWh/m<sup>3</sup>) .

$p_n$  - په نورم شرایطو کي د فشار اندازه (1013 mbar) .

$p_B$  - په عملی شرایطو کي د فشار اندازه (mbar) .

$T_n$  - په نورم شرایطو کي د تودوخي درجه (273 K) .

$T_B$  - د کار په شرایطو کي د تودوخي درجه چي د ګاز د ميترو په خنگ کي اندازه کيږي (K) .

د کار په شرایطو کي د فشار او تودوخي د درجي محاسبه د لاندي فورمول په مرسته تر سره کيږي:

$$p_B = p_{amb} + p_e$$

$$T_B = \Theta_B (^{\circ}C) + 273$$

چيري چي:

$p_B$  - د کار په شرایطو کي د فشار اندازه (mbar) .

$T_B$  - د کار په شرایطو کي د تودوخي درجه چي د ګاز د ميترو په خنگ کي اندازه کيږي په (K) .

$p_{amb}$  - د اتموسفير فشار (mbar) .

$p_e$  - تر اتموسفير فشار جګ هغه فشار چي د ګاز مانو ميتري بي نسيي (mbar) .

$\Theta_B$  - د کارد شرایطو د تودوخي درجه په (^{\circ}C) .

د هغه تودوخي اندازه چي د سون د مواد د سیئللو خخه په لاس رائي، په لاندي عواملو پوري اړه پيدا کوي:  
- د سون د موادو په ډول پوري.

- د سون د پروسې په نتيجه کي د منځ ته راغلي د اوبود بخار سره د وتونکي تودوخي خخه د ګټي اخستني په خرنګوالي پوري.

## د بايلر د انتخاب د پاره حيني ضروري محاسي

- د سون د موادو په اندازی پوری.

د تولید شوی تودوخي اندازه د لاندی فورمولو په وسیله محاسبه کیدای شي:

د حامدو موادو لیاره ۰

$$Q = m \cdot H_j$$

د مایع موادو لپاره ۰

کله چی د او بود بخار سره د ضایع کیدونکی تودو خی خخه گته یورته نه شی:

$$\ddot{Q} = V \cdot \ddot{H}_j$$

په هغه صورت کي چي د او بود بخار د کندنسیشن د تودو خي خخه گته پورته شی:

$$Q = V \cdot H_S$$

د گازاتو لپاره ۰

کله چی د او بود بخار سره د ضایع کیدونکی تودو خی خخه گته یورته نه شی:

$$\ddot{Q} = V \cdot H_{iB}$$

په هغه صورت کي چي د او بود بخار د کندنسیشن د تودو خي خخه گته پورته شی:

$$Q = V \cdot H_{SB}$$

پہ پورتہ راغلی فورمولو کی:

.(KWh) مقدار تودو خی د-

$H_i$ -د تودو خي ارزبنت چي نظرد سون و موادو ته په ( $KWh/m^3$ ) يا ( $KWh/m^3$ ) يا ( $m^3$ ) (KWh/m<sup>3</sup>) بنوول کيوري.

کیزی.

د کاریه شر ابطو(یه عمل که) دگازد یاره د سون ارزنشت قیمت (KWh/m<sup>3</sup>).

$H_{SB}$ -د کاره شر اسطو (به عمل کرد) دیگر دیگر د ته دو خم دار؛ نست قیمت  $(KWh/m^3)$ .

V- د مابع او با گا؛ حجم ح به  $(m^3)$  او با (۱) سه سه ول کیو..

۱-د حامد، مادی، کتله، (Kg).

Digitized by srujanika@gmail.com

## ۹.۲ د سوو کازو (لوکی) سره د و تونکی تودو حی د اندازی محاسبه

لکه خنکه چی روبنانه ده، د سون د پروسی په نتیجه کي د تولید شوي تودوخي یوه برخه زمورد عونېتنو په خلاف د سوو گازو یا لوګي سره ازادي هوا ته وړاندي کېږي. د اروپا يې شورا د هيوا دونو په اړونده نورمونو کي د تودوخي د دې ډول ضایعاتو د پاره یوه تاکلي پوله وجود لري چي د هغې خخه اوښتل د اجازي ورنه ده:

## 29- جدول د سوو ګازو تر ټوله لوره، د اجازي و پ اندازه

د (1998) د جنوری د لومرې نیتی څخه د نوو جورېدونکو، تیلو او ګاز سیچونکو بايلرو د پاره د سوو ګازود ضایعاتو ترټولو لوړه د اجازي وړاندaze	د بايلر د تودو خي د تولید قدرت
11%	د 4 کيلو و اته څخه جګ بیا تر 25 کيلو و اته پوري
10%	د 25 کيلو و اته څخه جګ بیا تر 50 کيلو و اته پوري
9%	> 50 KW

## د بايلر د انتخاب د پاره ئيني ضروري محاسبه

د تودوخي د ضاييعات چي د سوو گازو د ضاييعاتو په نامه يي يادوي د لاندي فورمولو په مرسته محاسبه كيداي شي:

په سوو گازو کي د  $(CO_2)$  د مقدار له مخي:

$$q_A = (\Theta_A - \Theta_L) \cdot [(A_1 / CO_2) + B]$$

په سوو گازو کي د  $(O_2)$  د مقدار له مخي:

$$q_A = (\Theta_A - \Theta_L) \cdot [ \{ A_2 / (21 - O_2) \} + B ]$$

په نومورو فورمولو کي:

- د سوو گازو ضاييعات (%).  $q_A$

- د سوو گازو د تودوخي درجه ( $^{\circ}C$ ).  $\Theta_A$

- د هجي هوا د تودوخي درجه چي د سون د پروسبي د پاره ترينه گته اخستل كيربي.  $\Theta_L$

- د سون د مواد د پاره ھانگري ثابت عددونه چي د (30 جدول) خخه اخستل كيربي.

### 30-جدول د سون مواد د پاره ھانگري ثابت عددونه

مايجاز	د سون د مواد د چول		د ھانگري ثابت عدد قيمت
	طبيعي گاز	د سون تيل	
0,42	0,37	0,5	A <sub>1</sub>
0,63	0,66	0,68	A <sub>2</sub>
0,008	0,009	0,007	B

- په تونکو سوو گازو کي د کاربن ڈاي اكسايد اندازه شوي مقدار (%).

- په تونکو سوو گازو کي د اکسیجن اندازه شوي مقدار (%).

د کاربن ڈاي اكسايد مقدار د یوی مخصوصي آلي په وسیله اندازه کيربي او بيا د پورتنيو فورمولو په مرسته د سوو گازو ضاييعات محاسبه کيربي.

په اوسي وخت کي د سوو گازو چول ضروري مشخصات د نوو الکترونيکي آلو په وسیله اندازه کيربي. خنگه چي د همدي آلو په مرسته د سوو گازو ضاييعات هم په مخامخ توگه نبوقول کيداي شي نو اضعافي محاسباتو ته کومه ارتيا نه پيدا کيربي.

### 9.3 د بايلر موثریت درجه( $\eta_K$ ) محاسبه

كله چي د بايلر په دنه کي د سون مواد سوچول کيربي نود په لاس راغلي تودوخي توله اندازه د گتوري تودوخي په خيرد او بوجو د تودولو د پاره په کارنه لويربي، ھكه چي د سون پرسه تل د یوی اندازي ضاييعاتو سره ملگري وي.

**د بايلر موثریت درجه د سون په نتيجه کي د مناخ ته راغلي تودوخي قدرت هغه برخه نسيي چي د تودوخي د تولو ضاييعاتو د منفي کيدو خخه وروسته د گتوري تودوخي په توگه تودوخي انتقالونکي محيط (او بوجا د او بوجو بخار) ته وركول کيربي.**

که چيري د سون د مادي د سيچلو په نتيجه کي د مناخ ته راغلي تودوخي خخه (چي د تودوخي د بار په نامه هم ياديربي) د تودوخي هغه ضاييعات منفي کرو چي د سوو گازو (لوگي) سره ازادي هوا ته خي نود بايلر د پاره د اورد تخنيکي موثریت درجه( $\eta_F$ ) په لاس راخي.

## د بايلرد انتخاب د پاره ئيني ضروري محاسبي

نوموري ضريب د دني لاندي فورمول په مرسته محاسبه كېږي:

$$\eta_F = 100\% - q_A$$

په دني فورمول کېي:

- $\eta_F$ - د بايلرد پاره د اورد تخنيکي موثریت درجه (%).

- $q_A$ - د سوو گازو ضایعات (%).

د تودوخي هغه ضایعات چې د بايلرد کارد موثریت درجه تاکي په لاندي ډول سره دي:

د سوو گازو سره وتونکي تودوخي يا د سوو گازو ضایعات.

هغه تودوخي چې د کاربن مونو اکسайд او نورو هغو گازو سره چې په پوره ډول نه وي سیخل شوي، ضایع کېږي.

د تودوخي هغه مقدار چې د سون د موادو د پاتي شونو په خير (د خلکو په منځ کي د خراغ دود په نامه يادېږي) د ګتني اخستني خخه بېرته پاتېږي.

تشعشي ضایعات

تشعشي ضایعات د تودوخي هغې برخي ته ويل کېږي چې د بايلر باندیني سطحه بي د برند کار په وخت کي دمونتاژ خونې ته ورکوي. د دني تودوخي اندازه په لاندي عواملو پوري اړه پيدا کوي:

- د بايلرد خارجي سطحه په لوې والي او خرنګوالې پوري.

- د بايلرد خارجي سطحه د عايق قشر په خصوصياتو او ګيفيت پوري.

- د بايلرد خارجي سطحه او د مونتاژ خونې د تودوخد درجو په فرق پوري.

په خپل وار سره د تودوخي د درجو نوموري فرق، د بايلر په دنه کي د او بود تودوخي د درجي او همدارنګه د مونتاژ خونې د تودوخي د درجي د اندازو سره اړه پيدا کوي.

تنې مدرن بايلرونه د لور ګيفيت عايق قشر، د مودولي برنسو او د خارجي هواد تودوخي د درجي د تغير سره د تسخين د او بود تودوخي د درجي د تغير د سبیتم درلودلو په وجهه دير لب تشعشي ضایعات لري.

دادا ډول بايلرو د پاره د تشعشي ضایعاتو اندازه یوازي د (0,5%....2%) په حدودو کي وي.

د بايلرد موثریت د درجي د محاسي په وخت کي د کاربن مونو اکسайд او د سون د موادو د پاتي شونو سره د تودوخي د ضایعاتو د مقدار دير لب والي په وجهه په نظر کي نه نیول کېږي.

په دني ډول سره د بايلرد کارد موثریت درجه د لاندي فورمول په مرسته ترلاسه کیدا ي شي:

$$\eta_K = \eta_F - q_S$$

$$\eta_K = 100\% - q_A - q_S$$

چيرې چې:

- $\eta_F$ - د بايلرد پاره د اورد تخنيکي موثریت درجه (%).

- $q_S$ - د تشعشي ضایعاتو اندازه (%).

د بايلرد کارد موثریت درجه کیدا ي شي چې د یوه بل فورمول په مرسته هم رونانه شي:

$$\eta_K = (\Phi_L / \Phi_B) \cdot 100\%$$

په دني فورمول کې:

- $\Phi_B$ - د تودوخي هغه قدرت (د تودوخي بار) دې چې بايلر ته د سون د مادي د سیخلو په نتيجه کي ورکړل شوي دې (KW).

## د بايلر د پاره ئيني ضوري محاسبي

---

. $\Phi_L$ - د تودوخي هغه گتئور قدرت دی چي د بايلر خخه په لاس رائي (KW).  
د لاندي فورمولوپه مرسته سره د بايلر د پاره د تودوخي بار محاسبه کيږي:

### • د جامد و سون موادو لپاره:

$$\Phi_B = m^{\bullet} \cdot H_i$$

په نوموري فورمول کي:

$m^{\bullet}$ - د سون د مادي کتلوي جريان (Kg/h).

$H_i$ - د تودوخي ارزښت (KWh/Kg).

### • د مایع سون موادو لپاره:

$$\Phi_B = V^{\bullet} \cdot H_i$$

چيري چي:

$V^{\bullet}$ - د سون د مادي حجمي جريان (l/h) او يا هم (m<sup>3</sup>/h).

$H_i$ - د تودوخي ارزښت (KWh/l) او يا هم (KWh/m<sup>3</sup>).

### • د ګاز ډوله سون موادو لپاره:

$$\Phi_B = V^{\bullet} \cdot H_{iB}$$

په دي فورمول کي:

$V^{\bullet}$ - د سون د مادي حجمي جريان (m<sup>3</sup>/h).

$H_{iB}$ - د کار په شرایطو کي د تودوخي ارزښت (KWh/m<sup>3</sup>).

د بايلر خخه په لاس راغلي د تودوخي قدرت يا هغه قدرت چي بايلري د تسخين دسيستم او بوته ورکوي په  
دي فورمول سره محاسبه کيږي:

$$\Phi_L = m^{\bullet} \cdot c \cdot \Delta \Theta$$

په پورتنې فورمول کي:

$m^{\bullet}$ - د سون د مادي کتلوي جريان (Kg/h).

$c$ - د تودوخي ځانګړي (مخصوص) ظرفیت (Wh/Kg.k).

$\Delta \Theta$ - د تودوخي د درجو فرق (k).

## 9.4 د سون د پروسي د پاره د اړتیا وړ هوا د اندازې محاسبه

لکه څنګه چي روښانه ده د سون د پروسي د پاره د اکسیجن موجودیت حتمي دي. د بايلر برلنر نوموري د اړتیا وړ  
اندازه اکسیجين د هو اڅخه تر لاسه کوي.

د هو اړتیا د هغه اندازه چي په نظری لحاظ د سون پروسه ورته اړتیا لري، **هو ته د تر تولو لړ اړتیا (مینیموم ضروري هو)** او يا هم د **تیوریکي اړتیا** په نامه سره یادېږي.

په عمل کي د دي د پاره چي د سون پروسه په پوره او ډاډ منه توګه تر سره شي نو تر تیوریکي ضرورت ډيرې هو  
ته اړتیا لیدل کيږي.

## د بايلر د انتخاب د پاره ئيني ضروري محاسي

د معمول په چول په عمل کي د سون د پرسېي د پاره د هوا اندازه تر مينيموم ضروري هوا د (10%) خخه نيولى بيا تر (40%) پوري چيره وي.

**پرمينيموم ضروري هوا** د اندازي د ويش نتيجه د هوا د تناسب عدد جوروبي چي په ( $\lambda$ ) سره نبسوول کيږي:

$$\lambda = L/L_{\min}$$

په نوموري فورمول کي:

- $\lambda$  د هوا د تناسب عدد د چي واحد نه لري.

- $L$  د هوا ته د عملي ارتيا اندازه ده، چي بسيي خو متنه مکعبه هوا د يوه کيلوگرام او يا د يوه متزمکعب سون موادو سره يو ئاي شويده ( $m^3/Kg$ ) او يا ( $m^3/m^3$ ).

- $L_{\min}$  د هوا ته د تيوريکي ارتيا مقدار د چي په ( $m^3/Kg$ ) او يا ( $m^3/m^3$ ) سره اندازه کيږي.

د هوا د تناسب عدد ( $\lambda$ ) خخه د هجي اضعافي هوا فيصدي تاکل کيداي شي چي تر تيوريکي ارتيا چيره ده:

$$n = (\lambda - 1).100\%$$

چيري چي:

- $n$  د اضعافي هوا اندازه ده (%)

## 9.5 د هوا د تناسب عدد ( $\lambda$ ) او د سوو گازو د ضاييعاتو تر منع اريکي

د هوا د تناسب عدد تر چيره حده پوري د سون د موادو په چول او همدارنګه د سون د موادو د سیخونکي آلي په خانګړتیاو پوري اړه پیدا کوي. مګر په عام چول سره ويلاي شو:

- که چيري د هوا د تناسب عدد چيروروکي وي نود دي خطر منع ته راهي چي د سون پرسه په پوره توګه ترسه نه شي او يوه اندازه د سون مواد د کاربن مونو اکسайд په شکل باندیني هوا ته د ضاييعاتو په خير ولېبل شي او يا هم د خراغ د دود په شان د سون د موادو د سیخونکي آلي په دنه کي رسوب وکړي.

- په هغه صورت کي چي د هوا د تناسب عدد لوې وي. په دې معني سره چي د اضعافي هوا اندازه چيره جګه وي نو بيا د سوو گازو د ضاييعاتو کچه جګيرې چي د اقتصادي نظرتکي له مخې د منلو وړ نه وي.

لاندي جدول بسيي چي د هوا د تناسب عدد په کومو قيمتونو کي د سون پرسه د رضایت وړ شميرل کيداي شي:

### 31-جدول د بيلابيلو برنو او د سون د موادو د پاره د ( $\lambda$ ) قيمتونه

د ( $\lambda$ ) قيمت	د سون د موادو د سیخونکي آلي چول	د سون د موادو چول	
1,15....1,3	وينتيلياتور لرونکي ژړ برتر(د ژړي لمبي سره سوئيدونکي برتر)	تيل	
1,1.....1,2	وينتيلياتور لرونکي شين برتر(د شيني لمبي سره سوئيدونکي برتر)		
1,1.....1,3	وينتيلياتور لرونکي برتر	گاز	
1,5.....3,4	وينتيلياتور نه لرونکي برتر		

## 9.6 د هوا د تناسب د عدد ( $\lambda$ ) او د $(CO_2)$ تر منع اريکي

په هره اندازه سره چي د هوا د تناسب عدد ( $\lambda$ ) وروکي کيربي يا په بل عبارت خومره چي د اضعافي هوا مقدار لبېري په هم هغه اندازه په سوو گازو کي د کاربن ڈاي اکسайд کچه جگيربي.

په دي حساب په سوو گازو کي د  $(CO_2)$  کچه هغه وخت خپلي لوپي (max) اندازي ته رسپيربي چي د عملی ارتيا هوا او د تيوريکي ارتيا هوا سره مساوي وي ( $\lambda=1$ ).

د پورتنيو يادونو پر بنست کولاي شو چي د ( $\lambda$ ) او د  $(CO_2)$  تر منع لاندي اريکه لاس ته راورو:

$$\lambda = CO_2_{\text{max}} / CO_2_{\text{gem}}$$

په دي فورمول کي:

$-CO_2_{\text{max}}$  - په تيوريکي لحاظد کاربن ڈاي اکسайд تر تولو لوپه اندازه نسيي (%) .

$-CO_2_{\text{gem}}$  - په سوو گازو کي د کاربن ڈاي اکسайд عملاء موجود، هغه مقدار چي د کارپه شرایطو کي د یوي آلي په مرسته اندازه کيربي (%).

په لاندي جدول کي د یو شمير سون مواد د پاره د هوا د تيوريکي ارتيا اندازی او په تيوريکي لحاظد کاربن ڈاي اکسайд تر تولو لوپي اندازی وړاندی کيربي. باید په ياد و ساتل شي چي نوموري قيمتونه نظر و دې ته چې د سون مواد د کوم کيفيت خاوندان دي، شايد یو خه تفاوت پيدا کړي:

### 32-جدول په سوو گازو کي د ( $L_{\min}$ ) او ( $CO_2_{\text{max}}$ ) اندازی

$CO_2_{\text{max}}$ (%)	$L_{\min}$ : - د جامدو مواد او ماياعاتو د پاره په: $(m^3/Kg)$ - د گازاتو د پاره په: $(m^3/m^3)$	د سون مواد د ډول	
20,2	4,1	لرګي	جامد مواد
20,7	7,7	کوكس	
18,7	7,9	د ډبرو سکاره	
15,5	11,2	د سون تيل	ماياعات
11,8	8,4	طبعي گاز L	
12,0	9,8	طبعي گاز H	
13,8	23,8	پروپان	
14,1	30,9	بوتان	گازونه

## 9.7 د بايلر خخه د گتني اخستني کلنۍ درجه

په مخکنيو پابو کي مو د بايلر د موثریت درجه و خپله، که نوموري درجه د یوی تاکلي شبېي د پاره (د مثال په ډول هغه ګړي چي بايلر په خپل تول قدرت سره کارکوي) محاسبه کيربي نو د بايلر خخه د کلنۍ گتني اخستني درجه لکه د نامه خخه چي بې نسکاري، د یوی تاکلي مدي (یو کال) د پاره محاسبه کيربي.

د بايلر خخه د گتني اخستني کلنۍ درجه د سوو گازو د ضایعاتو او تشعشعي ضایعاتو برسيره، د بايلر ډمتو

## د بايلر د انتخاب د پاره ئيني ضروري محاسبي

كيدو ضاييعات هم په نظر کي نيسی.

**د بايلر چمتو کيدو ضاييعات** هغه تودو خه په نظر کي نيسی چي د بايلر خارجي سطحه يي د برنر د گلیدو خخه وروسته، بيا تبیرته رو بنانه کيدو پوري، د مونتاژ د کوتی هوا ته ورکوي او همدارنگه هغه تودو خه چي په همدي مرحله کي د دودکش د کش د قوي په نتيجه کي خارجي هوا ته ضاييع کيربي. په بل عبارت د بايلر د چمتو کيدو ضاييعات، د بايلر استراحت د فاز (پراو) ضاييعات دي، او په همدي پراو کي دی چي بايلر او برنر بي بيا د کار د شروع کيدو لپاره چمتو کيربي.

لکه چي نسکاره ده، د بايلر خخه د گتی اخستني درجه د لاندي فورمول په مرسته توسيع کيدا ي شي:

$$\eta = Q_{ab}/Q_{zu}$$

په نوموري فورمول کي:

-1- د بايلر خخه د گتی اخستني درجه ده چي واحد نه لري.

-Q<sub>ab</sub>- د هغې تودو خي مقدار چي په يوي تاکلي مدي کي د بايلر خخه کي په لاس راخي په (KWh).

-Q<sub>zu</sub>- د هغې تودو خي اندازه ده چي بايلر ته په يوي تاکلي مدي کي (د سون د مواد د سیخلو په نتيجه کي) ورکول کيربي په (KWh).

د هغو بايلرو د پاره چي د چنساک د گرم او بوزيرمه لري، د بايلر چمتو کيدو ضاييعات د (0,5%) خخه بيا تر (1%) پوري ترنورو بايلرو جگ دي.

**د المان په فدرالي جمهوريت کي د موجودو قواعده پر بنسټ، د بايلر خخه د گتی اخستني کلنی درجه د لاندي فورمول په مرسته لاسته راول کيدا ي شي:**

$$\eta_a = \eta_k / [1 + q_B \{ b / (b_v \cdot f) \}]$$

په پورتنې فورمول کي:

-η<sub>a</sub>- د بايلر خخه د گتی اخستني کلنی درجه چي واحد نه لري.

-η<sub>k</sub>- د بايلر د موثریت درجه (په هغه وخت کي چي بايلر په خپل ټول قدرت سره کار کوي). نوموري درجه د يوه عدد په خير، بيله واحده بنوول کيربي د مثال په ډول η<sub>k</sub>=0,94


-q<sub>B</sub>- د بايلر چمتو کيدو ضاييعات چي همدارنگه د يوه عدد په شکل، بيله واحده بنوول کيربي. نوموري ضاييعات د بايلر په تولیدي قدرت، د هغه د خارجي سطحي په ډول، لوسي والي، د عايق قشر په کيفيت او همدارنگه د دود ايستونکي سيستم په خصوصياتو پوري اړه لري. په دی هکله بايد په هره مشخصه پيننه کي د بايلر د تولید کونکي موسسي خخه اړونده معلومات تر لاسه شي.

په عام ډول سره ويلاي شو چي نوموري ضاييعات د وړو کو بايلرو د پاره، د لوبيو بايلرو په پرتله جگ دي او همدارنگه د ضاييعات د وړو کو هغو بايلرو د پاره چي برنزي ويئتيلياتور لري، د نورو بايلرو په پرتله یوڅه ډير دي. د مثال په ډول د NT ګاز سیخونکو بايلرو د پاره چي برنزي ويئتيلياتور نه لري، د بايلر چمتو کيدو د ضاييعاتو اندازه د (0,5%) يا (0,005) خخه نيوولي بيا تر (1%) يا (0,01) پوري رسيربي.

-b- که چيري د برنر د یو ځلې چالانه کيدو خخه بيا تر بل ځلې چالانه کيدو پوري ټول وختونه د يوه کال په مده کي سره جمع شي او بيا په ساعت سره و بنوول شي نو **کارتہ د بايلر چمتو والي وخت** (b) په لاس راخي.

## د بايلرد انتخاب د پاره ئيني ضروري محاسي

د موضوع د روبانه کيدو د پاره باید وویل شي چي د برند یو وار چالانه کيدو خخه بیا تر بل ځلی چالانه کيدو پوري وخت د دوو برخو خخه جور دی:

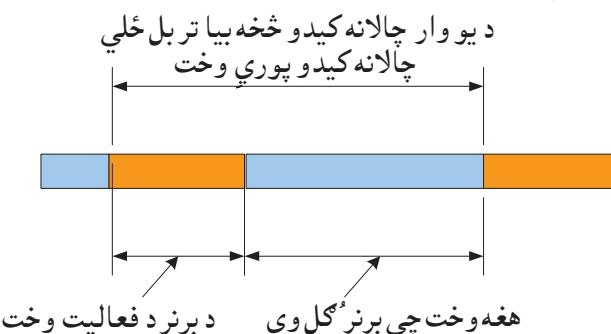

د موضوع خخه د یوه تصور د پیدا کيدو په منظور لاندي جدول د یوه لارښودونکي حیثیت غوره کولای شي:

### 33- جدول کارتہ د بايلرد چمتووالی کلنی وخت

شميره	د بايلر خخه د گتني اخستني ډول	b
1	تسخین او د چبناک د او بو تو ډول	په تقریبی ډول، په کال کي د 4000 ساعته خخه نیولي بیا تر 6500 ساعته پوري
2	یوازی تسخین	په کال کي د 8760 ساعتو په حدود کي

bv- د یوه کال په مده کي د هغه ټولو وختونو مجموعه ده چي په هغوي کي بايلر په خپل پوره قدرت سره کار کوي. نوموري مجموعه د **پوره ګتني اخستني د وخت** په نامه سره یادېږي او په ساعت سره بنوول کېږي. نوموري وخت د هر بنا او منطقی د پاره نظر د هغه ئاي اقلیمي شرایط او ځینو نورو عوامولو ته، یو د بل سره توپير لري.

د مثال په ډول د المان په فدرالي جمهوريت کي پورتنۍ وخت د دوسيلدورف (Düsseldorf) د بنا د پاره د لاندي قيمتونه لري:

### 34- جدول د پوره ګتني اخستني ساعتونه

شميره	د ودانۍ ډول	$b_v$ (h/a) (په یوه کال کي د پوره ګتنه اخستني د ساعتو شمير)
1	روغتون	2400
2	دفترونه	1700
3	يو وخته بنونځي	1100
4	څو وخته بنونځي	1300
5	يو فاميلى کور	2100
6	څو فاميلى کور (د افغانستان د مکروريان د کورو په ډول)	2000

f- دا یوه اصلاحی ضریب دی چي د کوم بل بنا د پاره د پوره ګتني اخستني د ساعتو (b<sub>v</sub>) د محاسي په وخت کي په نظر کي نیول کېږي. د مثال په ډول د برلين د بنا د پاره نوموري ضریب (f = 1,116) دی.

## د بايلر د انتخاب د پاره ئيني ضروري محاسي

د كلني گتني اخستني د درجي په هكله يوه بله خبره هم د يادولو ورده او هغه داده چي په همدي اره پورته راول شوي محاسي، د NT او د سون ارزبنت بايلرو د پاره دومره دققي نه دي حکه چي په نومورو فورمولو کي هغه وختونه په نظر کي نه نيوکيربي چي بايلر په خپل قسمي قدرت سره کارکوي او همدارنگه د بايلر د او بوا د تودوخي درجه هم ثابته حسابيري. ملي خنگه چي په دي هكله تراوسه پوري کومنوی نورمونه او قواعد وجود نه لري نو د محاسي پورتنی طریقه اوس هم د گتني اخستني ورده.

### 9.8 دكور تودولو (تسخين) د سیستم خخه د گتني اخستني کلنی درجه

دكور تودولو يا تسخين د سیستم خخه د گتني اخستني کلنی درجه د هفو ضایعاتو برسيره چي د بايلر د کار سره ملګري دي، د تودوخي هغه ضایعات هم په نظر کي نيسی چي د تسخين د او بوا ويشونکي نلونه بي خپل چاپيريال ته ورکوي:

$$\eta_{a\ Anl} = \eta_a \cdot \eta_V$$

چيري چي:

- $\eta_a$  دكور تودولو يا تسخين د سیستم خخه د گتني اخستني کلنی درجه ده چي واحد نه لري.

- $\eta_a$  د بايلر خخه د گتني اخستني کلنی درجه بسيي او واحد نه لري.

- $\eta_V$  د تسخين د او بوا ويش د نلو خخه د گتني اخستني کلنی درجه ده چي همدارنگه د يوه عدد په خير بسول کيربي او واحد نه لري.

په لاندي جدول کي دكور تودولو يا تسخين د يوه شمير سیستمود پاره د تسخين د او بوا ويش د نلو خخه د گتني اخستني کلنی درجه ( $\eta_V$ ) وړاندي شویده:

#### 35-جدول دكور تودولو د يوه شمير سیستمود پاره د ( $\eta_V$ ) قيمتونه

$\eta_V$	دکور تودولو د سیستم دول	شمیره
0,93	د خودانيو د پاره د کور تودولو مرکزي سیستم	1
0,96	د يوي ودانۍ په دنه کي د کور تودولو مرکزي سیستم	2
0,98	دودانۍ د يوه پور د پاره د کور تودولو مرکزي سیستم	3
1,00	دودانۍ د هر کور (اپارتمن) د پاره د کور تودولو خپلواک سیستم (د مثال په ډول په افغانستان کي چي هر کور د بخاري په مرسته تو ديري )	4

دکور تودولو يا تسخين د سیستم خخه د گتني اخستني د کلنی درجي ( $\eta_a$ ) محاسبه کيداي شي چي د لاندي وړاندي کيدونکي فورمول په مرسته تر سره شي:

$$\eta_{a\ Anl} = (\eta_K \cdot \eta_V) / [1 + q_B \{b / (b_V \cdot f) - 1\}]$$

په نوموري فورمول کي:

- $\eta_a$  دکور تودولو يا تسخين د سیستم خخه د گتني اخستني کلنی درجه ده چي واحد نلري.

## د بايلر د انتخاب د پاره ئيني ضروري محاسبي

- K- د بايلر د موثریت درجه (په هغه وخت کي چي بايلر په خپل ټول قدرت سره کار کوي). نوموری درجه د یوه عدد په خير، بيله واحده بنوول کيري.
- B- د بايلر د چمتو کيدو ضایعات چي همدارنگه د یوه عدد په شکل، بيله واحده بنوول کيري.
- b<sub>V</sub>- د یوه کال په مده کي د هغه تولو وختونو مجموعه د چي په هغوي کي بايلر په خپل پوره قدرت سره کار کوي او په (h/a) سره بنوول کيري. دلتہ د (h) خخه مقصود ساعت او د (a) خخه مطلب کال دي.
- f- د دوسيلدورف د بشاره پرته د نورو بشارو د پاره اصلاحي فاكتور دي.
- د افغانستان د شرایطو د پاره لومړي تر هر خه باید د یوه تاکلي بشار د پاره پورته يادي شوي محاسبي تر سره شي او بيا د نورو بشارو د پاره نوموری اصلاحي ضريب پيدا شي.

### 9.9 د بايلر خخه د گتني اخستني نورم درجه

لکه خنگه چي د نامه خخه يې بشکاري، د گتني اخستني دا درجه د یوه امتحاني ستند پرس او له وړاندي خخه د تاکل شوو شرایطو په چوکات کي محاسبه کيري او یوازیني هدف يې دادی چي د بیلا بیلو شرکتو له خوا تولید شوي بايلرونه او يا هم د تودوخي د مختلفو قدرت د رلودونکي بايلرونه یو د بل سره مقاييسه کړل شي.

د بايلر خخه د کلنۍ گتني اخستني د درجي په خلاف دلتہ د بايلر د پاره هغه وختونه هم په نظر کي نیول کيري چي نوموری په خپل نيمکله (قسمي) قدرت سره کار کوي.

د بايلر د پاره د گتني اخستني نورم درجه په منل شوي توګه د تودوخي د تولید د قدرت د پنځو بیلا بیلو قيمتو د پاره پيدا کوي او بيا يې وسطي قيمت محاسبه کيري:

$$\eta_N = 5 / [(1/\eta_1) + (1/\eta_2) + (1/\eta_3) + (1/\eta_4) + (1/\eta_5)]$$

$$\eta_{1\dots 5} = (Q_{ab}/Q_{zu}) \cdot 100\%$$

په نوموری فورمولو کي:

N- د گتني اخستني نورم درجه ده پرته له دی خخه چي واحد ولري.

1-5 د تودوخي د تولیدي قدرت په پنځو بیلا بیلو قيمتو کي د گتني اخستني نورم درجي چي په فيصد سره بنوول کيري.

Q<sub>zu</sub>- د سون د مواد د سیحلو په نتيجه کي و بايلر ته ورکړل شوي د تودوخي مقدار دی چي په (KWh) سره بنوول کيري.

Q<sub>ab</sub>- د تودوخي هغه اندازه چي د بايلر خخه په لاس راغلي (KWh).

په دي هکله یوه مهمه خبره د يادونې ورده او هغه داده چي د گتني اخستني نورم درجه هغه وخت په یره جګه ئي چي بايلر د مودولي برنر د رلودونکي وي او د او بود تودوخي درجه يې نظر و ضرورت ته د تغيير خوړولو وړوي.

### 9.10 د سون د مواد د کلنۍ ارتیا محاسبه

د یوه کال د پاره د سون د مواد د مقدار د هغوي په ډول، د هغوي د سون ارزښت په اندازي او د بايلر خخه د کلنۍ گتني اخستني په درجي پوره اړه لري.

پورته ياد شوي د سون د مواد د مقدار کيدا ي شي چي د لاندي فورمول په مرسته محاسبه شي:

## د بايلر د انتخاب د پاره ئيني ضروري محاسبي

### د جامدو او مایع موادو لپاره:

$$B_a = \Phi_a / (H_i \cdot \eta_{a\ Anl})$$

### د گازاتو لپاره:

$$B_a = \Phi_a / (H_{iB} \cdot \eta_{a\ Anl})$$

چيري چي:

-  $B_a$  د سون و موادو ته د کلنی ارتیا اندازه ده چي نظرد سون و موادو ته کیداي شي په ( $Kg/a$ ) او يا ( $m^3/a$ ) او يا هم ( $l/a$ ) سره و بنوول شي.

-  $\Phi_a$  د تودوخي د کلنی ارتیا اندازه ده چي په ( $KWh/a$ ) سره و بنوول کيږي.

-  $H_i$  د تودوخي ارزښت چي نظرد سون و موادو ته په ( $KWh/m^3$ ) يا ( $KWh/Kg$ ) او يا هم ( $KWh/l$ ) سره و بنوول کيږي.

-  $H_{iB}$  د گازاتو د پاره د کار په شرایطو کي د تودوخي د ارزښت قيمت ( $KWh/m^3$ ).

-  $\eta_{a\ Anl}$  د سیستم خخه د ګتني اخستني کلنی درجه ده چي واحد نلري.

- د کور تودولو (تسخین) د پاره د تودوخي د کلنی ارتیا اندازه ( $\Phi_a$ ) پرته له ده دی خخه چي
- د چنک د او بود ګرمولو د پاره د تودوخي ارتیا په نظر کي ونيول شي:

$$\Phi_a = b_v \cdot \Phi_{N.Geb}$$

په دی فورمول کي:

-  $\Phi_a$  د تودوخي د کلنی ارتیا اندازه چي په ( $KWh/a$ ) سره و بنوول کيږي.

-  $b_v$  د یوه کال په مده کي د هغقولو وختونو مجموعه ده چي په هغوي کي بايلر په خپل پوره قدرت سره کار کوي او په ( $h/a$ ) سره و بنوول کيږي. د لته د ( $h$ ) خخه مقصد ساعت او د ( $a$ ) خخه مطلب کال دی.

-  $\Phi_{N.Geb}$  د تودوخي ته د ودانۍ نورم ضرورت دی چي د ودانۍ د تودوخي د ضایعاتو د محاسبي پر بنسټ پيدا کيږي او په ( $KW$ ) سره و بنوول کيږي.

- که چيري د ( $\Phi_{N.Geb}$ ) اندازه تراوسه پوري معلومنه وي نو کیداي شي چي د هغه تقریبی قيمت په لاندي ډول سره محاسبه شي:

$$\Phi_{N.Geb} = q_{max} \cdot A$$

په نوموري فورمول کي:

-  $A$  په ودانۍ کي د اوسيدو د هغې برخې مساحت چي تودوخره ورته په کارده او په ( $m^2$ ) سره و بنوول کيږي.

-  $q_{max}$  د تودوخي ته د ځانګړي (مخصوصي) ارتیا ترقولو لوړه اندازه چي په ( $W/m^2$ ) سره و بنوول کيږي.

دنوموري ارتیا اندازه نظرد ودانۍ و ډول او د جوړیدو کال ته د هر هيواد د بسا رو د پاره د اړونده جدولو خخه اخستل کيږي (له بدنه مرغه په افغانستان کي د ډیرو نورومسایلو په خنګ کي دا ډول محاسبي هم تراوسه پوري وجود نه لري).

- د موضوع خخه د یوه روښانه تصور د منځ ته راتلو د پاره لاندي یو جدول وړاندی کيږي چي په هغه کي د المان په فدرالي جمهوريت کي د هغو ودانیو د پاره چي د 1984 کال وروسته جوري شوي دي، د تودوخي د ځانګړي

## د بايلر د انتخاب د پاره ئيني ضروري محاسبي

اړتیا اندازی د مقايسي وړ دي:

### 36-جدول و تودو خي ته د ئانګړې اړتیا تر ټولو لوره اندازه ( $q_{max}$ )

$q_{max}$ (W/m <sup>2</sup> )	د دانیو ډول		شماره
75	يو فاميلى ودانۍ چې د نورو ودانیو سره ګپ د یوال ونه لري		1
70	دكتار وروستى کور	دكتار کورونه	2
70	دكتار وسطي کور		
50	څو فاميلى کورونه (هغه بلاکونه چې د اپارتمنو شميرېي ترا تو پوري وي)		3

### • د چښاك د او بود ګرمو لو د پاره د تودو خي کلنۍ لګښت ( $\Phi_a$ ):

د چښاك د او بود تودولو د پاره د تودو خي کلنۍ اړتیا د نومورو او بود په کلنۍ مقدار او د سړو او تودو او بود د تودو خو د درجو په فرق پوري اړه لري او د لاندي فورمول په وسیله محاسبه کیدا ي شي:

$$\Phi_a = m_a \cdot c \cdot \Delta \Theta$$

- د چښاك د او بود ګرمو لو د پاره د تودو خي کلنۍ اړتیا د چې په (Wh/a) سره بنسوول کيږي.

- د چښاك د تودو او بود کلنۍ اړتیا اندازه چې په (Kg/a) سره بنسوول کيږي.

- د او بود پاره د تودو خي ئانګړې (مخصوص) ظرفیت [ Wh/(Kg.k) ].

- د سړو او تودو او بود تودو خو د درجو فرق چې په (k) سره بنسوول کيږي.

### 9.11 د ډیوه کال د پاره د اړتیا وړ سون موادو بیه

د سون د موادو د کلنۍ اړتیا بیه د هغوي په کلنۍ مقدار او د غوره شوو سون موادو په بيي پوري اړه لري چې د لاندي فورمول په مرسته محاسبه کيږي:

$$K_a = B_a \cdot k$$

چيري چې:

- د سون د موادو د کلنۍ اړتیا بیه د چې په هر هيوا د کي د هم هغه هيوا د پيسو په واحد سره بنسوول کيږي. که چيري د انفلاسيون سطحه جګه وي نو کيدا ي شي چې نوموري بيي د ډالر (\$) یا یورو (€) سره معادلي شي.

- د سون د موادو ته د کلنۍ اړتیا اندازه ده چې نظر د سون د موادو و ډول ته په (Kg/a) یا (m<sup>3</sup>/a) او یا هم (a) سره بنسوول کيږي.

- د سون د موادو بیه ده چې بیا هم نظر د سون د موادو و ډول او د اړونده هيوا د پيسو واحد ته د مثال په ډول په (Kg/m<sup>3</sup> افغانی) یا (a/افغانی) او یا هم (a/افغانی) سره بنسوول کيږي.

## ضمیمه

## ضمیمه

## 37- جدول یونانی توری

یونانی توری					
لوستل بی	واره توری	لوی توری	لوستل بی	واره توری	لوی توری
اومنکرون	ο	Ο	الف	α	A
بی	π	Π	بیتا	β	B
رو	ρ	Ρ	گاما	γ	Γ
سیگما	σ	Σ	دلتا	δ	Δ
تاو	τ	T	اپسیلون	ε	E
ابیسیلون	υ	Y	زبتا	ζ	Z
فی	φ	Φ	اپتا	η	H
سی	χ	X	تبتا	θ	Θ
پسی	ψ	Ψ	پوتا	ι	I
اومنکا	ω	Ω	کاپا	κ	K
			لامبدا	λ	Λ
			مبو	μ	M
			نبو	ν	N
			کسی	ξ	Ξ

## 38- جدول رومی عددونه

رومی عددونه					
رومی عددونه	عربی عددونه	رومی عددونه	عربی عددونه	رومی عددونه	عربی عددونه
CC	200	XX	20	I	1
CCC	300	XXX	30	II	2
CD	400	XL	40	III	3
D	500	L	50	IV	4
DC	600	LX	60	V	5
DCC	700	LXX	70	VI	6
DCCC	800	LXXX	80	VII	7
CM	900	XC	90	VIII	8
M	1000	C	100	IX	9
				X	10

### 39-جدول د واحداتو نړیوال سیستم

د واحداتو په نړیوال سیستم (SI) کې اساسې (بنستېپزې) اندازې او د اندازو اساسې واحدات			
د اساسې واحد د بنودلو توری	په SI سیستم کې ساسې واحد	د اساسې اندازې د بنودلو توری	د اساسې اندازې نوم
m	متر	l	اوېدوالۍ (طول)
s	ثانې	t	زمان
Kg	کېلوګرام	m	کتلہ
k	کیلوپن	k	د تودو خې درجه
A	امپیر	I	د بربیننا د جریان شدت
mol	مول	n	د موادو مقدار
cd	کاندلېل	I	د روښنابې شدت

### 40-جدول د واحداتو د نړیوال سیستم خخه منځ ته راغلي نور و واحدات

د واحداتو په نړیوال سیستم (SI) کې نور واحدات چه ځانته مخصوص نومونه لري				
د نور و واحداتو سره اړیکه	په SI سیستم کې :		د بنودلو توری	د اندازې نوم
	دوری	د واحد نوم		
$1N=1Kg.m/s^2$	N	نېوتن	F	قوه
$1Pa=1N/m^2$	Pa	پاسکال	p	فشار
$1^{\circ}C=1 k$	$^{\circ}C$	د سانتېگراد درجه	$\Theta, t$	د تودو خې درجه د سانتېگراد په حساب
$1J=1N.m=1W.s$	J	(جول)	W	انرژي
$1J=1W.s$	J	(جول)	Q	د تودو خې مقدار
$1W=1J/s$	W	وات	P	قدرت
$1W=1J/s$	W	وات	$\Phi, Q'$	د تودو خې جریان
$1C=1A.s$	C	کولمب	Q	د بربیننا چارج
$1V=1J/C$	V	ولټ	U	د بربیننا ولتاژ
$1\Omega=1V/A$	$\Omega$	اوهم (اووم)	R	د بربیننا مقاومت

## ضمیمه

## 41- جدول د نړۍ وال سیستم خخه د باندی نور وحدات

د نړپوال سیستم(SI) خخه خارج نور وحدات				
د نورو وحداتو سره اړیکه	په SI سیستم کې:		د بنودلو توری	د اندازې نوم
	توری	د واحد نوم		
$1l=1dm^3$	l	لپتر	V	حجم
$1min=60s$	min,h,d,a	دقیقه، ساعت، ورخ، کال	t	زمان
	1'' 1' $1\Box^\circ$	ثانېه دقیقه درجه	$\alpha,\beta,\gamma$	زاوې
$1t=1000Kg$	t	تن	m	کتله
$1bar=10^5 pa$	bar	بار	p	فشار

## 42- جدول په شمېر زاوه وحدات چه د SI په سیستم کې بې نور د استعمال اجازه نشه

په شمېر زاوه وحدات چه د SI په سیستم کې بې نور د استعمال اجازه نشه		
د واحد سره مقابسه	زور واحده	اندازه
$1 inch=25,4 mm$	inch	اوږدوالي
$1 kp=9,81 N$	(کیلوگرام قوه) kp	قوه
$1 at=9,81 \cdot 10^4 pa$	at=kp/m <sup>2</sup> (اتموسافیر)	فشار
$10,19 mWS=1 bar$	mWS (د اوږد پوه متر ستون فشار )	هابډروستاتېک فشار
$1 kcal/h=1,163 W$	kcal/h	د تودو خې جربان
$1 kcal=4186,8 J$	kcal (کیلوکالوري)	د تودو خې مقدار
$1 PS=735,5 W$	PS(horsepower) یا د آس قدرت	قدرت
$1 kp.m=9,81 J$	Kp.m	انرژي، کار

## 43- جدول د لوپو او ورو عددونو بنوول

د لوپو او ورو عددونو بنوول			
د ورو عددونو بنوول			
د طاقت په ډول	فاکتور	علامه(حرف)	نوم
$10^{-9}$	0,000 000 001	n	نانو
$10^{-6}$	0,000 001	$\mu$	مېکرو
$10^{-3}$	0,001	m	ملي
$10^{-2}$	0,01	c	سانتې
$10^{-1}$	0,1	d	دېسې

## ضمیمه








## د 43- جدول پاتی برخه د لوپو او ورو عددونو بسول

د لوپو او ورو عددونو بسول			
د لوپو عددونو بسول			
$10^1$	10	da	دېکا
$10^2$	100	h	ھكتو
$10^3$	1000	k	کېلو
$10^6$	1000 000	M	مېگا
$10^9$	1000 000 000	G	گېگا

## د 44- جدول پوشېر اساسی سمبولونه

د نلو د غزو لو د پاره سمبولونه			
د سمبول تشریح	سمبول	د سمبول تشریح	سمبول
د نل د ټینګولو نقطه		نل په عمومي توګه	—
د نل د ټینګولومتحرکه نقطه		د نل د قطر د تغیر ئاي	<u>20</u> / <u>15</u>
د محافظظوي نل په منځ کي د ډپال او یا پونښ خخه د نل تیروول	— —	د او بو د جريان جهت	→
د نل او د محافظظوي نل تر منځ فضاد عايقو موادو خخه ډکه ده		پره لرونکي نل	— + + + —
د یوی خوا تپلى نل	[ ]	عایق شوی نل	
د یوی تکيي او یا د ھورپندولو په واسطه د نل تپل		عایق شوی پونښ لرونکي نل	
د تکې او یا ھورپندولو په وسیله تپلى نل د متحرکي نقطي سره		دارتفاع د لیکلود پاره سمبول	







د 44- جدول پاتي برخه بو شمېر اساسی سمبولونه

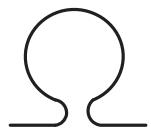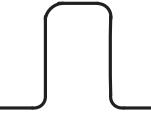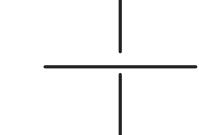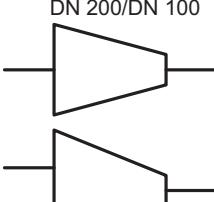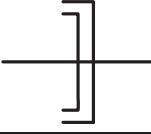د نلو د غزو لو د پاره سمبولونه			
د سمبول تشيریح	سمبول	د سمبول تشيریح	سمبول
ترلى نل د ثابتې نقطې سره		میل په عمومي توګه	
لیره کامپنساتور		پنځه فيصده میل کینځوا ته	5% 
کامپنساتور په عمومي توګه		بنی خواته میل	
U-کامپنساتور		دوه نلونه چه یوبل نه قطع کوي	
فوري کامپنساتور		دوه نلونه چه یوبل قطع کوي	
قطر و روکي کونکي اتصالی توقي		Muffe او بدې کامپنساتور	
د فلاش په ذريعه خلاص او ترل کيدونکي اتصال		د خلاصولو او بيرته ترلو ور اتصال په عمومي توګه	
د پيچ په ذريعه خلاص او ترل کيدونکي اتصال		د خلاصولو او بيرته ترلو ور اتصال د مخفف حرف سره: (F-Flansch)	
نه خلاصیدونکي اتصال په عمومي توګه		د خلاصیدونکي اتصال په عمومي توګه	

## د 44- جدول پاتي برخه بو شمېر اساسی سمبولونه

د تسخین د سیستم فیتینګ او نور وسایل			
د سمبول تشریح	سمبول	د سمبول تشریح	سمبول
د چوري په ذريعه وصل شوي شibir		بېرته نه خلاصیدونکى اتصال د مخفف حرف سره (Sembol-K)	
د چوري په ذريعه اتصال		تپلى فلاش	
ولپنگ شوی وينتيل		د فلاش په ذريعه وصل شوي وينتيل	
(Hahn)		د نل د تپلو د فيتینګ د پاره عمومي سمبول	
(Ventil)		(Schieber) شibir	
د بېرته شاته حرڪت مخ نيونكى وينتيل (د چباڭ) داوبود سیستمود پاره		د بېرته شاته حرڪت مخ نيونكى وينتيل (د تسخین د سیستمود پاره)	
د بىخطره كولود وظيفي لرونكى وينتيل		د فشار لبونكى وينتيل	
د غېرعمدى تپلو مخ نيونكى وينتيل: (Kappenventil)		د لاس په وسیله كنتروليدونكى د تپلو ارگان	
د تپلو هغه ارگان چه د الکترو مقناطيس په ذريعه كنتروليپري		د برقى موتور په ذريعه كنتروليدونكى د تپلو ارگان	
90 درجي، بي خطره فنري وينتيل		90 درجي وينتيل	
درى لاري هان (Hahn)		90 درجي، بي خطره، وزن لرونكى وينتيل	

## د 44- جدول پاتي برخه ٻو شمپر اساسی سمبولونه

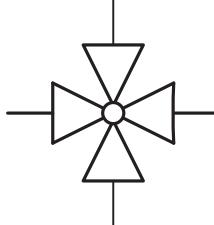د تسخين د سيستم فيتینگ او نور وسائل			
د سمبول تشيرج	سمبول	د سمبول تشيرج	سمبول
خلورلاري هان(Hahn) يا خلورلاري مكسر		ترونکي کلاپان	
د تيريدونکي حجم تنظيمونکي کلاپان		د شاتگ مخ نيونکي کلاپان	
د مایعاتود پاره پمپ		فلتر يا کثافت ذخيره کونکي	
د تودوخي تبادله کونکي		د تودوخي مصرفونکي	
تنظيمونکي آله(د سگنان راتگ د مثلث د خوا خخه)		کندنسات بيلونکي	
د نل شروع او د غزيendo جهت يي	 	د نلود غزولو د جهت بسونکي تبر	
د تودوخي د درجي بنونکي يا ترمومتر		د تودوخي سگنان اخستونکي	
فشار بسونکي يا مانومتر		د او بود لبرولي مخ نيونکي آله	
ترمينيموم فشار د سبستم د فشار د تيپيدو مخ نيونکي		د او بود حجمي پراخوالي يا انبساط ذيرمه	
د فشار ساتونکي آله		تر ماكسيموم فشار د سبستم د فشار د جگيدو مخ نيونکي آله	
نل ته د هوادنه کول		د نل خخه د هو اتخليه	

## د 44- جدول پاتي برخه پو شمېر اساسی سمبولونه

د تسخین د سیستم فیتینګ او نور وسایل			
د سمبول تشریح	سمبول	د سمبول تشریح	سمبول
د شاتګ مخ نیونکی وینتیل د امتحانولو د امکان سره یو ئای		بی خطره، فنري مستقیم وینتیل	
دری لاری وینتیل		داوبود اضعافي حجم لیري کونکی فنري وینتیل	
د گاز د لړوالي مخ نیونکی آله		داوبود تخلیي وینتیل	
د حجم اندازه کونکی یا د حجم میتر		داندازي کولو اله(میتر) چه مايع یې د منځ خخه تیریږي	
د تودو خي اندازه کونکی یا د تودو خي میتر		تروکرپي شوي پولي د سیستم د تودو خي د درجي د لورپيدو مخ نیونکی آله	
وینتیل (د تخلې) د امکان سره یو ئای)		حرارتی پمپ	
د تودو خي درجي ساتونکي آله		څلور لاري وینتیل	
د کور تودولو په سیستم کې د او بو راتولونکی نل	— — —	د کور تودولو په سیستم کې د او بو تقسیمونکی نل	— — —

## ضمیمه

## د 44- جدول پاتی برخه پو شمپر اساسی سمبولونه

د تسخین د سیستم فیتینگ او نور و سایل			
د سمبول ترشیح	سمبول	د سمبول تشریح	سمبول
د فشار تیپونکی بی خطره و ینتیل		د او بود حجم د زیاتوالی د مخنیوی بی خطره وینتیل (وروکی) مثلث د جگ فشار لوری بنیی)	
د تقسیمونکو او راتقولونکو نلو تر منع د فشار د فرق تنظیمونکی		د حجمی جریان تنظیمونکی آله	
د مرستندویه انرژی نه پرته د تودو خی د درجی تنظیمونکی		د فشار د فرق (دیفرنس) او حجمی جریان که تنظیمونکی	

## د 45- جدول د او بود گروپ پا د او ل گروپ د پیژندنی عددونه

د او بود گروپ (اول گروپ) د پیژندنی عددونه	
د او بود ول	د پیژندنی عددونه
د چنبلو ور او به	1.0
ناتصفیه او به (او می او به)	1.1
د گتی اخستلو ور او به (پا کی او به)	1.2
تصفیه کیدونکی او به	1.3
مقطري او به، کاندنسات (د او بو بخار چه بیرته مايغ شې)	1.4
خوبدي او به	1.5
دوراني او به	1.6
درني او به	1.7
ناپاکي او به (د کاناليزاسيون او به)	1.9

## 46-جدول دنلو د پیژندنی علامی او رنگ

دنلو د پیژندنی علامی او رنگ				
دنلو هیچ نمونه دمایع د گروپ د نمبر له مخی	دنلو هیچ نمونه دمایع د نامه له مخی	دنلو د پیژندنی رنگ	رنگ	دمایع نوم
1.0	د چبیلو او به	زرغون	1	او به
2.0	گرم بخار	سور	2	داوبو بخار
3.0	خارجی هوا	پولادی	3	هوا
4.0	طبيعي گاز	ژراویا هم ژر-سور	4	د سون و پ گازونه لکه: (H <sub>2</sub> ,CH <sub>4</sub> )
5.2	CO <sub>2</sub>	ژر-تور او بیا یوازی تور	5	نه سوئیدونکی گازونه لکه: (N <sub>2</sub> ,CO <sub>2</sub> )
6.0	د سلفرتیزاب	نارنجی	6	تیزابونه
7.0	الفلي	بنفسجی	7	القلی
8.2	تیل	بور او بیا هم بور-سور	8	د سوئید و پ مایعات

## ضمیمه

## د 46- جدول پاتي برخه د نلو د پیژندني علامي او رنگ

د نلو د پیژندني علامي او رنگ				
د لوحي نمونه د مایع د گروپ د نمبر له مخي	د لوحي نمونه د مایع د نامه له مخي	د پیژندني رنگ	۸ ۷ ۶ ۵ ۴	د مایع نوم
			9	نه سوئيدونکي مایعات
			0	اکسیجن

## 47- جدول د ودانيو په نقشو کي د مختلفو نلو د بنولو ترتيب

د ودانيو په نقشو کي د مختلفو نلو د بنولو ترتيب			
رنگه خطونه	د پیژندني مخفف توری(د المان د ستندرد مطابق)	د خط خرنگوالی	د نل ډول
	<u>TW(KW;K)</u>		د چبسلو و پیخوا او بونل
	<u>TWW(WW;W)</u>		د چبسلو و پکرمو او بونل
	<u>TWZ(ZW;Z)</u>		د دوراني(سرکوليشن) او بونل
	<u>SW(S)</u>		د ناپاکو او بونل
	<u>RW(R)</u>		د باراند او بونل
	<u>Lü(L)</u>		د تھوي د پاره نل
	<u>G</u>		د گاز رسولو نل
	<u>Heizöl</u>		د تيلو نل

## 48- جدول د فشار د واحداتو جدول

د فشار د واحداتو جدول									
د ټون پر سانتی متر مربع	د ټون پر دیسی متر مربع	د ټون پر متر مربع	پاسکال	د او بولو می متر ستوون	د او بولو یومترستون	می بار	بار	د واحد	
N/cm <sup>2</sup>	N/dm <sup>2</sup>	N/m <sup>2</sup>	Pa	mmWS	mWS	mbar	bar		
10	1000	100000	100000	10000	10	1000	1	bar	
0,01	1	100	100	10	0,01	1	0,001	mbar	
1	100	10000	10000	1000	1	100	0,1	mWS	
0,0001	0,01	1	1	0,1	0,0001	0,01	0,00001	Pa	
0,0001	0,01	1	1	0,1	0,0001	0,01	0,00001	N/m <sup>2</sup>	
0,01	1	100	100	10	0,01	1	0,001	N/dm <sup>2</sup>	
1	100	10000	10000	1000	1	100	0,1	N/cm <sup>2</sup>	

## ضمیمه

**49-جدول** د کار، انرژی او د تودو خی د مقدار د محاسبې د پاره د زپو او نوو واحداتو د مقاپسی جدول

د کار، انرژی او د تودو خی د مقدار د محاسبې د پاره د زپو او نوو واحداتو د مقاپسی جدول				
کیلووات ساعت	کپلو جول	= جول(ژول) وات. ثانیه	کپلو کالوری	د واحد نوم
KWh	KJ	J = Ws	Kcal	
0,0012	4,2	4200	1	Kcal
0,00000028	0,001	1	0,00024	J = Ws
0,00028	1	1000	0,24	KJ
1	3600	3600000	860	KWh

**50-جدول** د قدرت، انرژی او تودو خی د جریان د محاسبې د پاره د زپو او نوو واحداتو د مقاپسی

د قدرت، انرژی او تودو خی د جریان د محاسبې د پاره د زپو او نوو واحداتو د مقاپسی جدول					
میگاجول په ساعت کي	کیلو وات	وات = جول په ثانیه کي	کپلو کالوری په ساعت کي	کپلو کالوری په دقیقه کي	د واحد نوم
MJ/h	KW	W=J/s	Kcal/h	Kcal/min	
0,25	0,07	70	60	1	Kcal/min
0,0042	0,0012	1,2	1	0,017	Kcal/h
0,0036	0,001	1	0,860	0,0143	W=J/s
3,6	1	1000	860	14,33	KW
1	0,278	277,8	239	4	MJ/h

## په دی کتاب کي دراغلو جدولونو فهرست

1- جدول: د بو شمیر جامدو او مايغ سون موادو د اور اخستو درجي.....	20
2- جدول: د EL تيلو په هکله د المان د (DIN 51603-1) نورم غوبنتني.....	23
3- جدول: د يو شمیر سون گازو د پاره د اور اخستو پولي.....	28
4- جدول: د يو شمیر سون گازو د پاره د اور اخستو درجي.....	29
5- جدول: د يو شمیر سون گازو د پاره د لمبي سرعتونه.....	30
6- جدول: د يو شمیر سون موادو د پاره د لمبي د تودوخي درجي.....	30
7- جدول: د يو شمیر جامدو او مايغ سون موادو ترکيب او د سون د پروسې مشخصات.....	32
8- جدول: د يو شمیر خالصو سون موادو د سون د پروسې مشخصات.....	34
9- جدول: د يو شمیر گازوهوله سون موادو ترکيب او د سون د پروسې مشخصات.....	35
10- جدول: د ساده اناليز او تعامل د معادلو خخه په لاس راغلي نتيجې.....	43
11- جدول: د سوو گازو د ضایعاتو د محاسبې په فورمول کي د ثابت عددو قيمتونه.....	51
12- جدول: پريوه کيلو وات انرژي باندي د توليدیدونکي کاربن ډاي اکسайд اندازه.....	52
13- جدول: د چاپيريال د پاک ساتلو د ځانګړي نښان د اخستلو د پاره د مضره موادو د اچولو ترقولو جګي، د اجازي وړاندازي.....	58
14- جدول: د يو شمیر جيټه جورونکو موسسو له خوا د هغوي د جيټو د تيل پاشولو د مخروط نومول.....	78
15- جدول: د تيل سیئونکي برنر د امتحانولو او عيارولو پروتوكول.....	93
16- جدول: د جيټونو د پيژندني ډول.....	126
17- جدول: د بيلابيلو هغو برنو امنيتي وختونه چې د سون په اتممات سمبال دي او وينتيلياتورنه لري.....	139
18- جدول: د برنر د پکار اچولو او عيارولو پروتوكول.....	163
19- جدول: د موثرېت ترقولو لړه هغه درجي چې بايلرونه يې باید ولري.....	176
20- جدول: د تودوخي د ارزښت او د سون دارزښت مقاييسوی قيمتونه.....	187
21- جدول: د تيزابي او بود پاکول.....	198
22- جدول: د تيزابي او بود تشکيل اندازه.....	198
23- جدول: د سون د پاره د جامدو موادو ګروپونه.....	216
24- جدول: د جامدو موادو د سیئحلو په هکله غوبنتني.....	217
25- جدول: د کوکس د توقو منل شوي (مروجي) اندازې.....	221
26- جدول: د بايلرد مونتاژ د خونې د فرش اندازې.....	226
27- جدول: د دود ایستونکو نلو تپیک ابعاد.....	280
28- جدول: منل شوي بايلرونه او د هغوي د پاره د ګتې اخستني وړ دود ایستونکي نلونه.....	294
29- جدول: د سوو گازو ترقوله لوره، د اجازي وړاندازه.....	309

310.....	30- جدول: د سون موادو د پاره ئانگري ثابت عددونه
313.....	31- جدول: د بيلابيلو برنرو او د سون د موادو د پاره د( $\lambda$ ) قيمتونه
314.....	32- جدول: په سوو گازو کي د( $L_{min}$ ) او( $CO_2_{max}$ ) اندازي
316.....	33- جدول: کارتهد بايلرد چمتووالى كلنى وخت
316.....	34- جدول: د پوره گتني اخستني ساعتونه
317.....	35- جدول: د کور تودولو د يو شمير سيستمو د پاره د( $\eta_V$ ) قيمتونه
320.....	36- جدول: د تودوخي ته د ئانگري ارتيا ترقولو لوره اندازه( $q_{max}$ )
321.....	37- جدول: پوناني توري
321.....	38- جدول: رومي عددونه
322.....	39- جدول: د واحداتون نپوال سيستم
322.....	40- جدول: د واحداتون نپوال سيستم خخه منخ ته راغلي نور واحدات
323.....	41- جدول: د نري وال سيستم خخه د باندي نور واحدات
323.....	42- جدول: بو شمبر زاره واحدات چه د SI په سبستم کي بي نورد استعمال اجازه نشته
323.....	43- جدول: د لوپو او وپو عددونو بنوول
324.....	44- جدول: بو شمبر ااسي سمبولونه
329.....	45- جدول: د او بود گروپ باد اویل گروپ د پيژندني عددونه
330.....	46- جدول: د نلو د پيژندني علامي او رنگ
331.....	47- جدول: د ودانيو په نقشو کي د مختلفو نلو د بنوولو ترتيب
332.....	48- جدول: د فشار د واحداتو جدول
333.....	49- جدول: د کار، انرژي او د تودوخي د مقدار د محاسبې د پاره د زرو او نوو واحداتو د مقايسې جدول
333.....	50- جدول: د قدرت، انرژي او تودوخي د جريان د محاسبې د پاره د زرو او نوو واحداتو د مقايسې

## د یو شمیر مهمو نورمو یادونه چې په دی کتاب کي د هغوي خخه ګته اخستل شوي

: ۵۵

- 1 DIN 4701 : Regeln für Berechnung des Wärmebedarf von Gebäuden Teil 1;Teil 2;Teil 3  
دودانېو د اړتپا وړ تودو خې د محاسبي قواعد: لومړۍ، دوهمه او درېمه برخه
- 2 DIN 4702 : Heizkessel Teil 1 : Begriffe;Anforderungen,Prüfung,Kennzeichnung  
کور تودونکي بايلر؛ لومړۍ برخه؛ مفاهيم، غونښتنې، ازماښت، پېژندنه
- 3 DIN EN 303 : Heizkessel ; Heizkessel mit Gebläsebrenner;Teil 1  
کور تودونکي باپلر؛ پکه لرونکي باپلر؛ لومړۍ برخه
- 4 DIN EN 297 : Heizkessel ; Heizkessel für gasförmige Brennstoffe  
کور تودونکي باپلر؛ د ګاز ډوله سون موادو د پاره باپلر
- 5 DIN EN 12831 : Heizungssysteme in Gebäuden  
په دانېو کي د کور تودولو (تسخين) سيستمونه
- 6 TRD : Technische Regeln für Dampfkessel  
د بخار د باپلر د پاره تخنيکي قواعد
- 7 DIN 4755 : Ölfeuerungen in Heizungsanlagen  
د کور تودولو په دستګاؤ کي د تپلو سېڅل
- 8 DIN 51603 : Teil 1;Flüssige Brennstoffe;Heizöle EL Mindestanforderungen  
د سون ماڼۍ مواد؛ د سون EL تپل؛ تربولو لړ (حداقل) غونښتنې؛ لومړۍ برخه
- 9 DIN 4756 : Gasfeuerungen in Heizungsanlagen  
د کور تودولو په دستګاؤ کي د ګازو سېڅل
- 10 DIN 4703 : Raumheizkörper  
کور تودونکي آلي يا کور تودونکي سطحي
- 11 DIN EN 442 : Radiatoren und Konvektoren  
رادباتورونه او کنوپکتورونه
- 12 DIN EN 1264 : Fußboden-Heizung  
د کور تودولو فرشي سيستم
- 13 DIN 4751  
Sicherheitstechnische Ausrüstung von Wasserheizungsanlagen;Teil 1;Teil 2;Teil 3  
د کور تودونکو دستګاؤ د پاره د بې خطره تخنيک وسابل
- 14 DIN 6608,Teil 1;Teil 2 : Liegende Behälter(Tanks) aus Stahl  
او سپنيزې، پرتې ذيرمي (قانکرونه): لومړۍ او دوهمه برخه
- 15 DIN 6620 : Batteriebehälter  
د ټانکرو بطرې
- 16 DIN 4726 : Rohrleitungen aus Kunststoffen für Warmwasser-FussbodenHeizungen  
د تدو او بيو- فرشي سيستمو د پاره د مصنوعي موادو خخه جوړ شوي (پلاستيکي) نلونه
- 17 DIN 2440 : Stahlrohre;Mittelschwere Gewinderohre  
او سپنيز نلونه؛ د منځني وزن چوري لرونکي نلونه
- 18 DIN 2448 : Nahtlose Stahlrohre  
بې درزه او سپنيز نلونه
- 19 DIN EN 1057 : Kupfer und Kupferlegierungen  
مس او د هغه الٻازونه

## د پو شمېر هغو کتابو نومونه چي د دي کتاب په ليکلو کي د هغوي خخه گټه اختسل شو بدله:

1-W.Burkhardt/R.Kraus

Proektierung von Warmwasserheizungen;6 Auflage. Oldenbourg Industrieverlag GmbH 2001

2-Buderus Heiztechnik GmbH

Handbuch für Heizungstechnik 34. Auflage. Beuth Verlag GmbH 2002

3-Albers/Dommel/Montaldo-Ventsam u.a.

Der Zentralheizungs- und Lüftungsbauer Technologie. 3.korrigierte Auflage.Handwerk und Technik 2002

4-Albers/Dommel u.a.

Der Zentralheizungs- und Lüftungsbauer.Technische Mathematik und Technische Kommunikation/Arbeitsplanung. Handwerk und Technik 2003

5-Blicke,Siegfried u.a.

Installation- und Heizungstechnik.2.Auflage. Technische Mathematik.  
Europa-Lehrmittel 2004

6-Ernst Klett

Heizungs- und Lüftungstechnik.2.Auflage. . Beuth Verlag GmbH 1987

7- Bumberger/Wagner

Prüfungsbuch Zentralheizungs- und Lüftungsbau. Holland+Josenhans Verlag 1997

8-Klaus Ihle,Rolf Bader;Manfred Golla

Tabellenbuch :Sanitär,Heizung;Lüftung

9- Hausladen G.

Handbuch der Schornsteintechnik.Oldenbourg 1990

10-O.E.Fischer

Gas/installation.9.Auflage. Verlag für Bauwesen 1994

د لاندي شركتو او كمپنېو خخه ډېره مننه چي د خپلو تولېداتو عکسونه او د هغوي په هکلہ معلوماتي پاني بي  
زما په واک کي راکړي دي:

 **Max Weishaupt GmbH**

Max Weishaupt str. 14

D-88475 Schwendi

 **F.W. Oventrop GmbH & Co. KG**

Paul-Oventrop-Str. 1

D-59939 Olsberg

 **KM Europa Metal AG**

Klosterstraße 29

49074 Osnabrück

 **Viessmann Werke GmbH & Co KG**

Viessmannstraße 1

35108 Allendorf (Eder)

 **Wolf-Heiztechnik**

Adam-Opel-str.12

60386 Frankfurt

 **Buderus Heiztechnik GmbH**

Sophienstr.30-32

35576 Wetzlar

Deutschland

## په دې کتاب کي د لاندي موضوعات خېړل شوي دي:

- ✿ د سون د موادو لکه لرگو، سکرو، تېلو او ګازو او ځانګړتیاوی؛ د هغود سون د پروسې تیوريک بنستونه.
- ✿ د سون د موادو چمتو کول، وېشل او ذېرمه کول.
- ✿ د تېلو او ګاز سېټونکو آلو یا برزو د ډولونه او د کار خرنګوالی.
- ✿ د تودو خي د تولید د مرکزي دیگو یا بايلرو ډولونه، د هغود کار خرنګوالی، ځای په ځای کول، د غوره کولو معیارونه او اړونده اقتصادي محاسبې.
- ✿ د چاپېریال هوا د ساتني په هکله ننۍ غوبښني او هوا ته د مضره موادو د اچولو د کچي د ټیټولو لاري چاري.
- ✿ دود ایستونکي سیستمونه او د هغو ځانګړتیاوی؛ د بې خطره تخنیک وسایل، د هغو غوره کول او د کار خرنګوالی.
- ✿ په دې کتاب کي 50 جدولونه، 170 رسمونه او 32 عکسونه ځای په ځای شویدي چي د اړونده موضوعاتو د پوره توضیح سره مرسته کولای شي.

# د و د ا ن ب و د ن و د و ل و ت خ ب ک

لومهی برخه

د اکتر غلام فاروق میرا حمدي

**Get more e-books from [www.ketabton.com](http://www.ketabton.com)**  
**Ketabton.com: The Digital Library**